

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2309159899
Rapport édité le : 11/10/2023

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER
77002 MELUN

OPERATEUR DE REPERAGE

MATEUS gregory
07 64 06 33 75
Certification n° : CPDI6471
Décernée par : ICERT
DUSSOLLE valentin
06 03 61 79 48
Certification n° : CPDI6645
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

9-12 square de lorient
77000 melun
Bat. 9.10.11.1



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : MATEUS gregory et
DUSSOLLE valentin

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis



Révision	Date	Objet
Version initiale	11/10/2023	Établissement du rapport
REV 1	02/11/2023	Mise à jour

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	


OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
MATEUS gregory	I.Cert	CPDI6471	20/06/2022	19/06/2029
DUSSOLLE valentin	I.Cert	CPDI6645	07/12/2022	06/12/2029

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	01/01/2024

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N° ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	12
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	34
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	36
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	137
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	166

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

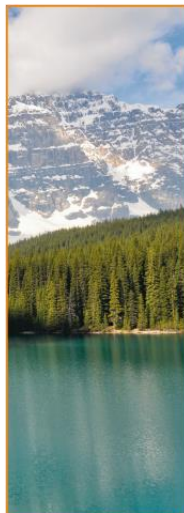

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 9-12 square de lorient
77000 melun

Numéro de mission : MA2309159899

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 29/09/2023

Numéro de lot : Bat. 9.10.11.12

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

aucun prélèvement destructif dans les caves car tous est en béton brute .

Sous station

Les murs et plafonds sont en bétons.

Les calorifuges sont récents donc de nature non amiantés.

Les murs et plafonds des caves sont en bétons et le sol en terre cuite.

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

BAT 9,10,11,12 :	Façade avant, Façade arrière
BAT 9 :	Façade gauche
BAT 12 :	Façade droite
Cage 9 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 9 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 9 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 9 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 9 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 9 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 9 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 9 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 9 8ème étage :	Palier
Cage 10 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 10 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 10 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 10 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 10 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 10 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 10 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 10 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 10 8ème étage :	Palier, Gaine technique
Cage 11 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 11 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 11 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 11 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 11 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 11 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 11 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 11 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 11 8ème étage :	Palier
cage 11 8ème étage :	cage d'escalier
cage 11 9ème étage :	palier

Cage 12 rez de chaussée : Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière

Cage 12 1er étage : Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 12 2ème étage : Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 12 3ème étage : Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 12 4ème étage : Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 12 5ème étage : Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 12 6ème étage : Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 12 7ème étage : Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 12 8ème étage : Palier

cage 12 8 étage : cage déscalier

cage 12 9 ème étage : palier

Cage 9 8ème étage : Gaine technique

Cage 11 8ème étage : Gaine Technique

Cage 11 9ème étage : Gaine technique

Cage 12 9 ème étage : Gaine technique

BAT 9.10.11.12 FACE AVANT : Loggia

BAT 12 coté droit : Loggia

Sous-Sol : Sous-station

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Cage 9 rez de chaussée	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 9 8ème étage	Palier	Sol
Cage 9 rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
Cage 9 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 8ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 9 rez de chaussée	Hall	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 1er étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 2ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 3ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 4ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 5ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 6ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 7ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 8ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 9 1er étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 2ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 7ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 8ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 9 rez de chaussée	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 1er étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 2ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 3ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 4ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 5ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 6ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 7ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 9 rez de chaussée	Hall	Mur B; Mur D
Cage 10 rez de chaussée	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 10 8ème étage	Palier	Sol
Cage 10 rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
Cage 10 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 10 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 10 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 10 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 10 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 10 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 10 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 10 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 10 rez de chaussée	Hall	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 1er étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 2ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 3ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 4ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 5ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 6ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 7ème étage	Palier	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
Cage 10 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 10 1er étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 2ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 7ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 8ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 10 rez de chaussée	Hall	Mur B; Mur D
	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 10 1er étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 10 2ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 10 3ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 10 4ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 10 5ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 10 6ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 10 7ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 rez de chaussée	Hall	Sol
Cage 11 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 11 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 11 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 11 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 11 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 11 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 11 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol

Niveau	Pièce	Zone
Cage11 8ème étage	Palier	Sol
cage 11 8ème étage	cage d'escalier	Sol
cage 11 9 ème étage	palier	Sol
Cage 11 rez de chaussée	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 11 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 11 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 11 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 11 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 11 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 11 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 11 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage11 8ème étage	Palier	Mur de refend
cage 11 8ème étage	cage d'escalier	Mur de refend
cage 11 9 ème étage	palier	Mur de refend
Cage 11 rez de chaussée	Hall	Plafond
Cage 11 1er étage	Palier	Plafond
Cage 11 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 11 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 11 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 11 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 11 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 11 7ème étage	Palier	Plafond
Cage11 8ème étage	Palier	Plafond
cage 11 9 ème étage	palier	Plafond
Cage 11 1er étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 2ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 7ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 8ème étage	Gaine Technique	vide ordure
Cage 11 9ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 11 rez de chaussée	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 1er étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 2ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 3ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 4ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 5ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 6ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 7ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
cage 11 8ème étage	cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 11 rez de chaussée	Hall	Mur B; Mur D
Cage 12 rez de chaussée	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 12 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 12 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 12 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 12 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 12 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 12 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol

Niveau	Pièce	Zone
Cage 12 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 12 8ème étage	Palier	Sol
cage 12 8 étage	cage déscalier	Sol
cage 12 9 ème étage	palier	Sol
Cage 12 rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 12 8ème étage	Palier	Mur de refend
cage 12 8 étage	cage déscalier	Mur de refend
cage 12 9 ème étage	palier	Mur de refend
Cage 12 rez de chaussée	Hall	Plafond
Cage 12 1er étage	Palier	Plafond
Cage 12 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 12 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 12 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 12 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 12 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 12 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 12 8ème étage	Palier	Plafond
cage 12 9 ème étage	palier	Plafond
Cage 12 1er étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 2ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 7ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 9 ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 12 rez de chaussée	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 12 1er étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 12 2ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 12 3ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 12 4ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 12 5ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 12 6ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
Cage 12 7ème étage	Cage d'escalier	sous façade d'escalier
cage 12 8 étage	cage déscalier	sous façade d'escalier
Cage 12 rez de chaussée	Hall	Mur B; Mur D
BAT 9,10,11,12	Façade avant	façade
BAT 9	Façade gauche	façade
BAT 9,10,11,12	Façade arrière	façade
BAT 12	Façade droite	façade
BAT 9,10,11,12	Façade avant	PORCHE DE HALL
	Façade arrière	PORCHE DE HALL
	Façade avant	sous bassement
BAT 9	Façade gauche	sous bassement
BAT 9,10,11,12	Façade arrière	sous bassement
BAT 12	Façade droite	sous bassement
BAT 9.10.11.12 FAÇE AVANT	Loggia	Mur de refend
BAT 12 coté droit	Loggia	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
BAT 9.10.11.12 FAÇE AVANT	Loggia	sous façade
BAT 12 coté droit	Loggia	sous façade
Cage 9 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 10 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 11 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 12 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 9 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 10 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 11 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 12 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
BAT 9	Façade gauche	ITE

Descriptif des travaux :

embellissement sol,mur,plafond,faience intérieure et extérieur des partie commune des batiments 9,10,11,12

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO006	Cage 9 1er étage -- Cage 9 2ème étage -- Cage 9 3ème étage -- Cage 9 4ème étage -- Cage 9 5ème étage -- Cage 9 6ème étage -- Cage 9 7ème étage -- Cage 9 8ème étage	Gaine technique	vide ordure	<u>Analyse : P012</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	8U
ZPSO014	Cage 10 1er étage -- Cage 10 2ème étage -- Cage 10 3ème étage -- Cage 10 4ème étage -- Cage 10 5ème étage -- Cage 10 6ème étage -- Cage 10 7ème étage -- Cage 10 8ème étage	Gaine technique	vide ordure	<u>Analyse : P028</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces (Présence d'amiante)	8U
ZPSO022	Cage 11 1er étage -- Cage 11 2ème étage -- Cage 11 3ème étage -- Cage 11 4ème étage -- Cage 11 5ème étage -- Cage 11 6ème étage -- Cage 11 7ème étage -- Cage 11 8ème étage -- Cage 11 9ème étage	Gaine technique	vide ordure	<u>Analyse : P044</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	9U
ZPSO030	Cage 12 1er étage -- Cage 12 2ème étage -- Cage 12 3ème étage -- Cage 12 4ème étage -- Cage 12 5ème étage -- Cage 12 6ème étage -- Cage 12 7ème étage -- Cage 12 9ème étage	Gaine technique	vide ordure	<u>Analyse : P060</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige) (Présence d'amiante)	9U

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

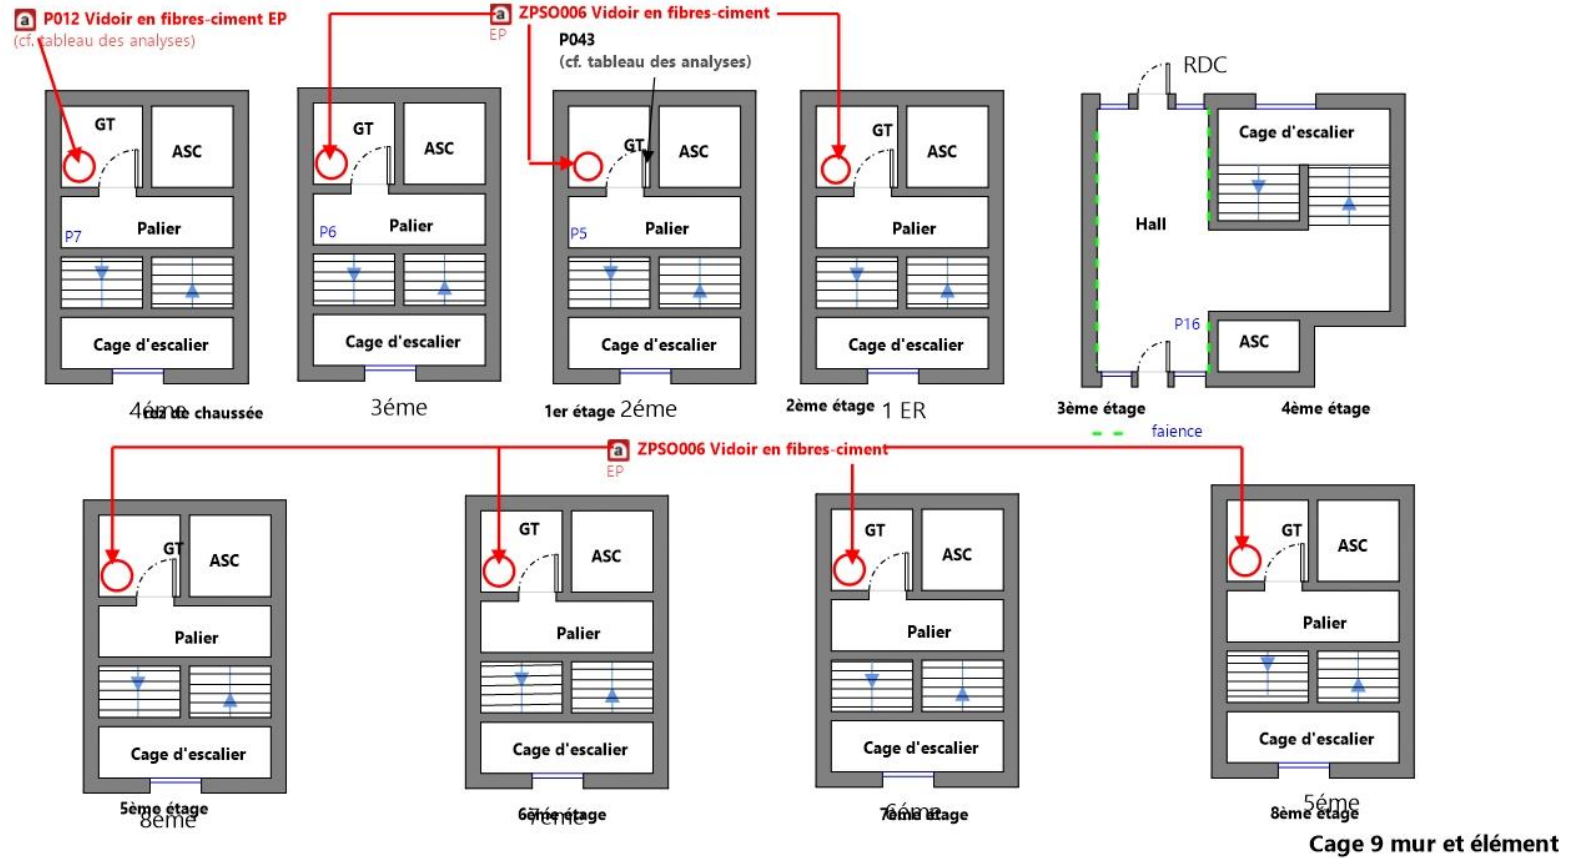


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

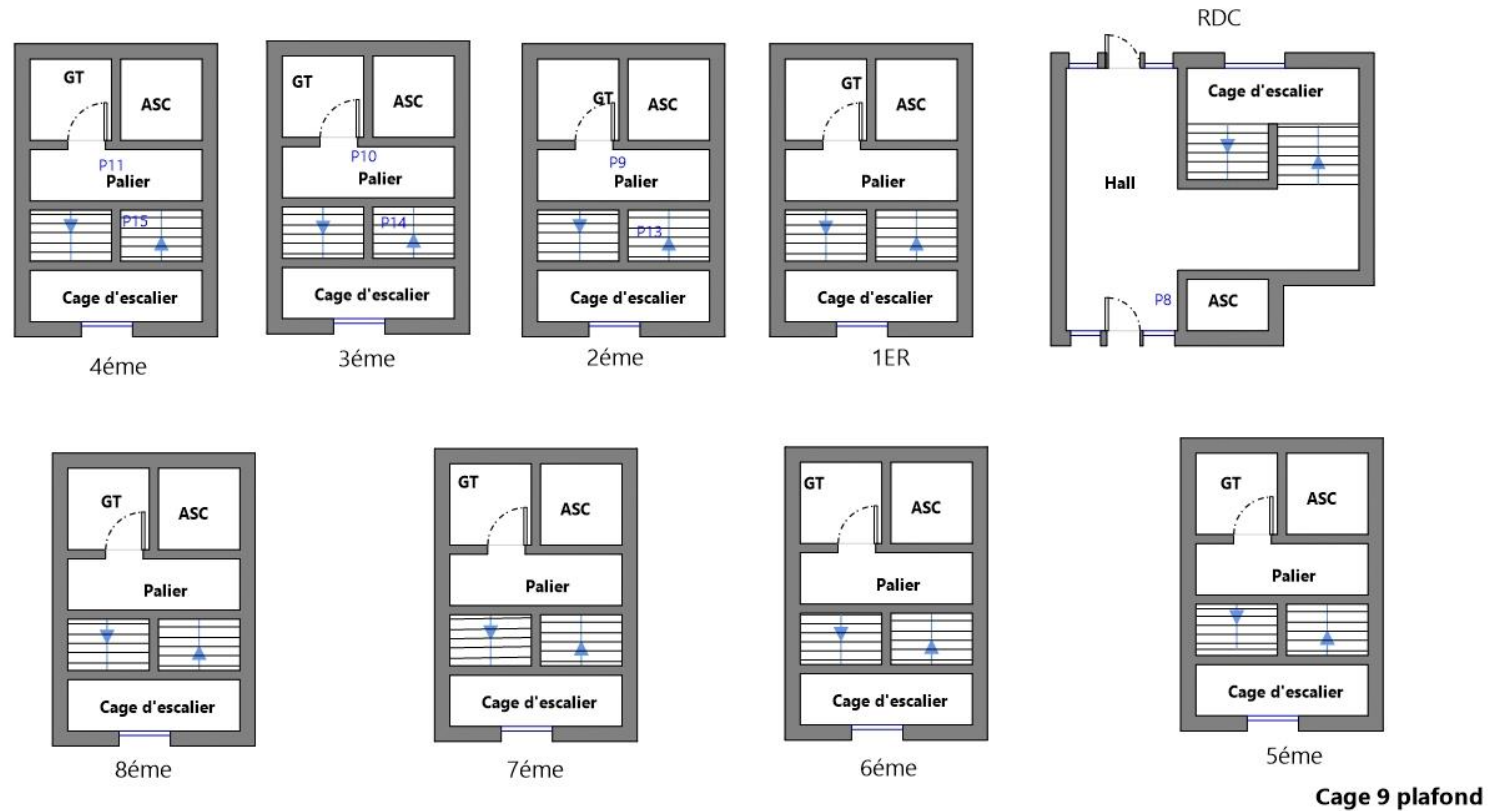


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

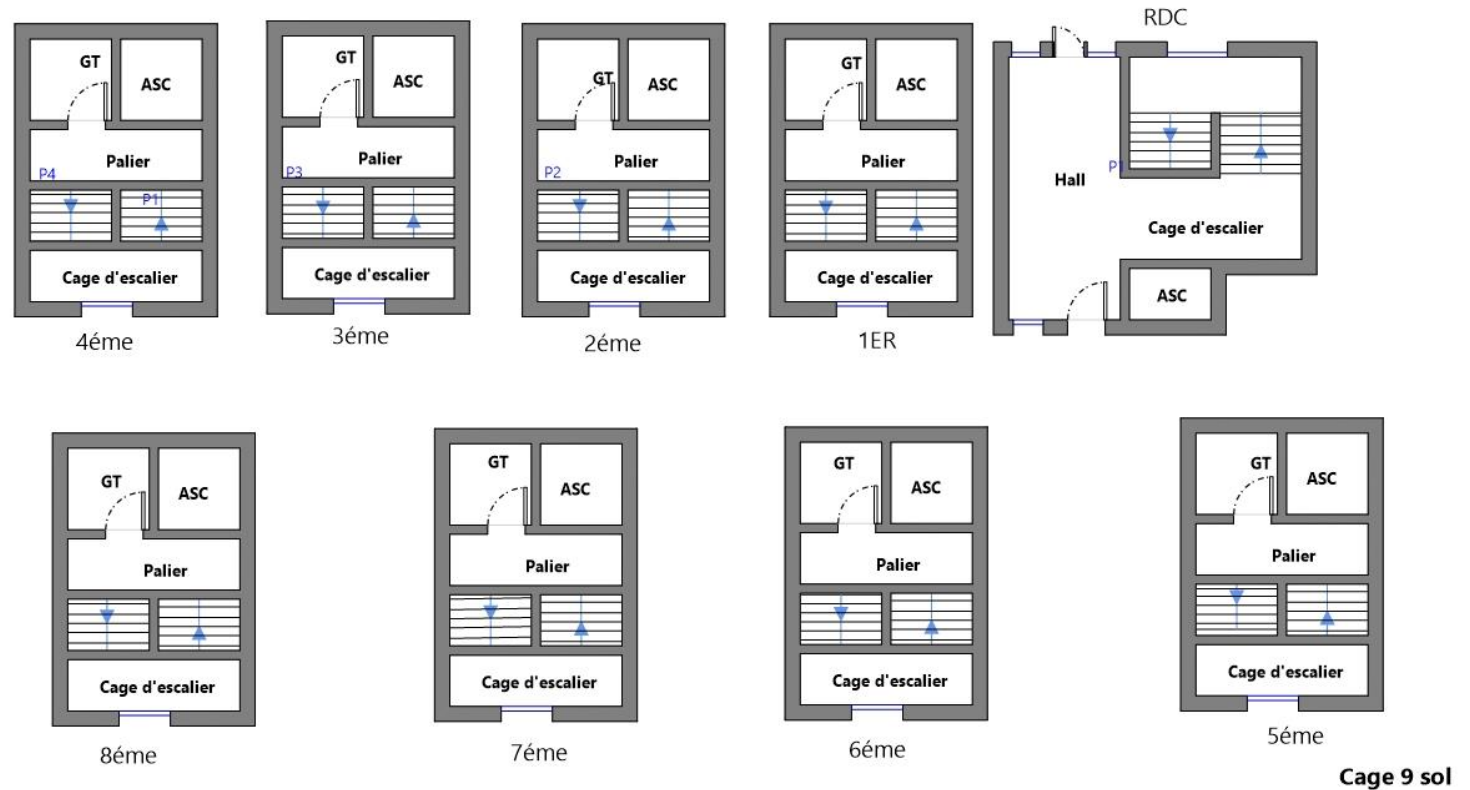


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

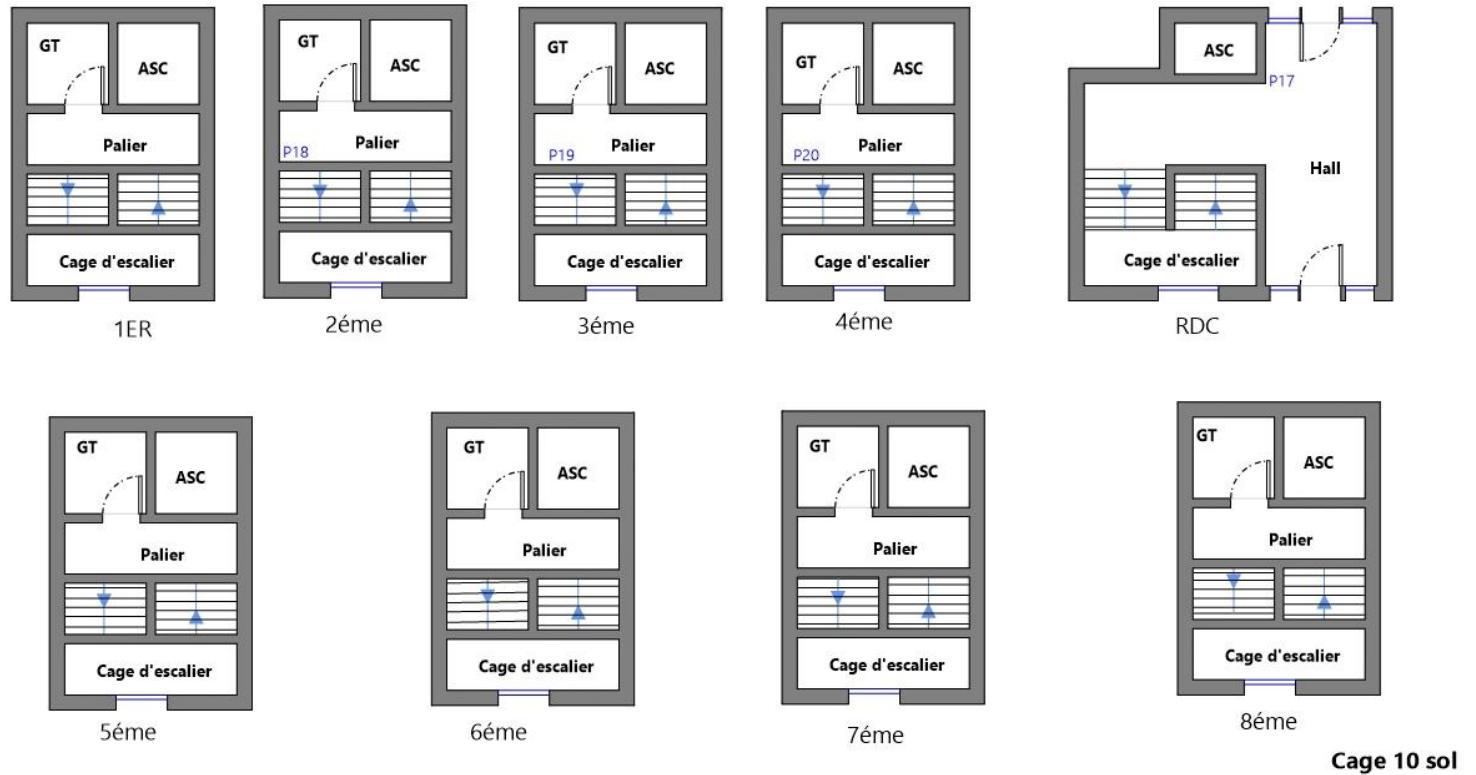


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

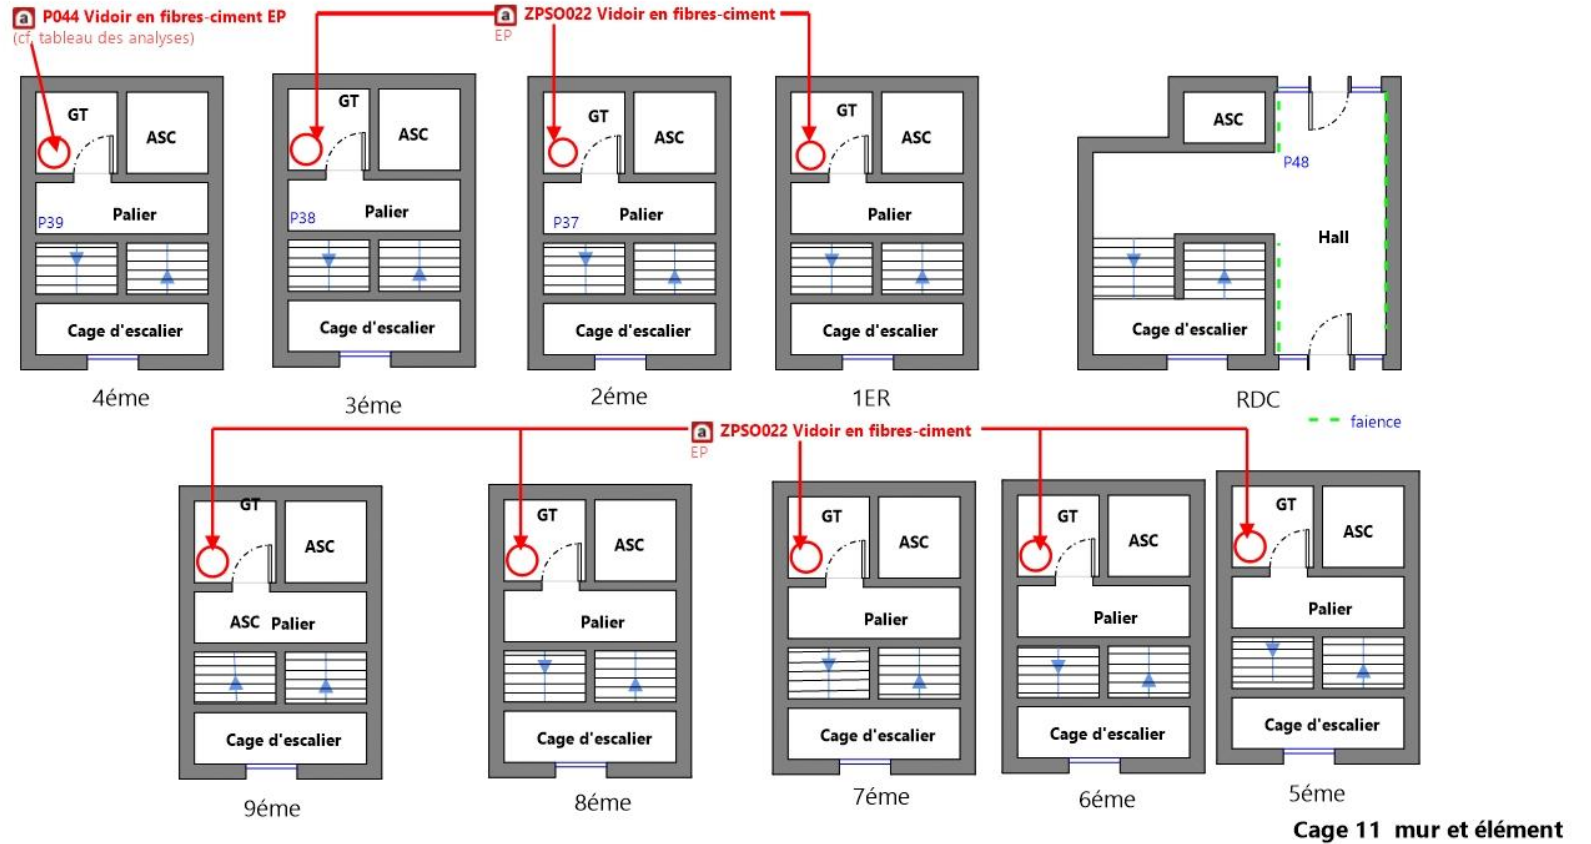


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

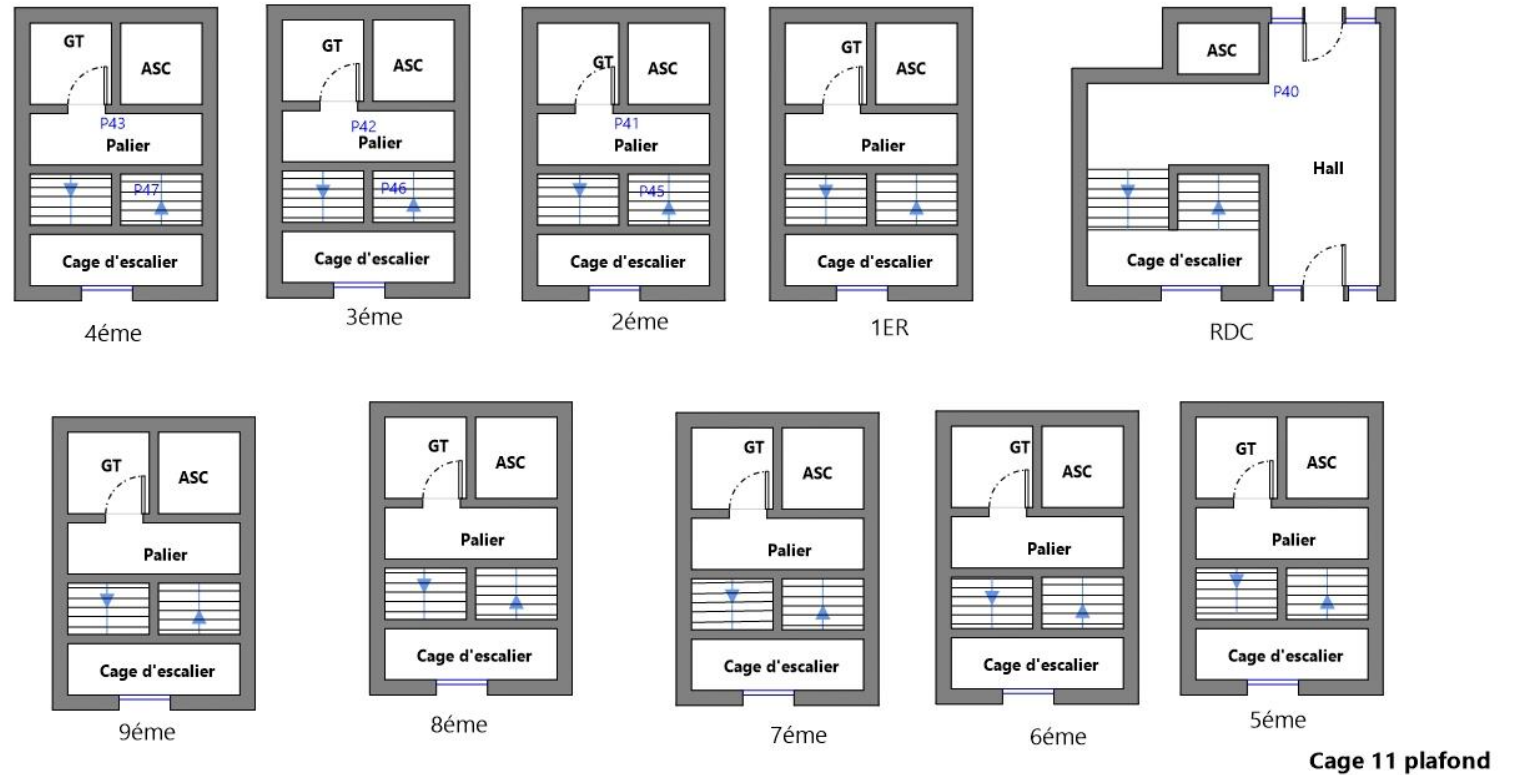


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

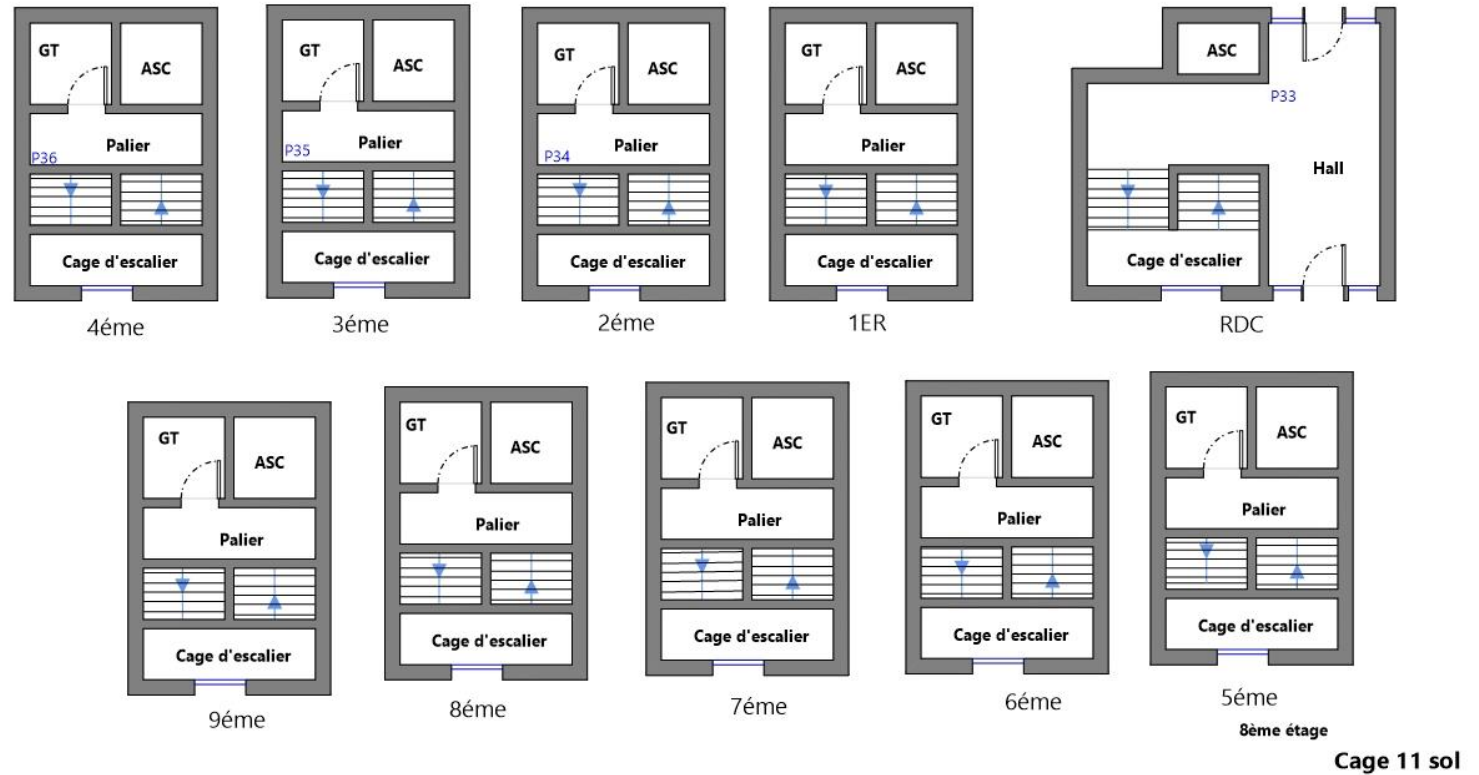


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

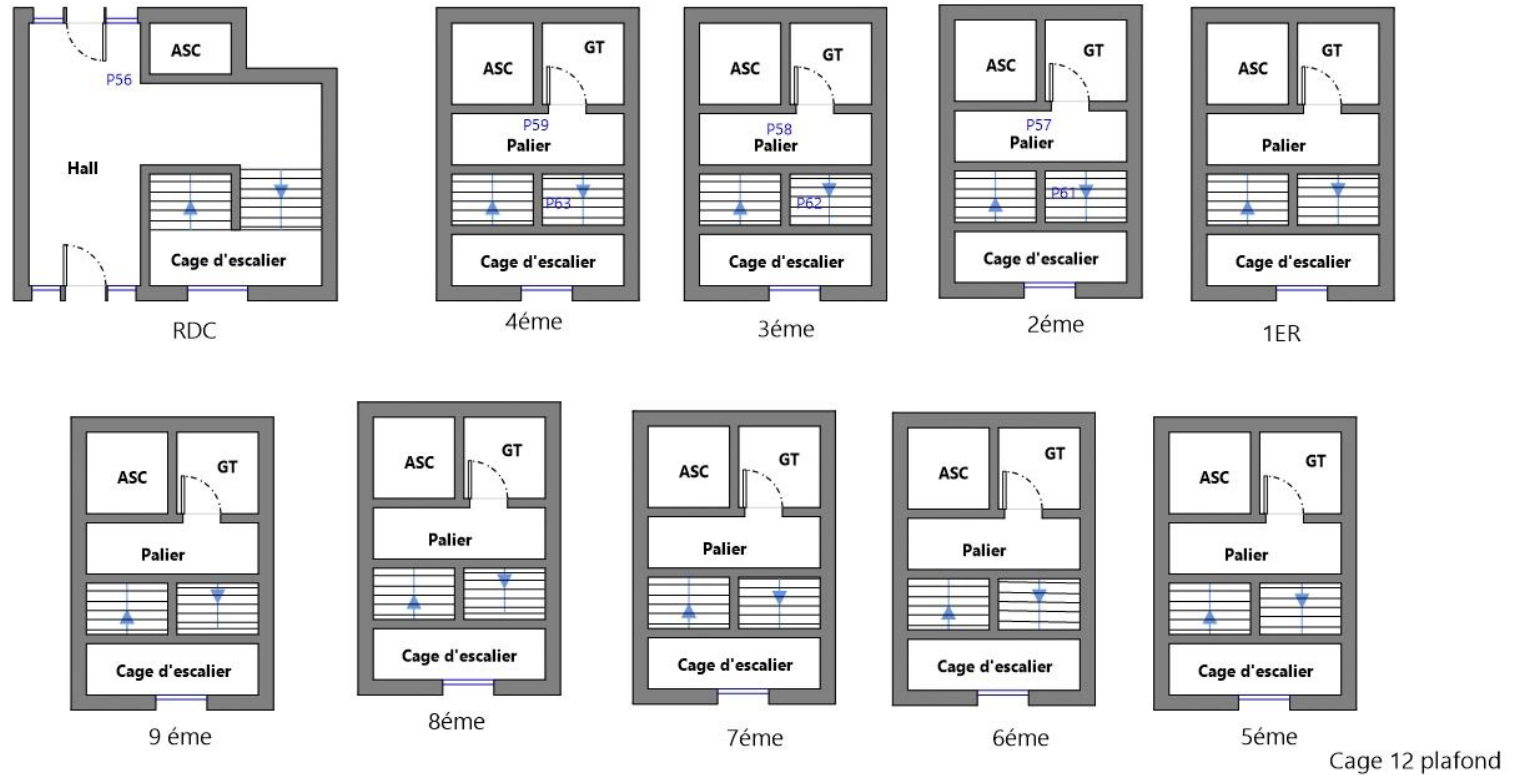


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité


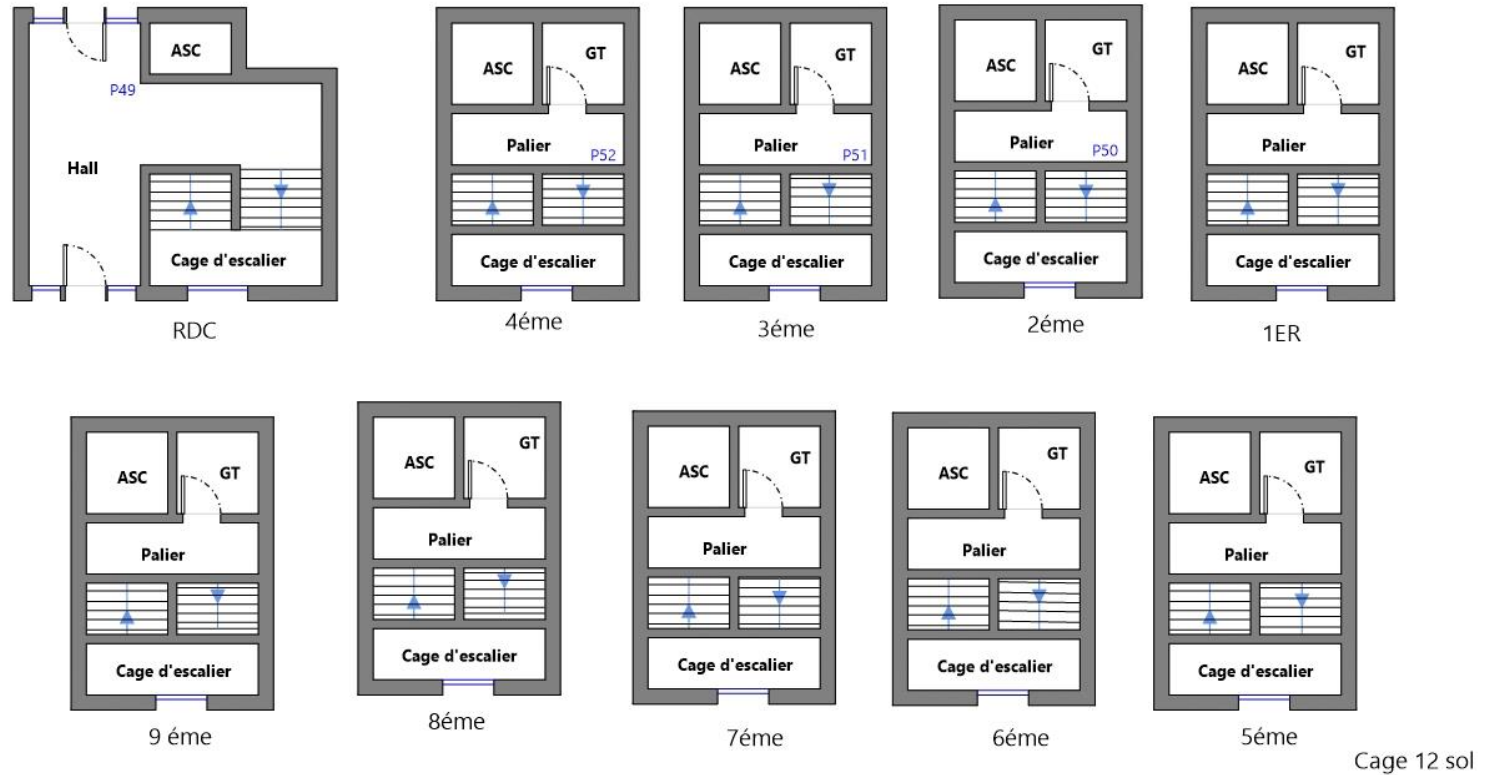


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

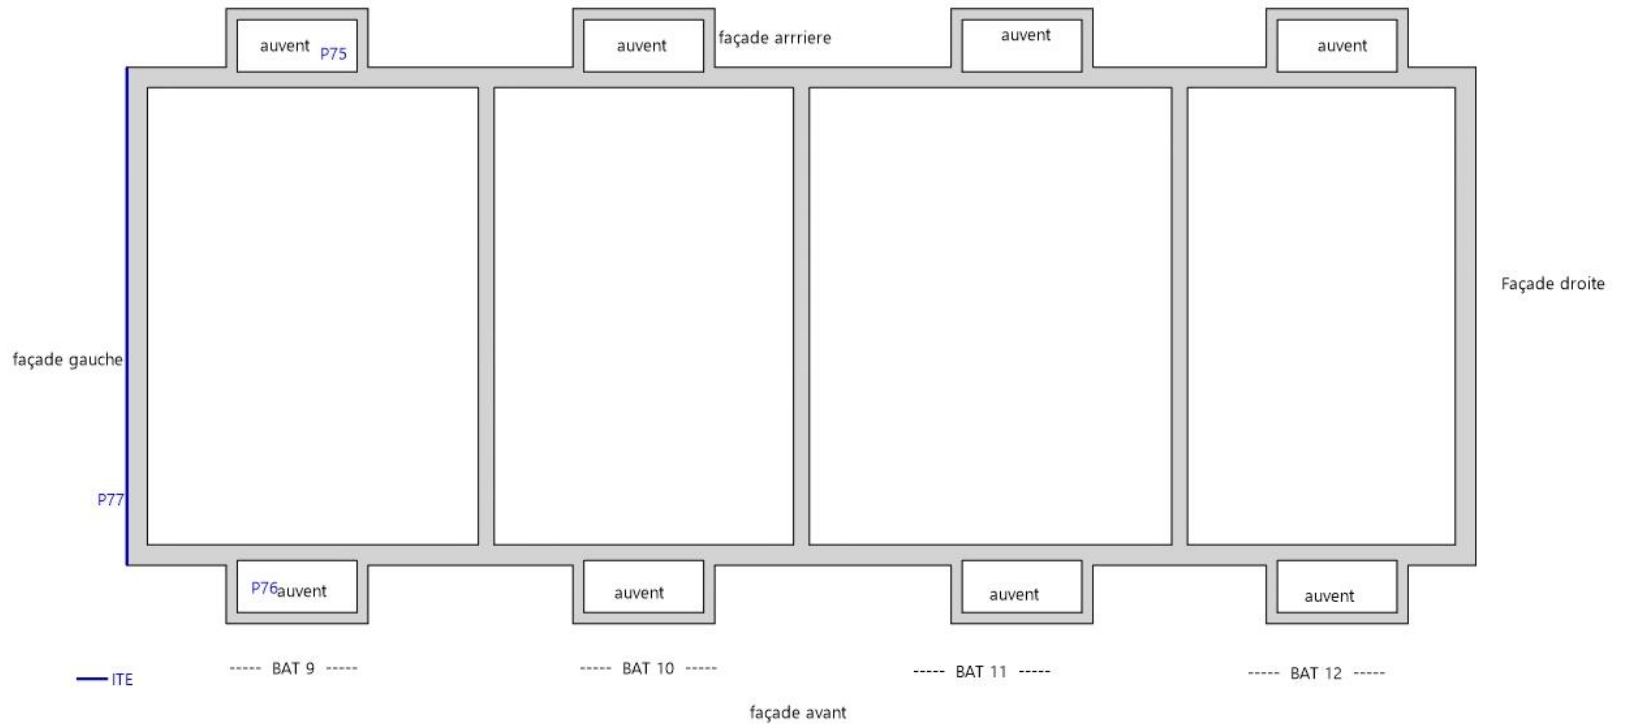

Plan de masse BAT 9,10,11,12

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159899
Opération	MATEUS gregory
Site	9-12 square de lorient
	77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



façade coté gauche

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés	
Affaire	MA2310175682	
Opération	DUSSOLLE valentin	
Site	9-12 square de lorient	
	77000 melun	
Date de réalisation	26/10/2023	
Matériaux et produits contenant de l'amiante		
	Surface amianté	
	Linéaire / paroi amianté (type 1)	
	Linéaire / paroi amianté (type 2)	
	Conduit amianté	
Sondages destructifs / Prélèvements		
	Prélèvement Positif	
Px	Prélèvement négatif	
S	Sondage destructif	
Types de murs		
	Mur Porteur	
	Mur Cloison (type 1)	
	Mur Cloison (type 2)	
	Gaine technique	
Eléments ou pièces non visités		
	Local non visité	
	Elément non visité	

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau souple (polymérisé) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014		- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) en traces ; matériau dur (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragraéage	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragraéage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragraéage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante

P027	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO014 Description: Vidoir en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau souple (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO018 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO018 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO020 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO021 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO021 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO021 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO022 Description: Vidoir en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	Identifiant: ZPSO023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO024 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO025 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	Identifiant: ZPSO026 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	Identifiant: ZPSO026 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Joint de dilatation	- Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Joint de dilatation	- Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Crépis extérieur	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P001 MA23101756 82	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture de sol	- Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) + (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
 - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Remarques :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO038 : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés							
Niveau : Cage 9 rez de chaussée, Cage 10 rez de chaussée, Cage 11 rez de chaussée, Cage 12 rez de chaussée							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Auvent avant		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075, P076	Idem photo : P075; P076
		2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075, P076	Idem photo : P075; P076

	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075, P076	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P075, P076</p>	Idem photo : P075; P076
	4	Sol	Oui Cage 12 rez de chaussée - Auvent avant : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) Absence d'amiante</p>	
Auvent arrière	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075, P076	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P075, P076</p>	Idem photo : P075; P076
	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075, P076	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P075, P076</p>	Idem photo : P075; P076

Auvent arrière		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075, P076	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076</p> <p><u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P075, P076</p>	Idem photo : P075; P076
Auvent arrière		8	Sol	Oui Cage 12 rez de chaussée - Auvent arrière : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P075, réf. labo.: 23RB031635-075 MA2309159899/P076, réf. labo.: 23RB031635-076</p> <p><u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P076</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) Absence d'amiante</p>	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO033 : Joint de dilatation

Niveau : BAT 9,10,11,12, BAT 9, BAT 12

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade avant	Discontinue	1	façade	Oui BAT 9,10,11,12 - Façade avant : façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO033</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P065, réf. labo.: 23RB031635-065 MA2309159899/P066, réf. labo.: 23RB031635-066</p> <p><u>Description:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P065</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante</p>	

Façade gauche	Discontinue	2	façade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065, P066	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P065, réf. labo.: 23RB031635-065 MA2309159899/P066, réf. labo.: 23RB031635-066 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P065, P066</p>	Idem photo : P065; P066
Façade arrière	Discontinue	3	façade	Oui BAT 9,10,11,12 - Façade arrière : façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P065, réf. labo.: 23RB031635-065 MA2309159899/P066, réf. labo.: 23RB031635-066 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante</p>	
Façade droite	Discontinue	4	façade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065, P066	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P065, réf. labo.: 23RB031635-065 MA2309159899/P066, réf. labo.: 23RB031635-066 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P065, P066</p>	Idem photo : P065; P066

ZPSO039 : Crépis extérieur

Niveau : BAT 9

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade gauche	Unique	1	ITE	Oui BAT 9 - Façade gauche : ITE	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P077 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-077 <u>Description:</u> Crépis extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Crépis extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) Absence d'amiante</p>	


3 - Parois verticales intérieures


ZPSO001 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence							
Niveau : Cage 9 rez de chaussée							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Discontinue	1	Sol	Oui Cage 9 rez de chaussée - Hall : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-001 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (polymérisé) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-001 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Cage 9 rez de chaussée, Cage 9 1er étage, Cage 9 2ème étage, Cage 9 3ème étage, Cage 9 4ème étage, Cage 9 5ème étage, Cage 9 6ème étage, Cage 9 7ème étage, Cage 9 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Cage d'escalier	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007

Palier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Cage d'escalier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Palier	Discontinue	5	Mur de refend	Oui Cage 9 2ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Palier	Discontinue	7	Mur de refend	Oui Cage 9 3ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007


Palier	Discontinue	9	Mur de refend	Oui Cage 9 4ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Palier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007

Cage d'escalier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Palier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Cage d'escalier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007

Palier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Cage d'escalier	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Palier	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P005, réf. labo.: 23RB031635-005 MA2309159899/P006, réf. labo.: 23RB031635-006 MA2309159899/P007, réf. labo.: 23RB031635-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007

ZPSO008 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence


Niveau : Cage 9 rez de chaussée


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Mur B; Mur D	Oui Cage 9 rez de chaussée - Hall : Mur B; Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-016 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante</p>	


ZPSO011 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Cage 10 rez de chaussée, Cage 10 1er étage, Cage 10 2ème étage, Cage 10 3ème étage, Cage 10 4ème étage, Cage 10 5ème étage, Cage 10 6ème étage, Cage 10 7ème étage, Cage 10 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Cage d'escalier	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023

Palier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Cage d'escalier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Palier	Discontinue	5	Mur de refend	Oui Cage 10 2ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Palier	Discontinue	7	Mur de refend	Oui Cage 10 3ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P022</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023


Palier	Discontinue	9	Mur de refend	Oui Cage 10 4ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Palier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023

Cage d'escalier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Palier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Cage d'escalier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023

Palier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Cage d'escalier	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023
Palier	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P021, réf. labo.: 23RB031635-021 MA2309159899/P022, réf. labo.: 23RB031635-022 MA2309159899/P023, réf. labo.: 23RB031635-023</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022, P023</p>	Idem photo : P021; P022; P023

ZPSO015 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence


Niveau : Cage 10 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Mur B; Mur D	Oui Cage 10 rez de chaussée - Hall : Mur B; Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-029 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante</p>	

ZPSO019 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Cage 11 rez de chaussée, Cage 11 1er étage, Cage 11 2ème étage, Cage 11 3ème étage, Cage 11 4ème étage, Cage 11 5ème étage, Cage 11 6ème étage, Cage 11 7ème étage, Cage11 8ème étage, cage 11 8ème étage, cage 11 9 ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Palier	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039

Cage d'escalier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Palier	Discontinue	4	Mur de refend	Oui Cage 11 2ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039

Palier	Discontinue	6	Mur de refend	Oui Cage 11 3ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P038</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Palier	Discontinue	8	Mur de refend	Oui Cage 11 4ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P039</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Palier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Cage d'escalier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039

Palier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Cage d'escalier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Palier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039

Cage d'escalier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
Palier	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
cage d'escalier	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039

palier	Discontinue	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P037, réf. labo.: 23RB031635-037 MA2309159899/P038, réf. labo.: 23RB031635-038 MA2309159899/P039, réf. labo.: 23RB031635-039</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037, P038, P039</p>	Idem photo : P037; P038; P039
--------	-------------	----	---------------	---	--	---	-------------------------------

ZPSO024 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence


Niveau : Cage 11 rez de chaussée


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Mur B; Mur D	Oui Cage 11 rez de chaussée - Hall : Mur B; Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO024</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P048</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-048</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P048</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO027 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Cage 12 rez de chaussée, Cage 12 1er étage, Cage 12 2ème étage, Cage 12 3ème étage, Cage 12 4ème étage, Cage 12 5ème étage, Cage 12 6ème étage, Cage 12 7ème étage, Cage 12 8ème étage, cage 12 8 étage, cage 12 9 ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Cage d'escalier	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055

Palier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Cage d'escalier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Palier	Discontinue	5	Mur de refend	Oui Cage 12 2ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Palier	Discontinue	7	Mur de refend	Oui Cage 12 3ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P054</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055

Palier	Discontinue	9	Mur de refend	Oui Cage 12 4ème étage - Palier : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pairs verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P055</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pairs verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Palier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pairs verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055

Cage d'escalier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Palier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Cage d'escalier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055

Palier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Cage d'escalier	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
Palier	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055

cage déscalier	Discontinue	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055
palier	Discontinue	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P053, réf. labo.: 23RB031635-053 MA2309159899/P054, réf. labo.: 23RB031635-054 MA2309159899/P055, réf. labo.: 23RB031635-055</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053, P054, P055</p>	Idem photo : P053; P054; P055

ZPSO032 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : Cage 12 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Mur B; Mur D	Oui Cage 12 rez de chaussée - Hall : Mur B; Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P064 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-064 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante</p>	


ZPSO034 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence


Niveau : BAT 9,10,11,12

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade avant	Discontinue	1	PORCHE DE HALL	Oui BAT 9,10,11,12 - Façade avant : PORCHE DE HALL	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P067, réf. labo.: 23RB031635-067 MA2309159899/P068, réf. labo.: 23RB031635-068 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante</p>	
Façade arrière	Discontinue	2	PORCHE DE HALL	Oui BAT 9,10,11,12 - Façade arrière : PORCHE DE HALL	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P067, réf. labo.: 23RB031635-067 MA2309159899/P068, réf. labo.: 23RB031635-068 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO035 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté



Niveau : BAT 9,10,11,12, BAT 9, BAT 12

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade avant	Discontinue	1	sous bassement	Oui BAT 9,10,11,12 - Façade avant : sous bassement	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P069, réf. labo.: 23RB031635-069 MA2309159899/P070, réf. labo.: 23RB031635-070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Façade gauche	Discontinue	2	sous bassement	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P069, réf. labo.: 23RB031635-069 MA2309159899/P070, réf. labo.: 23RB031635-070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070	Idem photo : P069; P070

Façade arrière	Discontinue	3	sous bassement	Oui BAT 9,10,11,12 - Façade arrière : sous bassement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P069, réf. labo.: 23RB031635-069 MA2309159899/P070, réf. labo.: 23RB031635-070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Façade droite	Discontinue	4	sous bassement	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P069, réf. labo.: 23RB031635-069 MA2309159899/P070, réf. labo.: 23RB031635-070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P069, P070</p>	Idem photo : P069; P070

ZPSO036 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté


Niveau : BAT 9.10.11.12 FAÇE AVANT, BAT 12 coté droit

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Loggia	Discontinue	1	Mur de refend	Oui BAT 9.10.11.12 FAÇE AVANT - Loggia : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P071, réf. labo.: 23RB031635-071 MA2309159899/P072, réf. labo.: 23RB031635-072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Mur de refend	Oui BAT 12 coté droit - Loggia : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P071, réf. labo.: 23RB031635-071 MA2309159899/P072, réf. labo.: 23RB031635-072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 9 rez de chaussée


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 9 rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Cage 9 rez de chaussée, Cage 9 1er étage, Cage 9 2ème étage, Cage 9 3ème étage, Cage 9 4ème étage, Cage 9 5ème étage, Cage 9 6ème étage, Cage 9 7ème étage, Cage 9 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Palier	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Cage d'escalier	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011

Palier	Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 9 2ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Palier	Discontinue	6	Plafond	Oui Cage 9 3ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	


Cage d'escalier	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Palier	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 9 4ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011


Palier	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Cage d'escalier	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Palier	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011

Cage d'escalier	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Palier	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
Cage d'escalier	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011

Palier	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P009, réf. labo.: 23RB031635-009 MA2309159899/P010, réf. labo.: 23RB031635-010 MA2309159899/P011, réf. labo.: 23RB031635-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p>	Idem photo : P009; P010; P011
--------	-------------	----	---------	---	--	--	-------------------------------

ZPSO007 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Cage 9 rez de chaussée, Cage 9 1er étage, Cage 9 2ème étage, Cage 9 3ème étage, Cage 9 4ème étage, Cage 9 5ème étage, Cage 9 6ème étage, Cage 9 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P015
		2	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P015
		3	sous façade d'escalier	Oui Cage 9 2ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	

4	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P015
5	sous façade d'escalier	Oui Cage 9 4ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
6	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P015

	7	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P015
	8	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P013, réf. labo.: 23RB031635-013 MA2309159899/P014, réf. labo.: 23RB031635-014 MA2309159899/P015, réf. labo.: 23RB031635-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P015

ZPSO012 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot


Niveau : Cage 10 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 10 rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-024 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	

ZPSO013 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Cage 10 rez de chaussée, Cage 10 1er étage, Cage 10 2ème étage, Cage 10 3ème étage, Cage 10 4ème étage, Cage 10 5ème étage, Cage 10 6ème étage, Cage 10 7ème étage, Cage 10 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027	Idem photo : P025; P026; P027
Palier	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027	Idem photo : P025; P026; P027
Cage d'escalier	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027	Idem photo : P025; P026; P027

Palier	Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 10 2ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment colle (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027
Palier	Discontinue	6	Plafond	Oui Cage 10 3ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P026</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) en traces Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027
Palier	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 10 4ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P027</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027

Palier	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027
Cage d'escalier	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027
Palier	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027

Cage d'escalier	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027
Palier	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027
Cage d'escalier	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027

Palier	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P025, réf. labo.: 23RB031635-025 MA2309159899/P026, réf. labo.: 23RB031635-026 MA2309159899/P027, réf. labo.: 23RB031635-027</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027</p>	Idem photo : P025; P026; P027
--------	-------------	----	---------	---	--	--	-------------------------------

ZPSO016 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Cage 10 rez de chaussée, Cage 10 1er étage, Cage 10 2ème étage, Cage 10 3ème étage, Cage 10 4ème étage, Cage 10 5ème étage, Cage 10 6ème étage, Cage 10 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031, P032	Idem photo : P030; P031; P032
	Discontinue	2	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P031, P032	Idem photo : P030; P031; P032
	Discontinue	3	sous façade d'escalier	Oui Cage 10 2ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

Discontinue	4	sous façade d'escalier	Oui Cage 10 3ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P031</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Discontinue	5	sous façade d'escalier	Oui Cage 10 4ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P032</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Discontinue	6	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031, P032	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P030, P031, P032</p>	Idem photo : P030; P031; P032

Discontinue	7	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031, P032	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P030, P031, P032</p>	Idem photo : P030; P031; P032
Discontinue	8	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P031, P032	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P030, réf. labo.: 23RB031635-030 MA2309159899/P031, réf. labo.: 23RB031635-031 MA2309159899/P032, réf. labo.: 23RB031635-032</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P030, P031, P032</p>	Idem photo : P030; P031; P032



ZPSO020 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 11 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 11 rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P040</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-040</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P040</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	

ZPSO021 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Cage 11 1er étage, Cage 11 2ème étage, Cage 11 3ème étage, Cage 11 4ème étage, Cage 11 5ème étage, Cage 11 6ème étage, Cage 11 7ème étage, Cage11 8ème étage, cage 11 9 ème étage


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041, P042, P043	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041, P042, P043</p>	Idem photo : P041; P042; P043
	Discontinue	2	Plafond	Oui Cage 11 2ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
	Discontinue	3	Plafond	Oui Cage 11 3ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P042</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	



Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 11 4ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041, P042, P043	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041, P042, P043</p>	Idem photo : P041; P042; P043
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041, P042, P043	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041, P042, P043</p>	Idem photo : P041; P042; P043

	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041, P042, P043	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041, P042, P043</p>	Idem photo : P041; P042; P043
	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041, P042, P043	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041, P042, P043</p>	Idem photo : P041; P042; P043
palier	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041, P042, P043	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P041, réf. labo.: 23RB031635-041 MA2309159899/P042, réf. labo.: 23RB031635-042 MA2309159899/P043, réf. labo.: 23RB031635-043</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041, P042, P043</p>	Idem photo : P041; P042; P043

ZPSO023 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Cage 11 rez de chaussée, Cage 11 1er étage, Cage 11 2ème étage, Cage 11 3ème étage, Cage 11 4ème étage, Cage 11 5ème étage, Cage 11 6ème étage, Cage 11 7ème étage, cage 11 8émé étage


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045, P046, P047</p>	Idem photo : P045; P046; P047
		2	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045, P046, P047</p>	Idem photo : P045; P046; P047
		3	sous façade d'escalier	Oui Cage 11 2ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

	4	sous façade d'escalier	Oui Cage 11 3ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
	5	sous façade d'escalier	Oui Cage 11 4ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
	6	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045, P046, P047</p>	<p>Idem photo : P045; P046; P047</p>

		7	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045, P046, P047</p>	Idem photo : P045; P046; P047
		8	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045, P046, P047</p>	Idem photo : P045; P046; P047
cage d'escalier		9	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P045, réf. labo.: 23RB031635-045 MA2309159899/P046, réf. labo.: 23RB031635-046 MA2309159899/P047, réf. labo.: 23RB031635-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045, P046, P047</p>	Idem photo : P045; P046; P047



ZPSO028 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 12 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 12 rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	

ZPSO029 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Cage 12 1er étage, Cage 12 2ème étage, Cage 12 3ème étage, Cage 12 4ème étage, Cage 12 5ème étage, Cage 12 6ème étage, Cage 12 7ème étage, Cage 12 8ème étage, cage 12 9 ème étage


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P059	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057, P058, P059</p>	Idem photo : P057; P058; P059
	Discontinue	2	Plafond	Oui Cage 12 2ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante</p>	
	Discontinue	3	Plafond	Oui Cage 12 3ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P058</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante</p>	

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 12 4ème étage - Palier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante</p>	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P059	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057, P058, P059</p>	Idem photo : P057; P058; P059
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P059	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057, P058, P059</p>	Idem photo : P057; P058; P059

	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P059	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057, P058, P059</p>	Idem photo : P057; P058; P059
	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P059	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057, P058, P059</p>	Idem photo : P057; P058; P059
palier	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P059	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P057, réf. labo.: 23RB031635-057 MA2309159899/P058, réf. labo.: 23RB031635-058 MA2309159899/P059, réf. labo.: 23RB031635-059</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057, P058, P059</p>	Idem photo : P057; P058; P059

ZPSO031 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Cage 12 rez de chaussée, Cage 12 1er étage, Cage 12 2ème étage, Cage 12 3ème étage, Cage 12 4ème étage, Cage 12 5ème étage, Cage 12 6ème étage, Cage 12 7ème étage, cage 12 8 étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062, P063	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061, P062, P063</p>	Idem photo : P061; P062; P063
	Discontinue	2	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062, P063	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061, P062, P063</p>	Idem photo : P061; P062; P063
	Discontinue	3	sous façade d'escalier	Oui Cage 12 2ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante</p>	

Discontinue	4	sous façade d'escalier	Oui Cage 12 3ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P062</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Discontinue	5	sous façade d'escalier	Oui Cage 12 4ème étage - Cage d'escalier : sous façade d'escalier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P063</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Discontinue	6	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062, P063	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061, P062, P063</p>	Idem photo : P061; P062; P063


	Discontinue	7	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062, P063	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061, P062, P063</p>	Idem photo : P061; P062; P063
	Discontinue	8	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062, P063	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061, P062, P063</p>	Idem photo : P061; P062; P063
cage déescalier	Discontinue	9	sous façade d'escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062, P063	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P061, réf. labo.: 23RB031635-061 MA2309159899/P062, réf. labo.: 23RB031635-062 MA2309159899/P063, réf. labo.: 23RB031635-063 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061, P062, P063</p>	Idem photo : P061; P062; P063



ZPSO037 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : BAT 9.10.11.12 FAÇE AVANT, BAT 12 coté droit

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Loggia	Discontinue	1	sous façade	Oui BAT 9.10.11.12 FAÇE AVANT - Loggia : sous façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO037</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P073, réf. labo.: 23RB031635-073 MA2309159899/P074, réf. labo.: 23RB031635-074</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P073</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
	Discontinue	2	sous façade	Oui BAT 12 coté droit - Loggia : sous façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO037</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P073, réf. labo.: 23RB031635-073 MA2309159899/P074, réf. labo.: 23RB031635-074</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P074</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO002 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage							
Niveau : Cage 9 1er étage, Cage 9 2ème étage, Cage 9 3ème étage, Cage 9 4ème étage, Cage 9 5ème étage, Cage 9 6ème étage, Cage 9 7ème étage, Cage 9 8ème étage							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004	Idem photo : P002; P003; P004
Cage d'escalier	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004	Idem photo : P002; P003; P004
Palier	Discontinue	3	Sol	Oui Cage 9 2ème étage - Palier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier	Discontinue	5	Sol	Oui Cage 9 3ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P003</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier	Discontinue	7	Sol	Oui Cage 9 4ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P004</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Cage d'escalier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004

Cage d'escalier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Cage d'escalier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P002, réf. labo.: 23RB031635-002 MA2309159899/P003, réf. labo.: 23RB031635-003 MA2309159899/P004, réf. labo.: 23RB031635-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004

ZPSO009 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 10 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Sol	Oui Cage 10 rez de chaussée - Hall : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) en traces ; matériau dur (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante</p>	

ZPSO010 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage
Niveau : Cage 10 rez de chaussée, Cage 10 1er étage, Cage 10 2ème étage, Cage 10 3ème étage, Cage 10 4ème étage, Cage 10 5ème étage, Cage 10 6ème étage, Cage 10 7ème étage, Cage 10 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P019, P020	Idem photo : P018; P019; P020
Palier	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P019, P020	Idem photo : P018; P019; P020
Cage d'escalier	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P019, P020	Idem photo : P018; P019; P020

Palier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p>Identifiant: ZPSO010</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
Cage d'escalier	Discontinue	5	Sol	Oui Cage 10 2ème étage - Cage d'escalier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO010</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P018</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Palier	Discontinue	6	Sol	Oui Cage 10 3ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO010</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P019</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (beige) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	7	Sol	Oui Cage 10 3ème étage - Cage d'escalier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO010</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P020</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige) en traces : Absence d'amiante</p>	

Palier	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
Cage d'escalier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
Palier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
Cage d'escalier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020

Palier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
Cage d'escalier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
Palier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
Cage d'escalier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020


Palier	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P018, réf. labo.: 23RB031635-018 MA2309159899/P019, réf. labo.: 23RB031635-019 MA2309159899/P020, réf. labo.: 23RB031635-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019, P020</p>	Idem photo : P018; P019; P020
--------	-------------	----	-----	---	--	---	-------------------------------



ZPSO017 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Niveau : Cage 11 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Sol	Oui Cage 11 rez de chaussée - Hall : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P033</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-033</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO018 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage
Niveau : Cage 11 1er étage, Cage 11 2ème étage, Cage 11 3ème étage, Cage 11 4ème étage, Cage 11 5ème étage, Cage 11 6ème étage, Cage 11 7ème étage, Cage11 8ème étage, cage 11 8émé étage, cage 11 9 éme étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035, P036	Idem photo : P034; P035; P036
Cage d'escalier	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035, P036	Idem photo : P034; P035; P036
Palier	Discontinue	3	Sol	Oui Cage 11 2ème étage - Palier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p>Identifiant: ZPSO018</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Palier	Discontinue	5	Sol	Oui Cage 11 3ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO018</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P035</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p>Identifiant: ZPSO018</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Palier	Discontinue	7	Sol	Oui Cage 11 4ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO018</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P036</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Palier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Cage d'escalier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Palier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036

Cage d'escalier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Palier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Cage d'escalier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
Palier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036

cage d'escalier	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036
palier	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P034, réf. labo.: 23RB031635-034 MA2309159899/P035, réf. labo.: 23RB031635-035 MA2309159899/P036, réf. labo.: 23RB031635-036</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034, P035, P036</p>	Idem photo : P034; P035; P036

ZPSO025 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Niveau : Cage 12 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Sol	Oui Cage 12 rez de chaussée - Hall : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P049</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-049</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P049</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces</p> <p>Absence d'amiante</p>	

ZPSO026 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Niveau : Cage 12 rez de chaussée, Cage 12 1er étage, Cage 12 2ème étage, Cage 12 3ème étage, Cage 12 4ème étage, Cage 12 5ème étage, Cage 12 6ème étage, Cage 12 7ème étage, Cage 12 8ème étage, cage 12 8 étage, cage 12 9 ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Palier	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Cage d'escalier	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052

Palier	Discontinue	4	Sol	Oui Cage 12 2ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P050</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Palier	Discontinue	6	Sol	Oui Cage 12 3ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P051</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052

Palier	Discontinue	8	Sol	Oui Cage 12 4ème étage - Palier : Sol	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P052</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Palier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Cage d'escalier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p>Identifiant: ZPSO026</p> <p>Echantillon: MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p>Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052

Palier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Cage d'escalier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Palier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
Cage d'escalier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052

Palier	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
cage d'escalier	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052
palier	Discontinue	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309159899/P050, réf. labo.: 23RB031635-050 MA2309159899/P051, réf. labo.: 23RB031635-051 MA2309159899/P052, réf. labo.: 23RB031635-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050, P051, P052</p>	Idem photo : P050; P051; P052

ZPSO001 MA2310175682 : Peinture de sol

Niveau : Sous-Sol

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station	Continue	1	Sol	Oui Sous-Sol - Sous-station : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 MA2310175682 <u>Réf. échantillon:</u> MA2310175682/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK078143-001 <u>Description:</u> Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 MA2310175682 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) + (marron) : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO006 : Vidoir en fibres-ciment

Niveau : Cage 9 1er étage, Cage 9 2ème étage, Cage 9 3ème étage, Cage 9 4ème étage, Cage 9 5ème étage, Cage 9 6ème étage, Cage 9 7ème étage, Cage 9 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Unique	1	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Localisation sur croquis:</u> ZPSO006 <u>Quantité estimée:</u> 8 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
	Unique	2	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012

Unique	3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012</p>	Idem photo : P012
Unique	4	vide ordure	Oui Cage 9 4ème étage - Gaine technique : vide ordure	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; Présence d'amiante</p>	
Unique	5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012</p>	Idem photo : P012
Unique	6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012</p>	Idem photo : P012
Unique	7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012</p>	Idem photo : P012

	Unique	8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-012 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
--	--------	---	-------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO014 : Vidoir en fibres-ciment

Niveau : Cage 10 1er étage, Cage 10 2ème étage, Cage 10 3ème étage, Cage 10 4ème étage, Cage 10 5ème étage, Cage 10 6ème étage, Cage 10 7ème étage, Cage 10 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Unique	1	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Localisation sur croquis:</u> ZPSO014 <u>Quantité estimée:</u> 8 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P028	Idem photo : P028
	Unique	2	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P028	Idem photo : P028
	Unique	3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P028	Idem photo : P028
	Unique	4	vide ordure	Oui Cage 10 4ème étage - Gaine technique : vide ordure	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Présence d'amiante</p>	

Unique	5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P028	Idem photo : P028
Unique	6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P028	Idem photo : P028
Unique	7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P028	Idem photo : P028
Unique	8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-028 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P028	Idem photo : P028

ZPSO022 : Vidoir en fibres-ciment

Niveau : Cage 11 1er étage, Cage 11 2ème étage, Cage 11 3ème étage, Cage 11 4ème étage, Cage 11 5ème étage, Cage 11 6ème étage, Cage 11 7ème étage, Cage 11 8ème étage, Cage 11 9ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Unique	1	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Localisation sur croquis:</u> ZPSO022 <u>Quantité estimée:</u> 9 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
	Unique	2	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
	Unique	3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
	Unique	4	vide ordure	Oui Cage 11 4ème étage - Gaine technique : vide ordure	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	

	Unique	5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
	Unique	6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
	Unique	7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
Gaine Technique	Unique	8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
Gaine technique	Unique	9	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-044 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044

ZPSO030 : Vidoir en fibres-ciment

Niveau : Cage 12 1er étage, Cage 12 2ème étage, Cage 12 3ème étage, Cage 12 4ème étage, Cage 12 5ème étage, Cage 12 6ème étage, Cage 12 7ème étage, Cage 12 9 ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Unique	1	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Localisation sur croquis:</u> ZPSO030 <u>Quantité estimée:</u> 9 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060	Photo indisponible
	Unique	2	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060	Photo indisponible
	Unique	3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060	Photo indisponible
	Unique	4	vide ordure	Oui Cage 12 4ème étage - Gaine technique : vide ordure	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige) : Présence d'amiante	Photo indisponible
	Unique	5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060	Photo indisponible

Unique	6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P060</p>	Photo indisponible
Unique	7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P060</p>	Photo indisponible
Unique	8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2309159899/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23RB031635-060 <u>Description:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Vidoir en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P060</p>	Photo indisponible

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Client : Eurofins Asbestos Testing Europe 4 rue Maryse Bastié 44800 Orvault	Bénéficiaire : ADX GROUPE gregory MATEUS Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU GONTIER
--	---

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Date d'émission de rapport : 10/10/2023 22:32

Référence dossier Client:651c6210916b8Dossier: MA2309159899

Reçu par MyEasyLab le : 06/10/2023 12:32

Référence dossier N° : 23UV080468

Reçu par le laboratoire le : 09/10/2023

Référence laboratoire N° : 23RB031635

Date d'analyse : 10/10/2023

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Cage 9 rez de chaussée - Hall	Matériau souple (polymérisé) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 9 2eme étage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 9 3eme étage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 9 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 9 2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 9 3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

2/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 9 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 9 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-02	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 9 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / R3MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 9 2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, Romania

3/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 9 3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 9 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01 (1)	P012 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Vide-ordures - Vidoir en fibres-ciment - Vidoir en fibres-ciment - Cage 9 4eme etage - Gaine technique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
013-01	P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 9 2eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

4/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 9 3eme etage - Cage d"escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 9 4eme etage - Cage d"escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - Cage 9 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 10 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) en traces ; matériau dur (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, România

5/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 10 2eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 10 3eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 10 3eme etage - Cage d'escalier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, România

6/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 10 2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MOLP / DNM5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02	P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 10 2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W2BY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, România

7/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P022 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 10 3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MOLP / DNM5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
022-02	P022 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 10 3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W2BY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, România

8/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 10 4eme etage - Palier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MOLP / DNMS	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
023-02	P023 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 10 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W2BY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, România

9/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 10 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (fibreuse) (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) en traces	MOLP / DNM5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 10 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (fibreuse) (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) en traces	MET / W2BY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-03	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 10 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DNM5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
025-01 (2)	P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 2eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé); matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / W2BY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

10/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 3eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) en traces	MOLP / DNMS	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 3eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) en traces	MET / W2BY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 4eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MOLP / DNMS	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
027-02	P027 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 4eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

11/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-01 (1)	P028 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Vidoir en fibres-ciment - Cage 10 4eme etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris); matériau semi-dur (beige); matériau semi-dur (marron) en traces	MOLP / DNM5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
029-01	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Cage 10 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé); matériau de type peinture (gris); matériau dur de type joint ciment (blanc); matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 2eme etage - Cage d"escalier	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (fibreux) (jaune); matériau semi-dur (fibreux) (rose); matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / DNM5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
030-02	P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 2eme etage - Cage d"escalier	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (fibreux) (jaune); matériau semi-dur (fibreux) (rose); matériau semi-dur (gris) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, Romania

12/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01 (3)	P031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 3eme etage - Cage d"escalier	Matériau de type peinture (blanc); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur (rose); matériau dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P032 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 10 4eme etage - Cage d"escalier	Matériau de type peinture (blanc); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur (rose); matériau dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 11 rez de chaussee - Hall	Matériau souple (gris); matériau dur de type carrelage, faïence (gris); matériau dur de type joint ciment (beige); matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P034 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 11 2eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

13/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 11 3eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 11 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P037 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 11 2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

14/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038-01	P038 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 11 3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P039 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 11 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

15/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-01	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 11 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-02	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 11 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / R3MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P041 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 11.2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P042 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 11.3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

16/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01	P043 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 11 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P044 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Vide-ordures - Vidoir en fibres-ciment - Vidoir en fibres-ciment - Cage 11 4eme etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
045-01	P045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 11 2eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P046 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 11 3eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, Romania

17/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P047 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 11 4eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P048 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Cage 11 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P049 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 12 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
049-02	P049 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 12 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, Romania

18/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-01	P050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 12 2eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-01	P051 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 12 3eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur (granulaire) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-01	P052 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Cage 12 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-01	P053 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 12 2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

19/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054-01	P054 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 12 3eme etage - Palier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P055 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Cage 12 4eme etage - Palier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

20/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056-01	P056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 12 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-02	P056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 12 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
056-03	P056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes calicot - Cage 12 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
057-01	P057 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 12 2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

21/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058-01	P058 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 12 3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01	P059 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 12 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P060 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Vide-ordures - Vidoir en fibres-ciment - Vidoir en fibres-ciment - Cage 12 4eme etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
061-01	P061 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 12 2eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, Romania

22/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062-01	P062 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 12 3eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 12 4eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-01	P064 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - Cage 12 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-01	P065 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Joint de dilatation - Joint de dilatation - BAT 9,10,11,12 - Facade avant	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-01	P066 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Joint de dilatation - Joint de dilatation - BAT 9,10,11,12 - Facade arriere	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

23/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01	P067 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 9,10,11,12 - Facade avant	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau de type peinture (blanc) en traces; matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment- colle (blanc) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-01	P068 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 9,10,11,12 - Facade arriere	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment- colle (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-01	P069 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - BAT 9,10,11,12 - Facade avant	Matériau de type peinture (gris); matériau de type colle bitumineux (noir); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

24/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070-01	P070 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - BAT 9,10,11,12 - Facade arriere	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-01	P071 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - BAT 9.10.11.12 FAcE AVANT - Loggia	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072-01	P072 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - BAT 12 cote droit - Loggia	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, România

25/28
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073-01	P073 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - BAT 9.10.11.12 FAcE AVANT - Loggia	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-01	P074 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - BAT 12 cote droit - Loggia	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-01	P075 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Cage 12 rez de chaussée - Auvent avant	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
075-02	P075 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Cage 12 rez de chaussée - Auvent avant	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

26/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076-01	P076 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Cage 12 rez de chaussee - Auvent arriere	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
076-02	P076 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Cage 12 rez de chaussee - Auvent arriere	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077-01	P077 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis exterieur - Crepis exterieur - BAT 9 - Facade gauche	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
077-02	P077 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis exterieur - Crepis exterieur - BAT 9 - Facade gauche	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

93 analyses au laboratoire dont 73 par la technique identifiée sous le terme MET et 20 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

27/28
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-032897-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/> - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Tehnician laborator CRO 007



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

28/28
P-RS-FRM8220



ADX GROUPE
Valentin Dussolle
 Parc Saint Fiacre
 53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-087586-01
Date d'émission de rapport : 24/10/2023 11:27

Référence dossier Client:6527ea06e20b0Dossier: MA2310175682
 Référence dossier N° : 23UV085283
 Référence laboratoire N° : 23EK078143
 Reçu par MyEasyLab le : 20/10/2023 16:05
 Reçu par le laboratoire le : 20/10/2023
 Date d'analyse : 23/10/2023

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Sous-Sol - Sous-station	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) + (marron)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

**Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
 1 analyse au laboratoire par la technique identifiée sous le terme MET.**

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MDLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MDLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MDLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qua-lidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Cláudio Teixeira
 Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/1

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Certificat de compétences
Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI 6645 Version 002

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DUSSOLLE Valentin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Amiante avec mention **Amiante Avec Mention**
 Date d'effet : 07/12/2022 - Date d'expiration : 06/12/2029

- Amiante sans mention **Amiante Sans Mention**
 Date d'effet : 07/12/2022 - Date d'expiration : 06/12/2029

- Electricité **Etat de l'installation intérieure électrique**
 Date d'effet : 26/01/2023 - Date d'expiration : 25/01/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
 Edité à Saint-Grégoire, le 27/01/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inondation par le plomb des pentes ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 15 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de prix en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure électrique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Du Arrêté du 7 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
 Diagnosticneur
 Portée disponible sur www.icert.fr
 Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire





Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6471 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MATEUS Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- | | |
|----------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention
Date d'effet : 20/06/2022 - Date d'expiration : 19/06/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention
Date d'effet : 20/06/2022 - Date d'expiration : 19/06/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
 Edité à Saint-Grégoire, le 21/06/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
 Diagnostiqueur
 Portée disponible sur www.icert.fr
 Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les maies matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

AXA France IARD SA

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 28 Février 2023
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a stylized flourish.