

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1

1

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LA50101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/05/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/06/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	37
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	43
ATTESTATION(S).....	46
CERTIFICAT DE COMPETENCES	47

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 11924 EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble F000 Escalier A5 Étage 01 Logement 1 Module 13LA50101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 7 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS **PÉRIODE DU** 17-05-2018 **AU** 23-05-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET CONTACTER GARDIEN AU 06.95.40.92.27	15,00	48,00	720,00
TOTAL H.T.				725,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				145,00
TOTAL T.T.C.				870,00

17-05-2018 BLANCHIMENT COMPLET MURS PLAFOND ET SOLS
REEMPLACEMENT FAIENCE CUISINE, REMPLACEMENT EVIER,
DEPOSE FAIENCE CHAMBRE 4,

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 REEL	A660	VLS	SVLA	REMISE EN ETAT LOGEMENT	870,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFÉRENCES PATRIMOINE	REFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 REEL		13 2 F000 A5 13LA50101	L 8001017	870,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 11924

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 13LA50101 25/05/2018

Version : 02/06/2018

5/49

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

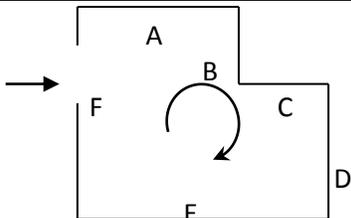

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Buanderie			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Point d'eau			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton				Peinture			
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre				Peinture			
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton				Peinture			
WC	Plaque de plâtre					Peinture			
Séjour	Plaque de plâtre	Béton				Peinture			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre				Peinture			
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton				Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Buanderie	Béton					Peinture			
Chambre 3	Béton	Plaque de plâtre				Peinture			
Chambre 2	Béton	Plaque de plâtre				Peinture			
Débarras	Plaque de plâtre	Béton				Peinture			
Placard 3	Béton	Plaque de plâtre				Peinture			
Salle d'eau	Béton	Plaque de plâtre				Peinture			
Couloir	Plaque de plâtre	Béton				Peinture			
Point d'eau	Plaque de plâtre	Béton				Peinture			
Chambre 4	Béton	Plaque de plâtre				Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P00 3	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	13LA50101P00 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise + carrelage	13LA50101P00 5	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage g	13LA50101P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle grise avec couche en papier + carrelage	13LA50101P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 2	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle blanche en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Point d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	13LA50101P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	13LA50101P00 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	13LA50101P00 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	13LA50101P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	13LA50101P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	13LA50101P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise + carrelage	13LA50101P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Point d'eau		Carrelage	Colle grise + carrelage	13LA50101P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Carrelage	Colle grise + carrelage	13LA50101P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage g	13LA50101P00 6	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise avec couche en papier + carrelage	13LA50101P00 7	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Buanderie		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Point d'eau		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LA50101P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Point d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Point d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Point d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	13LA50101P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Point d'eau		Faïence 1	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Point d'eau		Faïence 1	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Point d'eau		Faïence 1	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle blanche en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle blanche en faible quantité non séparable + carrelage	13LA50101P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LA50101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA50101 25/05/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA50101 25/05/2018		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage g	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

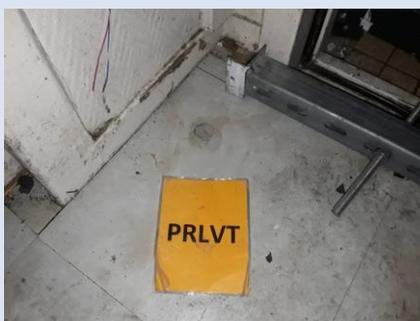

PRELEVEMENT : 13LA50101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise avec couche en papier + carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA50101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA50101 25/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle blanche en faible quantité non séparable + carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-55845 EN DATE DU 01/06/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-55845 Réf. Commande Client : 13LA50101--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/05/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LA50101--01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071805-47096
Réf échantillon client : 13LA50101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Béton				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche
↳ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LA50101--01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071805-47097
Réf échantillon client : 13LA50101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres / Peinture
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peinture	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-55845 EN DATE DU 01/06/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA50101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur E Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071805-47098 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité en vrac / Papier en faible quantité en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA50101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071805-47099 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA50101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071805-47100 Description ITGA : Colle grise / Carrelage
▸ Colle grise + carrelage	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA50101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071805-47101 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris en faible quantité / Matériau marron en faible quantité en vrac
▸ Revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant gris non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA50101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071805-47102 Description ITGA : Colle grise avec couche en papier / Carrelage
▸ Colle grise avec couche en papier + carrelage	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-55845 EN DATE DU 01/06/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA50101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Falence 1		Ref échantillon ITGA : IT071805-47103		Description ITGA : Colle grise en faible quantité / Carrelage
▸ Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA50101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Falence 2		Ref échantillon ITGA : IT071805-47104		Description ITGA : Colle beige / Peinture en faible quantité / Carrelage
▸ Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LA50101-01 - 7 SQUARE F. COUPERIN LGT 1 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA50101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Falence 1		Ref échantillon ITGA : IT071805-47105		Description ITGA : Colle blanche en faible quantité / Carrelage
▸ Colle blanche en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES

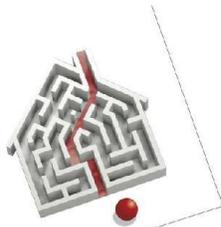

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev13



Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés