


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

1 SQUARE F COUPERIN

77000 MELUN

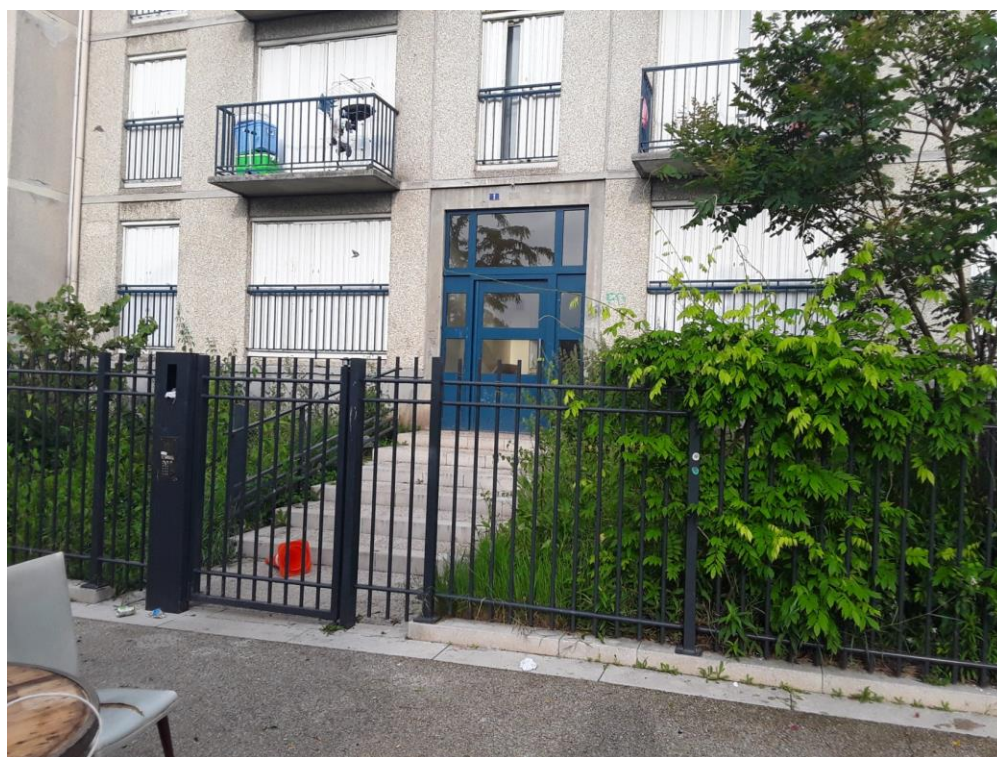

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LAZ0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/06/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 10/07/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 13LAZ0002 11/06/2019

Version : 10/07/2019

2/36

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	30
ATTESTATION(S).....	33
CERTIFICAT DE COMPETENCES	34

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LAZ0002P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	13LAZ0002P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LAZ0002P002	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	13LAZ0002P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LAZ0002P002	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	13LAZ0002P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur F	13LAZ0002P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur A	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur B	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur C	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur A	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur B	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur E	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur F	13LAZ0002P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LAZ0002P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LAZ0002P005	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur A	13LAZ0002P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	13LAZ0002P012	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	13LAZ0002P012	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur A	13LAZ0002P012	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	13LAZ0002P012	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	13LAZ0002P012	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur D	13LAZ0002P012	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur E	13LAZ0002P012	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture bitumineuse	Sous évier	13LAZ0002P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

Rapport N° : 13LAZ0002 11/06/2019

7/36

Version : 10/07/2019

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 13188 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE SCE MELUN PORTE BRIE ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble F000 Escalier AZ Étage 00 Logement 2 Module 13LAZ0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 1 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 6 JOURS **PÉRIODE DU** 07-06-2019 **AU** 12-06-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET SOLS MURS PLAFONDS Y COMPRIS EXTERIEUR PORTE PALIERE . EVIER CONTACTER GARDIEN 06 86 40 92 27	8,00	48,00	384,00
TOTAL H.T.				389,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				77,80
TOTAL T.T.C.				466,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A780	AME2 ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE		466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE			
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 2 F000 AZ 13LAZ0002	L 9923853	466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 13188

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Sol sous meuble d'evier/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

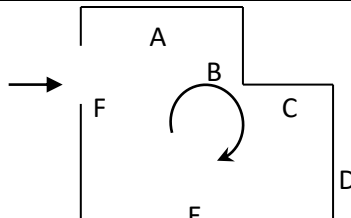

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Loggia	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains et WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Placard 1	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	RC	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Loggia	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Salle de bains et WC	RC	Béton	Brique / Enduit	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Gaine technique	RC									
Placard 2	RC	Brique / Enduit	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS		
Séjour	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre	RC	Plaque de plâtre	Brique / Enduit	Béton		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Débarras	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LAZ0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	13LAZ0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LAZ0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	13LAZ0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LAZ0002P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LAZ0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	13LAZ0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LAZ0002P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P012	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture bitumineuse	13LAZ0002P014	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

Rapport N° : 13LAZ0002 11/06/2019

15/36

Version : 10/07/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambr e	Rez de chaussé e	Enduit ciment	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	13LAZ0002P00 5	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	13LAZ0002P00 5	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris et noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau compact rouge + carrelage beige et gris + colle grise en vrac hétérogène non séparable	13LAZ0002P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussé e	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P008	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit ciment	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13LAZ0002P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	Rez de chaussée	Colle carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	13LAZ0002P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC	Rez de chaussé	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P013	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussé	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LAZ0002P013	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
	NC	Peinture	Peintures multiples	13LAZ0002P015	Portes palières	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LAZ0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019		Débarras (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

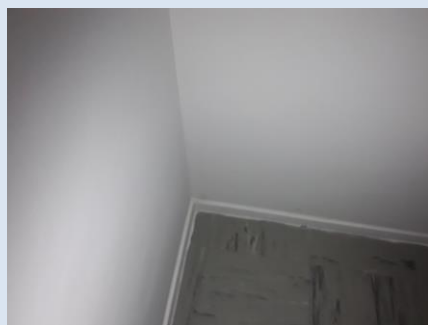

PRELEVEMENT : 13LAZ0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019		Débarras (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LAZ0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Débarras (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LAZ0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Chambre (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit ciment	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

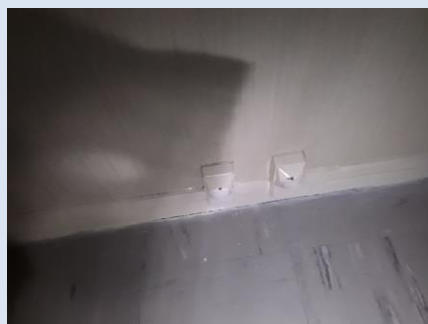


PRELEVEMENT : 13LAZ0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Séjour (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LAZ0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Placard 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

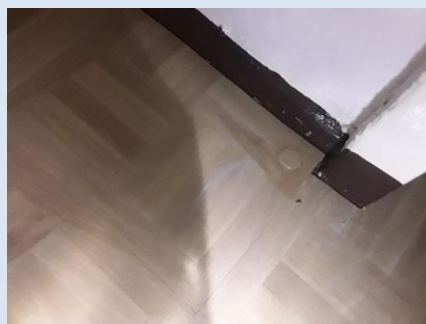

PRELEVEMENT : 13LAZ0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Placard 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

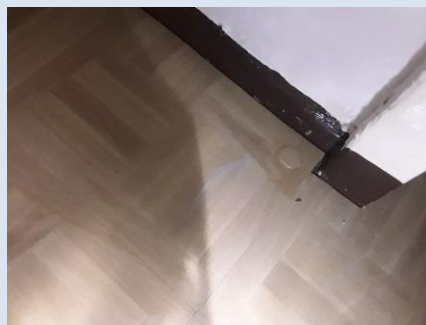

PRELEVEMENT : 13LAZ0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LAZ0002P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Salle de bains et WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris et noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau compact rouge + carrelage beige et gris + colle grise en vrac hétérogène non séparable	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LAZ0002P008


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Salle de bains et WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

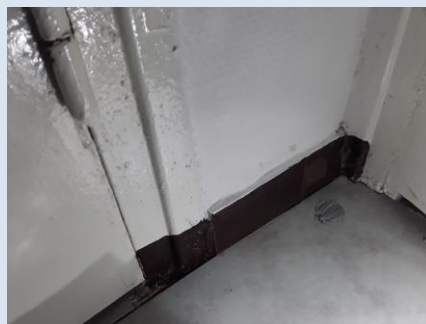

PRELEVEMENT : 13LAZ0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019		Salle de bains et WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit ciment	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

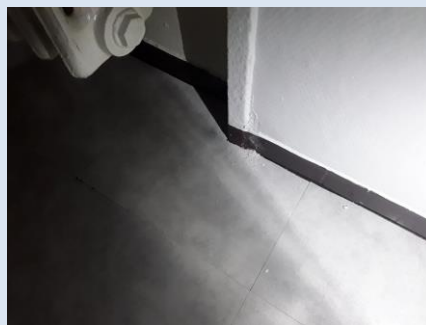


PRELEVEMENT : 13LAZ0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019		Salle de bains et WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LAZ0002P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène + couche plâtrée blanche non séparable	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

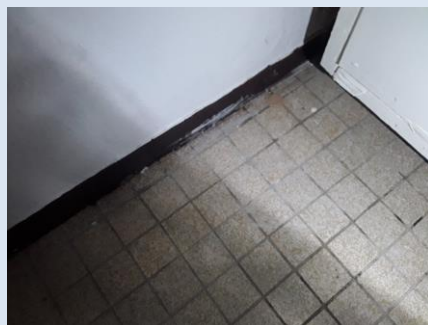


PRELEVEMENT : 13LAZ0002P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

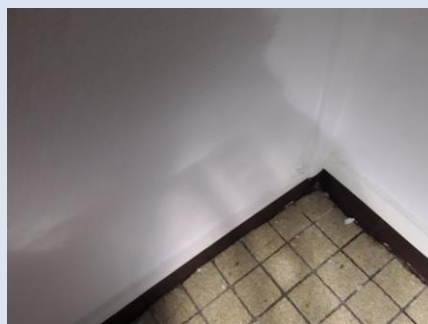

PRELEVEMENT : 13LAZ0002P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

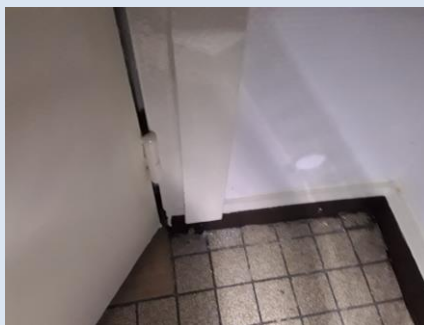

PRELEVEMENT : 13LAZ0002P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture bitumineuse	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LAZ0002P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LAZ0002 11/06/2019	Entrée (NC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples	11/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Portes palières		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-60882 EN DATE DU 09/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-60882 Réf. Commande Client : 13LAZ0002-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT885)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT021907-7955 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	2	09/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT021907-7956 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Sous couche de ragréage blanche / Colle bitumineuse noire
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	08/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	META (2)	2	08/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur B Enduit ciment				Réf échantillon ITGA : IT021907-7957 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-60882 EN DATE DU 09/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 13LAZ0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur F Enduit plaque de plâtre				
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 13LAZ0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 13LAZ0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 13LAZ0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Sol Dalle de sol				
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 13LAZ0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Mur G Colle plinthe				
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 13LAZ0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Mur F Enduit ciment				
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 13LAZ0002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Plafond Enduit béton				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-60882 EN DATE DU 09/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				
* Carrelage + colle grise hétérogène + couche plâtréuse blanche non séparable	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit béton				
* Peinture non séparable + enduit plâtréux blanc	META (1)	1	08/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre				
* Peinture non séparable + enduit plâtréux blanc avec couche cartonnée	META (1)	2	09/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture				
* Peinture bitumineuse	META (2)	1	08/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LAZ0002-01 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LAZ0002P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Portes palères Peinture				
* Peintures multiples	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-14893 / Certifié PEFC
NF ISO 9001:2015

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments existants ou sous réserve de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments existants. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par le plomb des personnes ou des constructions, après travaux en présence de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'analyse et de constatation de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe 1 et l'annexe 2 ainsi qu'après travaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur consommation de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères de certification des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS
D'INSTRUMENTATION
ET DE RESSOURCES

CPE DI DR 11 rev12

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 13LAZ0002 - 1 SQUARE F COUPERIN 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

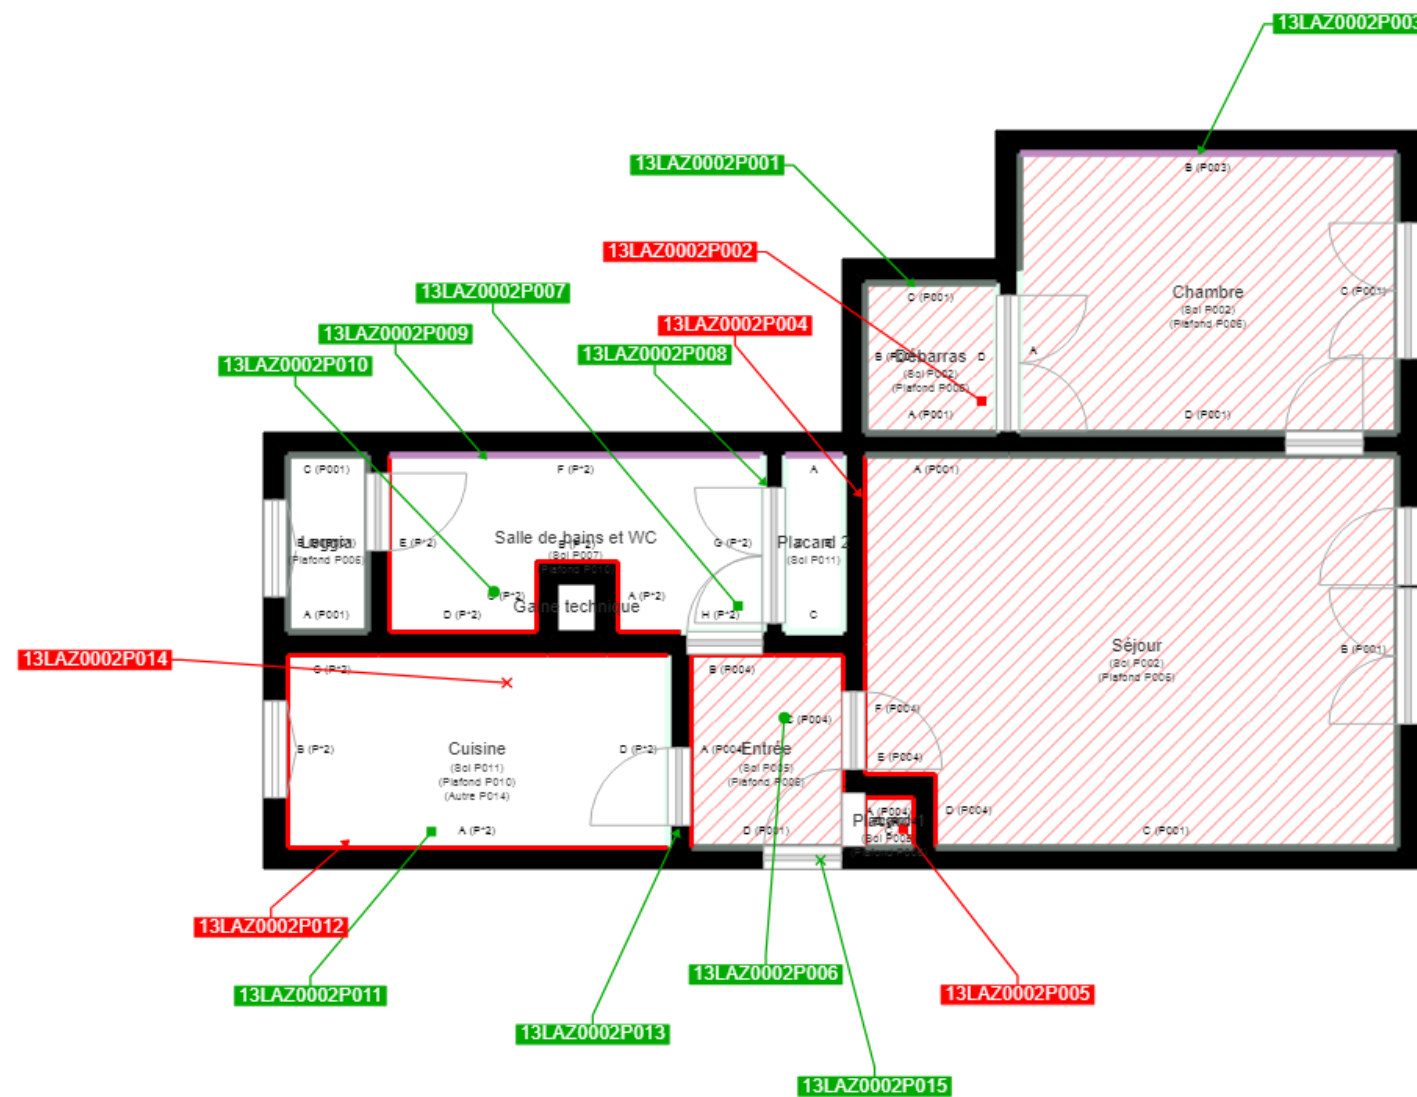

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés