

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY- APT 202 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LB40202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 09/10/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 13LB40202 26/09/2017
Date d'édition : 09/10/2017

2/49

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	24
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	34
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangerosité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	46
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	47

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00 7	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur E	13LB40202P00 8	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LB40202P01 1	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	13LB40202P00 3	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 13LB40202
Date d'édition : 09/10/2017

26/09/2017

4/49

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Loggia		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	Plafond	13LB40202P00 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00 7	ZSO (voir synthese)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00 7	ZSO (voir synthese)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00 7	ZSO (voir synthese)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00 7	ZSO (voir synthese)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00 7	ZSO (voir synthese)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00 7	ZSO (voir synthese)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle dure cassante grise	Sol	13LB40202P00	ZSO (voir synthese)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
				7	synthese)	ON PARTIELLE	déecté (Chrysotile)
Couloir		Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	13LB40202P003	ZSO (voir synthèse)	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LB40202P011	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LB40202P011	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LB40202P011	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LB40202P011	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

Rapport N° : 13LB40202 26/09/2017

6/49

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Dépose de la faïence	Faïence 1	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement des lavabos	Revêtement de sols	100%	Si impacté par le changement de lavabo
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement des lavabos	Faïence 1	100%	Si impacté par le changement de lavabo
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement des lavabos	Enduit / Peinture	100%	Si impacté par le changement de lavabo
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	Remplacement des lavabos	Ensemble des éléments	100%	Si éléments suspects pouvant impacter les travaux non indiqués sur la prépa BE

Aucun document disponible

Rapport N° : 13LB40202 26/09/2017
Date d'édition : 09/10/2017

7/49

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

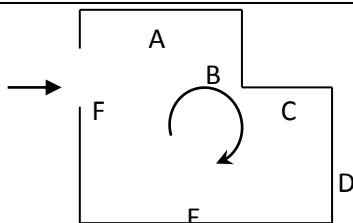

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Loggia			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Placard 1	Plaque	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

Rapport N° : 13LB40202
Date d'édition : 09/10/2017

26/09/2017

10/49

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	de plâtre Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
WC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Loggia	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton		PVC	
Chambre 3	Béton				Dalle béton	Dalle béton		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Placard 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)

Rapport N° : 13LB40202
Date d'édition : 09/10/2017

26/09/2017

11/49

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		multiples avec poussières non séparable					
Couloir		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Loggia		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Débarras		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		non séparable					
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Séjour		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Placard 1		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Débarras		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 3		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Couloir		Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LB40202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac	13LB40202P011	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		+ peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LB40202P011	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LB40202P011	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LB40202P011	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures	13LB40202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 13LB40202
Date d'édition : 09/10/2017

26/09/2017

14/49

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
		multiples avec poussières non séparable				
Séjour		Dalle dure cassante grise	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LB40202P008	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LB40202P011	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LB40202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 13LB40202
Date d'édition : 09/10/2017

26/09/2017

15/49

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	13LB40202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LB40202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LB40202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LB40202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle beige + carrelage	13LB40202P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	13LB40202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LB40202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LB40202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LB40202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cuisine		Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LB40202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LB40202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
WC		Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LB40202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Placard 1		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 2		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Débarras		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 1		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		hétérogène non séparable					
Chambre 3		Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LB40202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Placard 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable					
Couloir		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Loggia		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Loggia		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Loggia		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Loggia		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 2		Enduit plâtreux	13LB40202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable					
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Débarras		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + papier peint non séparable					
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	13LB40202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux	13LB40202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		blanc en vrac + peintures multiples non séparable					
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LB40202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LB40202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB40202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB40202P003				
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77		13LB40202 26/09/2017		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël	
LOCALISATION			RESULTAT	
Sol			Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LB40202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	26/09/2017	JULIEN Mickaël

LOCALISATION	RESULTAT
Sol	Fr1:Amiante non détecté


EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 13LB40202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël


LOCALISATION	RESULTAT
Mur C	Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LB40202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	26/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB40202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB40202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	26/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB40202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 13LB40202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB40202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	26/09/2017	JULIEN Mickaël

LOCALISATION	RESULTAT
Sol	Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LB40202P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB40202 26/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + carrelage	26/09/2017	JULIEN Mickaël

LOCALISATION	RESULTAT
Mur A	Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LB40202P011				
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77		13LB40202 26/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	26/09/2017	JULIEN Mickaël	
LOCALISATION			RESULTAT	
Mur D			Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

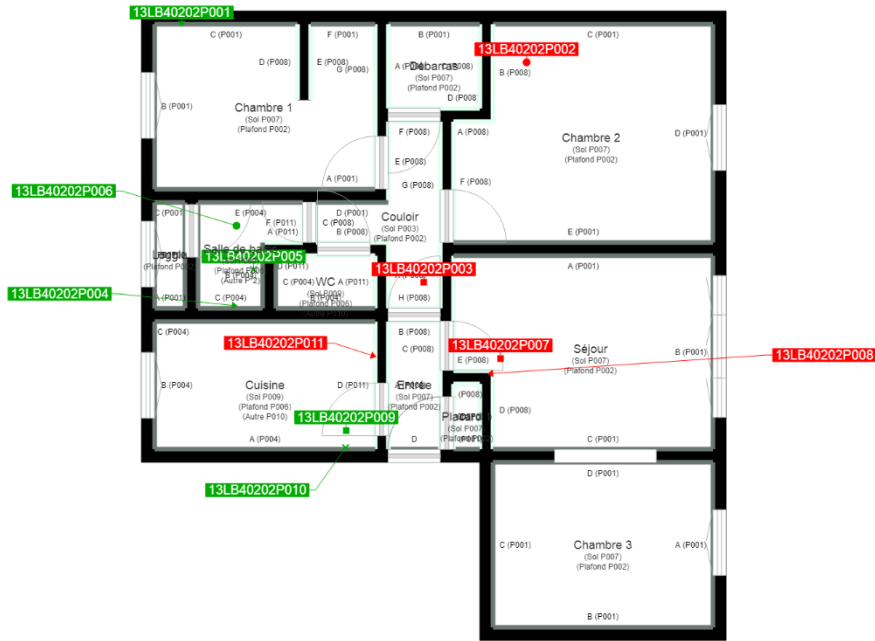

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1582 EN DATE DU 05/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93181
Echantillon ITGA : IT071710-1582
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LB40202--01
Dossier client	13LB40202--01 - 43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202 77000 MELUN
Echantillon	13LB40202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 1 Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1


Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1584 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93181
 Echantillon ITGA : IT071710-1584
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LB40202--01
Dossier client	13LB40202--01 - 43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202 77000 MELUN
Echantillon	13LB40202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Couloir Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche / Matériau compact gris hétérogène / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	META le 04/10/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable + sous couche de ragrée blanche non séparable	MOLP le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2


Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1586 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93181
 Echantillon ITGA : IT071710-1586
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LB40202--01
Dossier client	13LB40202--01 - 43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202 77000 MELUN
Echantillon	13LB40202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Salle de bains - Faïence 1 / Salle de bains Mur B Faïence 1
Description ITGA	Colle beige / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	META le 04/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1587 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93181
 Echantillon ITGA : IT071710-1587
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LB40202--01
Dossier client	13LB40202--01 - 43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202 77000 MELUN
Echantillon	13LB40202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	2


Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1589 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93181
 Echantillon ITGA : IT071710-1589
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LB40202--01
Dossier client	13LB40202--01 - 43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202 77000 MELUN
Echantillon	13LB40202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur E Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1


Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1591 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93181
Echantillon ITGA : IT071710-1591
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LB40202--01
Dossier client	13LB40202--01 - 43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202 77000 MELUN
Echantillon	13LB40202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces - Plinthes / Cuisine Mur A Plinthes
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + carrelage	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1592 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93181
 Echantillon ITGA : IT071710-1592
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LB40202--01
Dossier client	13LB40202--01 - 43 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY-APT 202 77000 MELUN
Echantillon	13LB40202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.








* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission.
** Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B des installations préliminaires de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des habitats permanents situés dans des zones à risque sismique, T-03, dans des immeubles de local d'hébergement plus de 200 personnes ou dans des habitats permanents, Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'article 10 de l'arrêté de compétence.

Arrêté du 31 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par les plombes des peintures ou des revêtements après travaux de peinture de plomb, et les critères d'habilitation des organismes de certification - Arrêté du 23 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits contenus de l'amiante, et d'échantillonnage dans des immeubles bâtis et les critères d'habilitation des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance énergétique dans les bâtiments et les critères d'habilitation des organismes de certification - Arrêté du 13 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance de la réglementation thermique, et les critères d'habilitation des organismes de certification - Arrêté du 5 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'habilitation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'habilitation des organismes de certification

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 rev12

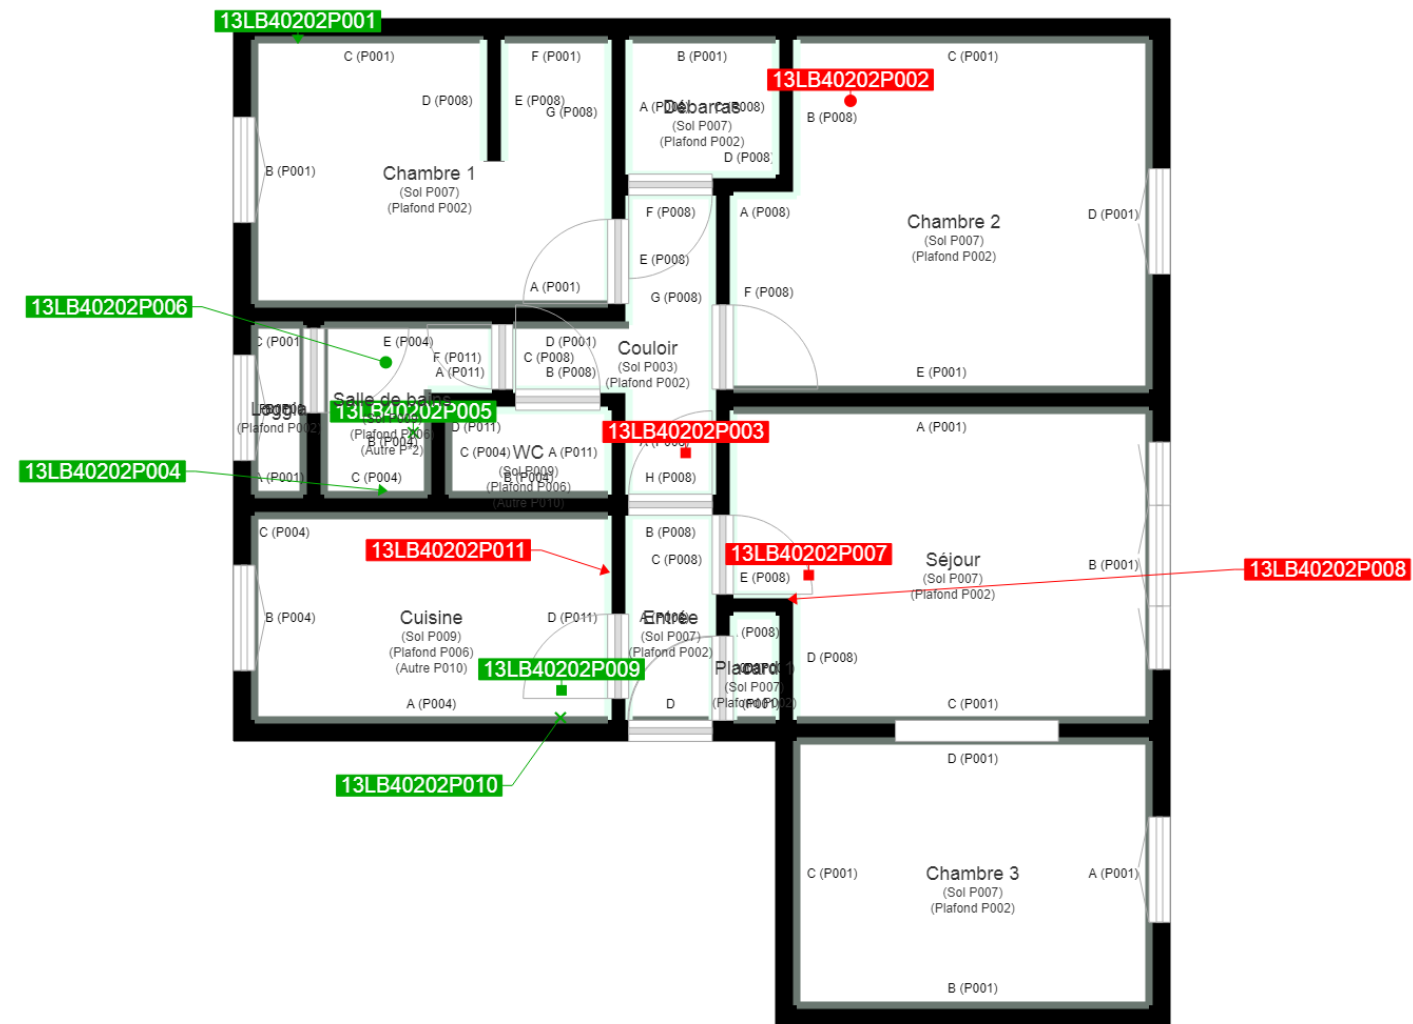

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

Murs Brique plâtrière