

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LB70102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 19/09/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 13LB70102      11/09/2017  
Date d'édition : 19/09/2017

2/39

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	39

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERA GE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LB70102P00 3	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LB70102P00 3	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LB70102P00 3	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Rapport N° : 13LB70102      11/09/2017

4/39

Date d'édition : 19/09/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

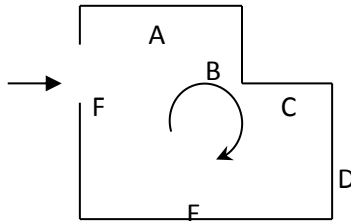

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Local 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre	R+1		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Placard 2	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Local 1	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Salle de bains	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
WC	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Cuisine	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Placard 1	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON			
Chambre	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillo n	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LB70102P 003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO



**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+1	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	13LB70102P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LB70102P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+1	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	13LB70102P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non	13LB70102P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 13LB70102  
Date d'édition : 19/09/2017

11/09/2017

9/39

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable					
Cuisine	R+1	Colle beige non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + carrelage	13LB70102P0 08	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau rouge non séparable + revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P0 09	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+1	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	13LB70102P0 02	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+1	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	13LB70102P0 02	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+1	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	13LB70102P0 02	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+1	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	13LB70102P0 02	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+1	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	13LB70102P0 02	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre	R+1	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	13LB70102P0 02	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable +	13LB70102P0 03	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		revêtement cassant marron + matériau compact gris hétérogène					
Séjour	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P0 03	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P0 03	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P0 03	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 06	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 06	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 06	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau rouge non séparable + revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P0 09	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau rouge non	13LB70102P0 09	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène					
WC	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau rouge non séparable + revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P0 09	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau rouge non séparable + revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	13LB70102P0 09	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+1	Enduit beige non séparable + papier +	13LB70102P0 01	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		peintures multiples non séparable					
Séjour	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre	R+1	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	13LB70102P0 04	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 05	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 05	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable +	13LB70102P0 05	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		peintures multiples non séparable					
Salle de bains	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse	13LB70102P0 07	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		blanche non séparable + peintures multiples non séparable					
Cuisine	R+1	Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LB70102P0 07	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LB70102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB70102 11/09/2017		Chambre
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	11/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB70102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB70102 11/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	11/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LB70102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB70102 11/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + matériau compact gris hétérogène	11/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LB70102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB70102 11/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	11/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LB70102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB70102 11/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	11/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LB70102P004				
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77		13LB70102 11/09/2017		Placard 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	11/09/2017	JULIEN Mickaël	
LOCALISATION			RESULTAT	
Mur A			Amiante non détecté	
EMPLACEMENT				
				

PRELEVEMENT : 13LB70102P005				
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77		13LB70102 11/09/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	11/09/2017	JULIEN Mickaël	
LOCALISATION			RESULTAT	
Mur D			Amiante non détecté	
EMPLACEMENT				
				


PRELEVEMENT : 13LB70102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB70102 11/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	11/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			



PRELEVEMENT : 13LB70102P007					
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77		13LB70102 11/09/2017		Cuisine	
ELEMENT		DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit béton		Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	11/09/2017	JULIEN Mickaël	
LOCALISATION			RESULTAT		
Mur C			Amiante non détecté		

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LB70102P008				
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77		13LB70102 11/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Plinthes	Colle beige non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + carrelage	11/09/2017	JULIEN Mickaël	
LOCALISATION			RESULTAT	
Mur A			Amiante non détecté	
EMPLACEMENT				
				

PRELEVEMENT : 13LB70102P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LB70102 11/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau rouge non séparable + revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	11/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

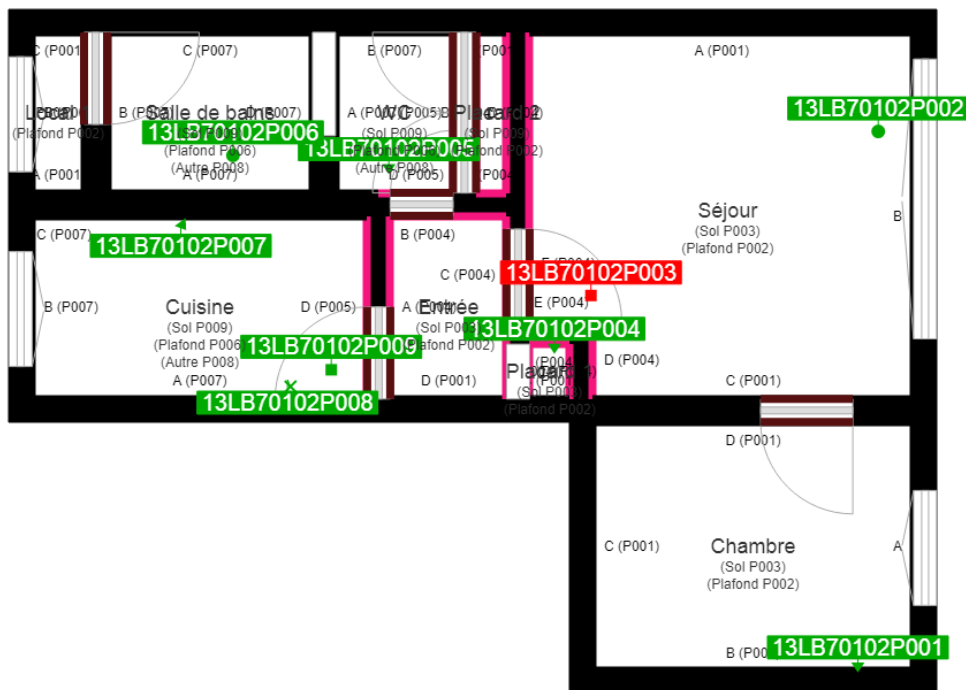

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20425 EN DATE DU 18/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-87067  
Echantillon ITGA : IT071709-20425  
Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

#### Réf. Client :

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre Mur B Enduit béton
Description ITGA	Enduit beige / Papier / Peintures multiples

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige non séparable + papier + peintures multiples non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20426 EN DATE DU 18/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87067  
Echantillon ITGA : IT071709-20426  
Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Enduit gris en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20427 EN DATE DU 18/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87067  
 Echantillon ITGA : IT071709-20427  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Soles - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Séjour Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + matériau compact gris hétérogène	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise	META le 18/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP le 18/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20431 EN DATE DU 18/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87067  
 Echantillon ITGA : IT071709-20431  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / WC Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20433 EN DATE DU 18/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87067  
Echantillon ITGA : IT071709-20433  
Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20434 EN DATE DU 18/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87067  
 Echantillon ITGA : IT071709-20434  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit gris / Papier en faible quantité / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20435 EN DATE DU 18/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87067  
 Echantillon ITGA : IT071709-20435  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces - Plinthes / Cuisine Mur A Plinthes
Description ITGA	Colle beige / Ragréage gris / Peinture / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + carrelage	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20436 EN DATE DU 18/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87067  
Echantillon ITGA : IT071709-20436  
Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LB70102
Dossier client	13LB70102 - 1 SQUARE P.MERIMEE APPT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LB70102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Soles - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Cuisine Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau rouge / Revêtement cassant gris / Matériau compact gris hétérogène

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau rouge non séparable + revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amianté
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.







\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la section 1.  
\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B des installations préliminaires de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des habitats permanents et dans des bâtiments existants, T.1, dans des immeubles de travail (hébergement plus de 200 personnes) ou dans des bâtiments existants. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'article 10 du règlement.

Article du 11 novembre 2008 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par les plombes des peintures ou des revêtements après travaux de peinture de plomb, et les critères de certification des organismes de certification. Article du 23 juillet 2010 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits contenus de l'amiante, et des autres activités annexes dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification. Article du 23 octobre 2008 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance énergétique dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification. Article du 13 octobre 2008 modifié définit les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification. Article du 5 août 2007 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères de certification des organismes de certification. Article du 3 juillet 2008 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de l'électricité et les critères de certification des organismes de certification.

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 rev12