

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 41

1
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 41 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBG0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	20/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Olivier GUERIN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	17-881	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	17/02/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	ABCIDIA Certification 4 route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 07/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Olivier GUERIN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	14
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	17
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	17
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	18
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	36
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	43
ATTESTATION(S).....	49
CERTIFICAT DE COMPETENCES	50

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	13LBG0401P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur D	13LBG0401P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur D	13LBG0401P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LBG0401P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		béton	non séparable + peintures multiples non séparable					(Chrysotile)
Chambre 4		Dalle de polystyrènes	Polystyrène blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBG0401P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Conduit Amiantement		Canalisation	13LBG0401P012	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Salle d'eau		Conduit Amiantement		Canalisation	13LBG0401P013	JP	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détectée
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarra s		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau	Sol	13LBG0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			compact gris hétérogène non séparable					
Débarra s		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P00 1	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	13LBG0401P00 1	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBG0401P00 1	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambr e 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P01 0	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P01 0	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambr e 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P01 0	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P01 0	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambr e 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P01 0	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Plafond	13LBG0401P01 0	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			+ peintures multiples non séparable					
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarra s		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBG0401P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Dalle de polystyrène s	Polystyrène blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau cartonné non séparable +	Plafond	13LBG0401P011	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAGE	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
			peinture non séparable					
Chambre 4		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	13LBG0401P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur E	13LBG0401P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur G	13LBG0401P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable +	Mur C	13LBG0401P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAGE	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
			matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable					
Cuisine		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	13LBG0401P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	13LBG0401P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur B	13LBG0401P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable +	Mur C	13LBG0401P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAGE	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
			couche plâtreuse blanche non séparable					
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur D	13LBG0401P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur D	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur E	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur F	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur A	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur B	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur D	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit /	Colle beige +	Mur D	13LBG0401P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
e 2		Calicot	couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage		9			déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur E	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur B	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur C	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur D	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur E	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur G	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur C	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit /	Colle beige +	Mur A	13LBG0401P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		Calicot	couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage		9			déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur B	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur C	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur A	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur D	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Débarra s		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur A	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Débarra s		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur C	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Débarra s		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur D	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Placard		Enduit /	Colle beige +	Mur B	13LBG0401P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
3		Calicot	couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage		9			déecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur C	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Mur D	13LBG0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 2
		BON DE TRAVAUX N° 2017 25673
		Édité le 10-11-2017
Le Service Émetteur		

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX			
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. N° 2017 25673	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 25673 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble I000 Escalier BG Étage 04 Logement 1 Module 13LBG0401 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 5 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS **PÉRIODE DU** 10-11-2017 **AU** 14-11-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI74	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 11 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS LOGEMENT COMPLET SOLS ET MURS	15,00	48,00	720,00
TOTAL H.T.				725,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			145,00
TOTAL T.T.C.				870,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	870,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 2	I000 BG	13LBG0401 L2010014	870,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 25673

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

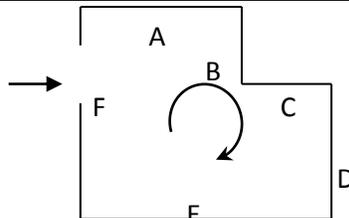

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	PVC		
Chambre 3	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 4	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
Placard 2	Plaque				Dalle de sol	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	de plâtre								
Cellier	Béton				Aucun	Enduit	BOIS		
Salle d'eau	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS		
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Gaine technique WC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 4		Conduit Amiante ciment		13LBG0401P012	Canalisation	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Salle d'eau		Conduit Amiante ciment		13LBG0401P013	Canalisation	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détectée	JP
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Dalle de sol	Dalle dure	13LBG0401P00	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
e 1			cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	1			e détecté (Chrysotile)	
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
			hétérogène non séparable					
Chambre 4		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable					
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable					
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Dalle de polystyrènes	Polystyrène blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P011	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Faïence 1	Matériau	13LBG0401P00	Mur G	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
e 4			plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	6			déecté (Chrysotile)	
Salle d'eau		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P006	Mur C	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P006	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable +	13LBG0401P006	Mur D	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable					
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	13LBG0401P007	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	13LBG0401P007	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	13LBG0401P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche	13LBG0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreuse blanche non séparable + carrelage				(Chrysotile)	
Placard 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit / Calicot	Colle beige + couche	13LBG0401P009	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreuse blanche non séparable + carrelage				(Chrysotile)	
Chambre 4		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Enduit / Calicot	Colle beige + couche	13LBG0401P00 9	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreuse blanche non séparable + carrelage				(Chrysotile)	
Débarra s		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P00 9	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBG0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Matériau plâtreux	13LBG0401P006	Mur A	BON ETAT	Amiante

Rapport N° : 13LBG0401 20/11/2017

28/52

Date d'édition : 07/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable				déecté (Chrysotile)
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	13LBG0401P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBG0401P010	Plafond	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 4		Dalle de polystyrènes	Polystyrène blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P011	Plafond	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris	13LBG0401P002	Sol	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 13LBG0401

20/11/2017

29/52

Date d'édition : 07/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			hétérogène non séparable + carrelage					
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	13LBG0401P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LBG0401P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Faïence 1	Carrelage	13LBG0401P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LBG0401P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LBG0401P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	13LBG0401P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle beige +	13LBG0401P00	Sol	DEGRADATION	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	4		N PARTIELLE	non détecté	
Salle d'eau		Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LBG0401P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
			couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage					
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			+ peinture non séparable					
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit /	Enduit plâtreux	13LBG0401P00	Mur C	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
e 4		Peinture béton	blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	8			non détecté	
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBG0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Carrelage	13LBG0401P007	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Carrelage	13LBG0401P007	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Carrelage	13LBG0401P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBG0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBG0401 20/11/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBG0401 20/11/2017		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Chambre 4	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBG0401 20/11/2017	Chambre 4	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Canalisation		Amiante détectée	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBG0401P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBG0401 20/11/2017		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Canalisation		Amiante détectée	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40462 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112707
 Echantillon ITGA : IT071711-40462
 Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise + matériau compact gris hétérogène non séparable	META le 28/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 28/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40463 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112707
 Echantillon ITGA : IT071711-40463
 Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Carrelage
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	META le 27/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport N° : 13LBG0401
Date d'édition : 07/12/2017

20/11/2017

43/52



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40464 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40464
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	META le 27/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40465 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40465
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage
Description ITGA	Colle beige / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	META le 28/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40466 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40466
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Plinthes
Description ITGA	Matériau compact rouge / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact rouge + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META le 27/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40467 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40467
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Faïence 1
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Carton / Papier / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META le 27/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40468 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40468
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Falence 1
Description ITGA	Colle beige / Papier / Couche plâtruse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + papier non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	META le 28/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Carrelage	META le 28/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40469 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40469
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtrux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtrux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 28/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40470 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40470
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Calicot
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + carrelage	META le 27/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40471 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40471
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401-01
Dossier client	13LBG0401-01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtréux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtréux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 27/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40472 EN DATE DU 28/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112707
Echantillon ITGA : IT071711-40472
Reçu au laboratoire le : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13LBG0401--01
Dossier client	13LBG0401--01 - 5 AVENUE A DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBG0401P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 4 Plafond Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Polystyrène blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau cartonné / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	META le 27/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demandé par ailleurs et écrit de droit, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courriel 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES




La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

GUERIN Olivier
sous le numéro 17-881

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante sans mention** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- DPE individuel** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011
- Gaz** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation mesure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 21 novembre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Termites** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Electricité** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



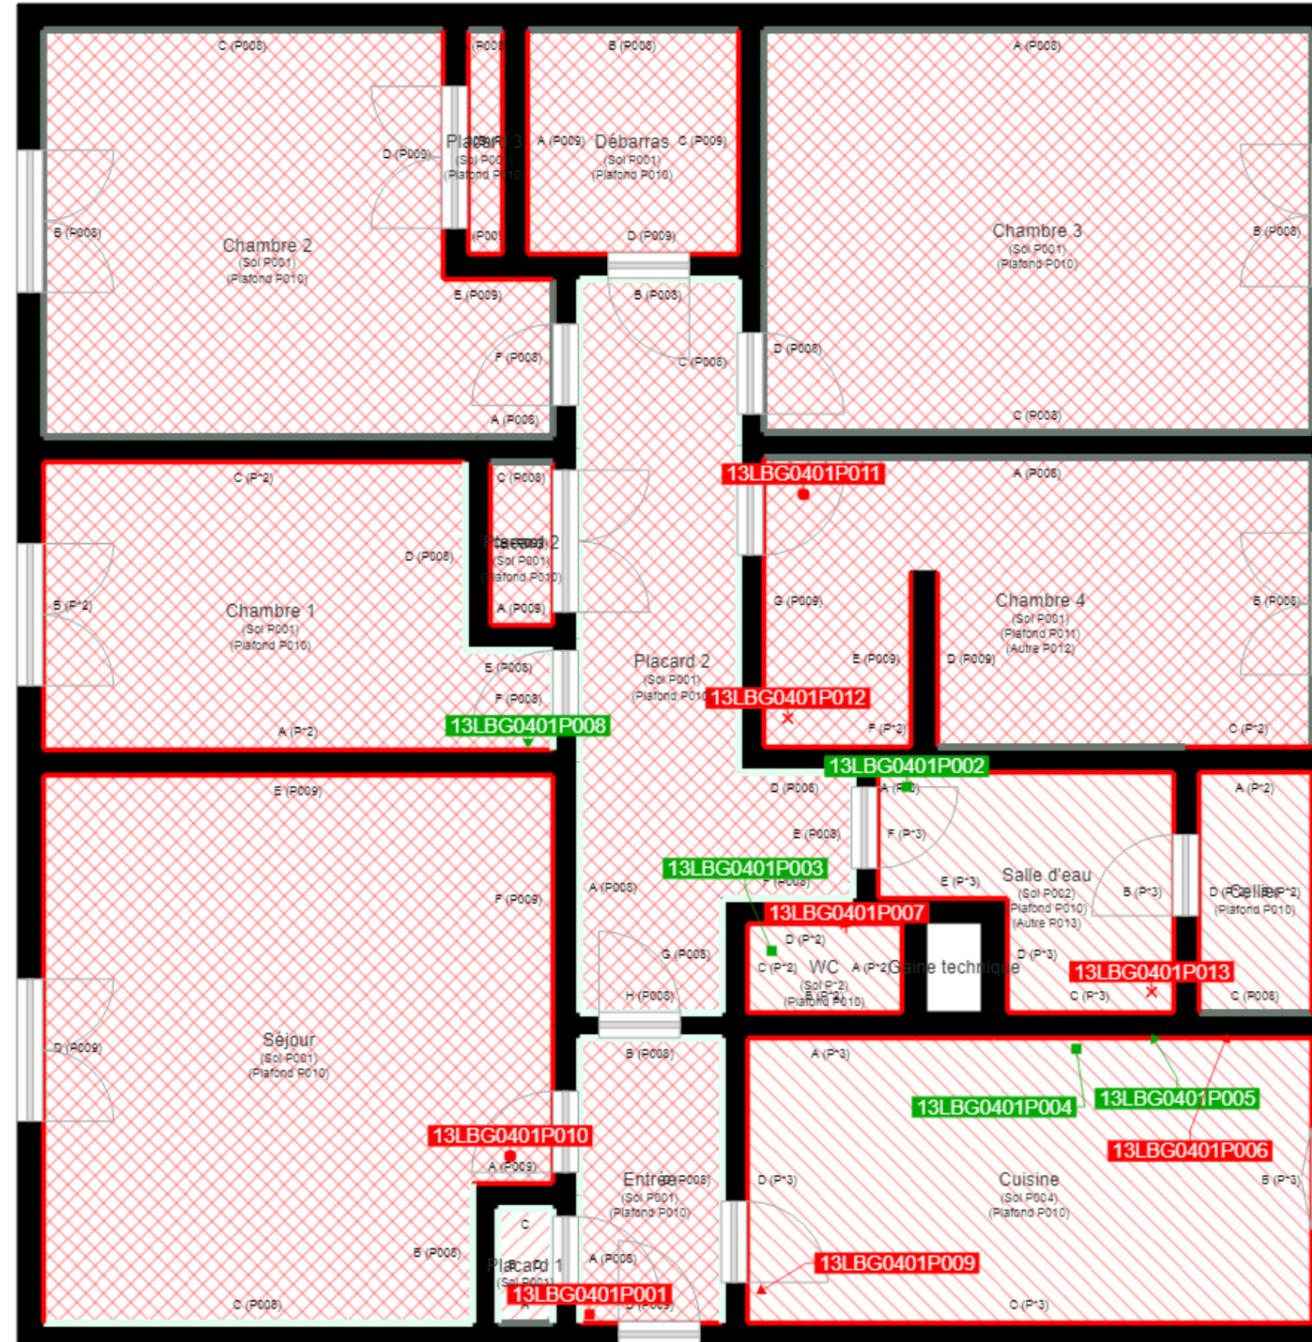

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés