

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1

77000 MELUN
Aucun document disponible

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBH0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Robin ZENI	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI4037	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	20/07/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 09/10/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Robin ZENI



Rapport N° : 13LBH0001 25/09/2017
Date d'édition : 09/10/2017

2/54

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	38
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	39
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangerosité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	51
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	52

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Matériau bitumineux noir en vrac	Sous évier	13LBH0001P00 4	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur D	13LBH0001P00 6	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBH0001P00 9	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafonds	13LBH0001P01 1	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBH0001P01 2	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	13LBH0001P01 2	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafonds	13LBH0001P01 1	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en	Plafonds	13LBH0001P01 1	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 13LBH0001 25/09/2017

4/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		vrac non séparable					
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafonds	13LBH0001P01 1	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafonds	13LBH0001P01 1	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafonds	13LBH0001P01 1	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafonds	13LBH0001P01 1	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafonds	13LBH0001P01 1	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	13LBH0001P01 2	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Mur D	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERA GE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					(Chrysotile)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBH0001P00 9	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Dépose de la faïence	Faïence 1	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement du meuble évier	Faïence 1	100%	Uniquement si impacté par le changement de meuble évier
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement du meuble évier	Revêtement de sols	100%	Uniquement si meuble évier fixé au sol

Rapport N° : 13LBH0001 25/09/2017

8/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sous évier	Remplacement du meuble évier	Revêtement bitumineux / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones impactées	Remplacement du bac à douche	Ensemble des éléments impactés	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

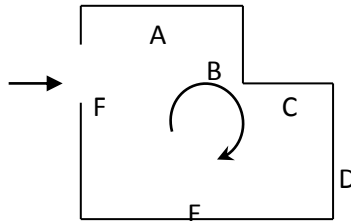

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cellier 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Cellier	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
WC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Cellier 1	Béton				Dalle béton	Dalle béton			

Rapport N° : 13LBH0001

25/09/2017

11/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Dégagement	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 2		Enduit	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante	ZSO (voir synthese)

Rapport N° : 13LBH0001

25/09/2017

12/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable				déecté (Chrysotile)	synthese)
Cellier 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Dalle dure cassante grise	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Colle bitumineuse	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté	ZSO (voir synthèse)

Rapport N° : 13LBH0001

25/09/2017

13/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		noire + ragréage gris en faible quantité non séparable				(Chrysotile)	
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Cellier		Dalle dure cassante grise	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Cellier		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 2		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Dalle dure cassante grise	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Dégagement		Dalle dure cassante grise	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable +	13LBH0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		toile fibreuse blanche non séparable					
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Enduit	13LBH0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante	ZSO (voir

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable				déecté (Chrysotile)	synthese)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur B	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non	13LBH0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Matériau bitumineux noir en vrac	13LBH0001P004	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBH0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBH0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LBH0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle dure cassante grise	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement cassant marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LBH0001P001	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBH0001P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle grise + papier non séparable + joint cassant gris + carrelage	13LBH0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	13LBH0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle beige + carrelage	13LBH0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Matériau plâtreux blanc en vrac + enduit gris	13LBH0001P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 13LBH0001

25/09/2017

19/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable					
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBH0001P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Matériau compact gris hétérogène	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement cassant marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LBH0001P001	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Revêtement cassant marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	13LBH0001P001	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
WC		Colle grise non	13LBH0001P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

Rapport N° : 13LBH0001

25/09/2017

20/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage					
Cuisine		Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBH0001P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBH0001P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Matériau plâtreux blanc en vrac + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBH0001P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Matériau plâtreux blanc en vrac + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBH0001P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Matériau plâtreux blanc en vrac + enduit gris en faible quantité en vrac non	13LBH0001P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + peintures multiples non séparable					
Séjour		Matériau compact gris hétérogène	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 1		Matériau compact gris hétérogène	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cellier		Matériau compact gris hétérogène	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 2		Matériau compact gris hétérogène	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Matériau compact gris hétérogène	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Matériau compact gris hétérogène	13LBH0001P012	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	13LBH0001P005	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Colle beige + carrelage	13LBH0001P005	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	13LBH0001P005	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Colle beige + carrelage	13LBH0001P005	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	13LBH0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de		Colle beige +	13LBH0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante	ZSO (voir

Rapport N° : 13LBH0001

25/09/2017

22/54

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79


Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains		carrelage				non détecté	synthese)
Salle de bains		Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	13LBH0001P005	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Colle beige + carrelage	13LBH0001P005	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Enduit plâtreux	13LBH0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		blanc en vrac + peintures multiples non séparable					
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBH0001P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBH0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBH0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBH0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise + papier non séparable + joint cassant gris + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBH0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir en vrac	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBH0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBH0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBH0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBH0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 13LBH0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBH0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

PRELEVEMENT : 13LBH0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBH0001P009				
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77		13LBH0001 25/09/2017		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25/09/2017	ZENI Robin	
LOCALISATION			RESULTAT	
Mur A			Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBH0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBH0001P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBH0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT	
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>	

PRELEVEMENT : 13LBH0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT	
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>	

PRELEVEMENT : 13LBH0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBH0001 25/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

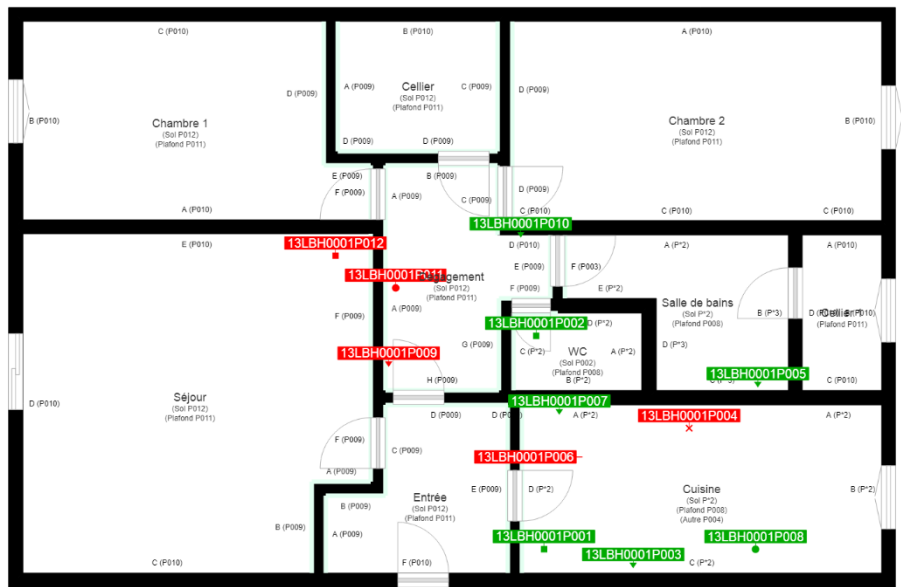

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1210 EN DATE DU 05/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
Echantillon ITGA : IT071710-1210
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Cuisine Sols Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1213 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
 Echantillon ITGA : IT071710-1213
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / WC Sol Carrelage
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1214 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
Echantillon ITGA : IT071710-1214
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces - Plinthes / Cuisine Mur C Plinthes
Description ITGA	Colle grise / Papier / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + papier non séparable + joint cassant gris + carrelage	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1215 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
Echantillon ITGA : IT071710-1215
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sous évier - Cuisine - Revêtement bitumineux Peinture / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Matériau bitumineux noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir en vrac	META le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1216 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
Echantillon ITGA : IT071710-1216
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Salle de bains - Faïence 1 / Salle de bains Mur C Faïence 1
Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Matériau mousse bleue / Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir + matériau mousse bleue non séparable	META le 04/10/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle beige + carrelage	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1218 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
Echantillon ITGA : IT071710-1218
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1219 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
Echantillon ITGA : IT071710-1219
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur A Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1220 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
Echantillon ITGA : IT071710-1220
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Plafonds Enduit béton
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1221 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
 Echantillon ITGA : IT071710-1221
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Dégagement Mur A Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1


Validé par : Fabien HADO - Analyste




La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1







Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1224 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93390
 Echantillon ITGA : IT071710-1224
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	13LBH0001--01
Dossier client	13LBH0001--01 - 7 AVENUE A. DE SAINT EXUPERY-APT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LBH0001P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Séjour Sols Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :


Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ATTESTATION(S)



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticheur Immobilier

N° CPDI 4037 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ZENI Robin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis

Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.


Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009 et du 27/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des opérations de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des contacts de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 19/12/2009 et du 02/12/2011

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticheur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR11 rév 11

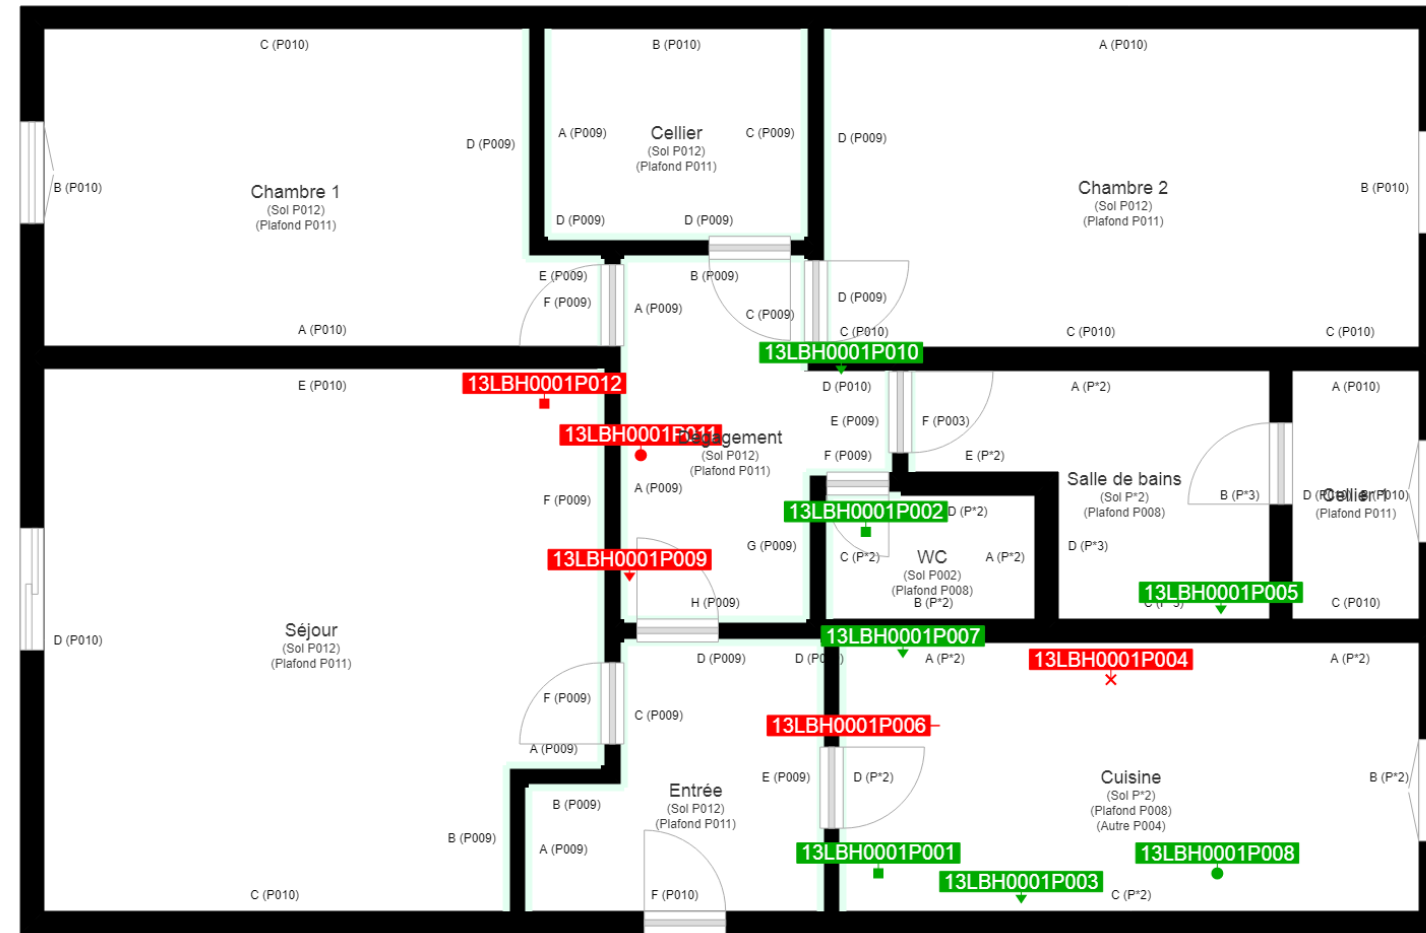

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

