

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

11 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY-APT 401

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	11 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY-APT 401 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBJ0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Robin ZENI	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI4037	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	20/07/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 09/10/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Robin ZENI



Rapport N° : 13LBJ0401      25/09/2017  
Date d'édition : 09/10/2017

2/43

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	28
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangerosité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	40
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	41

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBJ0401P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sols	13LBJ0401P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	Sol	13LBJ0401P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Colle bitumineuse noire + moquette beige non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	13LBJ0401P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Matériau bitumineux noir	Sous évier	13LBJ0401P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	13LBJ0401P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthèse)	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir	BON ETAT	Fr1:Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
					synthese)		déecté (Chrysotile)
Chambre 1		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle dure cassante grise	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)
Dégagement		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sols	13LBJ0401P003	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	Sol	13LBJ0401P004	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Colle bitumineuse noire + moquette beige non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	13LBJ0401P004	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	13LBJ0401P012	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	13LBJ0401P012	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	13LBJ0401P012	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	13LBJ0401P012	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	13LBJ0401P012	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	13LBJ0401P012	ZSO (voir synthese)	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement du meuble évier	Faïence 1	100%	Uniquement si impacté par le changement de meuble évier
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sous évier	Remplacement du meuble évier	Revêtement bitumineux / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

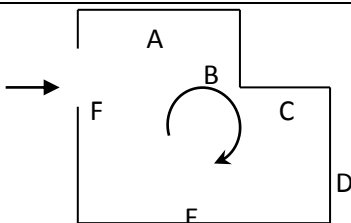

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS



## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Cellier 1			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Cellier	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	Béton				Dalle béton	Dalle béton			

Rapport N° : 13LBJ0401  
Date d'édition : 09/10/2017

25/09/2017

9/43

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Dégagement	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Cellier 1	Béton				Dalle béton	Dalle béton			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Séjour		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Entrée		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Chambre 1		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Cellier		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)
Cellier		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Chambre 2		Colle bitumineuse noire + moquette beige non séparable + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)
Cellier 1		Enduit plâtreux blanc en vrac +	13LBJ0401P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		peinture non séparable					

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P003	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	13LBJ0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Colle bitumineuse noire + moquette beige non séparable + ragréage gris non séparable	13LBJ0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Matériau bitumineux noir	13LBJ0401P006	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple beige + colle polymère jaune + colle grise + carrelage	13LBJ0401P001	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Colle grise + carrelage	13LBJ0401P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle beige +	13LBJ0401P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non	RESULTAT

Rapport N° : 13LBJ0401  
Date d'édition : 09/10/2017

25/09/2017

12/43

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage				déecté	ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P009	Plafonds	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple beige + colle polymère jaune + colle grise + carrelage	13LBJ0401P001	Sols	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Revêtement souple beige + colle	13LBJ0401P001	Sols	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		polymère jaune + colle grise + carrelage					
WC		Colle grise + carrelage	13LBJ0401P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P009	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P009	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P009	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de		Enduit	13LBJ0401P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non	ZSO (voir

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains		plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable				déecté	synthese)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBJ0401P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	13LBJ0401P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		carton non séparable Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBJ0401P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBJ0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + colle grise + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 13LBJ0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBJ0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 13LBJ0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			





PRELEVEMENT : 13LBJ0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Colle bitumineuse noire + moquette beige non séparable + ragréage gris non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 13LBJ0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Dalle dure cassante grise	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBJ0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBJ0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Matériau bitumineux noir	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBJ0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBJ0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBJ0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			




PRELEVEMENT : 13LBJ0401P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 13LBJ0401P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT			
Aucun document disponible			


PRELEVEMENT : 13LBJ0401P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBJ0401 25/09/2017		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT			
			

## ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Empty box for the minutes of analysis.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1554 EN DATE DU 05/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-93366  
 Echantillon ITGA : IT071710-1554  
 Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBJ0401--01
Dossier client	13LBJ0401--01 - 11 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY-APT 401 77000 MELUN
Echantillon	13LBJ0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / WC Sol Carrelage
Description ITGA	Colle grise / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + carrelage	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1


Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1556 EN DATE DU 05/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-93366  
Echantillon ITGA : IT071710-1556  
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBJ0401--01
Dossier client	13LBJ0401--01 - 11 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY-APT 401 77000 MELUN
Echantillon	13LBJ0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Chambre 2 Sol Moquette
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Moquette beige / Ragréage gris

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**


Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire + moquette beige non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP le 04/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12


Page 1 / 1






















Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1564 EN DATE DU 05/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-93366  
Echantillon ITGA : IT071710-1564  
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBJ0401--01
Dossier client	13LBJ0401--01 - 11 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY-APT 401 77000 MELUN
Echantillon	13LBJ0401P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Dégagement Plafonds Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1


Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12


Page 1 / 1

ATTESTATION(S)





## CERTIFICAT DE COMPETENCES

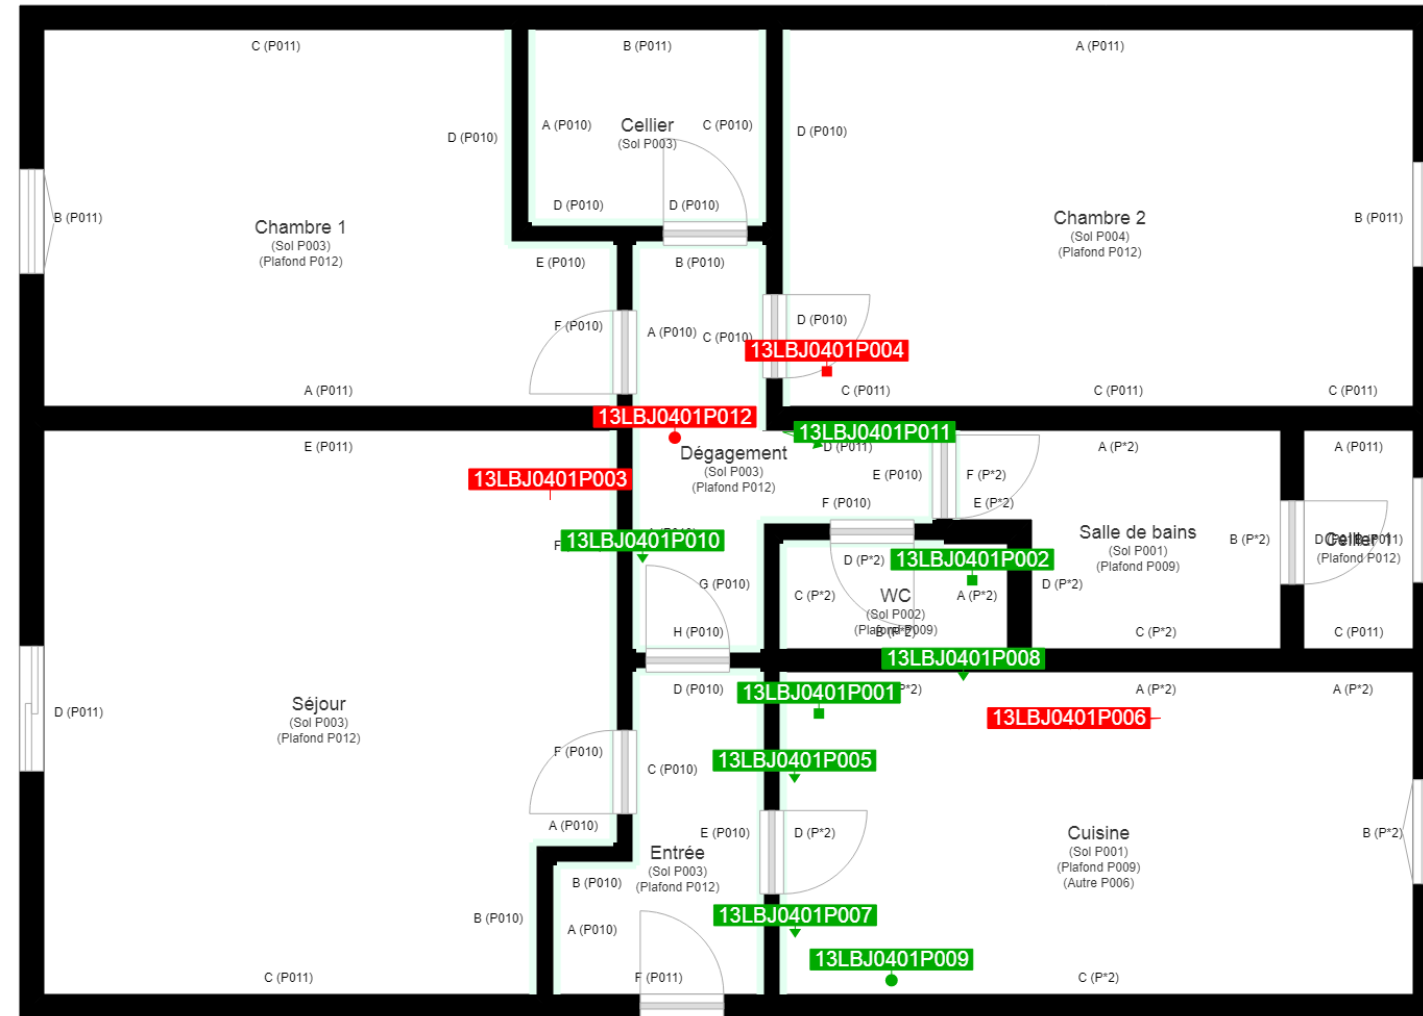

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

Murs Brique plâtrière