

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

10 SQ B.PASCAL

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	10 SQ B.PASCAL 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBV0402	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 17/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	33
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	40
ATTESTATION(S).....	43
CERTIFICAT DE COMPETENCES	44

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur A	13LBV0402P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur A	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur B	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur C	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur B	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur C	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur B	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur C	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur D	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur E	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur F	13LBV0402P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Rapport N° : 13LBV0402 03/01/2019

Version : 17/01/2019

6/46

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Michael 3101

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2018 32496 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	REÇU 02 JAN. 2018	
SERVICE V.SEINE Techniciens LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble L000 Escalier BV Étage 04 Logement 2 Module 13LBV0402 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN ADRESSE 10 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN		

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS PÉRIODE DU 27-12-2018 AU 31-12-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
A045	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TRJ D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1A	1,00	6,00	6,00
A0873	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS, SOLS CUISINE WC SALLE DE BAIN FAÏENCE CUISINE CONTACTER GARDIEN 06 85 40 51 32	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				486,00
H.T. ACTUALISÉ				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE				
1 HONAMIA	A780	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE			582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			
1 HONAMIA	13 2 L000 BV 13LBV0402	L 1001314			582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 32496

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 13LBV0402 03/01/2019

Version : 17/01/2019

8/46

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

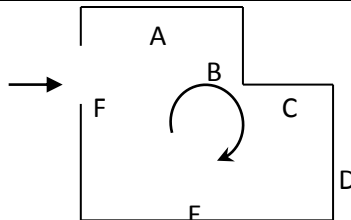

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Loggia	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Cuisine	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
WC	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Loggia	RC	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Salle de bains	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre	RC	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle béton	Dalle béton	PVC		
Couloir	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Débarras	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

Rapport N° : 13LBV0402 03/01/2019

10/46

Version : 17/01/2019

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 2	RC	Béton				Dalle béton	Dalle béton	PVC		
Chambre 1	RC	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle béton	Dalle béton	PVC		
Séjour	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Rapport N° : 13LBV0402 03/01/2019

13/46

Version : 17/01/2019

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac + carrelage	13LBV0402P00 2	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + carrelage + colle grise	13LBV0402P00 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + matériau souple blanc non séparable	13LBV0402P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P00 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBV0402P007	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac + carrelage	13LBV0402P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LBV0402P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac + carrelage	13LBV0402P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + carrelage + colle grise	13LBV0402P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBV0402P007	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBV0402P007	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBV0402P007	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac + carrelage	13LBV0402P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBV0402P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + matériau souple blanc non séparable	13LBV0402P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + matériau souple blanc non séparable	13LBV0402P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Loggia	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P00 6	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P00 6	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P00 6	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P00 6	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P00 6	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambr e 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P00 6	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBV0402P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P01 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P01 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P01 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P01 1	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	13LBV0402P01 1	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LBV0402P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LBV0402P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LBV0402P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LBV0402P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBV0402P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBV0402 03/01/2019		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBV0402 03/01/2019		WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise en vrac + carrelage	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + carrelage + colle grise	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Chambre (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + matériau souple blanc non séparable	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise en vrac + carrelage	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige + joint cassant gris + carrelage	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBV0402P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBV0402 03/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	03/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Idreux - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
55768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 33 41 41
Fax : 02 99 33 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5367



Liste des sites et postes
imprimés sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la conformité des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-607 EN DATE DU 08/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et interprétées comme telles.

<p>Client : AGENCE DE BIEN-COMPTE MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Yvertois 78380 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0719-607 Réf. Commande Client : 13LBV0402-01</p>
<p>Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/01/2019</p>	
<p>Préparations(s) : Effectués de façon à être représentatifs de l'échantillon</p> <p>en - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adaptés sur lame de microscope - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (METAux fonction de la nature de la grille d'usage) (1) - Brassage en milieu aqueux et désorption des particules sur grille de microscope (méthode interne : IT05) (2) - Attaque chimique, lavage et désorption des particules sur grille de microscope (méthode interne : IT06)</p>	
<p>Technique(s) : - Microscope Optique à Lumière Polarisée (grade ISO 200 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques</p>	
<p>Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse. en - Microscope Electronique à Transmission Analytique (grades pertinents de la norme NF X 43-030) : Morphologie, EDX et diffraction électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.</p>	
<p>Résumé(s) :</p>	

Échantillon analysé	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Resultat / Valeur d'annonce
Réf dossier client : 13LBV0402-01 - 10 SQ B PASCAL 77004 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071901-6183			
Réf échantillon client : 13LBV0402P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuckoo Mar A Eclair orange de plâtre	Description ITGA : Échantillon plâtre en vrac / Tôle fibreuse blanche / Brique / Carrel			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + tôle fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrel non séparable	META (1)	2	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBV0402-01 - 10 SQ B PASCAL 77004 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071901-6184			
Réf échantillon client : 13LBV0402P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Carrel carrelage	Description ITGA : Carrel grise en vrac / Carrelage			
* Carrel grise en vrac + carrelage	META (1)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBV0402-01 - 10 SQ B PASCAL 77004 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071901-6185			
Réf échantillon client : 13LBV0402P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Sol Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sans couche de ragréage blanche / Carrelage / Colle grise			
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sans couche de ragréage blanche non séparable + carrelage + colle grise	META (1)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.
Seul le demandeur peut accéder à l'état de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DEA 144-01 rev 07

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-607 EN DATE DU 08/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Ref dossier client : 13LBV0402-01 - 18 SQ B PASCAL 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LBV0402P007 : LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Salle de bains Mar E Enduit béton	Ref échantillon ITGA :	IT071901-0188		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + cartou non séparable	META (3)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LBV0402-01 - 18 SQ B PASCAL 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LBV0402P005 : LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Chambres Mar B Enduit plâtre de plâtre	Ref échantillon ITGA :	IT071901-0187		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + matériaux simple blanc non séparable	META (3)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LBV0402-01 - 18 SQ B PASCAL 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LBV0402P008 : LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Chambres Mar B Enduit béton	Ref échantillon ITGA :	IT071901-0188		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META (3)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LBV0402-01 - 18 SQ B PASCAL 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LBV0402P007 : LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Salle de bains Plafond Enduit béton	Ref échantillon ITGA :	IT071901-0189		
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (3)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LBV0402-01 - 18 SQ B PASCAL 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LBV0402P008 : LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Salles Plafond Enduit béton	Ref échantillon ITGA :	IT071901-0190		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (3)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LBV0402-01 - 18 SQ B PASCAL 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LBV0402P009 : LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Chambre Mar C Colle carrelage	Ref échantillon ITGA :	IT071901-0191		
* Colle grise en vrac + carrelage	META (3)	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LBV0402-01 - 18 SQ B PASCAL 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LBV0402P010 : LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Chambre Mar A Enduit plâtre de plâtre	Ref échantillon ITGA :	IT071901-0192		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + cartou non séparable	META (3)	1	08/01/2019	Présence de fibres d'exposition : Chrysotile

La reproduction de ce rapport sans autorisation que nous se faire interdite : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.

Seul dossier partiellement en état de client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.

DEA 184-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-607 EN DATE DU 08/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Références client : 13LDV0402-01 - 10 SQ B PARCAL 77000 MELLIN Références client : 13LBV0402P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Centre MJC Collé plâtre	Références ITSA : IT071901-0103 Description ITSA : Collé beige / Joint ciment gris / Carrelage	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
* Collé beige - joint ciment gris - carrelage	META (3)			
Références client : 13LDV0402-01 - 10 SQ B PARCAL 77000 MELLIN Références client : 13LBV0402P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Centre MJC Collé plâtre	Références ITSA : IT071901-0104 Description ITSA : Collé beige / Craque plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage	1	08/01/2019	Amiante non détecté / -
* Collé beige - craque plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	META (3)			


Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport d'actes matériels que nous se trouve autorisé : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de
l'émission.
Seul document partiellement en être de même, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.
DEA 144-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



AXA

Voire attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Anthe 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Et (visière du contrat) d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MISRULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 66-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMET) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIFORMEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE - ALLUR -, A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité Civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2018 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R275-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L273-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L273-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valide jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat, il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur se trouvent également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutes déclarations autres que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Édité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorie - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 1402
SAS
CONFORME
NORMES ISO
9001:2015

CPE DI DR 11 rev 13

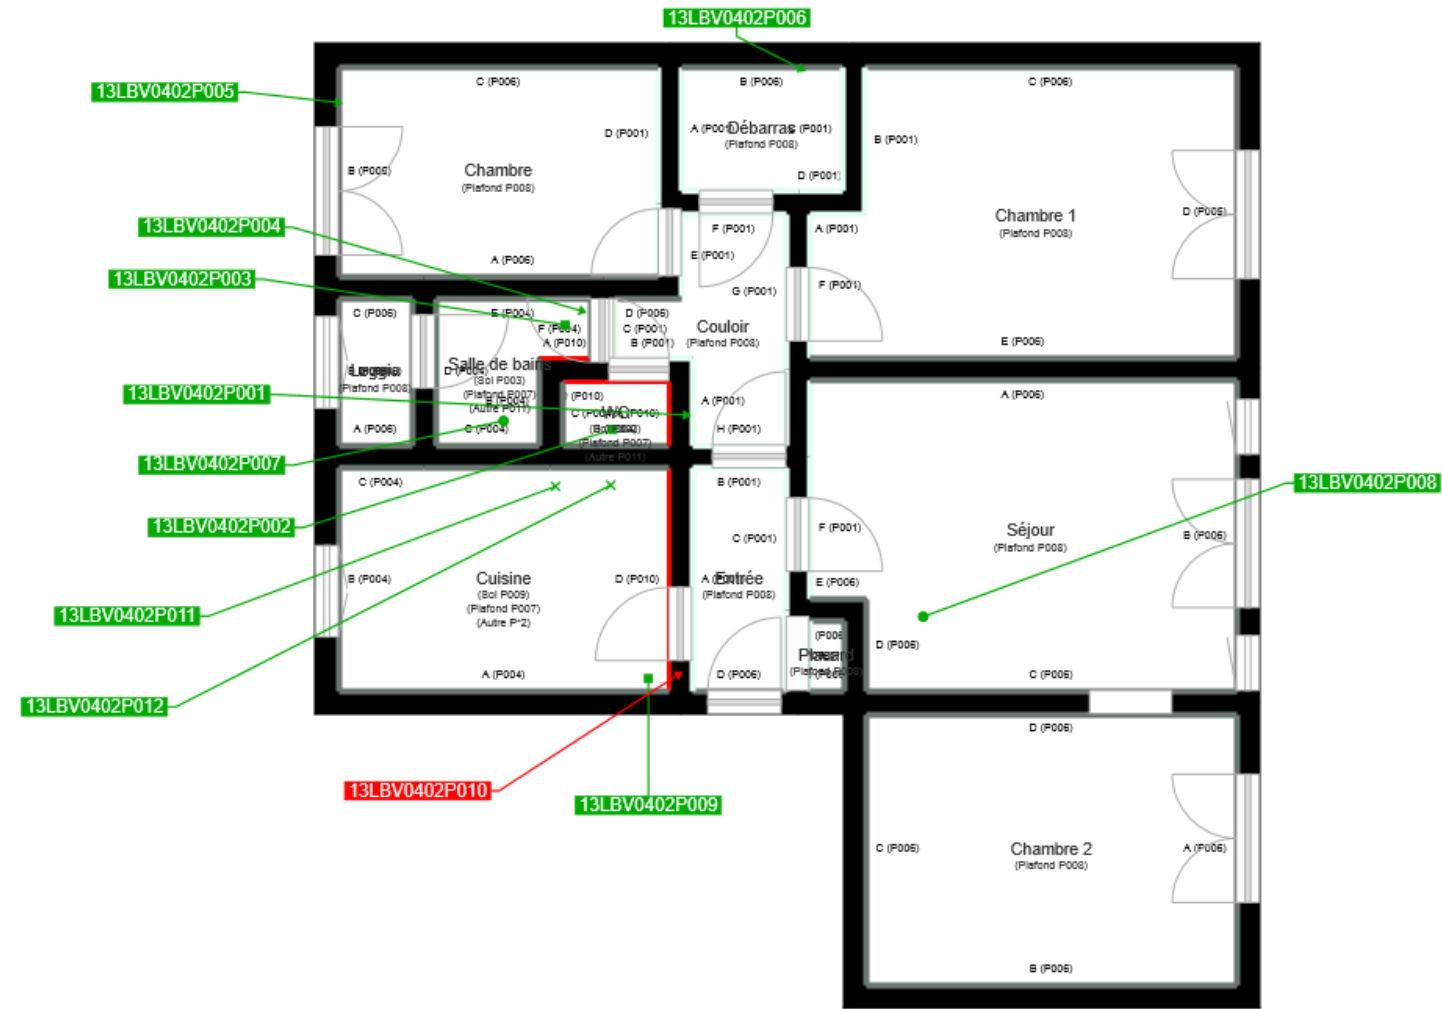

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

