

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

12 SQUARE B PASCAL

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	12 SQUARE B PASCAL 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBW0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	20/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Olivier GUERIN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	17-881	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	17/02/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	ABCDIA Certification 4 route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 07/12/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Olivier GUERIN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	12
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	14
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	14
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	35
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	41
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	47

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0201P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 13LBW0201 20/11/2017

Date d'édition : 07/12/2017

4/49

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LBW0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit /	Matériau gris	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		Peinture béton	en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable				ETAT	déecté (Chrysotile)
WC	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux	Plafond	13LBW0201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			blanc en vrac + peintures multiples non séparable					
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur F	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non	Mur B	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			séparable					
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur E	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur F	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur G	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable +	Mur H	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur F	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur G	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0201P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELLUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 22205  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>EMETTEUR</b> PROT STEPHANE	
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens	<b>EMETTEUR</b> PROT STEPHANE	
<b>LOCALISATION</b> Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble L000 Escalier BW Etage 02 Logement 1 Module 13LBW001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
<b>ADRESSE</b> 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELLUN		

DELAI D'EXECUTION : 15 JOURS PERIODE DU 06-10-2017 AU 20-10-2017

ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR RAKOTOBEL 06.06.43.91.82	1,00	5,00	5,00
AM75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUE	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>N.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

AFFECTATION BUDGETAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	A793	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE			
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCURANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 2 L000 BW 13.BW001	L992450	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 22205

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

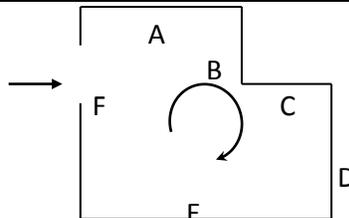

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+2		OUI	CONCERNEE
Cellier	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	R+2		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+2		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	PVC		
Cellier	Béton				Aucun	Enduit	BOIS		
Salle d'eau	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Gaine technique									
WC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Couloir	Plaque de				Sol souple	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	plâtre Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			blanc en vrac + peintures multiples non séparable					
Cellier	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures	13LBW0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non	13LBW0201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Entrée	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable +	13LBW0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable+ peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable+ peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable+ peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable+ peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable+ peintures multiples non séparable + toile fibreuse	13LBW0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			blanche non séparable					
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton	13LBW0201P005	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable				(Chrysotile)	
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	R+2	Carrelage	Colle grise non séparable +	13LBW0201P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 13LBW0201 20/11/2017

23/49

Date d'édition : 07/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			matériau gris en vrac hétérogène + carrelage					
Cuisine	R+2	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBW0201P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Faïence 1	Colle beige + peinture + carrelage	13LBW0201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	R+2	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable + carrelage	13LBW0201P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris +	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			matériau compact gris hétérogène					
Salle d'eau	R+2	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	13LBW0201P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	13LBW0201P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBW0201P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBW0201P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0201P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Débarra s	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Couloir	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène					
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non	13LBW0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac +	13LBW0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peintures multiples non séparable					
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit	13LBW0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable					
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable					
Débarra s	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr	R+2	Enduit /	Matériau gris	13LBW0201P00	Mur A	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
e 2		Peinture béton	en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	4			non détecté	
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBW0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Faïence 1	Colle beige + peinture + carrelage	13LBW0201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Faïence 1	Colle beige + peinture + carrelage	13LBW0201P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Faïence 1	Colle beige + peinture + carrelage	13LBW0201P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris	13LBW0201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			hétérogène					
Cuisine	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	13LBW0201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBW0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0201 20/11/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0201 20/11/2017		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Collegrise non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


### EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 13LBW0201P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0201 20/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**

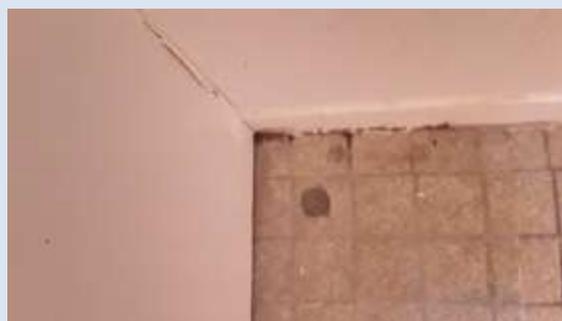

**PRELEVEMENT : 13LBW0201P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0201 20/11/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

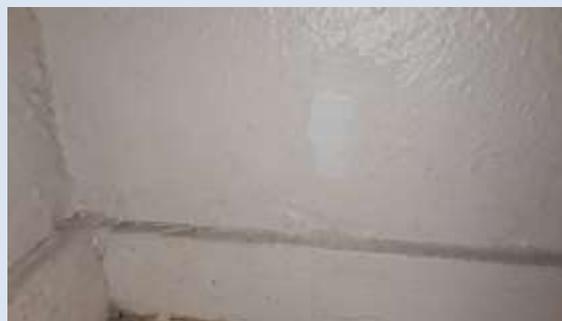


PRELEVEMENT : 13LBW0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0201 20/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0201 20/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

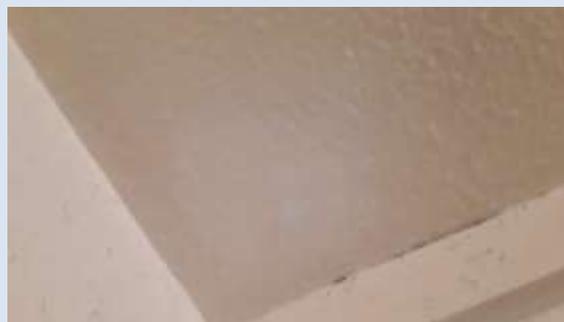

PRELEVEMENT : 13LBW0201P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0201 20/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + peinture + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0201P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0201 20/11/2017	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable + carrelage	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0201 20/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise + peinture non séparable + carrelage + matériau compact gris hétérogène	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0201 20/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	20/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Edouard BELIN - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662  
51700 ALBERT - 0320368122000  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'au 03/03/2017  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40598 EN DATE DU 28/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Le rapport ainsi que le contact ne se font que par l'intermédiaire de nos bureaux)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
MASTENGA (S)  
23 rue d'Albert  
62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-112706  
Échantillon ITGA : IT071711-40598  
Reçu au laboratoire n° : 23/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0201-03
Dossier client	13LBW0201-03 - 32 SQUARE 8 FACAL 77500 MELUN
Échantillon	13LBW0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Extrait 103 Revêtement souple

Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Colle bitumineuse noire

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique au métalique  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne (T 085 ou T 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HGG 248 - appareil 2)  
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-003)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement souple beige - colle polymère jaune non séparables + peinture non séparables + ragréage gris - matériau compact gris hétérogène	META le 26/11/2017	Absence non détectée	---	3
Colle bitumineuse noire	MOLP le 27/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Déposée	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat de France (certification) - Le rapport d'essai est une copie conforme et non représentative de l'échantillon. Seul l'échantillon prélevé est valide et valide. Les conclusions sont relatives au moment où l'échantillon a été analysé.

Page 1/14

**itga** 1 rue Edouard BELIN - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662  
51700 ALBERT - 0320368122000  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'au 03/03/2017  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40599 EN DATE DU 28/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Le rapport ainsi que le contact ne se font que par l'intermédiaire de nos bureaux)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
MASTENGA (S)  
23 rue d'Albert  
62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-112706  
Échantillon ITGA : IT071711-40599  
Reçu au laboratoire n° : 23/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0201-03
Dossier client	13LBW0201-03 - 32 SQUARE 8 FACAL 77500 MELUN
Échantillon	13LBW0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Suite d'essai bal Carrelage

Description ITGA : Colle gris / Matriau gris en une hétérogène / Carrelage

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne (T 085 ou T 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-003)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle gris non séparables + matériau gris en une hétérogène + carrelage	META le 27/11/2017	Absence non détectée	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat de France (certification) - Le rapport d'essai est une copie conforme et non représentative de l'échantillon. Seul l'échantillon prélevé est valide et valide. Les conclusions sont relatives au moment où l'échantillon a été analysé.

Page 1/14

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40600 EN DATE DU 28/11/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112704  
 Fiche ITGA : IT071711-40600  
 Réq. au laboratoire n° : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0211-00
Classier client	13LBW0211-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77000 MCLUVY
Echantillon	13LBW0211POH / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Classeur bal Carrelage
Description ITGA	Cofre gris / Matériau compact gris hydrogène / Carrelage

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
■ Cofre gris non séparables + matériau compact gris hydrogène + carrelage	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40601 EN DATE DU 28/11/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112704  
 Fiche ITGA : IT071711-40601  
 Réq. au laboratoire n° : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0211-00
Classier client	13LBW0211-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77000 MCLUVY
Echantillon	13LBW0211POH / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Classeur 3 Mar A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Matériau gris en dalle assésité / Enduit gris/rouge blanc en creux / Peinture multiple

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
■ Matériau gris en dalle assésité non séparables + enduit gris/rouge blanc en creux + peinture multiple non séparables	META le 26/11/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste





**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40602 EN DATE DU 28/11/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
MATERIAUX  
23 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-112706  
Échantillon ITGA : IT071711-40602  
Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0201-00
Causeur client	13LBW0201-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77500 MCLUVY
Echantillon	13LBW0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / CLASSE Max D'Enthalp Calcut
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Papiers multiples / Toile fibreuse blanche

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc / carton non séparables + papiers multiples non séparables + toile fibreuse blanche non séparables	META le 27/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatée	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne concerne pas nos clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés aux clients de notre société. Les informations sont fournies sous réserve de la véracité des données fournies par le client.



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40603 EN DATE DU 28/11/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
MATERIAUX  
23 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-112706  
Échantillon ITGA : IT071711-40603  
Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0201-00
Causeur client	13LBW0201-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77500 MCLUVY
Echantillon	13LBW0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / CLASSE Max D'Enthalp Enduit - Plâtreux blanc
Description ITGA	Matériau gris en table assésée / Enduit plâtreux blanc en bloc / Papiers multiples

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Matériau gris en table assésée non séparables + enduit plâtreux blanc en bloc + papiers multiples non séparables	META le 27/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatée	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne concerne pas nos clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés aux clients de notre société. Les informations sont fournies sous réserve de la véracité des données fournies par le client.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40604 EN DATE DU 28/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'adresse :)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)  
 MATERIAUX  
 23 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112706  
 Fiche-facture ITGA : IT071711-40604  
 Réq. au laboratoire n° : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0211-00
Classier client	13LBW0211-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77000 MCLUVY
Echantillon	13LBW0311P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / CLASSE Mur A Fabrice 3
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Carrelage

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige + peinture + carrelage	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40605 EN DATE DU 28/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'adresse :)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)  
 MATERIAUX  
 23 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112706  
 Fiche-facture ITGA : IT071711-40605  
 Réq. au laboratoire n° : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW0211-00
Classier client	13LBW0211-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77000 MCLUVY
Echantillon	13LBW0311P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Salle d'ess. Mur C Fabrice 3
Description ITGA	Colle beige / Carrelage adhésif blanc / Peinture / Carrelage

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige + carrelage adhésif blanc + peinture non identifiable + carrelage	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40606 EN DATE DU 28/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112706  
 Échantillon ITGA : IT071711-40606  
 Réq. au laboratoire n° : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW021-00
Classier client	13LBW021-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77000 MCLUVY
Echantillon	13LBW021P08 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / CLASSE Mur A Plâtres
Description ITGA	Colle gris / Peinture / Carrelage / Matériau compact gris hérisseuse

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle gris + peinture non séparables + carrelage + matériaux compact gris hérisseuse	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40607 EN DATE DU 28/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112706  
 Échantillon ITGA : IT071711-40607  
 Réq. au laboratoire n° : 29/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBW021-00
Classier client	13LBW021-00 - 32 SQUARE 8 PASCAL 77000 MCLUVY
Echantillon	13LBW021P08 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / CLASSE Sans dalle Revêtement bitumineux
Description ITGA	Tapis bitumineux noir

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Tapis bitumineux noir	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desjardins-Emeryville  
Case postale 4 12 30  
35, Boulevard Charles de Gaulle  
92811 BOFFELVAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

## CERTIFICAT DE COMPETENCES




La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**GUERIN Olivier**  
sous le numéro 17-881

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

- Amiante** arrêté du 25 juin 2010 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques opérant en matière de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
- DPE** arrêté du 16 octobre 2010 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
- Gaz** arrêté du 8 avril 2007 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant l'état de installation et mesure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 18 décembre 2011 Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
- CREP** arrêté du 21 novembre 2008 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de choix d'isolation en plomb et autres pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
- Termites** arrêté du 20 octobre 2009 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant l'état de présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 Zone d'intervention : France métropolitaine. Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
- Electricité** arrêté du 8 juillet 2008 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2010 Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022



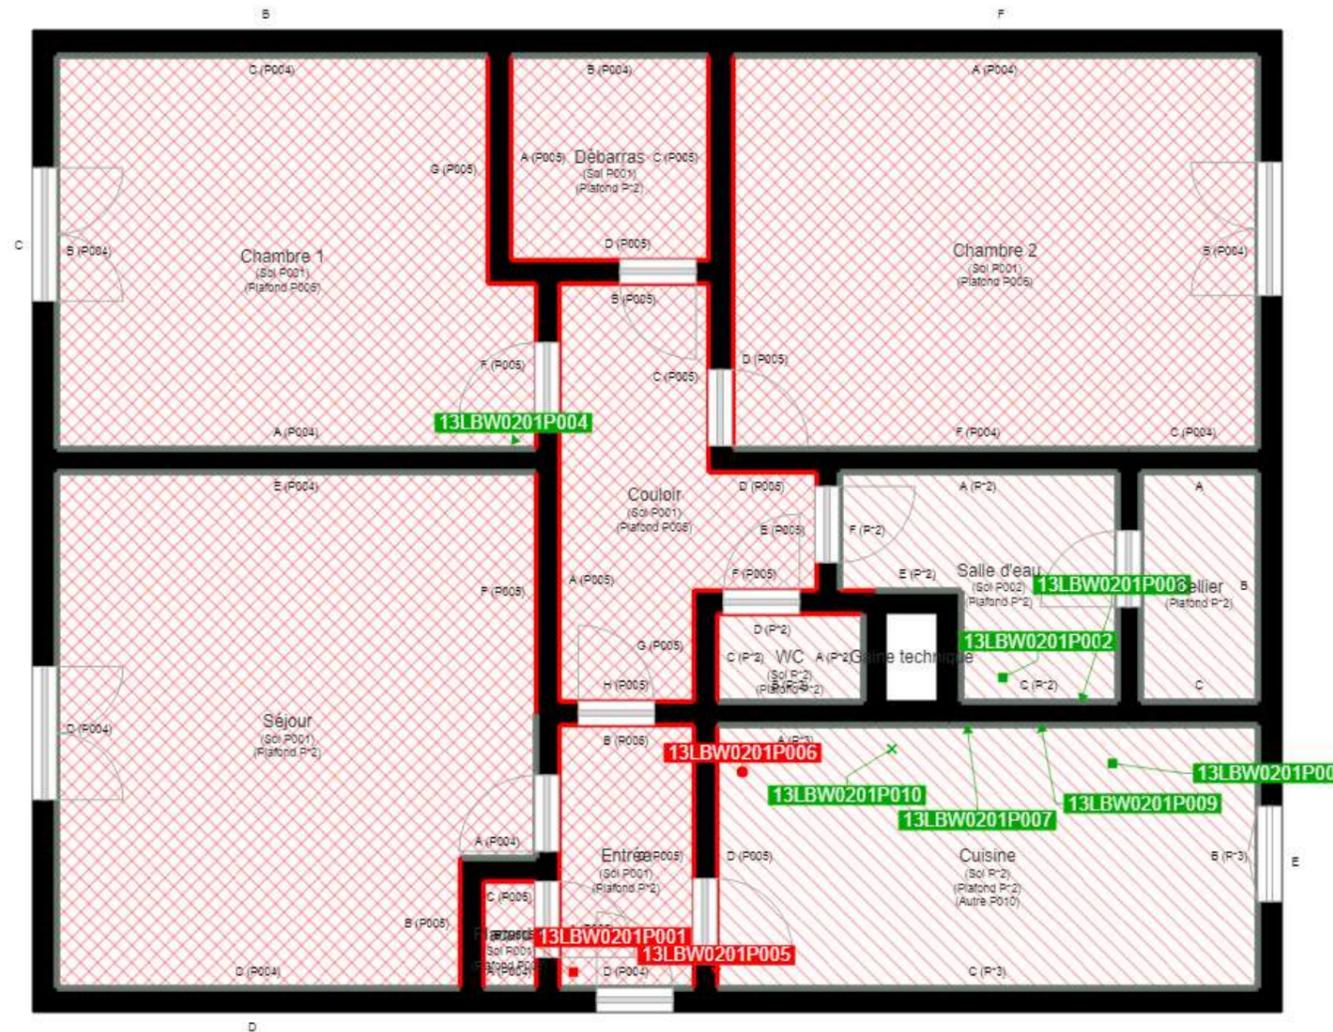

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

