

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2

2

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBX0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	24/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 13/12/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	31

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sols	13LBX0202P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 26690  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> HONORAIRES		
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens <b>LOCALISATION</b> Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble M000 Escalier BX Étage 02 Logement 2 Module 13LBX0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ÉMETTEUR</b> BLEDE CYNTHIA	
<b>ADRESSE</b> 14 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 5 JOURS **PÉRIODE DU** 21-11-2017 **AU** 25-11-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI74	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 11 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS LOGEMENT COMPLET SOLS ET MURS	8,00	48,00	384,00
<b>TOTAL H.T.</b>				389,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			77,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				466,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET						MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 2	M000 BX	13LBX0202	L	1238	466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 26690

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

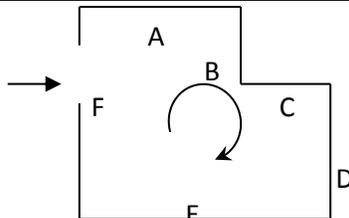

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit			
Cellier	Béton				Aucun	Enduit			
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit			
WC	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Cellier	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 3	Béton				Dalle de sol	Enduit			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LBX0202P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LBX0202P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBX0202P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable +	13LBX0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		<b>papier non séparable</b>					
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LBX0202P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LBX0202P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LBX0202P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LBX0202P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBX0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBX0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBX0202P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBX0202P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBX0202P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBX0202P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LBX0202P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	13LBX0202P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LBX0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBX0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBX0202 24/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LBX0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBX0202 24/11/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

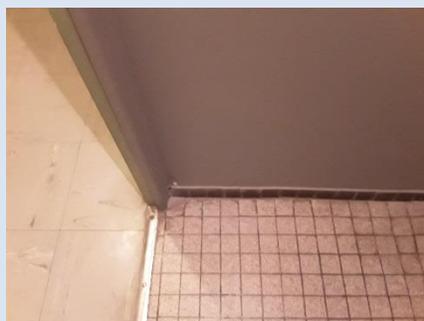

PRELEVEMENT : 13LBX0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBX0202 24/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE


PRELEVEMENT : 13LBX0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBX0202 24/11/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBX0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBX0202 24/11/2017	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

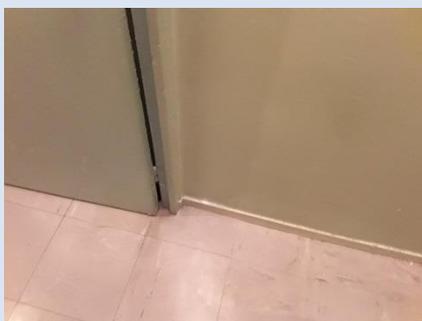


PRELEVEMENT : 13LBX0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBX0202 24/11/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBX0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBX0202 24/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

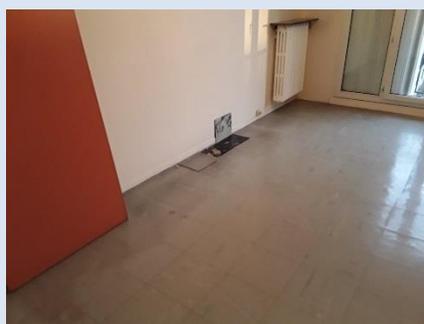

PRELEVEMENT : 13LBX0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBX0202 24/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	24/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

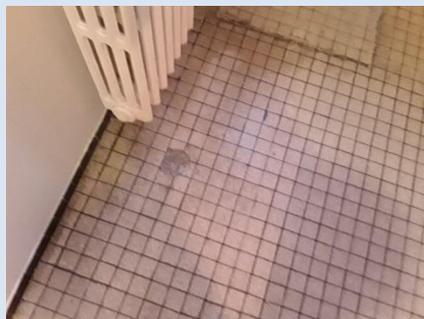

## ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6393 EN DATE DU 08/12/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
 AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-117453  
 Echantillon ITGA : IT071712-6393  
 Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LBX0202-01
Dossier client	13LBX0202-01 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBX0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 08/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6394 EN DATE DU 08/12/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
 AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-117453  
 Echantillon ITGA : IT071712-6394  
 Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LBX0202-01
Dossier client	13LBX0202-01 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBX0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META le 08/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6400 EN DATE DU 08/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-117454  
Echantillon ITGA : IT071712-6400  
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBX0202-02
Dossier client	13LBX0202-02 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBX0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 08/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6395 EN DATE DU 08/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-117453  
Echantillon ITGA : IT071712-6395  
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBX0202-01
Dossier client	13LBX0202-01 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBX0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau mousse blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau mousse blanche non séparable	META le 08/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6396 EN DATE DU 08/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-117453  
Echantillon ITGA : IT071712-6396  
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	13L BX0202-01
Dossier client	13L BX0202-01 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13L BX0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Mur A Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META le 08/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6397 EN DATE DU 08/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-117453  
Echantillon ITGA : IT071712-6397  
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	13L BX0202-01
Dossier client	13L BX0202-01 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13L BX0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafonds Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 08/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6398 EN DATE DU 08/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-117453  
Echantillon ITGA : IT071712-6398  
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBX0202-01
Dossier client	13LBX0202-01 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBX0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sols Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 08/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-6399 EN DATE DU 08/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78580 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-117453  
Echantillon ITGA : IT071712-6399  
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LBX0202-01
Dossier client	13LBX0202-01 - 14 SQUARE BLAISE PASCAL LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBX0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols Carrelage
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise hétérogène + carrelage	META le 08/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courriel 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences  
Diagnosticteur Immobilier**

**I.Cert**  
Institut de Certification

N° CPDI 3869      Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :  
**Monsieur Gaëtan BEDEL**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante      **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**  
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative de gasoil pour les années du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic énergétique relatif aux bâtiments existants pour les années du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 20 octobre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment existant pour les années du 14/12/2006 et du 14/12/2011 et du 14/12/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'inondation au plomb ou autres pour des diagnostics plombés dans les immeubles d'habitation existants pour l'année du 01/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative d'énergie et modifié par les années du 12/12/2009 et du 03/12/2011.




**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Part: EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorieuse - 35750 Saint Grégoire

**cofrac**  
UNIVERSITAT  
DE BREST  
UNIVERSITAT  
DE NANTES  
UNIVERSITAT  
DE NANTES  
UNIVERSITAT  
DE NANTES

CPE DI FR11 rév 30

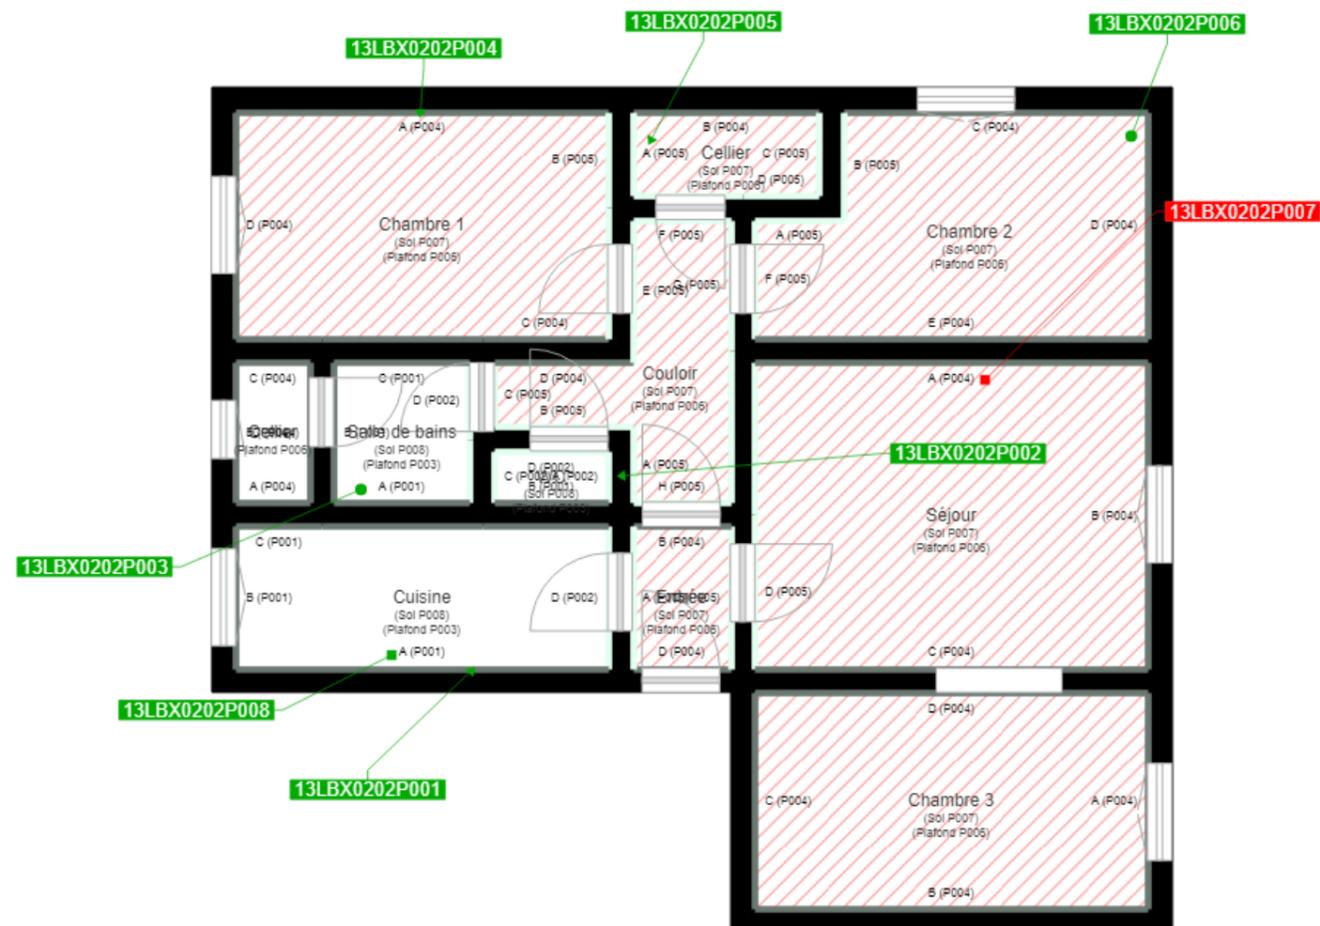

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés