

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

7 SQUARE P MERIMEE

1

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LCD0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 13/09/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DE TINGUY Emmanuel

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	39

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Plafond	13LCD0201P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur E	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur F	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur E	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur F	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur E	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur G	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur A	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur E	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur F	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur G	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur H	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur A	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur A	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur A	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur F	13LCD0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	13LCD0201P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	13LCD0201P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 19271  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> SCE MELUN PORTE BRIE <b>ÉMETTEUR</b> BLEDE CYNTHIA	
<b>LOCALISATION</b> <b>Programme</b> 13 MELUN - MONTAIGU <b>Tranche</b> 3 Ensemble Q000 Escalier CD Étage 02 Logement 1 Module 13LCD0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 7 SQUARE P. MERIMÉE 77000 MELUN	

<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 3 JOURS	<b>PÉRIODE DU</b> 19-08-2019 <b>AU</b> 21-08-2019
----------------------------------	---

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS PLAFONDS, REMPACEMENT SOLS SEJOUR, CUISINE, SDB EVIER Contacter Gardien 06 86 40 92 27	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME2	ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	13 3 Q000 CD 13LCD0201	L 33876		582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 19271

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Revêtement bitumineux sous evier/,Sol sous meuble d'evier/

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

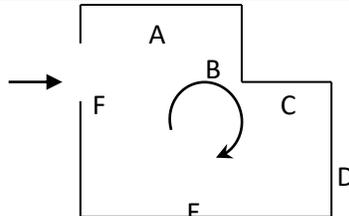
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Loggia	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 4	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 3	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+2		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Placard 1	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Cuisine	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Couloir	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Salle de bains	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
WC	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Loggia	R+2	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 4	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 3	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Placard 3	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 2	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Débarras	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Placard 2	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 1	R+2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Séjour	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	PVC	PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 4	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

Rapport N° : 13LCD0201 02/09/2019

15/41

Version : 13/09/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	13LCD0201P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	13LCD0201P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Loggia	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LCD0201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	13LCD0201P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple gris	13LCD0201P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LCD0201P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	13LCD0201P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple vert	13LCD0201P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	13LCD0201P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	13LCD0201P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple vert	13LCD0201P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	13LCD0201P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	13LCD0201P009	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Carrelage	13LCD0201P009	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LCD0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCD0201 02/09/2019		Chambre 3 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



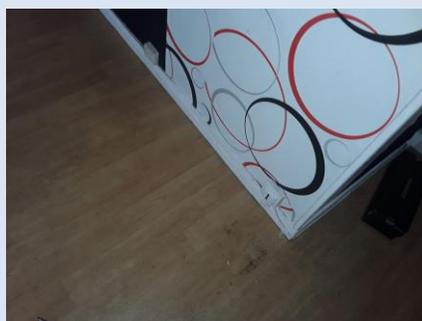
PRELEVEMENT : 13LCD0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCD0201 02/09/2019		Couloir (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCD0201 02/09/2019		Chambre 1 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCD0201 02/09/2019		WC (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple vert	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCD0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCD0201 02/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79894 EN DATE DU 10/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-79894 Réf. Commande Client : 13LCD0201--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCD0201--01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELLN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10469
Réf échantillon client : 13LCD0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur A Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCD0201--01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELLN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10470
Réf échantillon client : 13LCD0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Plafond Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCD0201--01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELLN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10471
Réf échantillon client : 13LCD0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur D Enduit Calicot				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	10/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79894 EN DATE DU 10/09/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCD0201-01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10472
Réf échantillon client : 13LCD0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCD0201-01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10473
Réf échantillon client : 13LCD0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCD0201-01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10474
Réf échantillon client : 13LCD0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumeuse noire / Ragrage gris en faible quantité en vrac
* Revêtement souple beige	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple gris	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumeuse noire + ragrage gris en faible quantité en vrac non séparable	MOLP	1	09/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	10/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCD0201-01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10475
Réf échantillon client : 13LCD0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCD0201-01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10476
Réf échantillon client : 13LCD0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragrage rose en vrac
* Revêtement souple beige	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple vert	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragrage rose en vrac non séparable	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79894 EN DATE DU 10/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCD0201--01 - 7 SQUARE P MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10477
Réf échantillon client : 13LCD0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Colle plinthe				Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle beige en faible quantité
* Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige en faible quantité non séparable	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
NF ISO 9001:2015

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D, dans des installations de travail réglementées (TAT), dans des installations de travail réglementées (TAT) de plus de 20 personnes ou dans des laboratoires industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des travaux de maintenance.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des installations, après travaux en présence de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de la liste A, et des travaux de maintenance dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance des bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des installations, notamment de gaz et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des installations et les critères de certification des organismes de certification



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire







COFRAC  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
D'ESSAIS  
ET DE RESSOURCES  
HUMANES EN BÂTIMENT

CPE DI DR 11 rev12

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+2	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 13LCD0201 - 1 7 SQUARE P MERIMÉE 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

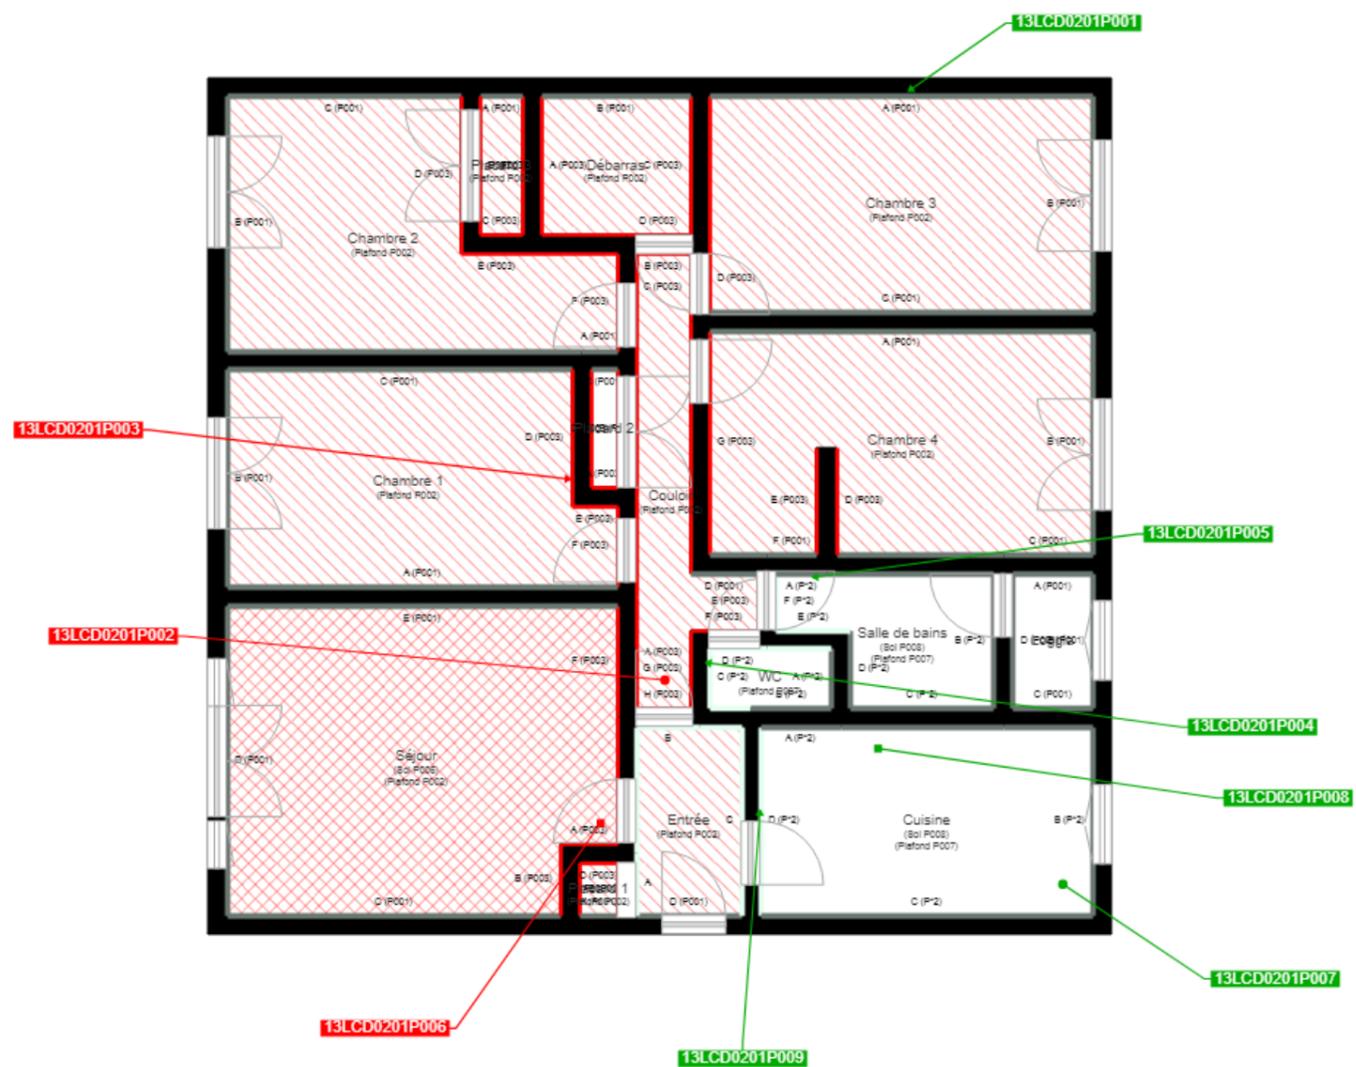

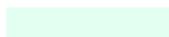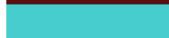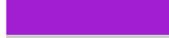	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés