

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

19 SQUARE PROSPER MERIMÉE

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LCM0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	22/05/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	27/12/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 07/06/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



Rapport N° : 13LCM0201 22/05/2019

Version : 07/06/2019

2/49

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	14
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	16
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	16
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	17
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	32
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	43
ATTESTATION(S).....	46
CERTIFICAT DE COMPETENCES	47

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 4	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	Sol	13LCM0201P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	Sol	13LCM0201P001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	Sol	13LCM0201P001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	Plafond	13LCM0201P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur E	13LCM0201P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur E	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur F	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur F	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur E	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur F	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur A	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur B	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur C	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur E	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur F	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur G	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur H	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur A	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur B	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur C	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur B	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur C	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur A	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur B	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur B	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur C	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur A	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur C	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur E	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	Mur F	13LCM0201P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LCM0201P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCM0201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	Sol	13LCM0201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	Sol	13LCM0201P007	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	Plafond	13LCM0201P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Buanderie	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	Plafond	13LCM0201P008	ZPSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	Plafond	13LCM0201P008	ZPSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	Plafond	13LCM0201P008	ZPSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	Plafond	13LCM0201P008	ZPSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	13LCM0201P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	13LCM0201P012	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	Mur A	13LCM0201P013	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	Mur C	13LCM0201P013	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P013	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	Mur F	13LCM0201P013	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	Mur C	13LCM0201P013	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	Mur D	13LCM0201P013	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 11549 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE SCE MELUN PORTE BRIE ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 3 Ensemble R000 Escalier CM Étage 02 Logement 1 Module 13LCM0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 19 SQUARE P. MERIMEE 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 4 JOURS	PÉRIODE DU 20-05-2019 AU 23-05-2019
----------------------------------	---

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS SOLS PLAFONDS EVIER FAIENCE CUISINE+ CHAMBRE 4 CONTACTER GARDIEN 06 86 40 91 56	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME2	ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	13 3 R000 CM 13LCM0201	L 865		582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 11549

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Revêtement bitumineux sous evier/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 13LCM0201 22/05/2019

Version : 07/06/2019

15/49

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

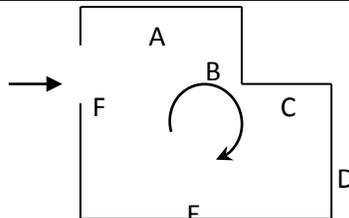

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	13LCM0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	13LCM0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Buanderie	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	13LCM0201P008	Plafond	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	13LCM0201P008	Plafond	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	13LCM0201P008	Plafond	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	13LCM0201P008	Plafond	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	13LCM0201P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LCM0201P013	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LCM0201P013	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LCM0201P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LCM0201P013	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LCM0201P013	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LCM0201P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 4	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	13LCM0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	13LCM0201P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LCM0201P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	13LCM0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	13LCM0201P008	Plafond	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	13LCM0201P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LCM0201P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

Rapport N° : 13LCM0201 22/05/2019

27/49

Version : 07/06/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	13LCM0201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris non séparable + ragréage gris	13LCM0201P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
	RC	Colle faïence	Carrelage	13LCM0201P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Colle carrelage	Carrelage	13LCM0201P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Colle carrelage	Colle grise avec poussières	13LCM0201P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussée	Colle carrelage	Carrelage	13LCM0201P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Colle carrelage	Colle grise avec poussières	13LCM0201P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	13LCM0201P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 4	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple marron	13LCM0201P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple marron	13LCM0201P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Colle plinthe	Matériau compact marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable	13LCM0201P014	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
	RC	Colle plinthe	Revêtement souple beige	13LCM0201P014	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Carrelage + colle beige non séparable	13LCM0201P015	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P016	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P016	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Enduit gris + peinture non séparable	13LCM0201P016	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
	RC	Colle faïence	Carrelage	13LCM0201P017	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LCM0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Placard 4 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Chambre 2 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit blanc non séparable + peintures multiples	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris non séparable + ragréage gris	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LCM0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

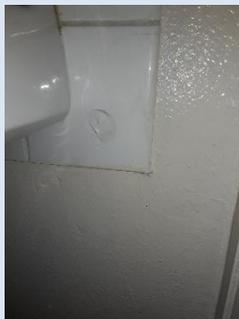

PRELEVEMENT : 13LCM0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Chambre 3 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Chambre 3 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit blanc + peinture non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise avec poussières	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCM0201 22/05/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris + peinture non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Placard 1 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Placard 1 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit beige + peintures multiples non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Matériau compact marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Revêtement souple beige	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Carrelage + colle beige non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LCM0201P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris + peinture non séparable	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCM0201P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCM0201 22/05/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	22/05/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

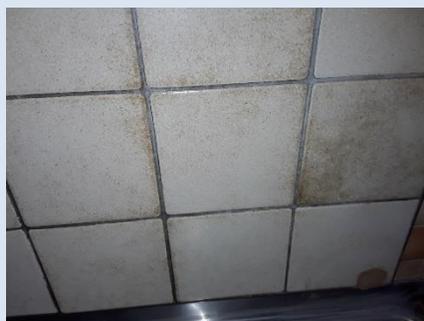

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50295 EN DATE DU 06/06/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-50295 Réf. Commande Client : 13LCM0201-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCM0201-01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELJUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1086
Réf échantillon client : 13LCM0201 P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 4 Sol Dalle de sol				Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige
* Matériau compact gris + matériau compact beige non séparable	META (1)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCM0201-01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELJUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1087
Réf échantillon client : 13LCM0201 P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mar A Enduit béton				Description ITGA : Enduit gris avec poussières / Peintures multiples
* Enduit gris avec poussières + peintures multiples non séparable	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCM0201-01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELJUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1088
Réf échantillon client : 13LCM0201 P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit blanc / Peintures multiples
* Enduit blanc non séparable + peintures multiples	META (1)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50295 EN DATE DU 06/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur E Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT021906-1089 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières / Peintures multiples		
* Enduit plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peintures multiples non séparable	META (1)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT021906-1090 Description ITGA : Matériau compact gris / Ragrage gris / Dalle dure cassante beige		
* Matériau compact gris non séparable + ragrage gris	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur B Colle faïence		Réf échantillon ITGA : IT021906-1091 Description ITGA : Carrelage		
* Carrelage	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT021906-1092 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrage gris hétérogène		
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragrage gris hétérogène non séparable	META (2)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT021906-1093 Description ITGA : Enduit blanc / Peinture		
* Enduit blanc + peinture non séparable	META (1)	3	06/06/2019	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Colle carrelage		Réf échantillon ITGA : IT021906-1094 Description ITGA : Carrelage / Colle grise avec poussières		
* Carrelage	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise avec poussières	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT021906-1095 Description ITGA : Enduit blanc avec poussières / Peinture		
* Enduit blanc avec poussières + peinture non séparable	META (1)	2	06/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCM0201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit		Réf échantillon ITGA : IT021906-1096 Description ITGA : Enduit gris / Peinture		
* Enduit gris + peinture non séparable	META (1)	3	06/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07


Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50295 EN DATE DU 06/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1097
Réf échantillon client : 13LCM0201P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire
* Revêtement souple marron	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	META (2)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1098
Réf échantillon client : 13LCM0201P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit beige / Peintures multiples
* Enduit beige + peintures multiples non séparable	META (1)	1	05/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1099
Réf échantillon client : 13LCM0201P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Colle plinthe				Description ITGA : Matériau compact marron / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières
* Matériau compact marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple beige	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1100
Réf échantillon client : 13LCM0201P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Description ITGA : Carrelage / Colle beige
* Carrelage + colle beige non séparable	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1101
Réf échantillon client : 13LCM0201P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Description ITGA : Enduit gris / Peinture
* Enduit gris + peinture non séparable	META (1)	2	06/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCM0201--01 - 19 SQUARE PROSPER MERIMEE 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021906-1102
Réf échantillon client : 13LCM0201P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle frience				Description ITGA : Carrelage
* Carrelage	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste

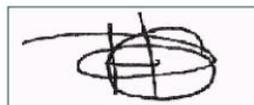

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES

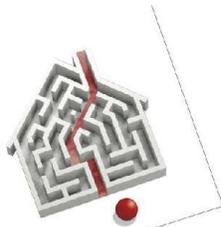

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.


Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et des examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'estimation de prime en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.








Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI DR 11 rev13

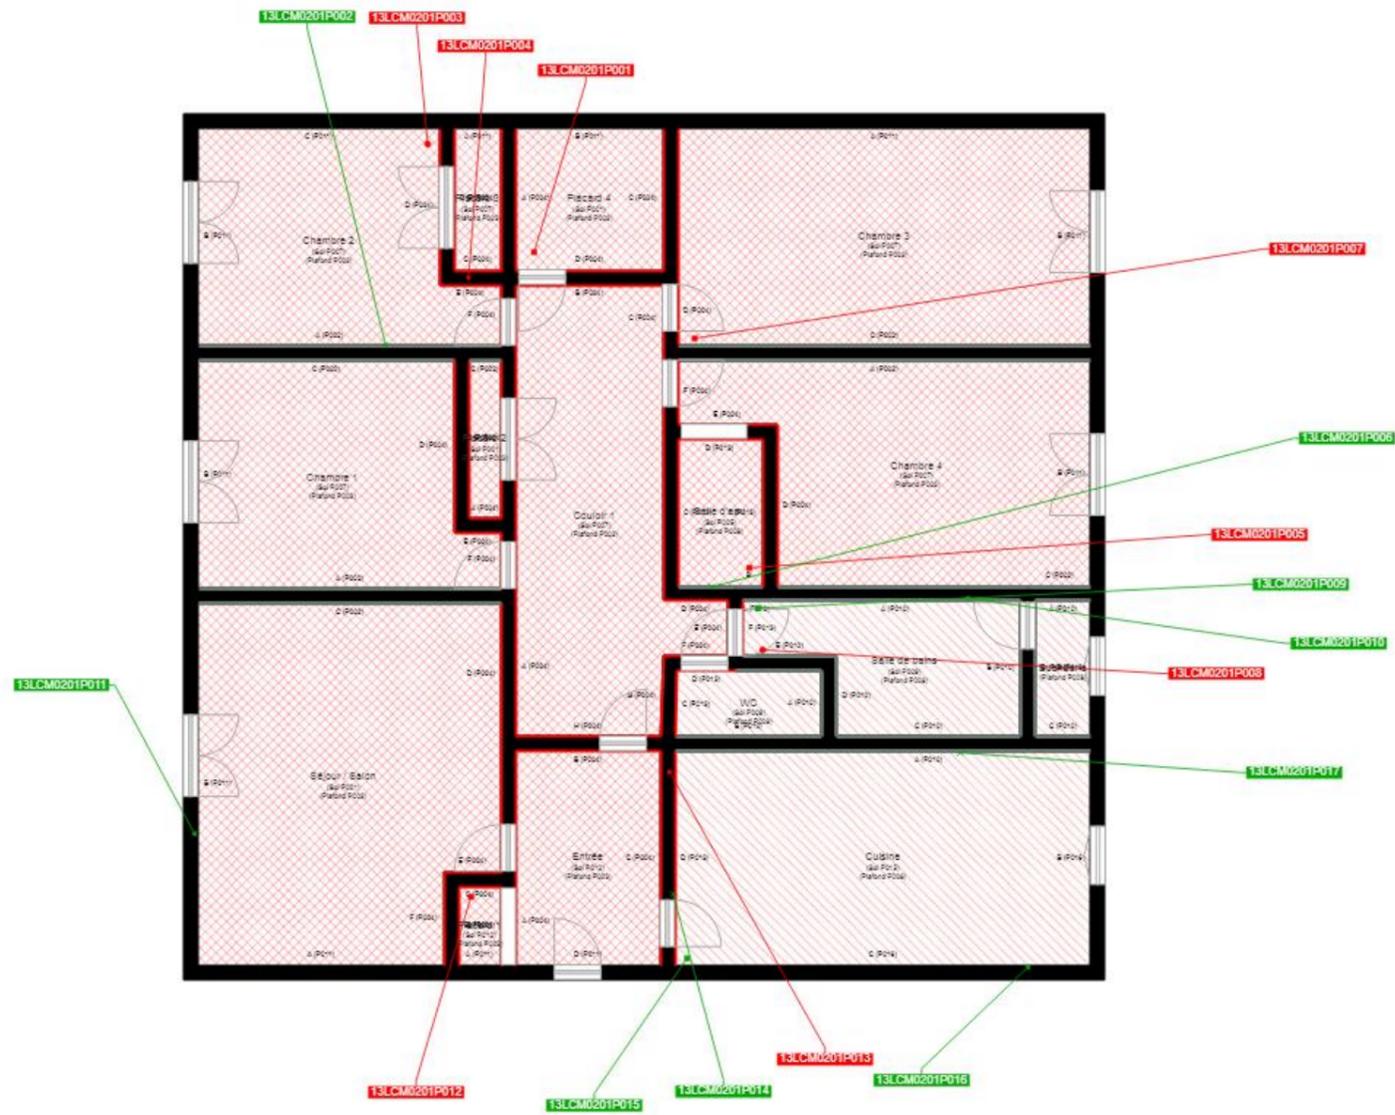

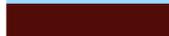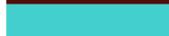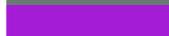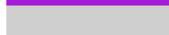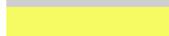	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés