

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

31 AV CHARLES PEGUY

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LCX0102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 19/09/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	11
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	13
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	13
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	14
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	34
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	38

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur F	13LCX0102P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur D	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur A	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur B	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur F	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur A	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur C	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur D	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur A	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur B	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur C	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur E	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur F	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur G	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur A	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur C	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur D	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur E	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur G	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur D	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Mur E	13LCX0102P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Plafond	13LCX0102P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Plafond	13LCX0102P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Plafond	13LCX0102P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Plafond	13LCX0102P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Plafond	13LCX0102P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Plafond	13LCX0102P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Plafond	13LCX0102P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCX0102P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	Sol	13LCX0102P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	Sol	13LCX0102P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	13LCX0102P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur A	13LCX0102P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur H	13LCX0102P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur A	13LCX0102P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	13LCX0102P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
-------	-------	----------	----------	----------

Rapport N° : 13LCX0102 12/09/2019

10/40

Version : 19/09/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

<b>HABITAT 77 - oph de seine et marne</b>		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 20698  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet DIAG	<b>SERVICE</b> SCE MELUN PAYS SEINE <b>ÉMETTEUR</b> LUTGEN MARC	
<b>LOCALISATION</b> Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 3 Ensemble U000 Escalier CX	Étage 01 Logement 2 Module 13LCX0102 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
<b>ADRESSE</b> 31 AVENUE CH. PEGUY 77000 MELUN		

**DELAI D'EXECUTION** 15 JOURS      **PERIODE DU** 03-09-2019 AU 17-09-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE LOGT ET SOL	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A. 20,00 %</b>				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>			<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME2 ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>					
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE		REFERENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 3	U000 CX	13LCX0102	L 33113	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 20698

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

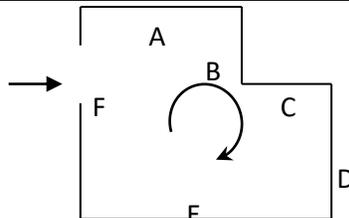

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Balcon	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Cellier	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+1		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Cuisine	R+1	Béton	Briques	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			
Balcon	R+1									
WC	R+1	Plaque de plâtre	Briques	Béton		Sol souple	Enduit			
Entrée	R+1	Plaque de plâtre	Briques	Béton		Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique 1	R+1									
Cellier	R+1	Briques	Béton			Aucun	Aucun			
Salle de bains	R+1	Plaque de plâtre	Béton	Briques		Sol souple	Enduit			
Gaine technique 2	R+1									
Chambre 1	R+1	Béton	Briques	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit			
Dégagement	R+1	Plaque de plâtre	Béton	Briques		Dalle de sol	Enduit			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	R+1	Plaque de plâtre	Béton	Briques		Dalle de sol	Enduit			
Débarras	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	R+1	Béton	Briques	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit			
Chambre 3	R+1	Briques	Béton			Dalle de sol	Enduit			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENT	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P00 3	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P00 3	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P00 3	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P008	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	13LCX0102P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	13LCX0102P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13LCX0102P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	13LCX0102P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	13LCX0102P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	13LCX0102P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	13LCX0102P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	13LCX0102P00 2	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	13LCX0102P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 6	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 6	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	13LCX0102P00 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P00 7	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P00 7	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P007	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P009	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P009	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13LCX0102P009	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	13LCX0102P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	13LCX0102P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	13LCX0102P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	13LCX0102P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	13LCX0102P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	13LCX0102P011	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+1	Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	13LCX0102P011	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 13LCX0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCX0102 12/09/2019		Chambre 3 (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LCX0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCX0102 12/09/2019		Séjour (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

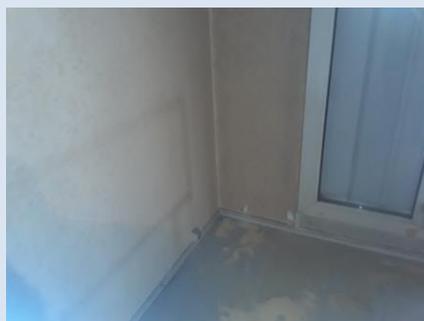


PRELEVEMENT : 13LCX0102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

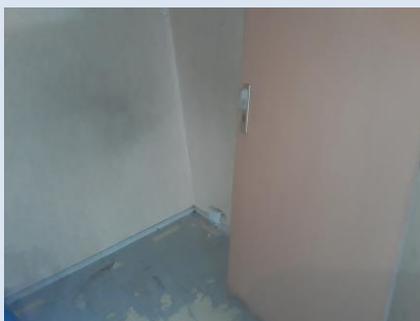

PRELEVEMENT : 13LCX0102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

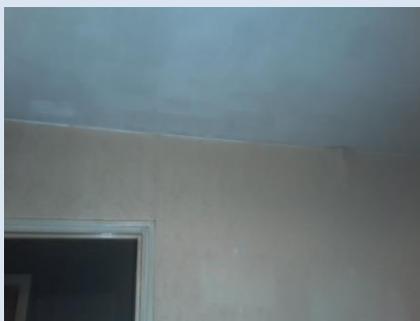

PRELEVEMENT : 13LCX0102P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCX0102P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + peinture	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCX0102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCX0102 12/09/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCX0102P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCX0102 12/09/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 13LCX0102P008**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 13LCX0102P009**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**




PRELEVEMENT : 13LCX0102P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCX0102P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LCX0102 12/09/2019	Entrée (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	12/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

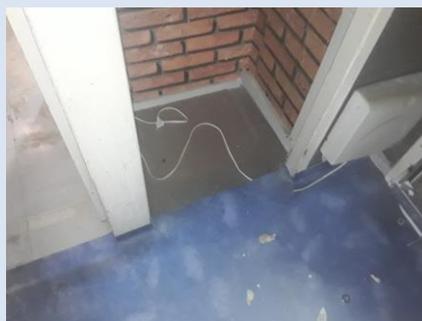

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-82475 EN DATE DU 18/09/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-82475 Réf. Commande Client : 13LCX0102-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide ISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCX0102-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCX0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur B Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT021909-16709 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau gris
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau gris non séparable	META (1)	2	18/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0102-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCX0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT021909-16710 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris / Papier peint
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	18/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0102-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LCX0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur F Enduit Calicot				Réf échantillon ITGA : IT021909-16711 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	META (1)	1	18/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-82475 EN DATE DU 18/09/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16712
Réf échantillon client : 13LCX0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	18/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16713
Réf échantillon client : 13LCX0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumeuse noire avec poussières / Peinture
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	18/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumeuse noire avec poussières non séparable + peinture	META (2)	1	18/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16714
Réf échantillon client : 13LCX0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	META (1)	1	18/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16715
Réf échantillon client : 13LCX0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	18/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16716
Réf échantillon client : 13LCX0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Calicot				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	18/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16717
Réf échantillon client : 13LCX0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	18/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16718
Réf échantillon client : 13LCX0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	18/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0102--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT021909-16719
Réf échantillon client : 13LCX0102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Moquette				Description ITGA : Moquette marron avec couche en mousse
* Moquette marron avec couche en mousse	META (2)	1	18/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-82475 EN DATE DU 18/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
				

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
NF ISO 9001:2015

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



# Certificat

## Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

**IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Plomb</b> Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	02/09/2020
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Termites</b> <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer: .....	10/09/2015	09/09/2020
<input type="checkbox"/>	<b>DPE</b> Diagnostic de performance énergétique		
	<input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>GAZ</b> Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b> Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated  
Michel KHATIB


E20 - v12 du 14/10/2013  
Ref: 30137819CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT  
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : [certificated.contact@gingergroupe.com](mailto:certificated.contact@gingergroupe.com) - Site : [www.cated.fr](http://www.cated.fr)

page 1 sur 2

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 13LCX0102 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

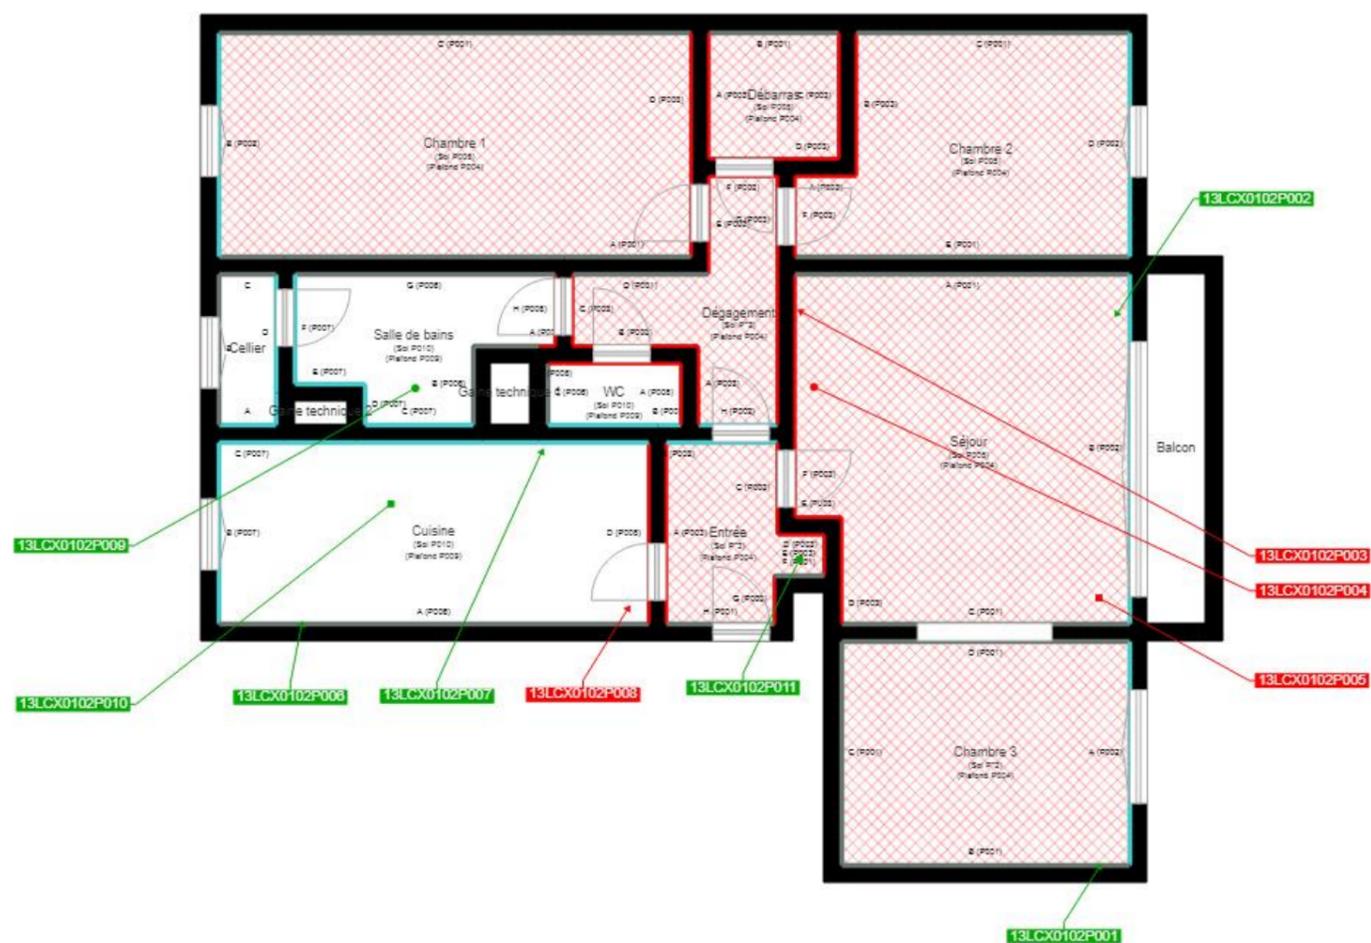

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés