

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

4 SQUARE DE LORIENT - APT 2

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+8	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDC0802	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël Julien	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 19/09/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël Julien



Rapport N° : 13LDC0802  
Date d'édition : 19/09/2017

12/09/2017

2/42

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	29
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	42

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol		RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Présence d'amiante (Chrysotile)
Cuisine	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol		ZSO	BON ETAT	Présence d'amiante (Chrysotile)
WC	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol		ZSO	BON ETAT	Présence d'amiante (Chrysotile)
Salle de bains	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol		ZSO	BON ETAT	Présence d'amiante (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

Rapport N° : 13LDC0802  
Date d'édition : 19/09/2017

12/09/2017

4/42

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remise en peintures et réfection électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Remise en peintures et réfection électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remise en peintures et réfection électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Remise en peintures et réfection électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement du meuble évier	Faïence 1	100%	Uniquement si impacté par le changement de meuble évier
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sous évier	Remplacement du meuble évier	Revêtement bitumineux / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Dépose de la faïence	Faïence 1	100%	

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sous baignoire	Remplacement de la baignoire	Revêtement bitumineux / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	Remplacement de la baignoire	Ensemble des éléments	100%	Si éléments suspects pouvant impacter les travaux non indiqués sur la prépa BE

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

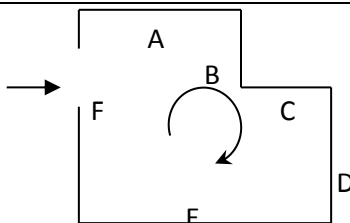

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+8		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+8		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+8		OUI	CONCERNEE
WC	R+8		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+8		OUI	CONCERNEE
Local 1	R+8		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+8		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+8		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+8		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+8		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+8		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+8		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	METALLIQUE		
Cuisine	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	



PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON			
WC	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Salle de bains	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Local 1	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Chambre 3	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	
Placard 2	Carreaux de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Couloir	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 2	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	
Séjour	BETON	Carreaux de plâtre						PVC	
Chambre 1	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillo n	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	13LDC0802 P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	13LDC0802 P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle	13LDC0802 P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon n	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		bitumineuse noire + peinture non séparable					

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+8	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	13LDC0802P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P0 02	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+8	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage	13LDC0802P0 04	Mur C	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LDC0802P0 05	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non	13LDC0802P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + peintures multiples non séparable					
Séjour	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+8	Revêtement souple beige + ragréage rose + revêtement souple jaune + ragréage gris	13LDC0802P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+8	Tampon bitumineux noir	13LDC0802P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage	13LDC0802P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		gris + sous couche de ragréage blanche non séparable					
Couloir	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P0 02	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P0 02	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P0 02	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDC0802P0 02	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LDC0802P0 05	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LDC0802P0 05	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LDC0802P0 05	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+8	Enduit beige + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+8	Revêtement souple beige + ragréage rose + revêtement souple jaune + ragréage gris	13LDC0802P0 09	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Revêtement souple beige + ragréage rose + revêtement souple jaune + ragréage gris	13LDC0802P0 09	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+8	Revêtement souple beige + ragréage rose + revêtement souple jaune + ragréage gris	13LDC0802P0 09	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 01	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Local 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non	13LDC0802P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + peintures multiples non séparable					
Chambre 2	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+8	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 06	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDC0802P0 08	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDC0802P001					
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77		13LDC0802 12/09/2017		Chambre 2	
ELEMENT		DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit		Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël	
LOCALISATION			RESULTAT		
Mur D			Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					



PRELEVEMENT : 13LDC0802P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Placard 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDC0802P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 13LDC0802P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

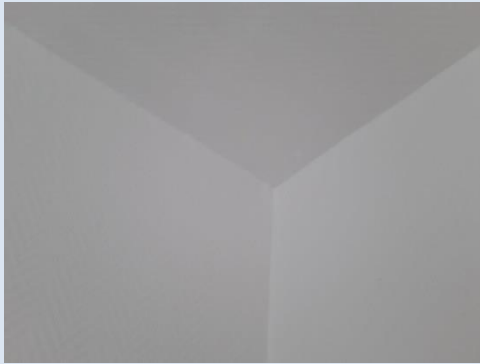

PRELEVEMENT : 13LDC0802P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDC0802P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			



PRELEVEMENT : 13LDC0802P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige + peintures multiples non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDC0802P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDC0802P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDC0802P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + ragréage rose + revêtement souple jaune + ragréage gris	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDC0802P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDC0802 12/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	12/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

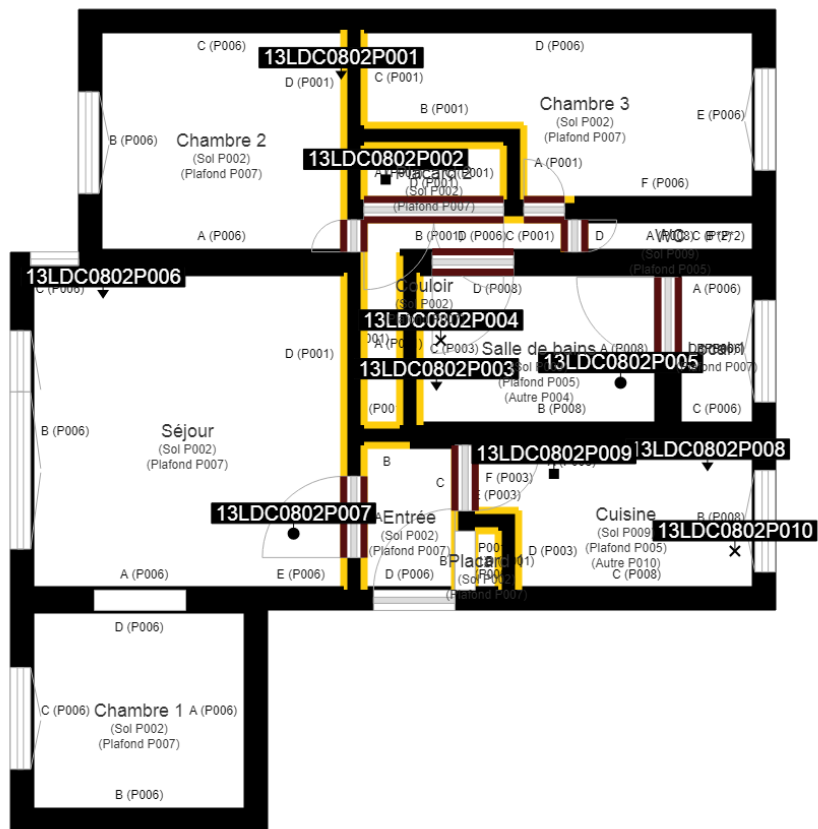

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20526 EN DATE DU 19/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-87072  
Echantillon ITGA : IT071709-20526  
Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

#### Réf. Client :

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 2 Mur D Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META le 19/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20527 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
Echantillon ITGA : IT071709-20527  
Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Placard 2 Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 19/09/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20528 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20528  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac / Papier / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtré blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20529 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20529  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Salle de bains - Faïence / Salle de bains Mur C Faïence
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage	META le 19/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20530 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20530  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20531 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20531  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtré blanc / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtré blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20532 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20532  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit beige / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige + peintures multiples non séparable	META le 19/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20533 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20533  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur A Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau souple blanc / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau souple blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 19/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20534 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20534  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Cuisine Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + ragréage rose + revêtement souple jaune + ragréage gris	META le 19/09/2017	Amiante non détecté	---	2
▶ Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + peinture non séparable	MOLP le 18/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-20535 EN DATE DU 19/09/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-87072  
 Echantillon ITGA : IT071709-20535  
 Reçu au laboratoire le : 14/09/2017

**Réf. Client :**

Commande	13LDC0802
Dossier client	13LDC0802 - 4 SQUARE DE LORIENT - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LDC0802P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sous évier - Cuisine - Revêtement bitumineux Peinture / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 18/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

**ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE**

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5c Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX Cedex

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



**cofrac**  
COFFRE  
CONFÉRENCE  
DES  
FEDERATIONS  
FRANCAISES  
DE  
RECHERCHE

CPE DI DR 11 rev12