

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

10 SQUARE DE LORIENT

MODULE 13LDI0001
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|--|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN |
| Date du permis de construire ou date de construction | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | MODULE 13LDI0001 |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° : | 13LDI0001 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 05/03/2019 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Mostefa BENAOUA | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France |
| N° certificat : | CPDI 3541 | Adresse assurance : | 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX |
| Date d'obtention : | 27/12/2017 | N° de contrat d'assurance : | 10158549604 |
| Organisme certificateur | I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2019 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 19/03/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mostefa BENAOUA**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 6 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 8 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | 8 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 9 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 27 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 34 |
| ATTESTATION(S)..... | 37 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 38 |

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------------------|-------|-------------------|--|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| Salle de Bains/WC | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + colle bitumineuse noire + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | Sol | 13LDI0001P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris + ragréage gris + colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | Sol | 13LDI0001P011 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------------------|-------|-------------------|--|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Salle de Bains/WC | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + colle bitumineuse noire + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | Sol | 13LDI0001P005 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris + ragréage gris + colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | Sol | 13LDI0001P011 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 |
|--|-------------------------------|---|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél: 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015 | | BON DE TRAVAUX 2019 4072 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144 |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet HONORAIRES | | |
| SERVICE SCE MELUN PORTE BRIE | ÉMETTEUR PROT STEPHANE | |
| LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 4 Ensemble X000 Escalier DI Étage 00 Logement 1 Module 13LDI0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN | | |
| ADRESSE 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN | | |

DÉLAI D'EXECUTION 16 JOURS **PÉRIODE DU** 04-03-2019 **AU** 18-03-2019

| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------|
| AMI46 | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR TIMERA 06.31.03.90.12 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AMI75 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS MURS-SOLS-PLAFONDS-FAIENCE-COLLE ETC.. | 12,00 | 48,00 | 576,00 |
| TOTAL H.T. | | | | 581,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. | 20,00 % | | | 116,20 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 697,20 |

| AFFECTATION BUDGETAIRE | | CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE | | MONTANT T.T.C. |
| 1 | HONAMIA A780 | AME2 | ME2 | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 697,20 |

| AFFECTATION ANALYTIQUE | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|
| CODE BUDGET | REFERENCES PATRIMOINE | REFERENCES OCCUPANT | | MONTANT T.T.C. |
| 1 | HONAMIA | 13 4 X000 DI 13LDI0001 | L9626700 | 697,20 |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 4072

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 13LDI0001 05/03/2019

Version : 19/03/2019

7/40

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

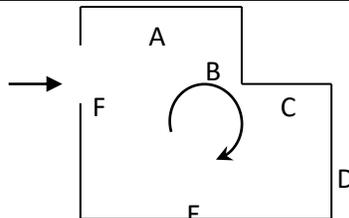

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-------------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Entrée | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Balcon | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Placard | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de Bains/WC | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Débarras | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Placard 2 | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Couloir 1 | RC | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | ETAG E | MUR1 | MUR2 | MUR 3 | MUR 4 | PLANCHE R BAS | PLANCHE R HAUT | PORTES | FENETRE 1 | FENETRE 2 |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| Entrée | RC | Carreau x de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | METALLIQU E | | |
| Séjour | RC | Carreau x de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | | PVC | |
| Balcon | RC | Béton | | | | Dalle béton | | PVC | | |
| Cuisine | RC | Béton | | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | PVC | |
| Placard | RC | Béton | Carreau x de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | | | |
| Salle de Bains/WC | RC | Béton | Carreau x de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |
| Débarras | RC | Béton | | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | PVC | |
| Gaine techniqu e | RC | | | | | | | | | |
| Chambre | RC | Béton | Carreau x de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |
| Placard 2 | RC | Béton | Carreau x de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |
| Couloir 1 | RC | Carreau x de plâtre | | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------|--|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| Salle de Bains/WC | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + colle bitumineuse noire + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | 13LDI0001P005 | Sol | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Cuisine | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris + ragréage gris + colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | 13LDI0001P011 | Sol | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------------------|-------|-------------------|--|---------------|----------|----------|------------------------------|
| Salle de Bains/WC | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + colle bitumineuse noire + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | 13LDI0001P005 | Sol | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris + ragréage gris + colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | 13LDI0001P011 | Sol | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Placard 2 | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Chambre | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir 1 | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de Bains/WC | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de Bains/WC | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P006 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P007 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 13LDI0001P009 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 13LDI0001P013 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------|-------|-------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarras | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Couloir 1 | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 13LDI0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Couloir 1 | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P006 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P006 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Débarras | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 13LDI0001P002 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|---------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P007 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P007 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P007 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P008 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|---------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 13LDI0001P008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 13LDI0001P009 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 13LDI0001P009 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 13LDI0001P009 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|----------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Couloir 1 | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Couloir 1 | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Couloir 1 | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Couloir 1 | RC | Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 13LDI0001P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de Bains/WC | RC | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 13LDI0001P012 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 13LDI0001P013 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 13LDI0001P013 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 13LDI0001P013 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 13LDI0001P013 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|------------------|---|---------------|----------|-------------|---------------------------|---------|
| Cuisine | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 13LDI0001P013 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 13LDI0001P013 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 13LDI0001P001 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | | Placard 2 (RC) |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 13LDI0001P002 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | | Chambre (RC) |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P003 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Couloir 1 (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

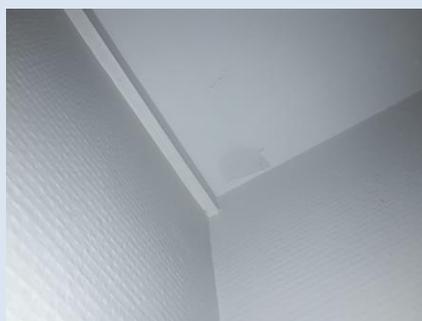

| PRELEVEMENT : 13LDI0001P004 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Salle de Bains/WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur D | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P005 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Salle de Bains/WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + colle bitumineuse noire + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P006 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Salle de Bains/WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P007 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Salle de Bains/WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence | Carrelage + colle beige + peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P008 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Salle de Bains/WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P009 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Salle de Bains/WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P010 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Entrée (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit | Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P011 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris + ragréage gris + colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P012 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 13LDI0001P013 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 13LDI0001 05/03/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence | Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable | 05/03/2019 | BENAOUDA Mostefa |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |
| EMPLACEMENT | | | |



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-22162 EN DATE DU 18/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|--|---|
| Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0719-22162 Réf. Commande Client : 13LDI0001--01 |
|--|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|---|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 13LDI0001--01 - 10 SQUARE DE LORENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14860 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Dalle dure cassante beige / Sous couche de ragréage beige |
| * Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + dalle dure cassante beige + sous couche de ragréage beige non séparable | META (2) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDI0001--01 - 10 SQUARE DE LORENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur A Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14861 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples avec couche en toile |
| * Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec couche en toile non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDI0001--01 - 10 SQUARE DE LORENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir 1 Plafond Enduit Peinture | | | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14862 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac |
| * Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-22162 EN DATE DU 18/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|---|---|----------------|--|
| Réf dossier client : 13LDI001-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Mur D Enduit Peinture | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14863 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac | | |
| Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDI001-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Sol Revêtement souple | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14864 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Colle bitumeuse noire / Sous couche de ragréage beige en vrac | | |
| Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + colle bitumeuse noire + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | META (2) | 2 | 18/03/2019 | Présence de fibres d'amiante : <i>Chrysotile</i> |
| Réf dossier client : 13LDI001-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Plafond Enduit Peinture | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14865 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac | | |
| Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDI001-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Mur C Colle faïence | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14866 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène | | |
| Carrelage + colle beige + peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDI001-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Mur C Colle faïence | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14867 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Matériau compact gris hétérogène | | |
| Carrelage + colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDI001-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Mur C Colle faïence | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14868 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Peinture | | |
| Carrelage + colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + peinture non séparable | META (1) | 3 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDI001-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur A Enduit | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14869 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture en vrac | | |
| Enduit plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-22162 EN DATE DU 18/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|---|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 13LDB001-01 - 10 SQUARE DE LORENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14870 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène / Sous couche de ragréage beige en vrac |
| Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris + ragréage gris + colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable | META (2) | 1 | 18/03/2019 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 13LDB001-01 - 10 SQUARE DE LORENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14871 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac |
| Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 13LDB001-01 - 10 SQUARE DE LORENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI001P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle faïence | | | | Réf échantillon ITGA : IT021903-14872 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche |
| Carrelage + colle beige + couche plâtrée blanche non séparable | META (1) | 1 | 18/03/2019 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

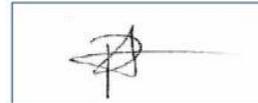

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

| | |
|---|--|
| <p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p> | <p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p> |
|---|--|

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-14893 / Certifié PEFC
 N° 10158549604-002
 AD

CERTIFICAT DE COMPETENCES

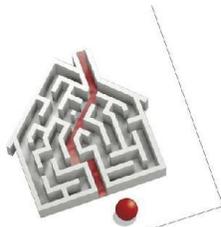

**Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier**

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|-----------------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention** Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.

* Maisons de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Maisons de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Maisons de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.


Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et des examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de puits en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev13

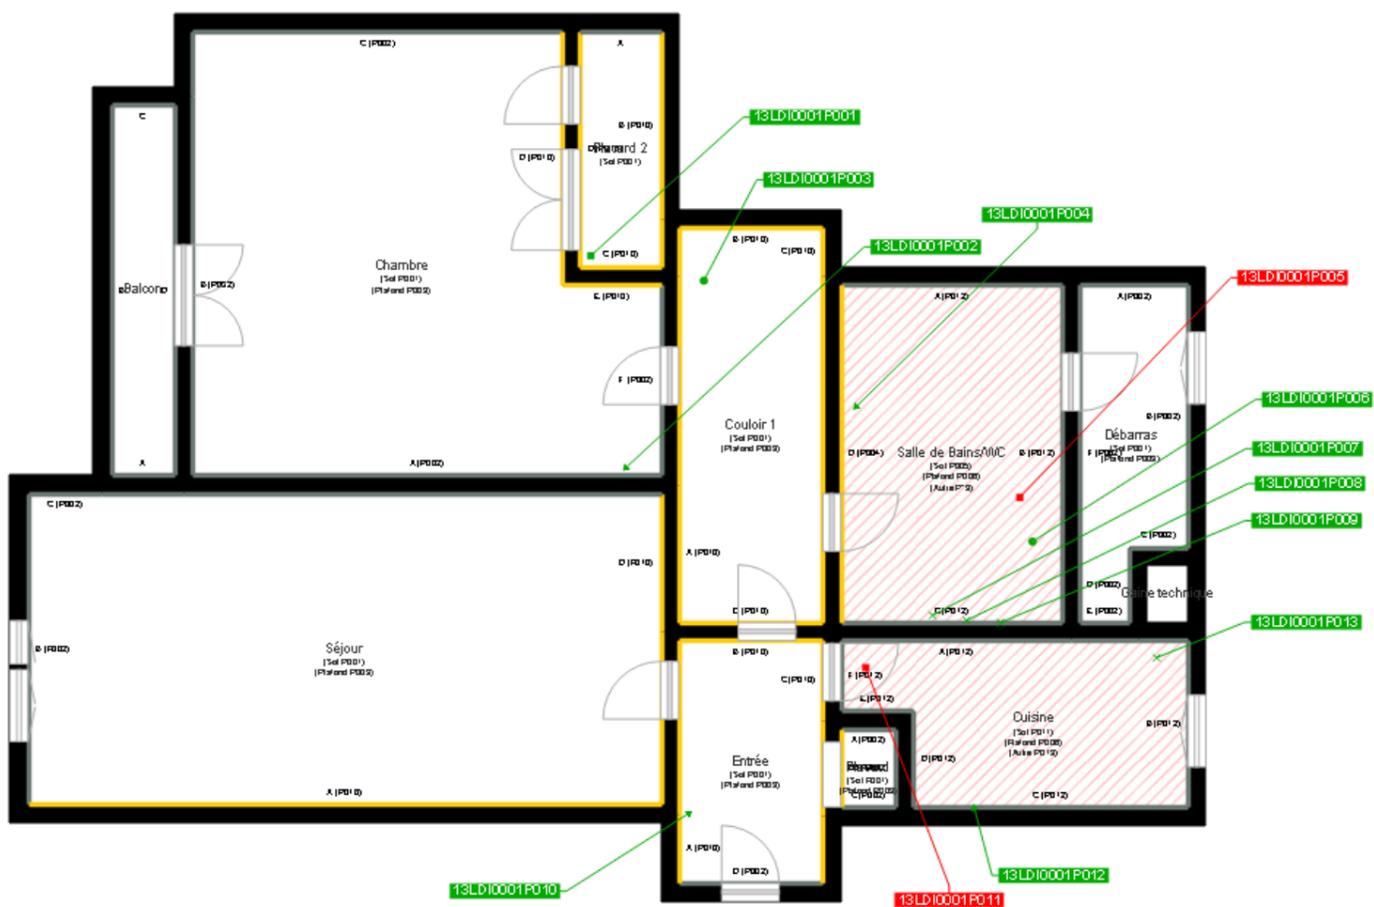

| | |
|--|--|
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |
| | Murs Pierre |
| | Murs Machefer |

| | |
|--|---|
| | Murs amiantés |
| | Prélèvements de sol amianté |
| | Prélèvements de sol non amiantés |
| | Prélèvements de plafond amiantés |
| | Prélèvements de plafond non amiantés |
| | Prélèvements de mur amiantés |
| | Prélèvements de mur non amiantés |
| | Autres types de prélèvements amiantés |
| | Autres types de prélèvements non amiantés |
| | Sols amiantés |
| | Plafonds amiantés |
| | Sols et plafonds amiantés |
| | Conduits amiantés |
| | Conduits non amiantés |

