

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

13 SQUARE DE LORIENT LGT 1

1
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDL1001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 23/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	14
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	17

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	13LDL1001P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2018 62 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5140 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEIDE CYNTHIA			
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 5 Ensemble Y000 Escalier DL Étage 10 Logement 1 Module 13LDL1001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 13 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN			
DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS		PÉRIODE DU 05-01-2018 AU 09-01-2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMIS	REPERAGE AVANTÉ AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1A	1,00	5,00	5,00
AMIS	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MCLP 1A 10 PRÉLEVEMENTS (ISSUS D'UN MÊME BLANCHIMENT MURS ET SOL SEJOUR REMPLACEMENT SOL WC CONTACTER LE GARDIEN AU 06 35 40 91 50	10,00	25,00	250,00
TOTAL H.T.				255,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				51,00
TOTAL T.T.C.				306,00
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	306,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 5 Y000 DL 13LDL1001	L 9008958		306,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 62				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

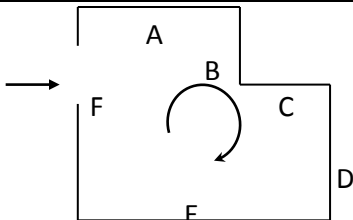

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Béton	Mâchefer			Carrelage	Enduit			
Cellier	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Entrée	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Placard 1	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			
Placard 2	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			
Séjour	Béton				Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Salle de bains	Béton	Mâchefer			Carrelage	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle	13LDL1001P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 13LDL1001

11/01/2018

7/18

Date d'édition : 23/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			bitumineuse noire				

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL1001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL1001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LDL1001P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDL1001P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDL1001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDL1001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL1001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13LDL1001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			+ peintures multiples non séparable					
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL1001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL1001P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL1001P001	Mur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDL1001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDL1001 11/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	11/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL1001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDL1001 11/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	11/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL1001P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL1001 11/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	11/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL1001P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL1001 11/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	11/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL1001P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL1001 11/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	11/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL1001P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL1001 11/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	11/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES


 1 rue Traversière
 59700 Avesnes - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 45
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en portée
 élargies sur www.cofrac.fr


 ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-27369 EN DATE DU 11/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport vise le contacteur ou les fibres libres sur le terrain)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59500 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0719-4736
 Fiche ITGA : IT07301-27369
 Réçu au laboratoire le : 15/01/2018

Ref. Client :

Commande	13LDL1001-01
Quartier client	13LDL1001-00 - 11 SQUARE DE LORENT LOT 1 77000 MELLUN
Echantillon	13LDL1001P061 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Béton Mix A Enduit - Préleveur béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Pointures multiples

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analogue (META) - Imagerie numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)
Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue quantifiée pertinente de la norme NF X 40-050

Résultat :

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + pointures multiples non séparables	META le 11/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'usage de cet état des lieux ne peut constituer en aucun cas une garantie de l'absence de toute responsabilité pénale ou civile de l'Etat. Les observations sont relatives à l'état de l'échantillon au moment de l'essai.


 1 rue Traversière
 59700 Avesnes - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 45
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en portée
 élargies sur www.cofrac.fr


 ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-27370 EN DATE DU 11/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport vise le contacteur ou les fibres libres sur le terrain)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59500 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0719-4736
 Fiche ITGA : IT07301-27370
 Réçu au laboratoire le : 15/01/2018

Ref. Client :

Commande	13LDL1001-01
Quartier client	13LDL1001-00 - 11 SQUARE DE LORENT LOT 1 77000 MELLUN
Echantillon	13LDL1001P062 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Béton Mix D Enduit - Préleveur
Description ITGA	Mauvais gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Pointures multiples

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analogue (META) - Imagerie numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)
Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue quantifiée pertinente de la norme NF X 40-050

Résultat :

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Mauvais gris en faible quantité en vrac non séparables + enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + pointures multiples non séparables	META le 11/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'usage de cet état des lieux ne peut constituer en aucun cas une garantie de l'absence de toute responsabilité pénale ou civile de l'Etat. Les observations sont relatives à l'état de l'échantillon au moment de l'essai.

itga Ingénierie et Conseil
 Parc Elbein - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 67440 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
 Tél : 03 21 23 41 42
 Fax : 03 21 23 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 17947
 Date des états de parties
 élargies sur www.cofrac.fr

cofrac
 ESSAIS

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par l'adoption par son laboratoire de la norme NF X 43-000.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-27371 EN DATE DU 18/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

Client :
 AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-4734
 Fiche ITGA : IT071801-27371
 Répé au laboratoire le : 15/01/2018

Réf. Client :

Commande	13LDL1001-01
Dossier client	13LDL1001-01 - 11 SQUARE DE LORIENT LOT 1 77000 MELLUN
Echantillon	13LDL1001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sapeur feu Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dans caisson beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) - pas de traitement chimique ou métallique
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - annexe 2)
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	100 ou 500 ppm
Dalle dans caisson beige	META le 17/01/2018	Absence non détectée	---	3
Colle polymère jaune non séparée + ragréage gris non séparée + colle bitumineuse noire	MOLP le 17/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3
Matériau compact gris hétérogène	META le 18/01/2018	Absence non détectée	---	3

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des parties qui ont eu connaissance de la méthode de travail et qui ont accepté par conséquent de garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par l'adoption par son laboratoire de la norme NF X 43-000.

Page 17/18

itga Ingénierie et Conseil
 Parc Elbein - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 67440 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
 Tél : 03 21 23 41 42
 Fax : 03 21 23 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 17947
 Date des états de parties
 élargies sur www.cofrac.fr

cofrac
 ESSAIS

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par l'adoption par son laboratoire de la norme NF X 43-000.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-27372 EN DATE DU 18/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

Client :
 AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-4734
 Fiche ITGA : IT071801-27372
 Répé au laboratoire le : 15/01/2018

Réf. Client :

Commande	13LDL1001-01
Dossier client	13LDL1001-01 - 11 SQUARE DE LORIENT LOT 1 77000 MELLUN
Echantillon	13LDL1001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Sol Carrelage
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	100 ou 500 ppm
Colle grise non séparée + matériau compact gris hétérogène + Carrelage	META le 18/01/2018	Absence non détectée	---	3

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des parties qui ont eu connaissance de la méthode de travail et qui ont accepté par conséquent de garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par l'adoption par son laboratoire de la norme NF X 43-000.

Page 17/18

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Division Opérations Entreprises
Case Courbe 9 1633
33 Esplanade Charles de Gaulle
69693 BOURBAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°5032505 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Bénéficier aux obligations dictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le contrat des Hautes Expositions au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Conseil technique amiante
 - Procédure de permis et autres visites réglementaires
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Rottier
 - Contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif
 - Calcul des millésimes de copropriété
 - Diagnostic Plomb
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi SRU
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et ancien (Chapitres Plomberie & Electricité)
 - Etat du dispositif de sécurité des personnes
 - Certificat de logement (deceat)
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Informations
 - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité ou PVI à Titre Zero
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laure FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



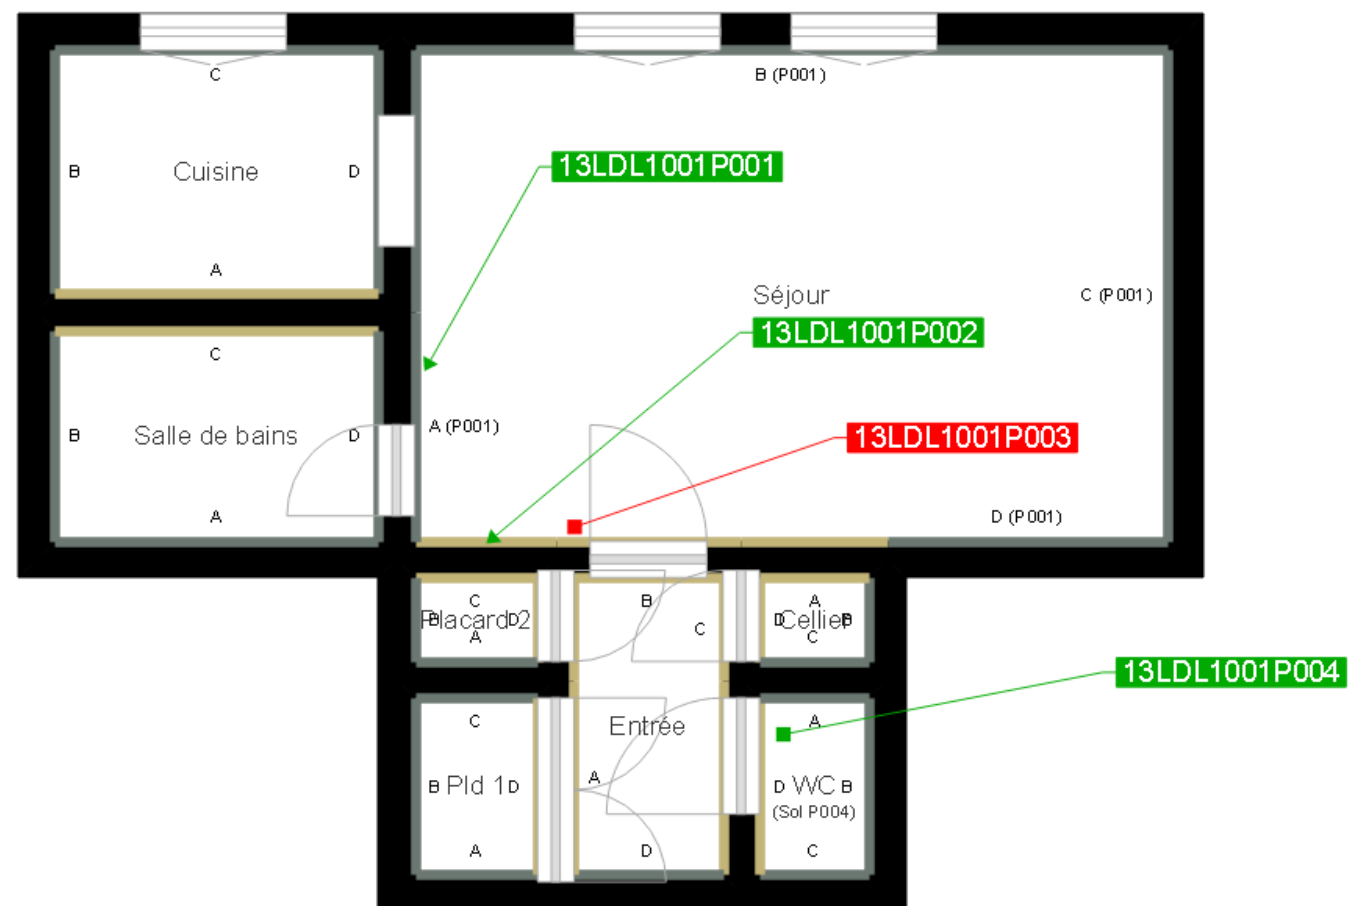

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés