

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

27 RUE DU CL DE LATOUR

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDQ0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	04/09/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 13/09/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	33
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	41
ATTESTATION(S).....	44
CERTIFICAT DE COMPETENCES	45

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDQ0002P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige non séparable + revêtement souple rose non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	Sol	13LDQ0002P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDQ0002P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	13LDQ0002P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur A	13LDQ0002P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	13LDQ0002P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LDQ0002P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDQ0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDQ0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDQ0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige non séparable + revêtement souple rose non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	Sol	13LDQ0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDQ0002P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDQ0002P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDQ0002P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDQ0002P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	13LDQ0002P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	13LDQ0002P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	13LDQ0002P003	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur A	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur B	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur C	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur D	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur A	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur B	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur C	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur D	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur E	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur F	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Mur G	13LDQ0002P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 20920 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 7 Ensemble B100 Escalier DQ Étage 00 Logement 2 Module 13LDQ0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 04-09-2018 **AU** 18-09-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS CLES GARDIEN: 06 31 03 04 65	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

31-08-2018 Travaux prevus:
 - sols et murs complets
 - demolition evier + paillasse
 - faïence cuisine + sdb
 - receveur de douche

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A780	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET						
1 HONAMIA		13 7	B100 DQ 13LDQ0002	L	12003	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 20920

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

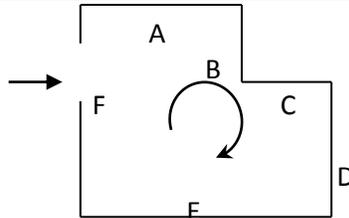

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Buanderie			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Béton				Sol souple	Peinture			
Entrée	Béton				Sol souple	Peinture			
WC	Béton				Sol souple	Peinture			
Gaine technique									
Séjour	Béton				Sol souple	Peinture			
Chambre 1	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Salle d'eau	Béton				Sol souple	Peinture			
Buanderie	Béton				Aucun	Peinture			
Couloir	Béton				Sol souple	Peinture			
Chambre 2	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Débarras	Béton				Dalle de sol	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : 13LDQ0002 04/09/2018

12/47

Version : 13/09/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige non séparable + revêtement souple rose non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	13LDQ0002P005	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	13LDQ0002P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	13LDQ0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LDQ0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur G	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige non séparable + revêtement souple rose non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	13LDQ0002P005	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	13LDQ0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	13LDQ0002P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtrée blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDQ0002P008	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	13LDQ0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	13LDQ0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	13LDQ0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Dalle de sol	Revêtement souple blanc	13LDQ0002P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDQ0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	13LDQ0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Dalle de sol	Revêtement souple blanc	13LDQ0002P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Buanderie		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	13LDQ0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	13LDQ0002P008	Mur G	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 13LDQ0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

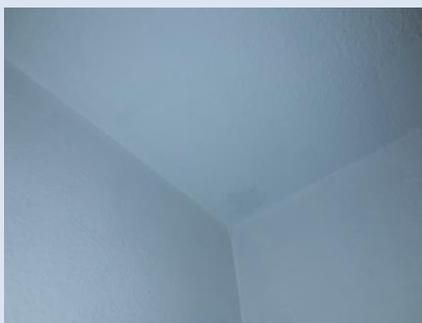

PRELEVEMENT : 13LDQ0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige non séparable + revêtement souple rose non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple blanc	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDQ0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDQ0002 04/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-93007 EN DATE DU 12/09/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-93007 Ref. Commande Client : 13LDQ0002-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/09/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LDQ0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Béton		Ref échantillon ITGA : IT071809-13463		Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peintures multiples / Papier peint gris en faible quantité
► Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint gris en faible quantité non séparable	META	1	11/09/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LDQ0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plafond Enduit Peinture béton		Ref échantillon ITGA : IT071809-13464		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	11/09/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-93007 EN DATE DU 12/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDQ0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071809-13465 Description ITGA : Revêtement souple beige / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène		
▶ Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	META	1	12/09/2018	Amiante non détecté / -
▶ Dalle dure cassante beige	META	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDQ0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071809-13466 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragrage gris		
▶ Colle bitumineuse noire + ragrage gris non séparable	MOLP	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Dalle dure cassante noire	META	3	12/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDQ0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071809-13467 Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement souple rose / Dalle dure cassante noire en vrac		
▶ Revêtement souple beige non séparable + revêtement souple rose non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	META	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDQ0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071809-13468 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Dalle dure cassante noire	META	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	MOLP	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDQ0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071809-13469 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune		
▶ Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	META	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement souple blanc	META	1	12/09/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-93007 EN DATE DU 12/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LDQ0002-01 - 27 RUE DU CL DE LATOUR 77000 MELUN				Ref échantillon ITGA : IT071809-13470
Ref échantillon client : 13LDQ0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Faïence 1				Description ITGA : Colle beige avec poussières / Couche plâtréuse blanche en vrac / Matériau gris en vrac / Carrelage
▸ Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtréuse blanche en vrac + matériau gris en vrac non séparable	META	1	12/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Carrelage	META	1	12/09/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,


VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC



UNE RECHAUFFE 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES

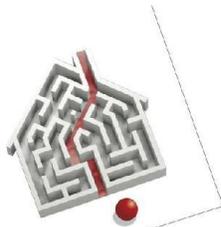

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.


Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev13

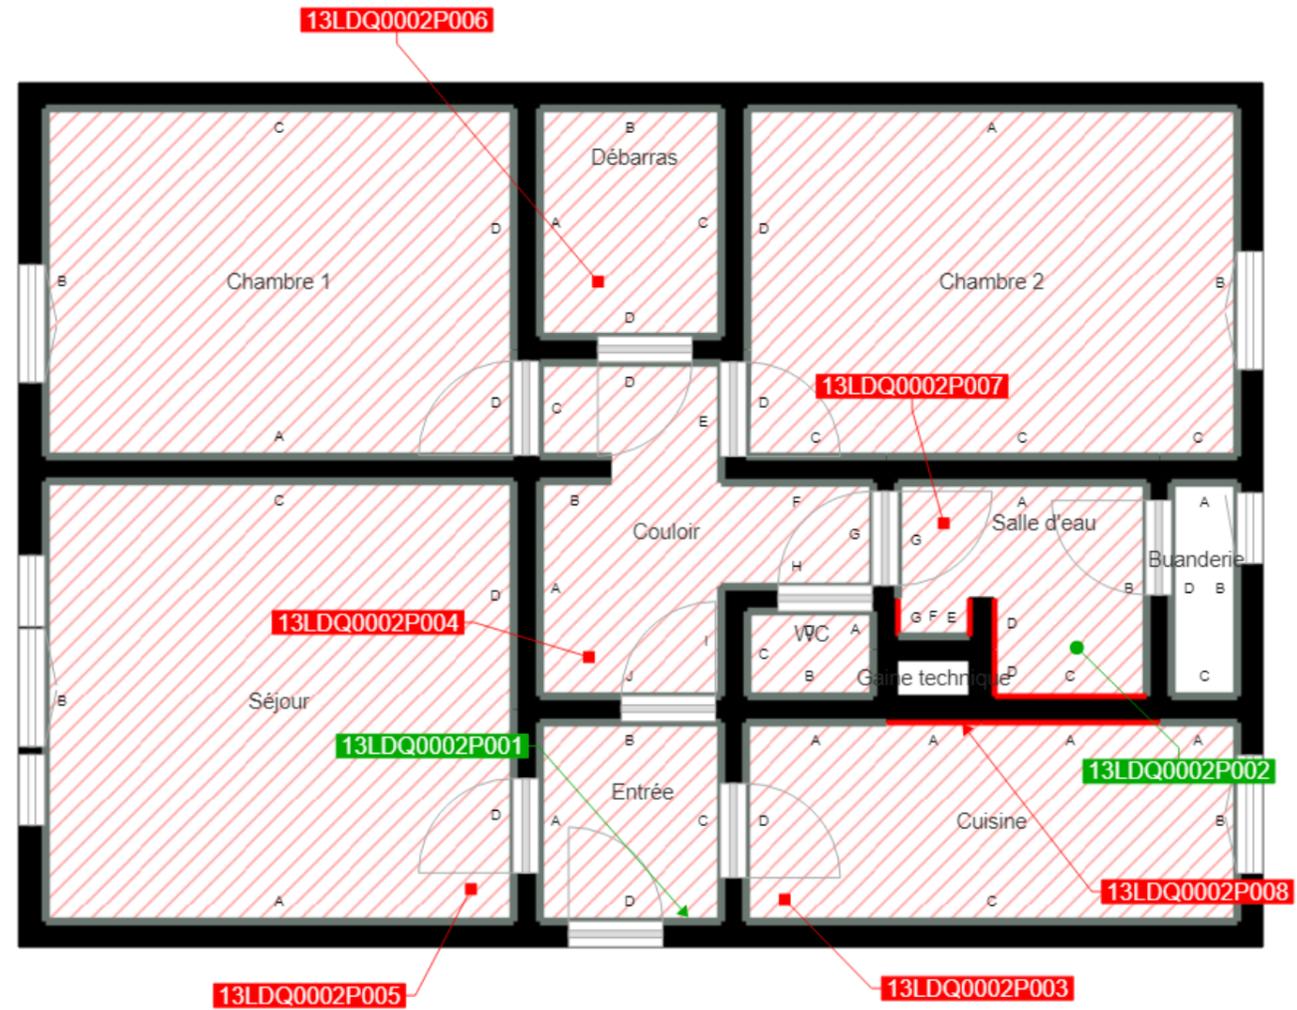

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés