

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

12 SQUARE B. PASCAL

LOGEMENT 13LBW0301
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+3	Porte :	LOGEMENT 1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBW0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE **22/02/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 13LBW0301 12/02/2019

Version : 22/02/2019

2/55

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	12
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	14
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	15
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	37
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	49
ATTESTATION(S).....	52
CERTIFICAT DE COMPETENCES	53

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	13LBW0301P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+3	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Sol	13LBW0301P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0301P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Mur D	13LBW0301P01 1	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBW0301P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+3	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Sol	13LBW0301P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur A	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur B	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur B	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur D	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur A	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur B	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur E	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur F	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur G	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur H	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur D	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur D	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur E	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur F	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur A	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur D	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur A	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur B	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur F	13LBW0301P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0301P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur E	13LBW0301P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur F	13LBW0301P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LBW0301P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LBW0301P009	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Mur D	13LBW0301P01 1	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 1304 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE SCE MELUN PORTE BRIE ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble L000 Escalier BW Étage 03 Logement 1 Module 13LBW0301 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE MME OU M CHEDED TARIK ET SIHAM 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Tél. personnel 0986293561	

DÉLAI D'EXÉCUTION 3 JOURS	PÉRIODE DU 04-02-2019 AU 06-02-2019
----------------------------------	---

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS, EVIER, FAIENCE CUISINE, SOL CUISINE SEJOUR WC SDB CONTACTER LOCATAIRE 06 86 91 31 18	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME2	ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	13 2 L000 BW 13LBW0301	L 9928877 CHEDED TARIK ET SIHAM	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 1304

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

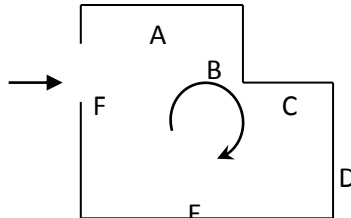

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+3		OUI	CONCERNEE
Placard	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
WC	R+3		OUI	CONCERNEE
Loggia	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+3		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+3		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
Placard	R+3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	R+3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Dégagement	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Salle de bains	R+3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
WC	R+3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Loggia	R+3	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 2	R+3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 1	R+3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Débarras	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P00 1	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P00 1	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P00 1	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P00 1	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P00 1	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P00 1	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P00 1	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+3	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P009	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P009	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	13LBW0301P011	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	13LBW0301P001	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	13LBW0301P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	13LBW0301P011	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+3	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle carrelage	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	13LBW0301P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle carrelage	Carrelage	13LBW0301P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Peintures multiples	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	13LBW0301P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Dalle de sol	Revêtement souple beige	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Colle carrelage	Carrelage	13LBW0301P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Colle carrelage	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	13LBW0301P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LBW0301P013	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P011	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Colle faïence	Colle beige avec couche en toile + joint cassant beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	13LBW0301P01 2	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle carrelage	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	13LBW0301P00 4	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle carrelage	Carrelage	13LBW0301P00 4	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle carrelage	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	13LBW0301P00 4	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle carrelage	Carrelage	13LBW0301P00 4	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	13LBW0301P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	13LBW0301P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	13LBW0301P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Dalle de sol	Revêtement souple beige	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LBW0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle carrelage	Carrelage	13LBW0301P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle carrelage	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	13LBW0301P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Débarras	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Débarras	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit béton	Papier peint	13LBW0301P003	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13LBW0301P003	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Peintures multiples	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P005	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise	13LBW0301P005	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Peintures multiples	13LBW0301P005	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise	13LBW0301P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Peintures multiples	13LBW0301P005	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P005	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise	13LBW0301P005	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Peintures multiples	13LBW0301P005	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Colle grise	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Peintures multiples	13LBW0301P005	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P005	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Colle grise	13LBW0301P005	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Peintures multiples	13LBW0301P005	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	13LBW0301P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	13LBW0301P011	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Colle faïence	Colle beige avec couche en toile + joint cassant beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	13LBW0301P01 2	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle faïence	Colle beige avec couche en toile + joint cassant beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	13LBW0301P01 2	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Colle faïence	Colle beige avec couche en toile + joint cassant beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	13LBW0301P01 2	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBW0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0301 12/02/2019		Chambre 1 (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0301 12/02/2019		Débarras (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Chambre 2 (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Papier peint	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Chambre 2 (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0301 12/02/2019		Salle de bains (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0301 12/02/2019		Salle de bains (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBW0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0301 12/02/2019		Salle de bains (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Peintures multiples	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBW0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBW0301 12/02/2019		Salle de bains (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

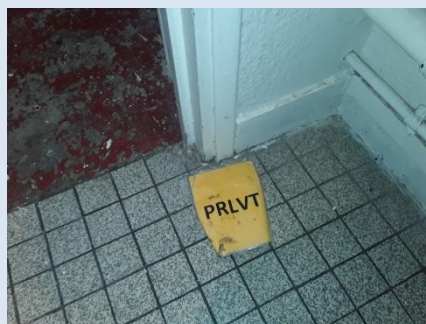

PRELEVEMENT : 13LBW0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

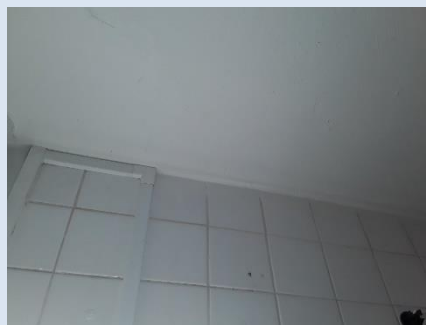

PRELEVEMENT : 13LBW0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Séjour (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Séjour (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Séjour (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Séjour (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Non Analysé	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBW0301P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige avec couche en toile + joint cassant beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBW0301P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBW0301 12/02/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	12/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-14059 EN DATE DU 22/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-14059 Réf. Commande Client : 13LBW0301-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071902-35632
Réf échantillon client : 13LBW0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples
¶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1)	1	21/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071902-35633
Réf échantillon client : 13LBW0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton / Papier
¶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META (1)	1	21/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071902-35634
Réf échantillon client : 13LBW0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2. Mur A Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier peint
¶ Papier peint	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
¶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	2	22/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-14059 EN DATE DU 22/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Colle carrelage Réf échantillon ITGA : IT071902-35635 Description ITGA : Colle grise / Peinture en faible quantité / Carrelage				
* Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Colle plâtre Réf échantillon ITGA : IT071902-35636 Description ITGA : Colle grise / Peintures multiples / Carrelage				
* Carrelage	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise	META (1)	2	22/02/2019	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples	META (1)	2	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT071902-35637 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité				
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	2	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT071902-35638 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples				
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol Réf échantillon ITGA : IT071902-35639 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Peinture / Matériau compact gris hétérogène				
* Revêtement cassant gris	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	MOLP	1	21/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple beige	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT071902-35640 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton / Toile fibreuse blanche				
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	1	21/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3


RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-14059 EN DATE DU 22/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-35641		
Description ITGA :		Colle grise / Matériau gris hétérogène / Peinture en faible quantité / Carrelage		
* Carrelage	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	2	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Colle plinthe				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-35642		
Description ITGA :		Colle grise / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée / Peinture / Carrelage		
* Colle grise + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	21/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle faïence				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-35643		
Description ITGA :		Colle beige avec couche en toile / Joint cassant beige / Couche plâtruse blanche en faible quantité / Matériau gris en faible quantité / Peintures multiples / Carrelage		
Carrelage	---			Non analysé
* Colle beige avec couche en toile + joint cassant beige non séparable + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	2	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LBW0301-01 - 12 SQUARE B. PASCAL 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LBW0301P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-35644		
Description ITGA :		Tampon bitumineux noir		
* Tampon bitumineux noir	META (2)	1	21/02/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur (IGH), dans des immeubles recevant du public (ERP) ou des locaux d'habitat (plus de 20 personnes ou plus de 60 logements) ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et d'état de conservation des matériaux et produits de la liste B, de la liste C et de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur (IGH), dans des immeubles recevant du public (ERP) ou des locaux d'habitat (plus de 20 personnes ou plus de 60 logements) ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et d'état de conservation des matériaux et produits de la liste B, de la liste C et de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur (IGH), dans des immeubles recevant du public (ERP) ou des locaux d'habitat (plus de 20 personnes ou plus de 60 logements) ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et d'état de conservation des matériaux et produits de la liste B, de la liste C et de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur (IGH), dans des immeubles recevant du public (ERP) ou des locaux d'habitat (plus de 20 personnes ou plus de 60 logements) ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et d'état de conservation des matériaux et produits de la liste B, de la liste C et de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur (IGH), dans des immeubles recevant du public (ERP) ou des locaux d'habitat (plus de 20 personnes ou plus de 60 logements) ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire





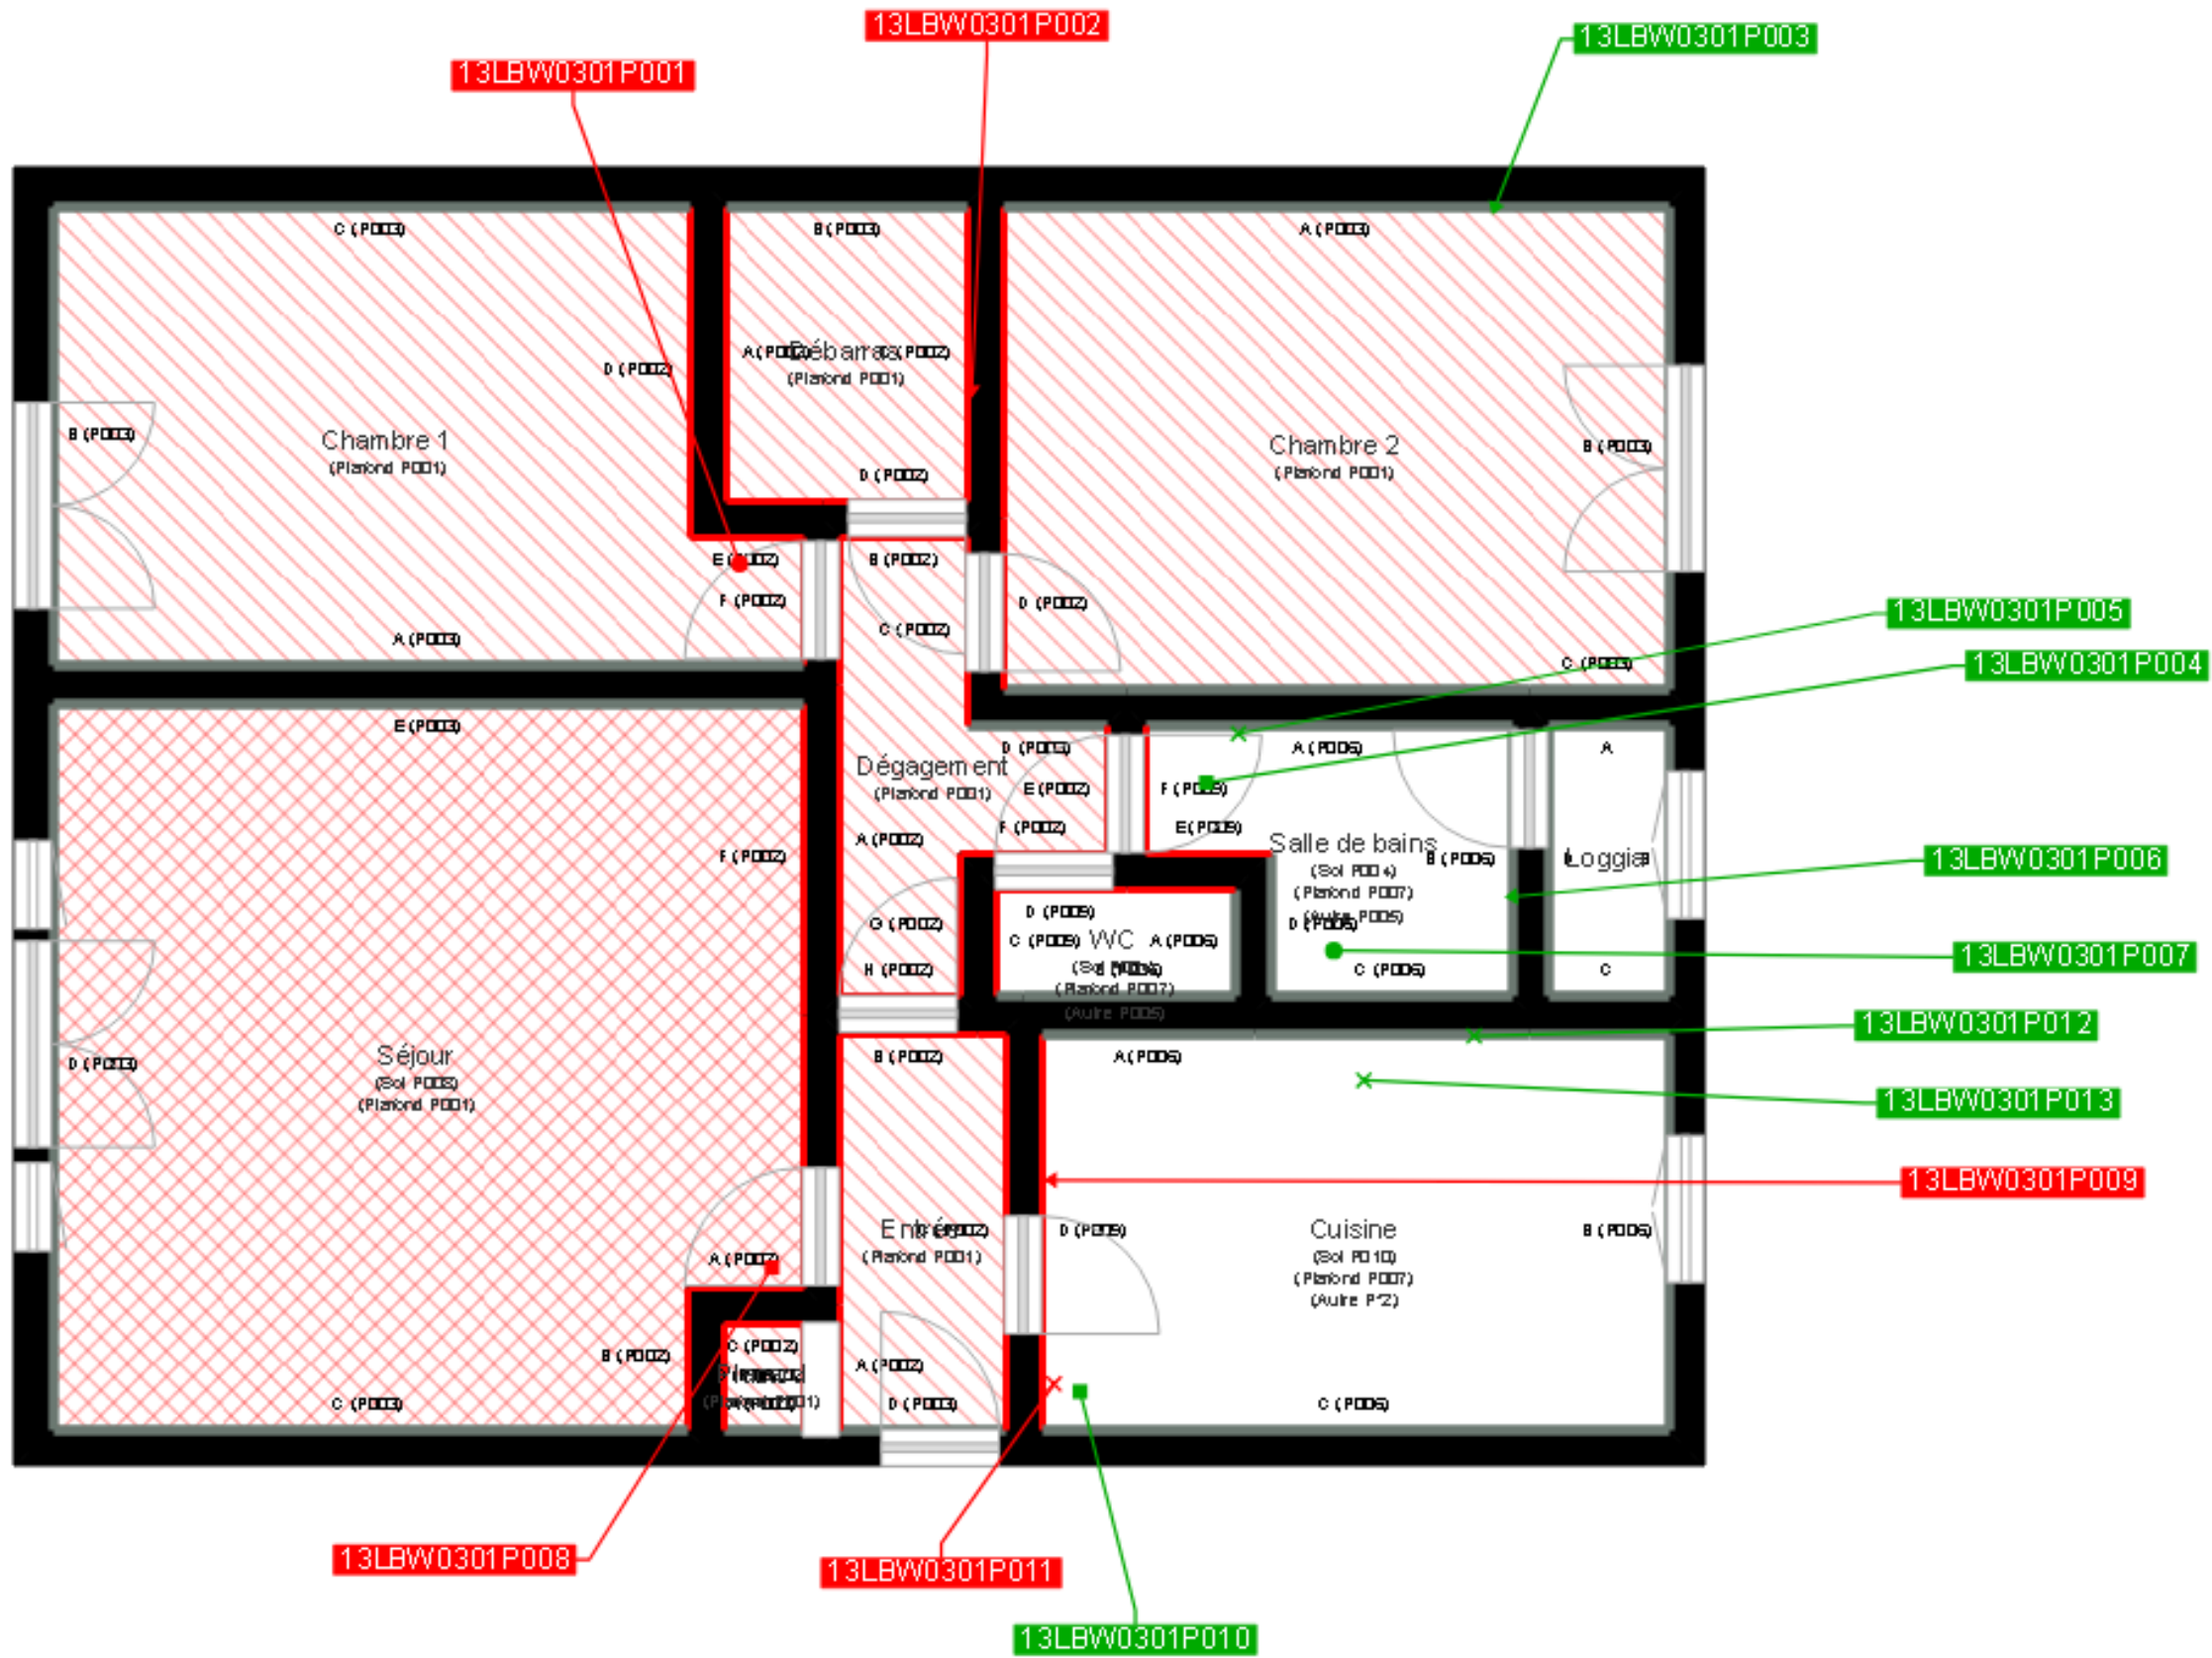


COFRAC
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev 13



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

21

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés