

Pre-Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de démolition dans un immeuble bâti

PRESENCE

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M4496422
Date d'intervention : 09/06/2021

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 Melun

EXPERT



Lionel DA CUNHA
07 71 82 85 32
Certification n° : C010-SE07-2019
Décernée par : QUALIT COMPETENCES
CERTIFICATIONS

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
BP 114
77002 Melun

LIEU D'INTERVENTION

13LDL0303
13 Square de Lorient
77000 Melun



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Par : **Lionel DA CUNHA**



Siège administratif
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier
RCS 505 037 044

Révision	Date	Objet
REV 01	09/06/2021	Établissement du Dossier Technique

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	


EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

	NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
	Lionel DA CUNHA	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C010-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
	Axa	3912280604	31/12/2021

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N° ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	4
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	7
6.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
7.	DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	16
8.	ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	53
9.	RAPPORTS D'ANALYSES	55
10.	ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	69

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

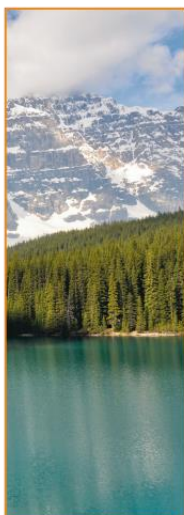

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

13LDL0303
13 Square de Lorient
77000 Melun

Numéro de mission : M4496422

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage 3; Porte 303

Visite effectuée le : 09/06/2021

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Absence de plaque antivibratile sous baignoire

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

3ème étage LOG 303 : Entrée, PL, Cuisine, Dégagement, Salle de bains, Chambre 1, Chambre 2, Séjour, WC

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
3ème étage LOG 303	Salle de bains; 3ème étage LOG 303 - WC	-
	Cuisine	
	Chambre 1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Salle de bains	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 1	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 2	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Entrée	Mur de refend
	PL	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Entrée	Cloison
Cuisine	Cloison	
Dégagement	Cloison	

Niveau	Pièce	Zone
	Salle de bains	Cloison
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 2	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Entrée	Menuiseries
	PL	Menuiseries
	Cuisine	Menuiseries
	Dégagement	Menuiseries
	Salle de bains	Menuiseries
	Chambre 1	Menuiseries
	Chambre 2	Menuiseries
	Séjour	Menuiseries
	WC	Menuiseries
	Cuisine	Conduit
	Cuisine	Faïence évier
	Salle de bains	Faïence
	Salle de bains	Sanitaire
	Cuisine	Evier
	Cuisine	Fenêtres
	Salle de bains	Fenêtres
	Chambre 1	Fenêtres
	Chambre 2	Fenêtres
	Séjour	Fenêtres
	Cuisine	Fenêtres
	Salle de bains	Fenêtres
	Chambre 1	Fenêtres
	Chambre 2	Fenêtres
	Séjour	Fenêtres
	Cuisine	Fenêtres
	Salle de bains	Fenêtres
	Chambre 1	Fenêtres
	Chambre 2	Fenêtres
	Séjour	Fenêtres
	Cuisine	Fenêtres
	Salle de bains	Fenêtres
	Chambre 1	Fenêtres
	Chambre 2	Fenêtres
	Séjour	Fenêtres
	Cuisine	Coffre
	Salle de bains	Coffre
	Chambre 1	Coffre
	Chambre 2	Coffre
	Séjour	Coffre
	Entrée	Plafond
	PL	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Dégagement	Plafond
	Salle de bains	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	Séjour	Plafond
	WC	Plafond
	Cuisine	Plinthes
	Salle de bains	Plinthes
	WC	Plinthes

Niveau	Pièce	Zone
	Cuisine	Sol
	Salle de bains	Sol
	WC	Sol
	Cuisine	Faïence
	Entrée	Sol
	PL	Sol
	Dégagement	Sol
	Chambre 1	Sol
	Chambre 2	Sol
	Séjour	Sol
	PL	Plinthes
	Dégagement	Plinthes
	Chambre 1	Plinthes
	Chambre 2	Plinthes
	Séjour	Plinthes

Descriptif des travaux :

Démolition du logement.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
3ème étage LOG 303 - Cuisine	Cheauffe eau	Impossibilité d'investigation approfondie élément en service
3ème étage LOG 303 - Cuisine, 3ème étage LOG 303 - Salle de bains, 3ème étage LOG 303 - Chambre 1, 3ème étage LOG 303 - Chambre 2, 3ème étage LOG 303 - Séjour	Radiateurs fillasse	Impossibilité d'investigation approfondie éléments en service

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO001	3ème étage LOG 303	Chambre 1; Chambre 2; Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Analyse : P001 - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	5m2
ZPSO005	3ème étage LOG 303	Chambre 1; Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Analyse : P006 - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)	9m2
ZPSO025	3ème étage LOG 303	Entrée; PL; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; Séjour	Sol	Analyse : P029 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P030 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)	48.5m2

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M4496422
Opération	Lionel DA CUNHA
Site	13LDL0303
	13 Square de Lorient
	77000 Melun
Date de réalisation	26/06/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité


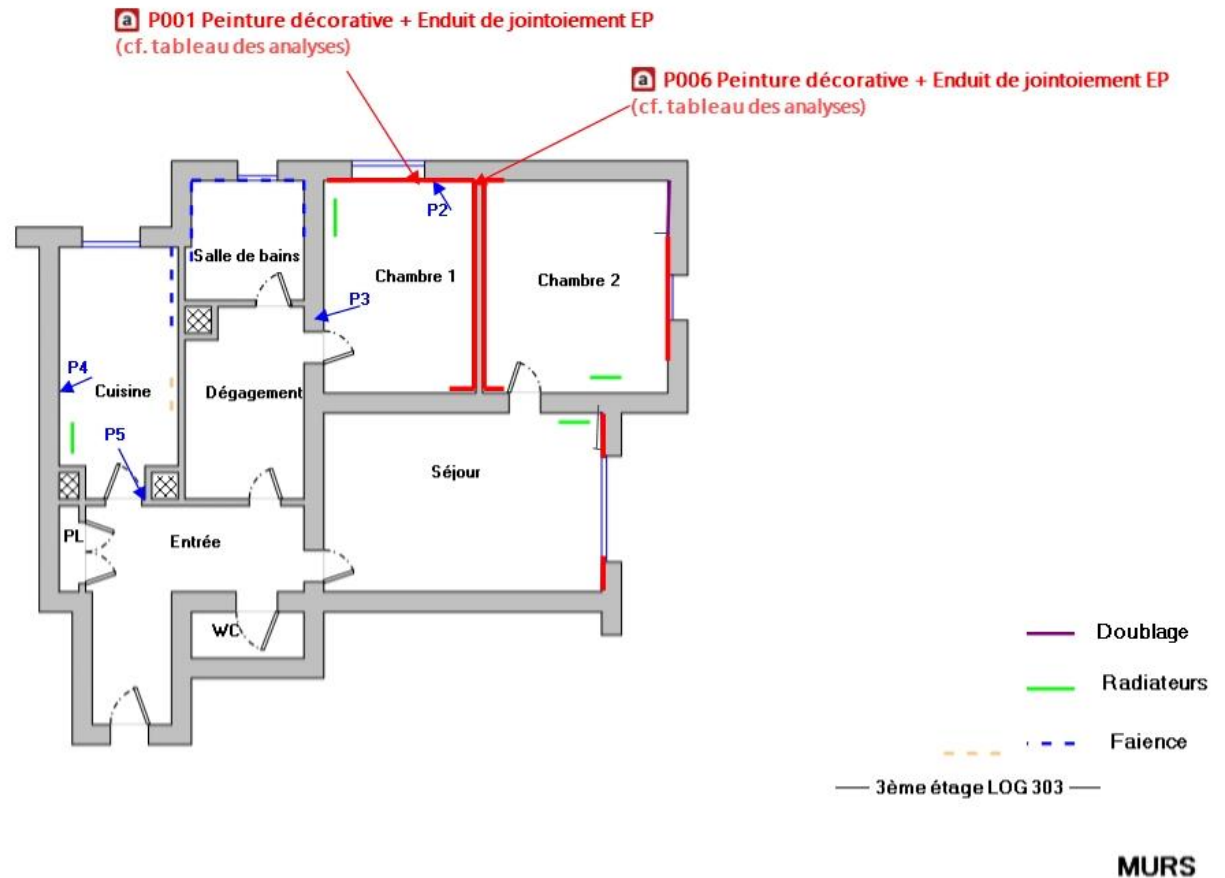


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M4496422
Opération	Lionel DA CUNHA
Site	13LDL0303
	13 Square de Lorient
	77000 Melun
Date de réalisation	26/06/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

a ZPSO001 Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre
EP

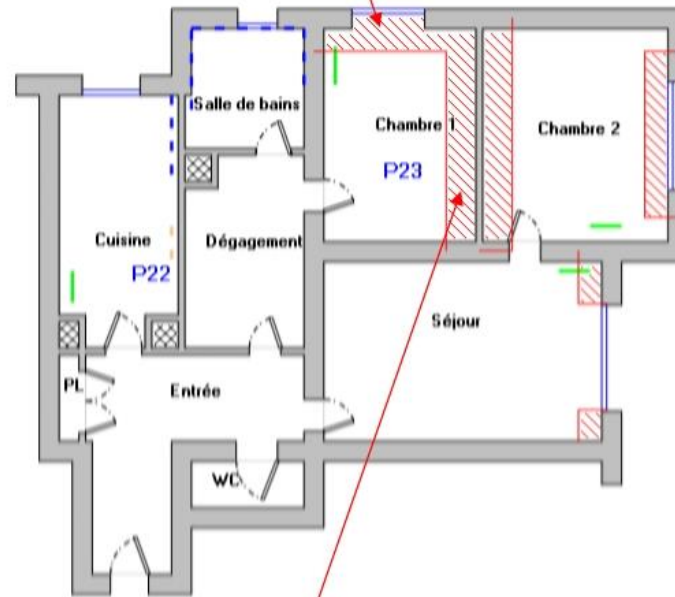

a ZPSO005 Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre
EP

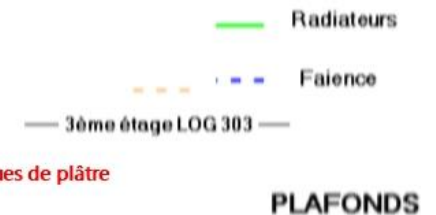


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M4496422
Opération	Lionel DA CUNHA
Site	13LDL0303
	13 Square de Lorient
	77000 Melun
Date de réalisation	26/06/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

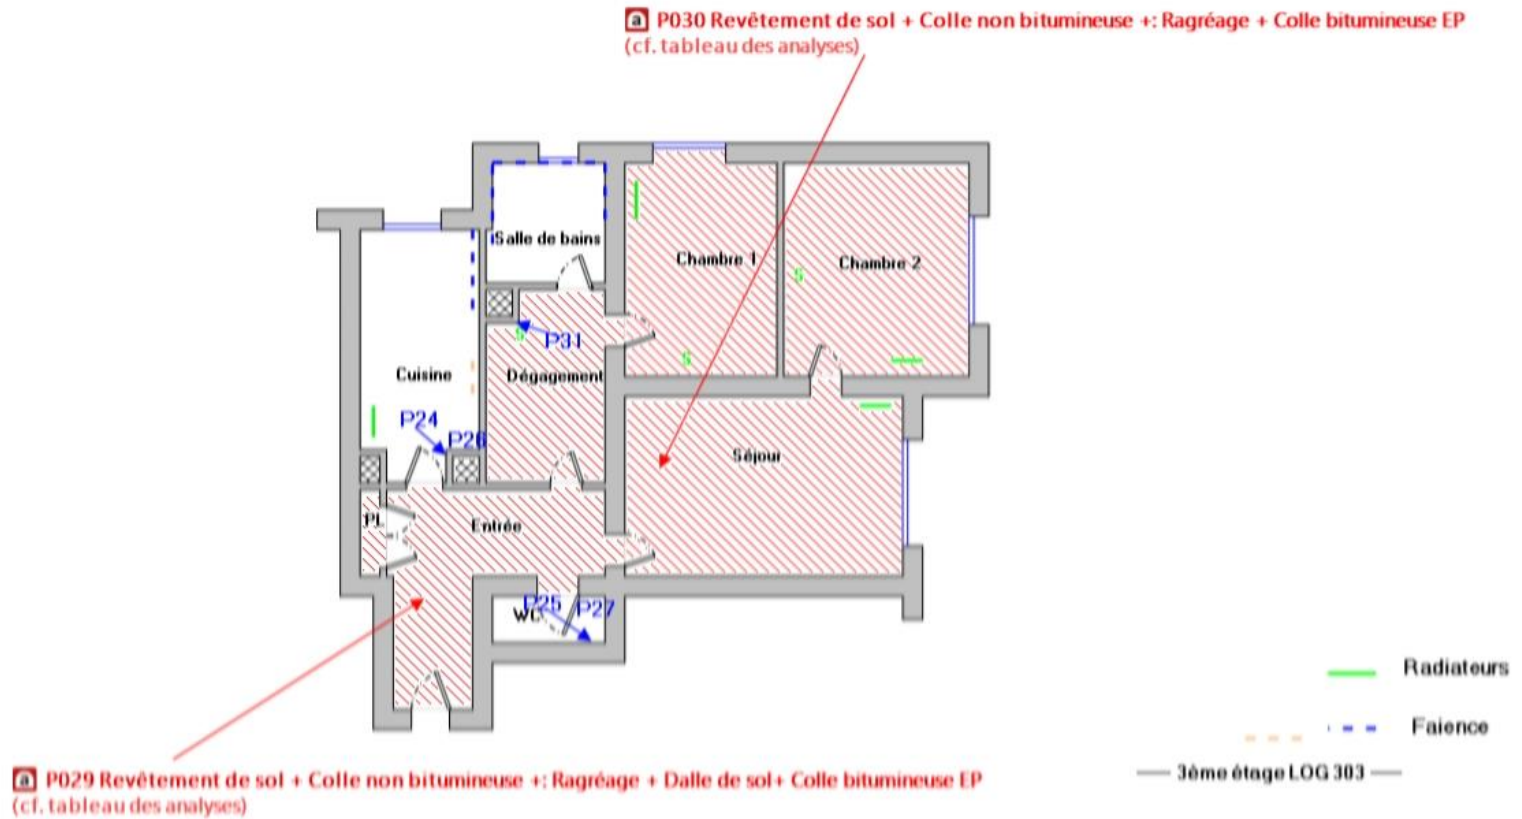


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M4496422
Opération	Lionel DA CUNHA
Site	13LDL0303
	13 Square de Lorient
	77000 Melun
Date de réalisation	26/06/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

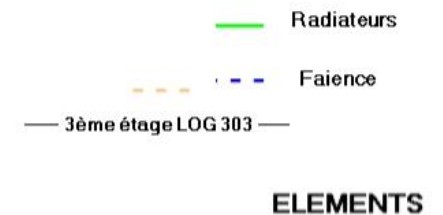
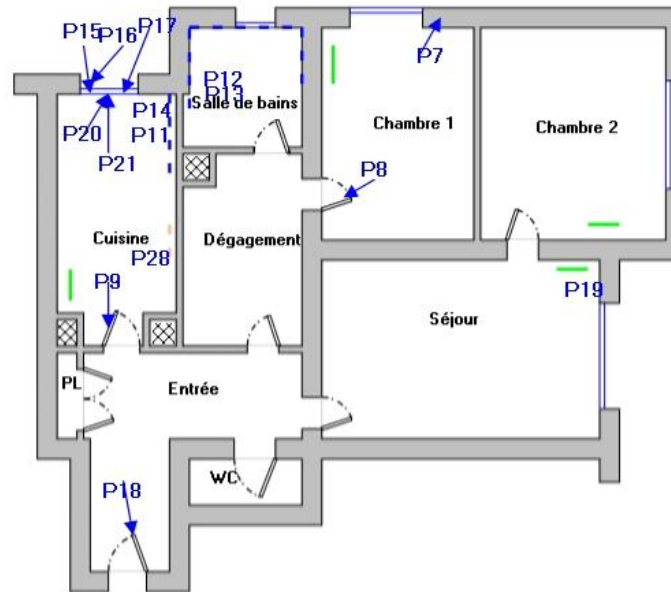


Tableau des analyses effectuées:

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur	- Phase 1 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Joint d'assemblage	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type joint (jaune) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Joint entre éléments	- Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Joint entre éléments	- Matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	- Matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Garniture de friction	- Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie	- Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Garniture de friction	- Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité	- Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Colle de faïence</p>	<p>- Matériau de type colle bitumineux (noir) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Colle de faïence</p>	<p>- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P026	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p>	<p>- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p>	<p>- Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Colle de faïence</p>	<p>- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint et liant (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type joint (blanc) Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P029	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse</p>	<p>- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	Présence d'amiante
P030	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse</p>	<p>- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	Présence d'amiante
P031	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse</p>	<p>- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux, les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
AC1: Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Les écarts suivants sont à signaler :

Suite à la notification du donneur d'ordre ; une demande à l'opérateur de repérage de réduire le nombre de prélèvements à des fins d'analyse à effectuer, le présent rapport ne peut être considéré comme exhaustif.


Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobilier	X		
Les équipements et installations étaient en service			X
Les équipements et installations étaient alimentés			X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet


2 - Parois verticales extérieures et Façades

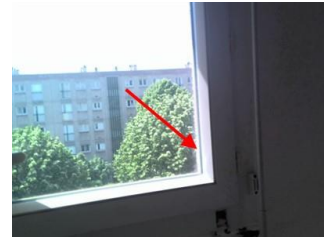ZPSO013 : Joint de mastic de vitrage							
Niveau : 3ème étage LOG 303							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Fenêtres	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-015 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	
Salle de bains	2	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-015 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
Chambre 1	3	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-015 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

Chambre 2	4	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-015 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
Séjour	5	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-015 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015


ZPSO014 : Garniture de friction

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Fenêtres	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-016 <u>Description:</u> Garniture de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	
Salle de bains	2	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-016 <u>Description:</u> Garniture de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016	Idem photo : P016
Chambre 1	3	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-016 <u>Description:</u> Garniture de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016	Idem photo : P016
Chambre 2	4	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-016 <u>Description:</u> Garniture de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016	Idem photo : P016
Séjour	5	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-016 <u>Description:</u> Garniture de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016	Idem photo : P016

ZPSO015 : Joint d'étanchéité entre menuiserie


Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Fenêtres	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-017 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	
Salle de bains	2	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-017 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P017	Idem photo : P017
Chambre 1	3	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-017 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P017	Idem photo : P017
Chambre 2	4	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-017 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P017	Idem photo : P017


Séjour	5	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R1055285-017 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017	Idem photo : P017
--------	---	----------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO016 : Garniture de friction


Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Porte	Oui 3ème étage LOG 303 - Entrée : Porte	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R1055285-018 <u>Description:</u> Garniture de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO019 : Peinture décorative
Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Fenêtres	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-020 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	
Salle de bains	2	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-020 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020
Chambre 1	3	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-020 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020
Chambre 2	4	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-020 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020
Séjour	5	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-020 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020


ZPSO020 : Joint d'étanchéité
Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Coffre	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Coffre	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-021 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	
Salle de bains	2	Coffre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-021 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021
Chambre 1	3	Coffre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-021 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021
Chambre 2	4	Coffre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-021 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021
Séjour	5	Coffre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-021 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre


Niveau : 3ème étage LOG 303

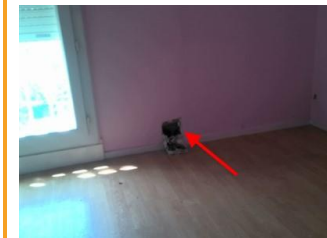Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chambre 1	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage LOG 303 - Chambre 1 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	
Chambre 2	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P001</p>	Idem photo : P001

Séjour	3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P001</p>	Idem photo : P001
--------	---	--	---	--	----	---------------------------------	-------------------

ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage LOG 303


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002
Salle de bains	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002
Chambre 1	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage LOG 303 - Chambre 1 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante</p>	


Chambre 2	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002
Séjour	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
PL	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003

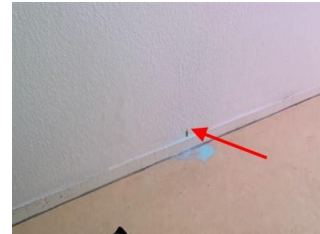
Cuisine	3	Mur de refend	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Mur D	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Dégagement	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Salle de bains	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003

Chambre 1	6	Mur de refend	Oui 3ème étage LOG 303 - Chambre 1 : Mur A	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 Description: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Chambre 2	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 Description: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Séjour	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 Description: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003

WC	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> M4496422/P003, réf. labo.: 21RI055285-003 M4496422/P004, réf. labo.: 21RI055285-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
----	---	---------------	---	--	--	--	-------------------------

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005</p>	Idem photo : P005
Cuisine	2	Cloison	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Mur A	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante</p>	
Dégagement	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005</p>	Idem photo : P005

Salle de bains	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R1055285-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005</p>	Idem photo : P005
----------------	---	---------	---	--	--	---------------------------------	-------------------


ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chambre 1	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage LOG 303 - Chambre 1 : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	
Chambre 2	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P006</p>	Idem photo : P006


ZPSO006 : Plot de colle fixant les cloisons au mur


Niveau : 3ème étage LOG 303

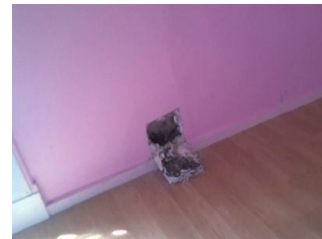Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chambre 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage LOG 303 - Chambre 1 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-007 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	
Chambre 2	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-007 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007</p>	Idem photo : P007
Séjour	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-007 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007</p>	Idem photo : P007

ZPSO007 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 3ème étage LOG 303


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P009; P008
PL	2	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P009; P008
Cuisine	3	Menuiseries	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Menuiseries	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (beige) : Absence d'amiante</p>	

Dégagement	4	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P009; P008
Salle de bains	5	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P009; P008
Chambre 1	6	Menuiseries	Oui 3ème étage LOG 303 - Chambre 1 : Menuiseries	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; Absence d'amiante</p>	
Chambre 2	7	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P009; P008

Séjour	8	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P009; P008
WC	9	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> M4496422/P008, réf. labo.: 21RI055285-008 M4496422/P009, réf. labo.: 21RI055285-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P009; P008


ZPSO008 : Joint d'assemblage

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Conduit	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Conduit	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P010</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-010</p> <p><u>Description:</u> Joint d'assemblage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P010</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) : Absence d'amiante</p>	


ZPSO009 : Colle de faïence

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Faïence évier	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Faïence évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R105285-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type joint (jaune) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO010 : Colle de faïence


Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Faïence	Oui 3ème étage LOG 303 - Salle de bains : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R105285-012 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) Absence d'amiante	

ZPSO018 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)


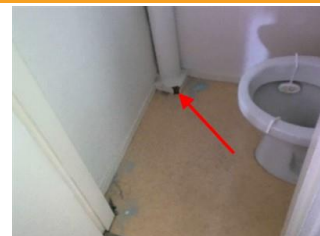
Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Salle de bains	2	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Chambre 1	3	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019

Chambre 2	4	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R1055285-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019</p>	Idem photo : P019
Séjour	5	Radiateurs	Oui 3ème étage LOG 303 - Séjour : Radiateurs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R1055285-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (gris) : Absence d'amiante</p>	


ZPSO022 : Colle de faïence

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Plinthes	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> M4496422/P024, réf. labo.: 21RI055285-024 M4496422/P025, réf. labo.: 21RI055285-025 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante</p>	
Salle de bains	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> M4496422/P024, réf. labo.: 21RI055285-024 M4496422/P025, réf. labo.: 21RI055285-025 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P024, P025</p>	Idem photo : P025; P024
WC	3	Plinthes	Oui 3ème étage LOG 303 - WC : Plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> M4496422/P024, réf. labo.: 21RI055285-024 M4496422/P025, réf. labo.: 21RI055285-025 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type colle bitumineux (noir) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO024 : Colle de faïence

Niveau : 3ème étage LOG 303


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Faïence	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Faïence	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-028 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type joint (blanc) Absence d'amiante</p>	


4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO021 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023

PL	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P022, P023	Idem photo : P022; P023
Cuisine	3	Plafond	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Dégagement	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P022, P023	Idem photo : P022; P023

Salle de bains	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023
Chambre 1	6	Plafond	Oui 3ème étage LOG 303 - Chambre 1 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante</p>	
Chambre 2	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023

Séjour	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023
WC	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> M4496422/P022, réf. labo.: 21RI055285-022 M4496422/P023, réf. labo.: 21RI055285-023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO023 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : 3ème étage LOG 303


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
--------------	---------------	------	---	-------------	----------------------	---------	-------

Cuisine	1	Sol	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> M4496422/P026, réf. labo.: 21RI055285-026 M4496422/P027, réf. labo.: 21RI055285-027 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces Absence d'amiante</p>	
Salle de bains	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> M4496422/P026, réf. labo.: 21RI055285-026 M4496422/P027, réf. labo.: 21RI055285-027 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P026, P027</p>	Idem photo : P026; P027
WC	3	Sol	Oui 3ème étage LOG 303 - WC : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> M4496422/P026, réf. labo.: 21RI055285-026 M4496422/P027, réf. labo.: 21RI055285-027 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

ZPSO025 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse


Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui 3ème étage LOG 303 - Entrée : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> M4496422/P029, réf. labo.: 21RI055285-029 M4496422/P030, réf. labo.: 21RI055285-030 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	
PL	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> M4496422/P029, réf. labo.: 21RI055285-029 M4496422/P030, réf. labo.: 21RI055285-030 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P029, P030</p>	Idem photo : P029; P030
Dégagement	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> M4496422/P029, réf. labo.: 21RI055285-029 M4496422/P030, réf. labo.: 21RI055285-030 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P029, P030</p>	Idem photo : P029; P030

Chambre 1	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> M4496422/P029, réf. labo.: 21RI055285-029 M4496422/P030, réf. labo.: 21RI055285-030 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P029, P030	Idem photo : P029; P030
Chambre 2	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> M4496422/P029, réf. labo.: 21RI055285-029 M4496422/P030, réf. labo.: 21RI055285-030 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P029, P030	Idem photo : P029; P030
Séjour	6	Sol	Oui 3ème étage LOG 303 - Séjour : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> M4496422/P029, réf. labo.: 21RI055285-029 M4496422/P030, réf. labo.: 21RI055285-030 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle bitumineuse (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	

ZPSO026 : Colle non bitumineuse

Niveau : 3ème étage LOG 303


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
PL	1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-031 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Dégagement	2	Plinthes	Oui 3ème étage LOG 303 - Dégagement : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-031 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	
Chambre 1	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-031 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Chambre 2	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI055285-031 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031

Séjour	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 21R1055285-031 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
--------	---	----------	---	---	--	-------------------------	-------------------

6 - Conduits et accessoires intérieurs


M001 : Fonte

Niveau : 3ème étage LOG 303

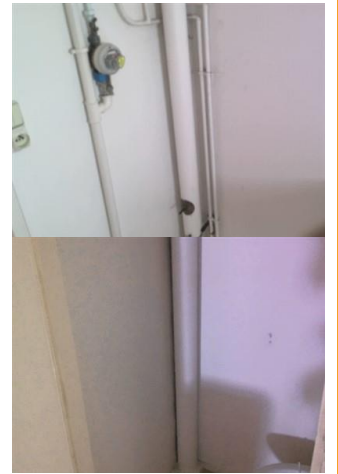Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bains; 3ème étage LOG 303 - WC	1		Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Description:</u> Fonte <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante			


ZPSO011 : Joint entre éléments

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Sanitaire	Oui 3ème étage LOG 303 - Salle de bains : Sanitaire	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-013 <u>Description:</u> Joint entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Joint entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; Absence d'amiante	

ZPSO012 : Joint entre éléments

Niveau : 3ème étage LOG 303


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Evier	Oui 3ème étage LOG 303 - Cuisine : Evier	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> M4496422/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI05285-014 <u>Description:</u> Joint entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Joint entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (blanc) ; Absence d'amiante	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

M002 : Plaque antivibratile

Niveau : 3ème étage LOG 303

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1		Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> M002 <u>Description:</u> Plaque antivibratile <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Evier <u>Justificatif:</u> Sur justificatif daté</p>			

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux, les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée


FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

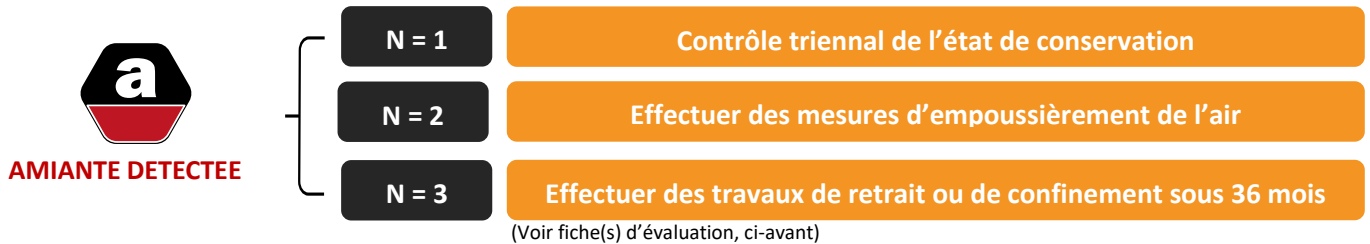

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée


AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

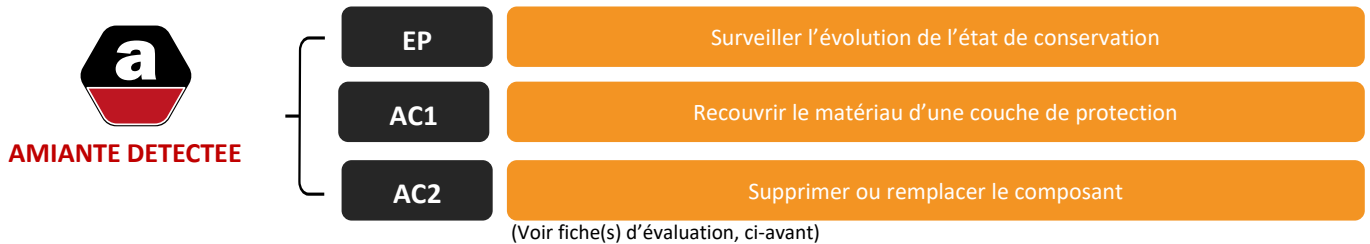

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

Aucune évaluation n'a été réalisée

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

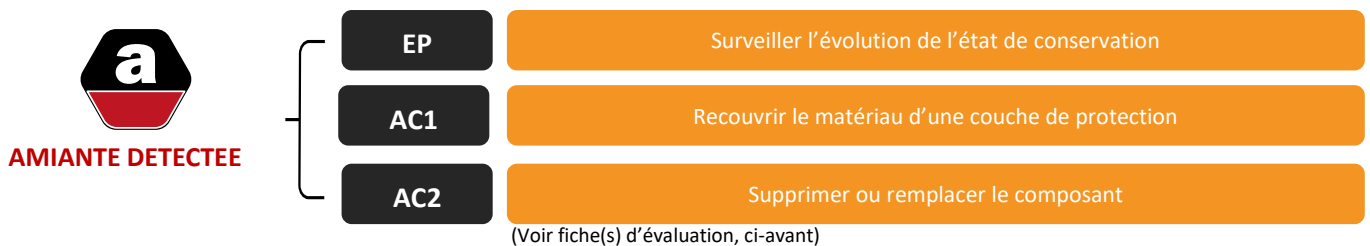

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièremment dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

9. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



ADX GROUPE
Lionel DA CUNHA MARTINS
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-21-RI-042873-01**
Date d'émission de rapport : **21/06/2021 12:45**

Référence dossier Client:60c12d361dbfeDossier: M4496422
Référence dossier N° : 21UV036236
Référence laboratoire N° : 21RI055285

Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 14/06/2021 13:10
Reçu par le laboratoire le : 15/06/2021

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 9D
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
001-02	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / EVN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
001-03	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / EVN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-04	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, goutteletes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, goutteletes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, goutteletes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, goutteletes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, goutteletes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, goutteletes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
006-02	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / EVN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / EVN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-02	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / EVN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007-03	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Joint d'assemblage - Joint d'assemblage - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type joint (jaune) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - Salle de bains	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - Salle de bains	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (beige)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments - Joint entre éléments - 3eme etage LOG 303 - Salle de bains	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments - Joint entre éléments - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type joint (gris)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Garniture de friction - Garniture de friction - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type joint (noir)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d'etancheite entre menuiserie - Joint d'etancheite entre menuiserie - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Garniture de friction - Garniture de friction - 3eme etage LOG 303 - Entree	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / LT7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 3eme etage LOG 303 - Sejour	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

8/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P021 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité - Joint d'étanchéité - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P023 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage LOG 303 - Chambre 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - WC	Matériau de type colle bitumineux (noir) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

9/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coule a base ciment (terrazolith) - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coule a base ciment (terrazolith) - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-02	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coule a base ciment (terrazolith) - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coule a base ciment (terrazolith) - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coule a base ciment (terrazolith) - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle de carrelage + Couche5: Sol coule a base ciment (terrazolith) - 3eme etage LOG 303 - WC	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-01	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-02	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage LOG 303 - Cuisine	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

11/14




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - 3eme etage LOG 303 - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-02 (i)	P029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - 3eme etage LOG 303 - Entree	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / EVN4	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
029-03	P029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - 3eme etage LOG 303 - Entree	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

12/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - 3eme etage LOG 303 - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-02 (i)	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - 3eme etage LOG 303 - Sejour	Matériau de type colle (jaune); matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau semi-dur (beige); matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / EVN4	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
030-03	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage + Couche4: Colle bitumineuse - 3eme etage LOG 303 - Sejour	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - 3eme etage LOG 303 - Degagement	Matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige); matériau de type colle (gris); matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / ZAN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
46 analyses au laboratoire dont 39 par la technique identifiée sous le terme MET et 7 par la technique identifiée sous le terme MOLP.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

13/14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-042873-01

Autre(s) observation(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Katarzyna Słowik
Chef d'équipe



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

14/14

10. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapeur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

1DD3828X190817

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente. Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021
Pour la Société:

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

WI. CERT

« CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **DA CUNHA MARTINS LIONEL** Sous le numéro : **C010-SE07-2019**


Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	X
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT
Direction



WI.CERT
16 RUE DE VILLARS
57100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

Monsieur Lionel DA CUNHA MARTINS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	23/03/2018	22/03/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/03/2018	08/03/2023
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/03/2018	08/03/2023

Date : 18/07/2019 Numéro de certificat : 8096050

Jean-Michel Audrain, Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense





Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5195

Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DA CUNHA MARTINS Lionel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet : 26/02/2019 - Date d'expiration : 25/02/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 12/07/2019.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

