

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M4017043  
Date d'intervention : 03/04/2024

### DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER  
77002 MELUN

### EXPERT



**DUSSOLLE valentin**  
06 03 61 79 48  
Certification n° : CPDI6645  
Décernée par : ICERT

### PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

### LIEU D'INTERVENTION

13 Square de Lorient (13LDL0306)  
77000 Melun

Lot numéro 13LDL0306,



Par : **DUSSOLLE valentin**



### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 et à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017

Révision	Date	Objet
Version initiale	03/04/2024	Établissement du Dossier Technique

Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
<b>Donneur d'ordre</b>	MARICHAL	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER 77002 MELUN
<b>Propriétaire</b>	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
<b>Accompagnateur</b>	Sans accompagnateur	

### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DUSSOLLE valentin	I.Cert	CPDI6645	07/12/2022	06/12/2029

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	01/01/2025

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

## > SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	7
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	15
8. RAPPORTS D'ANALYSES	36
9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	45

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

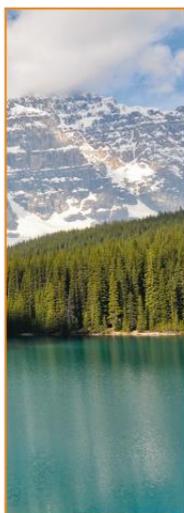

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

13 Square de Lorient (13LDL0306)  
77000 Melun

Numéro de mission : M4017043

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot :

Bat. 13; Etage 3; Porte 306, Lot numéro

Visite effectuée le :

03/04/2024

13LDL0306

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

Néant

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

3ème étage : Entrée, WC, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Couloir, Salle de bains, Cuisine, Placard 1

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
3ème étage	Entrée	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Couloir	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Placard 1	Mur de refend
	Entrée	Cloison
	WC	Cloison
	Séjour	Cloison
	Couloir	Cloison
	Salle de bains	Cloison
	Cuisine	Cloison
	Placard 1	Cloison
	Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds; Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds; Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds; Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de bains	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Salle de bains	Faïence
	Cuisine	Faïence
	Entrée	Plafond
	WC	Plafond
	Séjour	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	Couloir	Plafond
	Salle de bains	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Placard 1	Plafond
	Entrée	Sol
	Séjour	Sol
	Chambre 1	Sol
	Chambre 2	Sol
	Couloir	Sol
	Placard 1	Sol
	WC	Sol
	Salle de bains	Sol
Cuisine	Sol	
Entrée	Boiseries	
WC	Boiseries	
Séjour	Boiseries	

Niveau	Pièce	Zone
	Chambre 1	Boiseries
	Chambre 2	Boiseries
	Couloir	Boiseries
	Salle de bains	Boiseries
	Cuisine	Boiseries
	Placard 1	Boiseries
	WC	Plinthes en carrelage
	Salle de bains	Plinthes en carrelage
	Cuisine	Plinthes en carrelage
	Cuisine	Plaque sous évier
	Salle de bains	Plaque sous baignoire

Descriptif des travaux :  
Démolition du logement

**Important:**

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante**

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO003	3ème étage	Séjour; Chambre 1; Chambre 2; Salle de bains	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds; Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	-	
ZPSO007	3ème étage	Entrée; Séjour; Chambre 1; Chambre 2; Couloir; Placard 1	Sol	<p><u>Analyse : P010</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante)</li> <li>- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante)</li> <li>- Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante)</li> <li>- Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)</li> </ul> <p><u>Analyse : P011</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante)</li> <li>- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) (Absence d'amiante)</li> <li>- Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante)</li> <li>- Phase 4 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante)</li> <li>- Phase 5 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)</li> </ul>	50m2


## 5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.


Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M4017043
Opération	DUSSOLLE valentin
Site	13 Square de Lorient (13LDL0306)
	77000
	Melun
Date de réalisation	18/04/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité


ZPSO003 Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: Plaques de plâtre

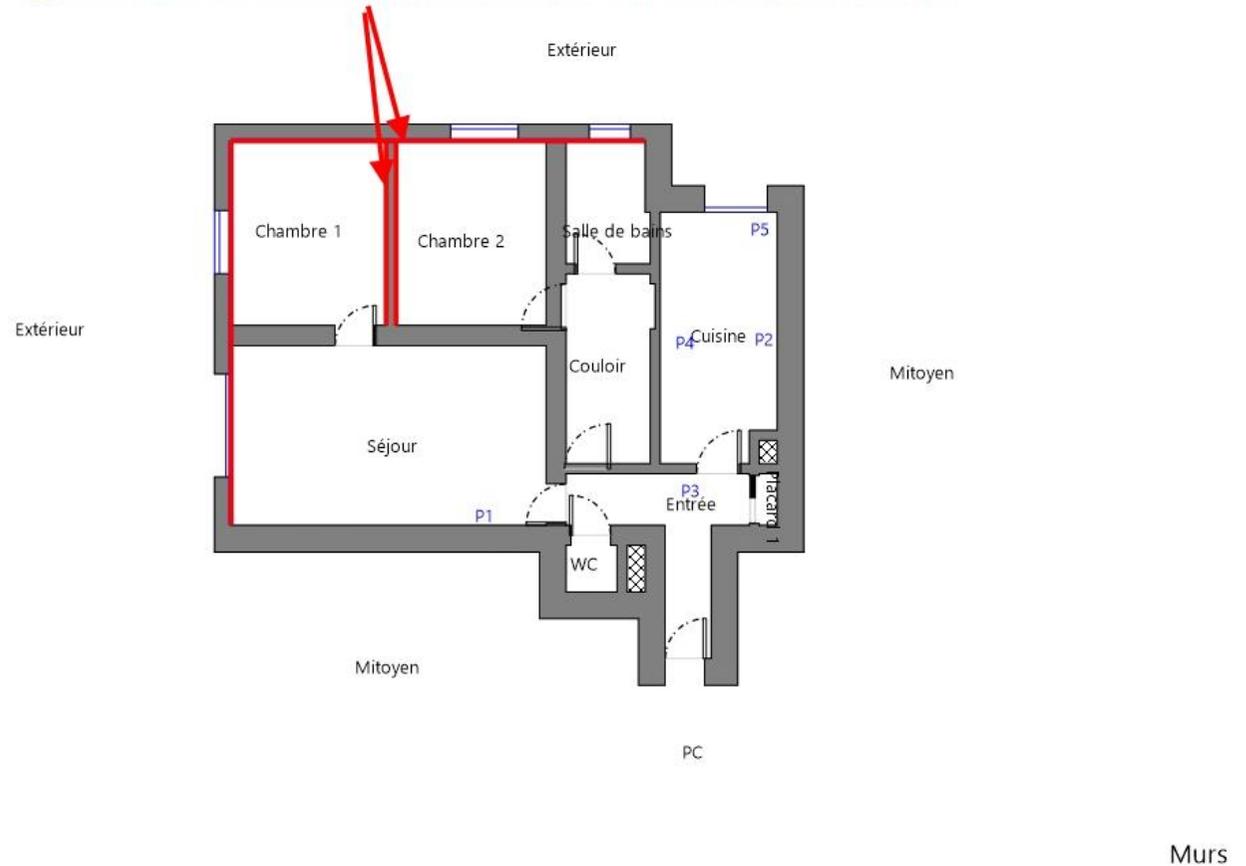

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M4017043
Opération	DUSSOLLE valentin
Site	13 Square de Lorient (13LDL0306)
	77000
	Melun
Date de réalisation	18/04/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

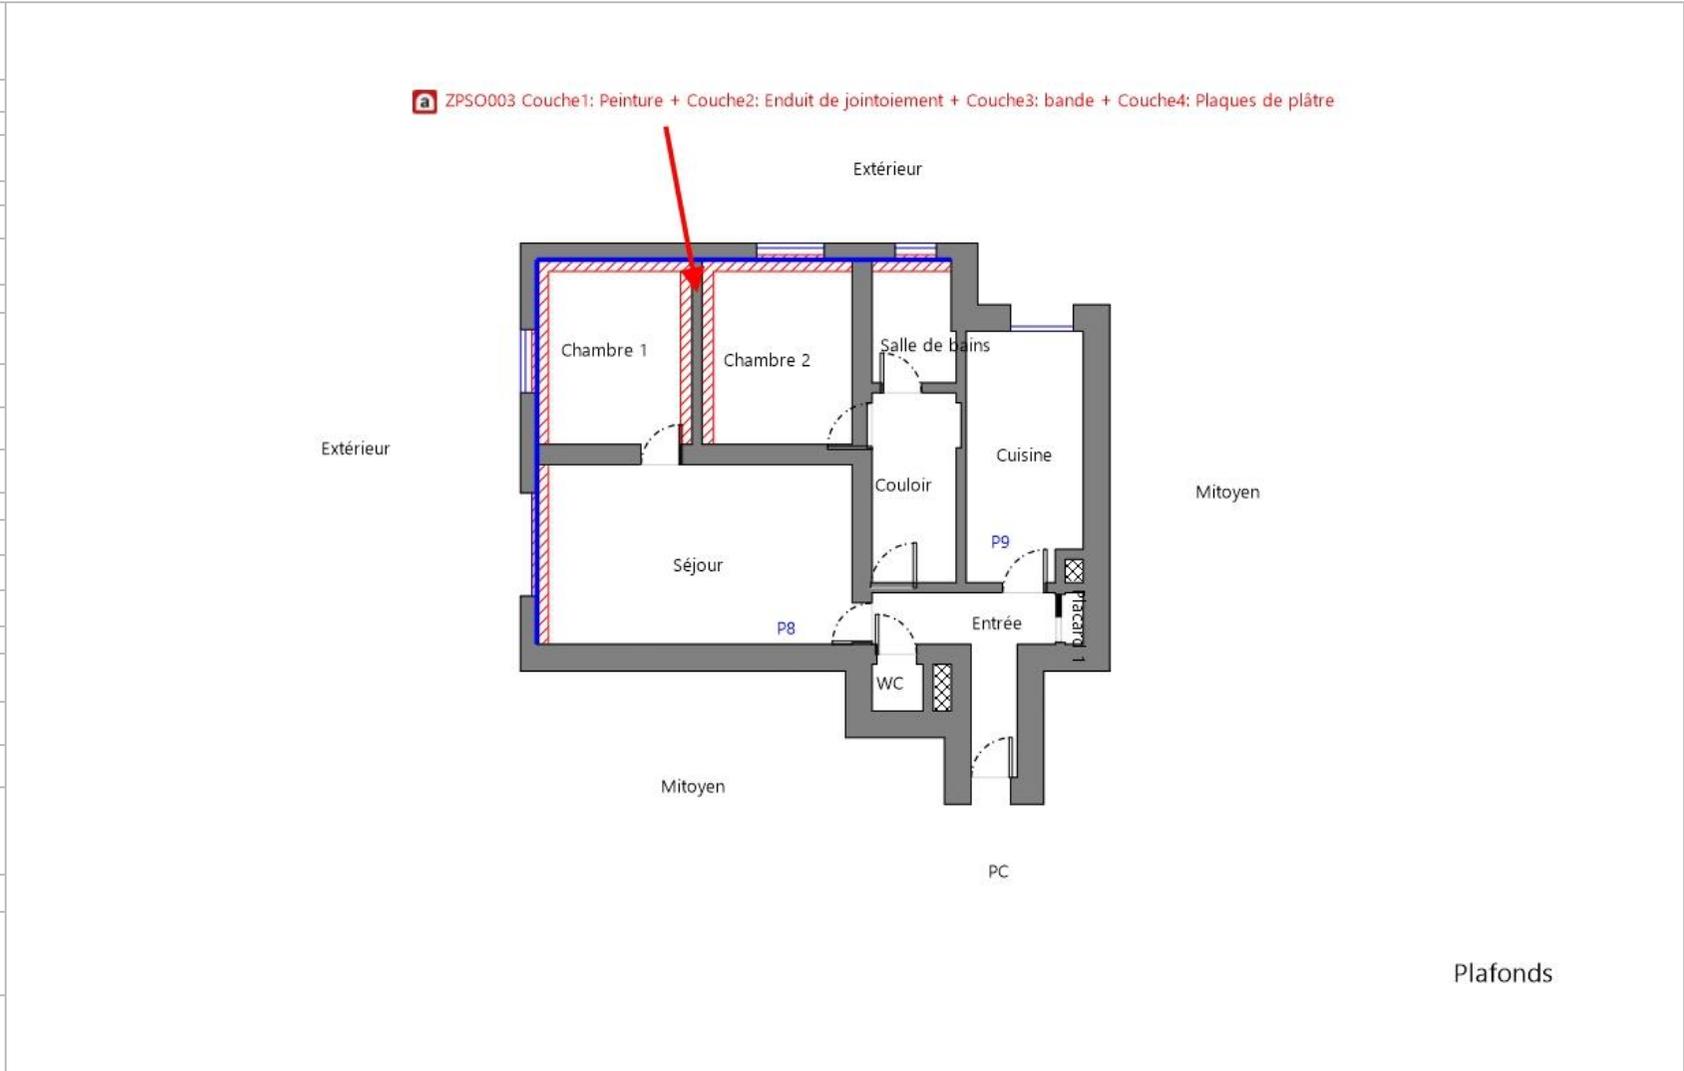


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M4017043
Opération	DUSSOLLE valentin
Site	13 Square de Lorient (13LDL0306)
	77000
	Melun
Date de réalisation	18/04/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

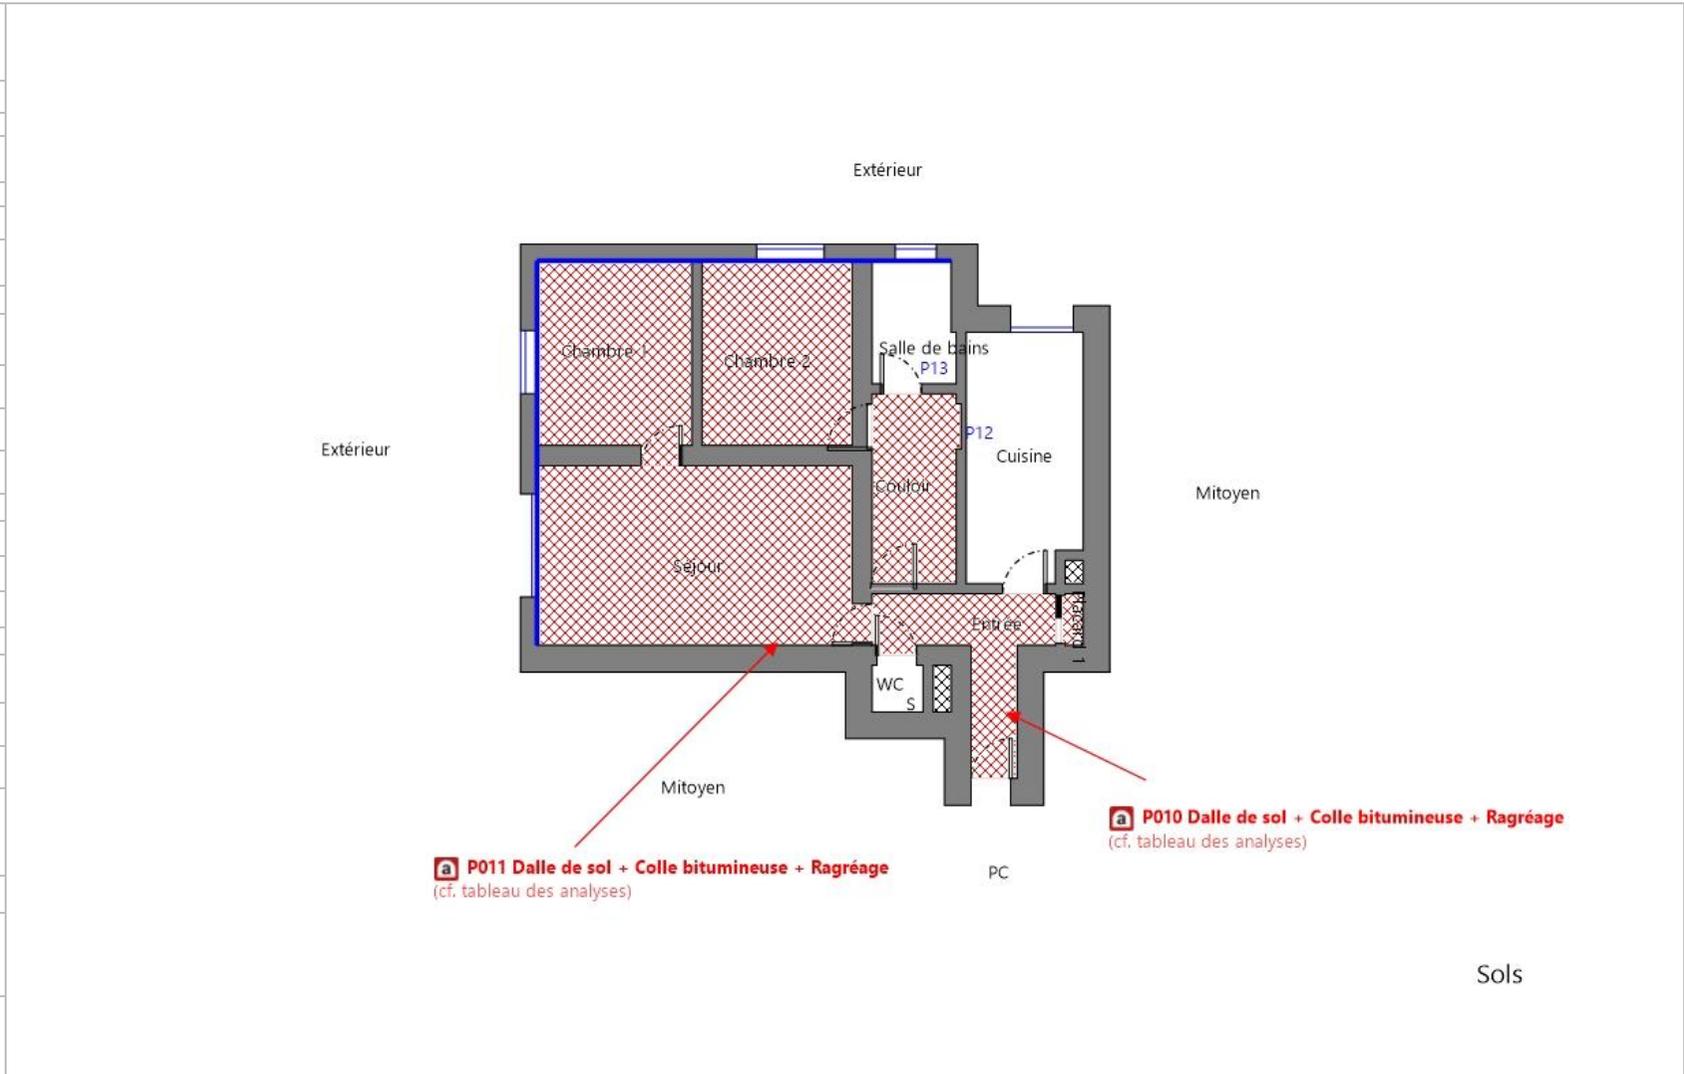

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
--	---

Affaire	M4017043
Opération	DUSSOLLE valentin
Site	13 Square de Lorient (13LDL0306)
	77000 Melun
Date de réalisation	18/04/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

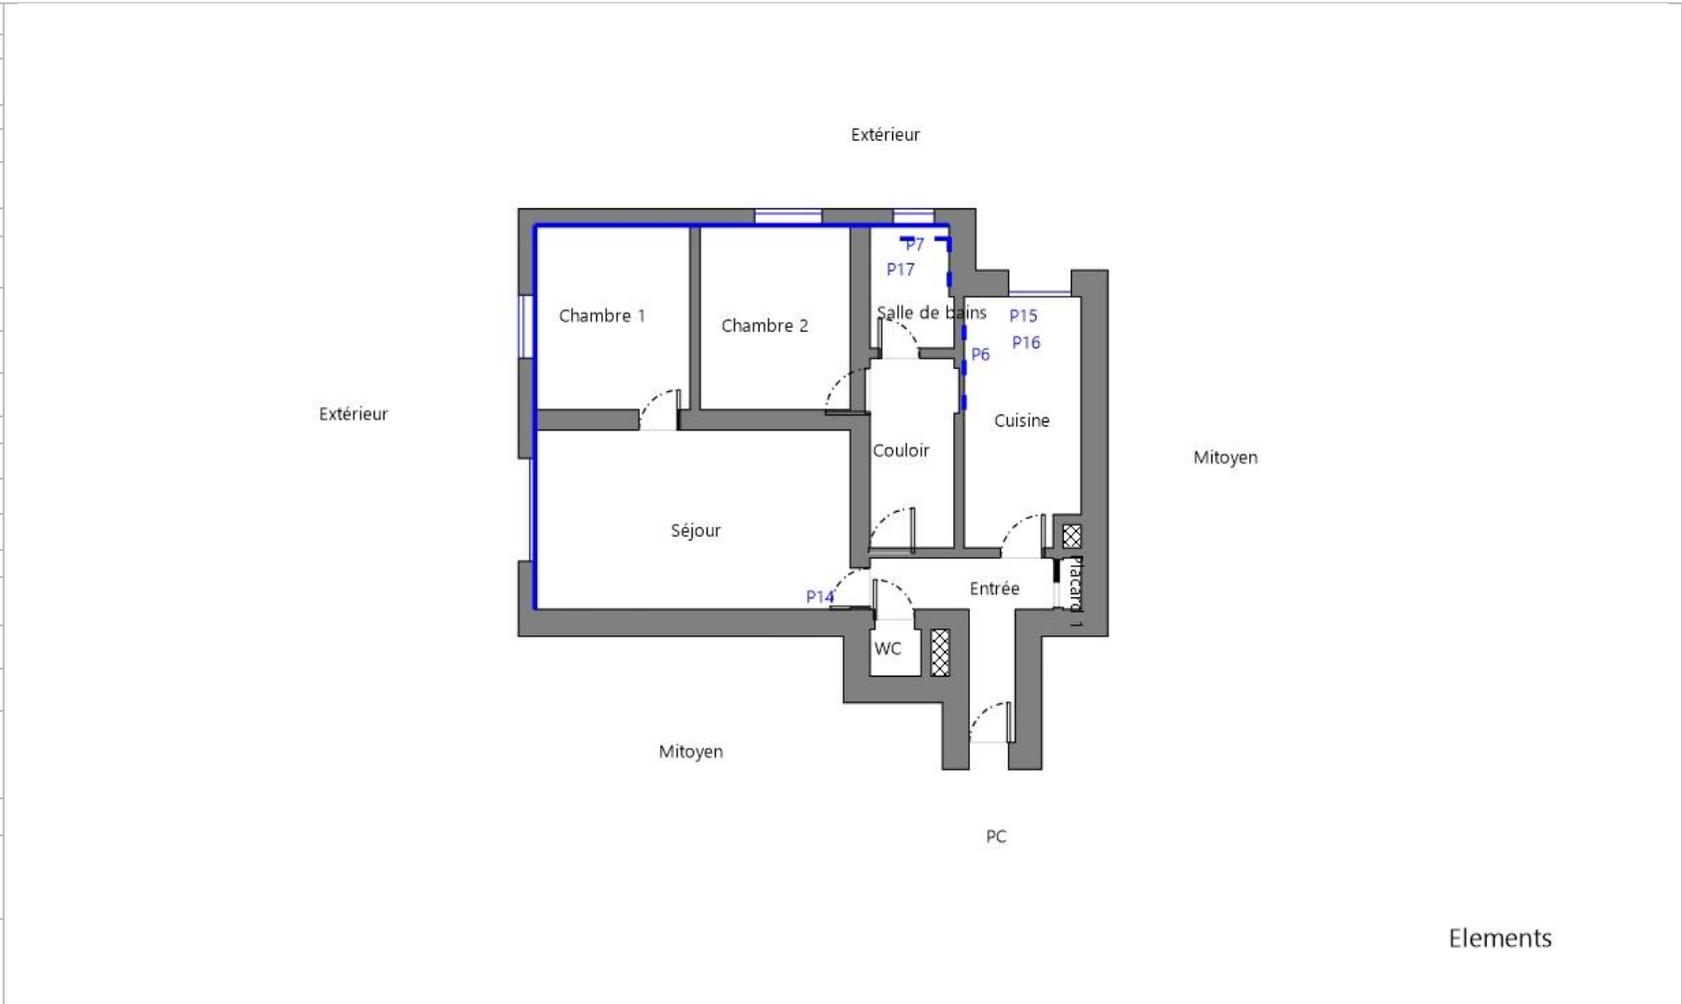

**Tableau des analyses effectuées:**

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 5 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et

joint de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



**Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :**

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Les écarts suivants sont à signaler :

Sur demande du donneur d'ordre les pièces sèches et les pièces humides n'ont pas été séparées,  
par conséquent le rapports ne respectent pas les préconisation de la NFX 46-020

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**

### 3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Peinture + enduits à base de plâtre						
Niveau : 3ème étage						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
WC	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Séjour	3	Mur de refend	Oui 2ème étage - Séjour : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Chambre 1	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Chambre 2	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Couloir	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

Salle de bains	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Cuisine	8	Mur de refend	Oui 2ème étage - Cuisine : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Placard 1	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P001, réf. labo.: 24EK019358-001 M4017043/P002, réf. labo.: 24EK019358-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

**ZPSO002 : Peinture + enduits à base de plâtre**

**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloison	Oui 2ème étage - Entrée : Cloison	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P003, réf. labo.: 24EK019358-003 M4017043/P004, réf. labo.: 24EK019358-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
WC	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P003, réf. labo.: 24EK019358-003 M4017043/P004, réf. labo.: 24EK019358-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Séjour	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P003, réf. labo.: 24EK019358-003 M4017043/P004, réf. labo.: 24EK019358-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

Couloir	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P003, réf. labo.: 24EK019358-003 M4017043/P004, réf. labo.: 24EK019358-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Salle de bains	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P003, réf. labo.: 24EK019358-003 M4017043/P004, réf. labo.: 24EK019358-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Cuisine	6	Cloison	Oui 2ème étage - Cuisine : Cloison	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P003, réf. labo.: 24EK019358-003 M4017043/P004, réf. labo.: 24EK019358-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	
Placard 1	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P003, réf. labo.: 24EK019358-003 M4017043/P004, réf. labo.: 24EK019358-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

**ZPSO003 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: Plaques de plâtre**

**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds; Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		
Chambre 1	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds; Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		
Chambre 2	3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds; Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		

Salle de bains	4	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		
----------------	---	--	-------------------	---	--	--

## ZPSO004 : Peinture + enduits à base de platre

### Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P005</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-005</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de platre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) Absence d'amiante</p>	

**ZPSO005 : Colle + joint de faïence**

**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Faïence	Oui 2ème étage - Salle d'eau : Faïence	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P006, réf. labo.: 24EK019358-006 M4017043/P007, réf. labo.: 24EK019358-007</p> <p><u>Description:</u> Colle + joint de faïence</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Cuisine	2	Faïence	Oui 2ème étage - Cuisine : Faïence	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P006, réf. labo.: 24EK019358-006 M4017043/P007, réf. labo.: 24EK019358-007</p> <p><u>Description:</u> Colle + joint de faïence</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO009 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**

**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014</p>	Idem photo : P014
WC	2	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014</p>	Idem photo : P014
Séjour	3	Boiseries	Oui 2ème étage - Séjour : Boiseries	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante</p>	

Chambre 1	4	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014
Chambre 2	5	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014
Couloir	6	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014
Salle de bains	7	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014

Cuisine	8	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014</p>	Idem photo : P014
Placard 1	9	Boiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P014  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-014  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014</p>	Idem photo : P014

## 4 - Plafonds et faux plafonds

### ZPSO006 : Peinture + enduits à base de plâtre

#### Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Echantillon:</u>  M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008  M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009

WC	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Echantillon:</u>  M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008  M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009
Séjour	3	Plafond	Oui 2ème étage - Séjour : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Echantillon:</u>  M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008  M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P008  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Chambre 1	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Echantillon:</u>  M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008  M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009
Chambre 2	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Echantillon:</u>  M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008  M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009

Couloir	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008 M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009
Salle de bains	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008 M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009
Cuisine	8	Plafond	Oui 2ème étage - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008 M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; Absence d'amiante</p>	
Placard 1	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P008, réf. labo.: 24EK019358-008 M4017043/P009, réf. labo.: 24EK019358-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009

## 5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO007 : Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage

**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui 2ème étage - Entrée : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>  M4017043/P010, réf. labo.: 24EK019358-010  M4017043/P011, réf. labo.: 24EK019358-011  <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage  <u>Quantité estimée:</u> 50 m2  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P010  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron)  Absence d'amiante  - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige)  Absence d'amiante  - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)  Présence d'amiante  - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)  Présence d'amiante</p>	
Séjour	2	Sol	Oui 2ème étage - Séjour : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>  M4017043/P010, réf. labo.: 24EK019358-010  M4017043/P011, réf. labo.: 24EK019358-011  <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P011  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron)  Absence d'amiante  - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)  Absence d'amiante  - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige)  Absence d'amiante  - Phase 4 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)  Présence d'amiante  - Phase 5 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)  Présence d'amiante</p>	

Chambre 1	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P010, réf. labo.: 24EK019358-010 M4017043/P011, réf. labo.: 24EK019358-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011</p>	Idem photo : P010; P011
Chambre 2	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P010, réf. labo.: 24EK019358-010 M4017043/P011, réf. labo.: 24EK019358-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011</p>	Idem photo : P010; P011
Couloir	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P010, réf. labo.: 24EK019358-010 M4017043/P011, réf. labo.: 24EK019358-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011</p>	Idem photo : P010; P011

Placard 1	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P010, réf. labo.: 24EK019358-010 M4017043/P011, réf. labo.: 24EK019358-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011</p>	Idem photo : P010; P011
-----------	---	-----	---	--	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO008 : Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P012, réf. labo.: 24EK019358-012 M4017043/P013, réf. labo.: 24EK019358-013</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P013; P012
Salle de bains	2	Sol	Oui 2ème étage - Salle d'eau : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> M4017043/P012, réf. labo.: 24EK019358-012 M4017043/P013, réf. labo.: 24EK019358-013</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces</li> <li>Absence d'amiante</li> <li>- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris)</li> <li>Absence d'amiante</li> <li>- Phase 3 Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)</li> <li>Absence d'amiante</li> <li>- Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)</li> <li>Absence d'amiante</li> </ul>	

Cuisine	3	Sol	Oui 2ème étage - Cuisine : Sol	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO008</p> <p><b>Echantillon:</b> M4017043/P012, réf. labo.: 24EK019358-012 M4017043/P013, réf. labo.: 24EK019358-013</p> <p><b>Description:</b> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage</p> <p><b>Composant de la construction:</b> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><b>Partie à sonder:</b> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage</p> <p><b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b> P012</p> <p><b>Partie analysée par le laboratoire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert)</li> <li>Absence d'amiante</li> <li>- Phase 2 Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)</li> <li>Absence d'amiante</li> <li>- Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)</li> <li>Absence d'amiante</li> </ul>	
---------	---	-----	-----------------------------------	--	---	---

**ZPSO010 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage**

**Niveau : 3ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC	1	Plinthes en carrelage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P015  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-015  <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015</p>	Idem photo : P015
Salle de bains	2	Plinthes en carrelage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P015  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-015  <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015</p>	Idem photo : P015
Cuisine	3	Plinthes en carrelage	Oui 2ème étage - Cuisine : Plinthes en carrelage	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010  <u>Réf. échantillon:</u> M4017043/P015  <u>Réf. laboratoire:</u> 24EK019358-015  <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ;            Absence d'amiante</p>	

**6 - Conduits et accessoires intérieurs**

**Sans objet**

**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires

### ZPSO011 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

#### Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	1	Plaque sous évier	Oui 2ème étage - Cuisine : Plaque sous évier	<p>Identifiant: ZPSO011  Réf. échantillon: M4017043/P016  Réf. laboratoire: 24EK019358-016  Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles  Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques  Partie à sonder: Plaques souples bitumineuses antivibratiles  Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse:  P016  Partie analysée par le laboratoire:  - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) ;  matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)  Absence d'amiante</p>	

### ZPSO012 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

#### Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Plaque sous baignoire	Oui 3ème étage - Salle de bains : Plaque sous baignoire	<p>Identifiant: ZPSO012  Réf. échantillon: M4017043/P017  Réf. laboratoire: 24EK019358-017  Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles  Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques  Partie à sonder: Plaques souples bitumineuses antivibratiles  Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse:  P017  Partie analysée par le laboratoire:  - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) ;  matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)  Absence d'amiante</p>	

## 9 - Fondations et soubassements

**Sans objet**

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

**Sans objet**

## 11 - Composants Hors norme

### Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

## 8. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**

**ADX GROUPE**  
Valentin Dusolle  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01**  
Date d'émission de rapport : 10/04/2024 21:10

---

Référence dossier Client:660d3919aaf25Dossier: M4017043  
Référence dossier N° : 24UV027269  
Référence laboratoire N° : 24EK019358

Reçu par MyEasyLab le : 08/04/2024 17:32  
Reçu par le laboratoire le : 08/04/2024  
Date d'analyse : 09/04/2024

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / H43E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / H43E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alén, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / H43E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / H43E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert)	MOLP / H43E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle + joint de faïence - 2eme etage - Salle d'eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle + joint de faïence - 2eme etage - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / MR85	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Sejour	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/9



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-02	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-03	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Entree	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
010-04 (i)	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Entree	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MOLP / H43E	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-03	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-04	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Sejour	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/9



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-05 (i)	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Sejour	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / H43E	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
012-01	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Cuisine	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-03	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Cuisine	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Salle d'eau	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Salle d'eau	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / QJW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-03	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Salle d'eau	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-04	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 2eme etage - Salle d'eau	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/9



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) - Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) - 2eme etage - Sejour	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - 2eme etage - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 2eme etage - Cuisine	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / H43E	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P016 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 2eme etage - Cuisine	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 3eme etage - Salle de bains	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / H43E	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P017 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 3eme etage - Salle de bains	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
**36 analyses au laboratoire dont 27 par la technique identifiée sous le terme MET et 9 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-019263-01

Autre(s) observation(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Margarida Barbosa  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/9

## **9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION**

---



Votre interlocuteur  
**CBT CNA**  
**178 BOULEVARD PEREIRE**  
**75017 PARIS**  
Portefeuille : **0114921220**  
☎ **01 40 68 02 02**  
📠 **01 40 68 05 00**

**SAS ADX GROUPE**  
**Comptabilité Fournisseurs**  
**Parc Saint Fiacre**  
**53200 CHATEAU GONTIER**

#### Votre contrat

**RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**

#### Vos références

Contrat  
**3912280604**  
Référence client  
**0626460020**

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE**  
**Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

#### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



### **Repérage de polluants:**

#### **AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

#### **PLOMB:**

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

#### **AUTRES:**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

#### **Contrôle du bâti:**

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

**Mesurage:**

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

**Sécurité:**

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

**Formation:**

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

**Autres:**

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>  <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre  <b>1.200.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b>  <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b>  <b>300.000 €</b> par sinistre et <b>500.000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000 €</b> par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.



Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 01/01/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **22/12/2023**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a horizontal line.



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6645 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

## **Monsieur DUSSOLLE Valentin**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 07/12/2022 - Date d'expiration : 06/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 07/12/2022 - Date d'expiration : 06/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 26/01/2023 - Date d'expiration : 25/01/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 05/02/2024 - Date d'expiration : 04/02/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 05/02/2024.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

