

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M9405255  
Date d'intervention : 29/08/2023

### DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER  
77002 MELUN

### EXPERT

LANDREIN christelle  
06 11 12 23 08  
Certification n° : C006-SE07-2019  
Décernée par : QUALIT COMPETENCES  
CERTIFICATIONS

### PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

### LIEU D'INTERVENTION

13 Square de Lorient (13LDL0406)  
77000 Melun

Lot numéro 13LDL0406,



Par : LANDREIN Christelle

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 et à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique



### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017  
Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	29/08/2023	Établissement du Dossier Technique

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	MARICHAL	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	


### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
LANDREIN christelle	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C006-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
	Axa	3912280604	01/01/2024

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
ITGA	1-5970	Parc d'affaires - Espace Performances - Bât K 35768 SAINT-GREGOIRE

## > SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	7
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	15
8. RAPPORTS D'ANALYSES	31
9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	35

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**

**BÂTIMENT**



**IMMOBILIER**



**ENVIRONNEMENT**



**INDUSTRIE**



**NUMÉRISATION ET  
GESTION DES DONNÉES**



**FORMATION**



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

13 Square de Lorient (13LDL0406)  
77000 Melun

Numéro de mission : M9405255

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot :

Bat. 13; Etage 4; Porte 406, Lot numéro

Visite effectuée le :

29/08/2023

13LDL0406

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

-La baignoire ne contient pas de plaque anti-vibratile.

-La quantité de fillasse sur les radiateurs n'est pas suffisante pour réaliser un prélèvement non destructif.

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

4ème étage/Porte406 :                      Entrée, Placard 1, WC, Séjour, Chambre 1, Couloir, Placard 2, Chambre 2, Salle de bains, Cuisine

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
4ème étage/Porte406	Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Mur de refend
	Placard 1	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Couloir	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Entrée	Plafond
	Placard 1	Plafond
	WC	Plafond
	Séjour	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Couloir	Plafond
	Placard 2	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	Salle de bains	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Entrée	Sol
	Placard 1	Sol
	Séjour	Sol
	Chambre 1	Sol
	Couloir	Sol
	Placard 2	Sol
	Chambre 2	Sol
	WC	Sol
	Salle de bains	Sol
	Cuisine	Sol
	Salle de bains	Faïence sur murs B, C, D
	Cuisine	Faïence sur murs B, C
	Cuisine	Sous évier
	Entrée	Cloison
	Placard 1	Cloison
	WC	Cloison
Couloir	Cloison	
Placard 2	Cloison	
Salle de bains	Cloison	
Cuisine	Cloison	
Chambre 2	Mur donnant sur extérieur	
Salle de bains	Mur donnant sur extérieur	
Cuisine	Mur donnant sur extérieur	

Descriptif des travaux :

## Démolition du logement

### Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

### Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante**

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO001	4ème étage/Porte406	Séjour; Chambre 1; Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	-	30m2
ZPSO002	4ème étage/Porte406	Chambre 1; Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds		15m2
ZPSO005	4ème étage/Porte406	Entrée; Placard 1; Séjour; Chambre 1; Couloir; Placard 2; Chambre 2	Sol	<b>Analyse : P005</b> - Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise (Présence d'amiante) - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante) - Phase 3 [Met] Ragrée gris (Absence d'amiante) <b>Analyse : P006</b> - Phase 1 [Met] Dalle dure cassante beige (Présence d'amiante) - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante) - Phase 3 [Met] Ragrée gris (Absence d'amiante)	31m2
ZPSO008	4ème étage/Porte406	Cuisine	Faïence sur murs B, C	<b>Analyse : P010</b> - [Met] Peinture avec poussières non séparable + colle beige non séparable (Présence d'amiante)	3m2
ZPSO010	4ème étage/Porte406	Entrée; Placard 1; WC; Couloir; Placard 2; Salle de bains; Cuisine	Cloison	<b>Analyse : P012</b> - [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable (Absence d'amiante) <b>Analyse : P013</b> - Phase 1 [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières (Présence d'amiante) - Phase 2 [Met] Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières (Présence d'amiante)	52m2


## 5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.




	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M9405255
Opération	LANDREIN christelle
Site	13 Square de Lorient (13LDL0406) 77000 Melun
Date de réalisation	25/09/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

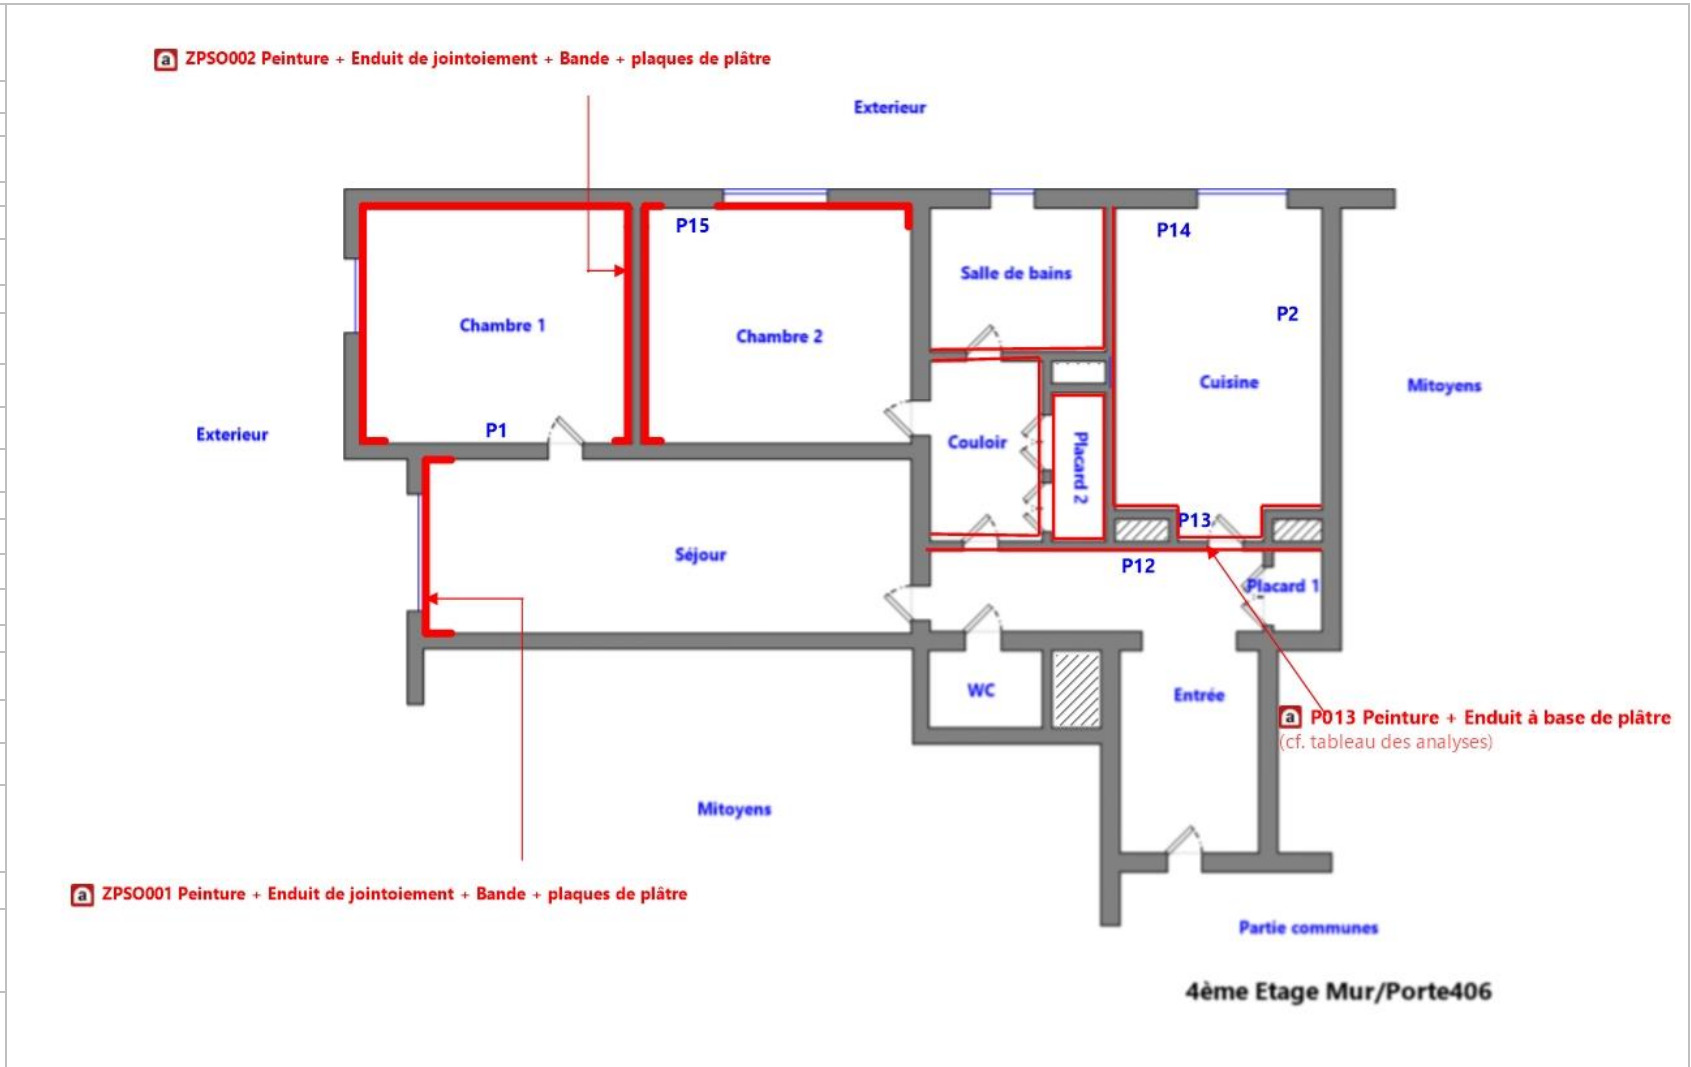




	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M9405255
Opération	LANDREIN christelle
Site	13 Square de Lorient (13LDL0406)
	77000
	Melun
Date de réalisation	25/09/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

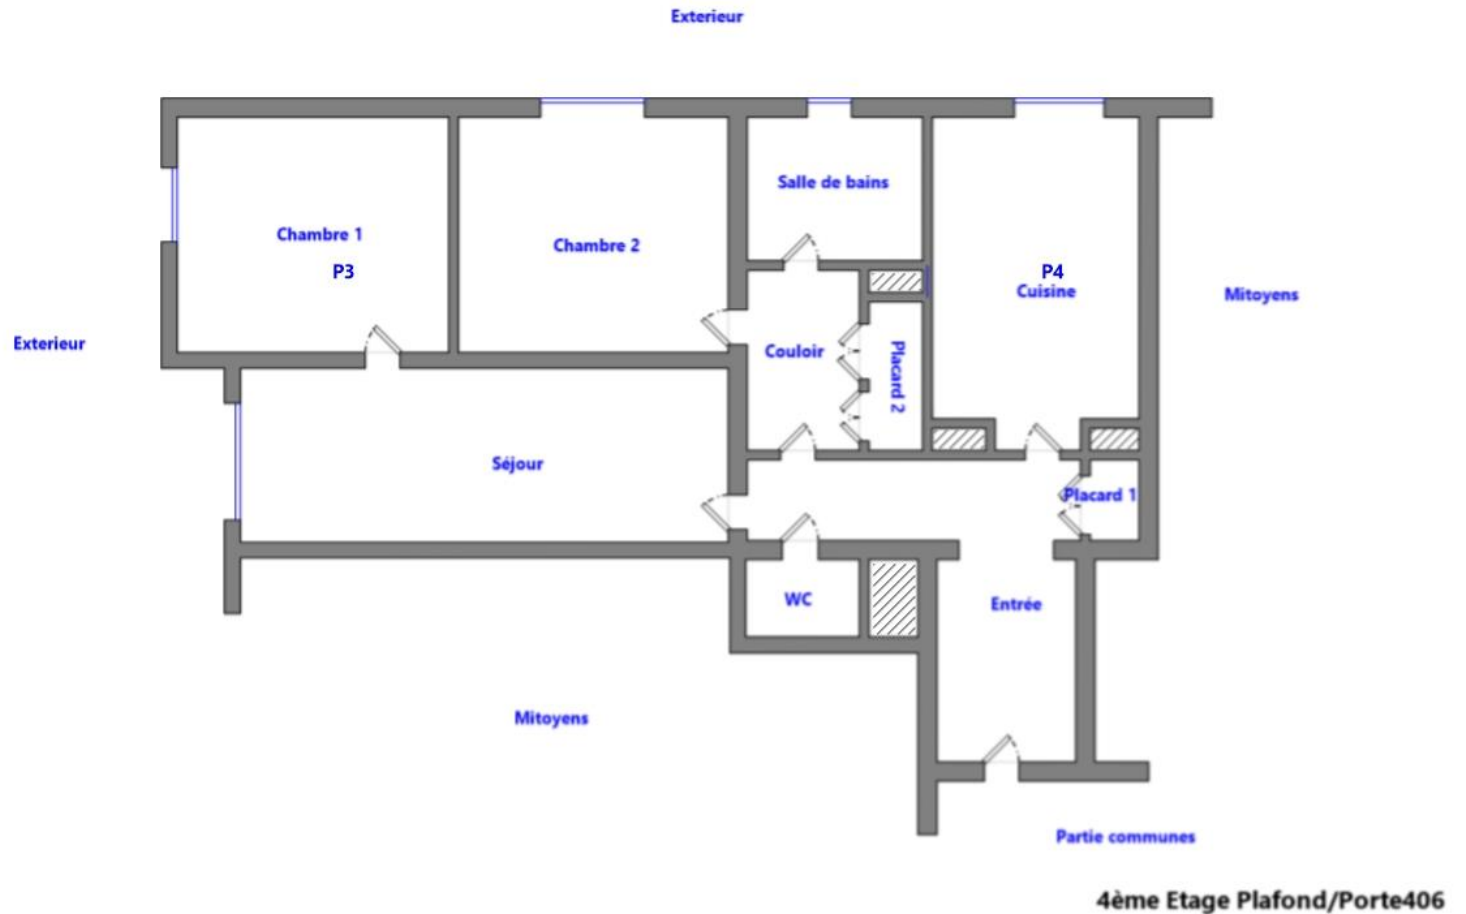


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M9405255
Opération	LANDREIN christelle
Site	13 Square de Lorient (13LDL0406) 77000 Melun
Date de réalisation	25/09/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

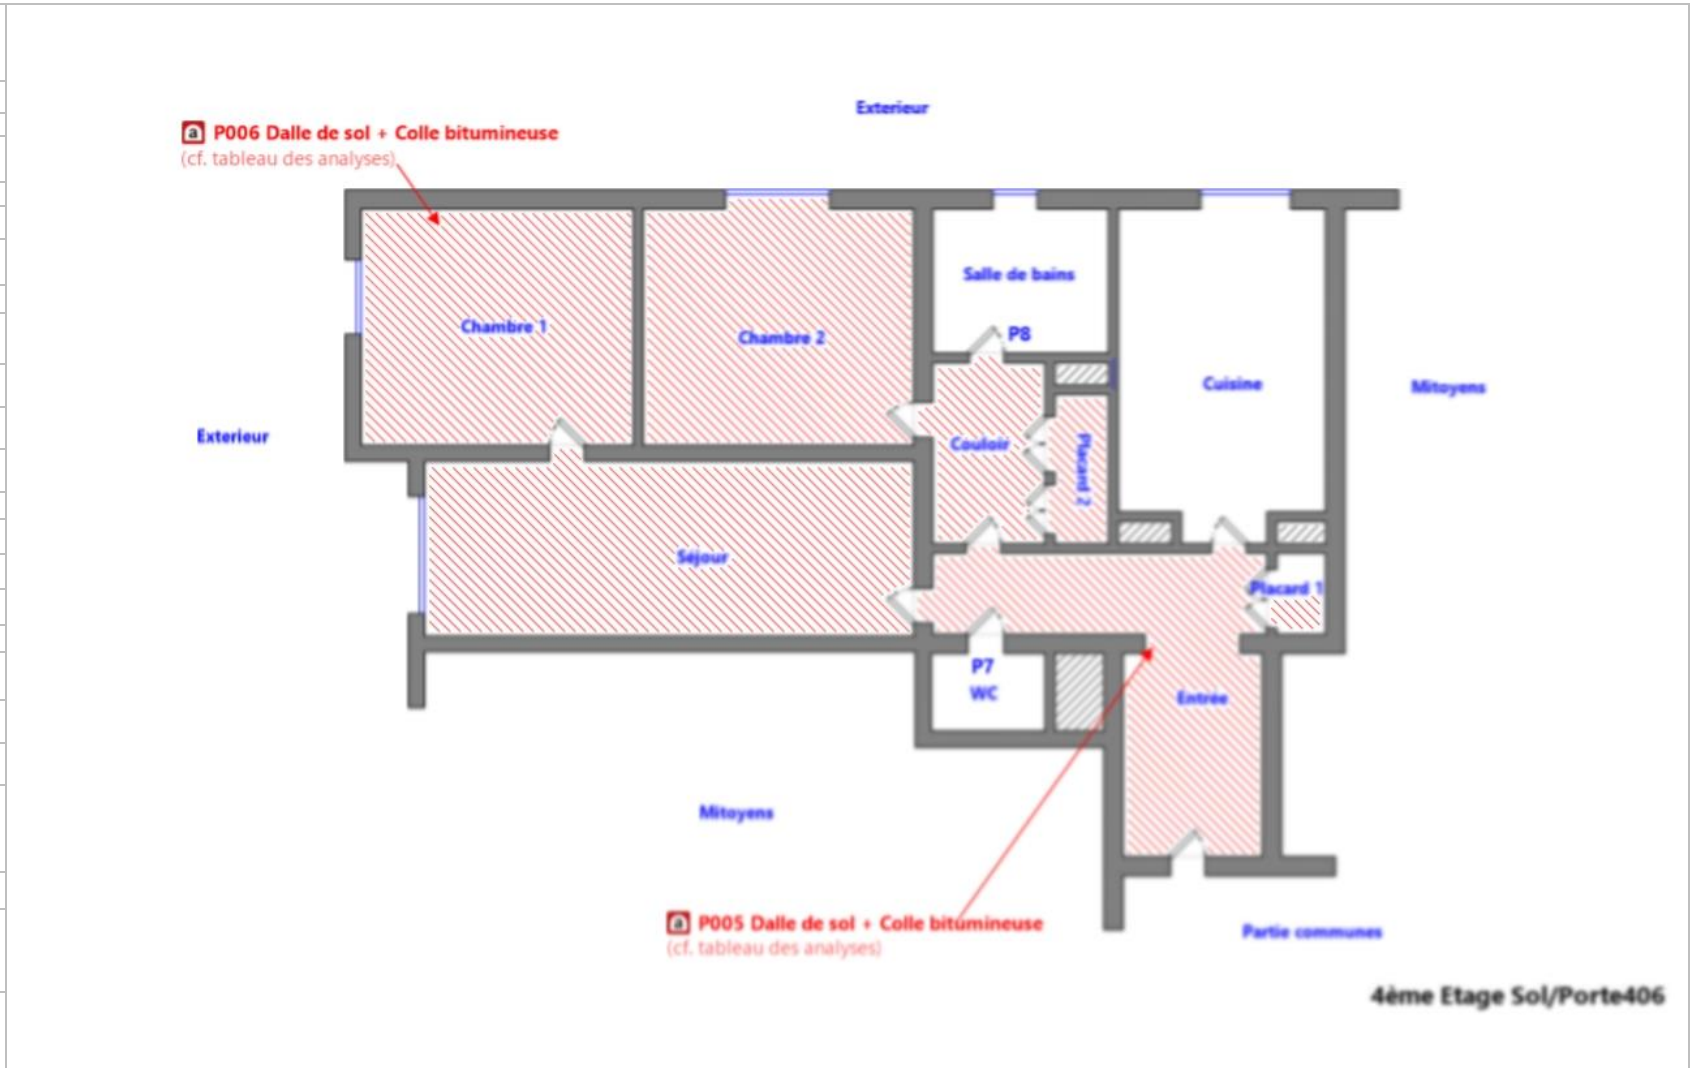

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
--	---

Affaire	M9405255
Opération	LANDREIN christelle
Site	13 Square de Lorient (13LDL0406)
	77000 Melun
Date de réalisation	25/09/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

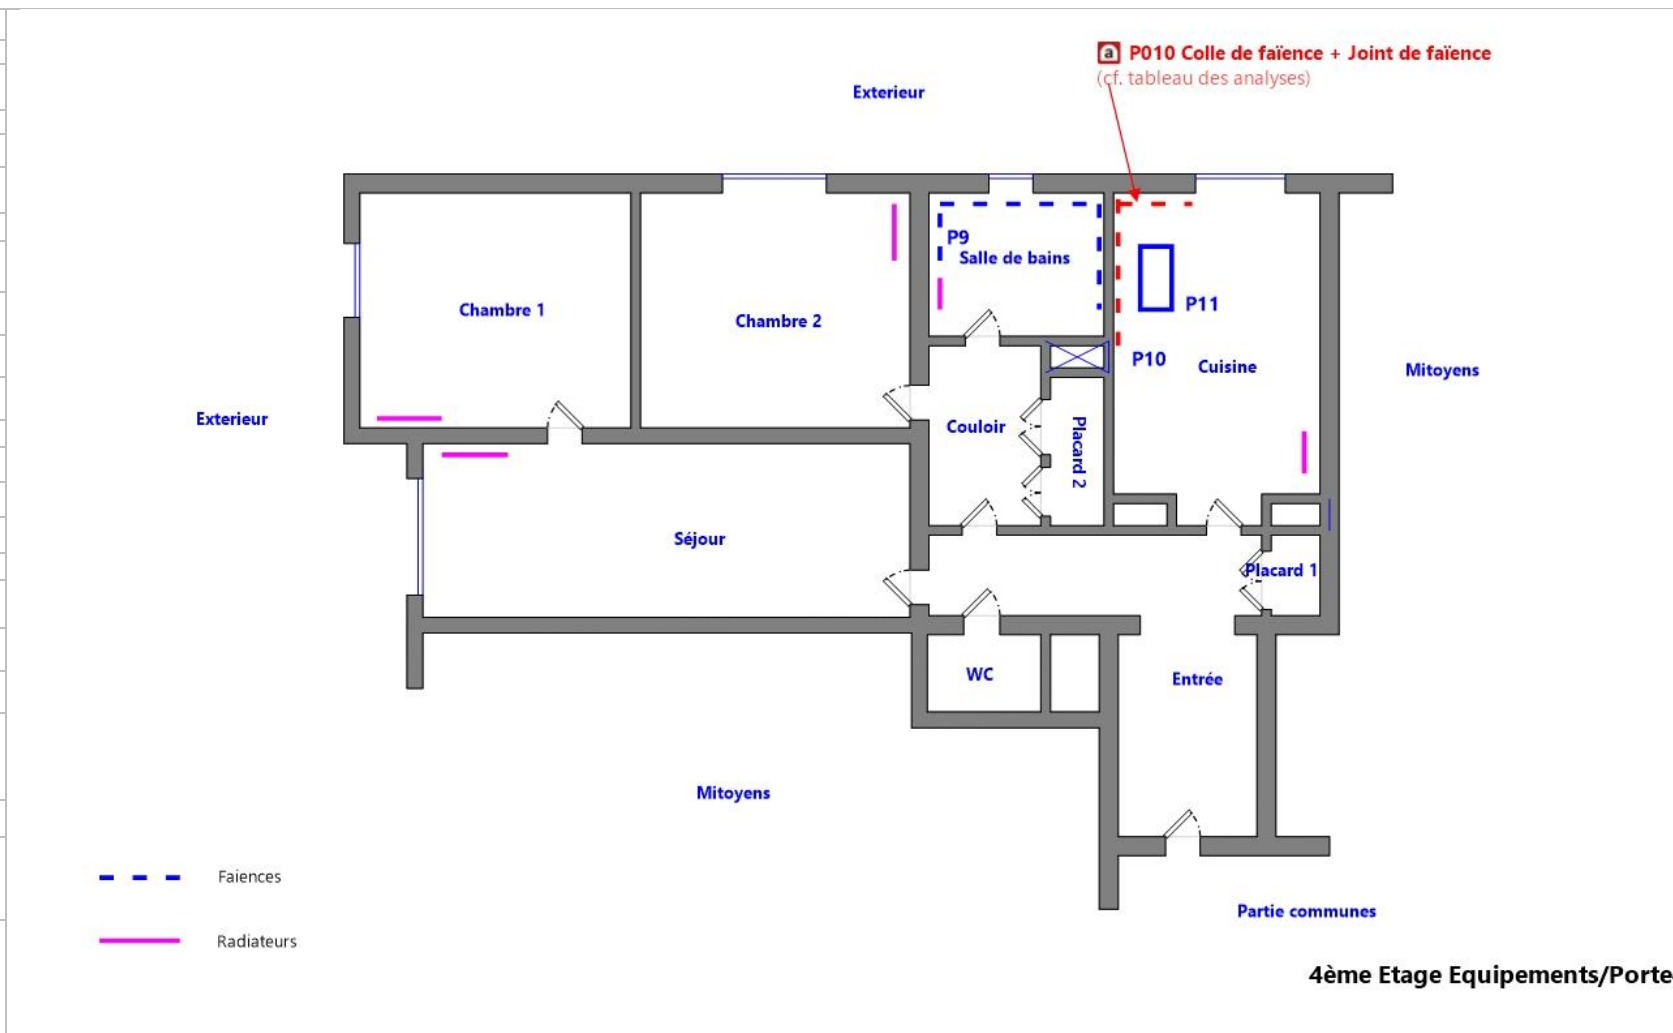

**Tableau des analyses effectuées:**

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Poussières en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 3 [Met] Ragréage gris Absence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 [Met] Dalle dure cassante beige Présence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 3 [Met] Ragréage gris Absence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage	- [Met] Colle grise : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage	- Phase 1 [Met] Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Ragréage gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 1 [Met] Peinture Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Colle beige en vrac Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- [Met] Peinture avec poussières non séparable + colle beige non séparable : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- [Met] Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Phase 1 [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Présence d'amiante - Phase 2 [Met] Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et

joint de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



**Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :**

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

**Synthèse des ZPSO Incohérente**

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO010	4ème étage/Porte406	Entrée; Placard 1; WC; Couloir; Placard 2; Salle de bains; Cuisine	Cloison	Analyse : P012 - [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Phase 1 [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières (Présence d'amiante) - Phase 2 [Met] Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO n° peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**

### 3 - Parois verticales intérieures

#### ZPSO001 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

#### Niveau : 4ème étage/Porte406

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 30 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		
Chambre 1	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		



Chambre 2	3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)  <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre  <u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		
-----------	---	--	-------------------	---	--	--

**ZPSO002 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre**


**Niveau : 4ème étage/Porte406**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Chambre 1	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002  <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)  <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre  <u>Quantité estimée:</u> 15 m2  <u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		
Chambre 2	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002  <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)  <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre  <u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses</p>		

**ZPSO003 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : 4ème étage/Porte406**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Placard 1	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
WC	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

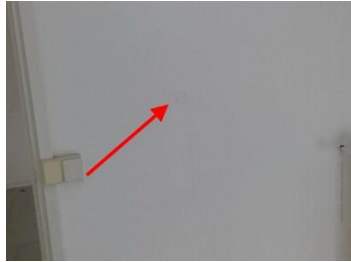Séjour	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Chambre 1	5	Mur de refend	Oui 4ème étage/Porte406 - Chambre 1 : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante</p>	
Couloir	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

Chambre 2	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Salle de bains	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Cuisine	9	Mur de refend	Oui 4ème étage/Porte406 - Cuisine : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P001, réf. labo.: IT142309-14204 M9405255/P002, réf. labo.: IT142309-14205</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Poussières en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO007 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence**

**Niveau : 4ème étage/Porte406**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Faïence sur murs B, C, D	Oui 4ème étage/Porte406 - Salle de bains : Faïence sur murs B, C, D	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M9405255/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142309-14212 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Quantité estimée:</u> 4 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Peinture Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Colle beige en vrac Absence d'amiante	

**ZPSO008 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence**

**Niveau : 4ème étage/Porte406**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	1	Faïence sur murs B, C	Oui 4ème étage/Porte406 - Cuisine : Faïence sur murs B, C	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> M9405255/P010 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142309-14213 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture avec poussières non séparable + colle beige non séparable : Présence d'amiante	

**ZPSO010 : Peinture + Enduit à base de plâtre**

**Niveau : 4ème étage/Porte406**



Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloison	Oui 4ème étage/Porte406 - Entrée : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> M9405255/P012, réf. labo.: IT142309-14215 M9405255/P013, réf. labo.: IT142309-14216 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Placard 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> M9405255/P012, réf. labo.: IT142309-14215 M9405255/P013, réf. labo.: IT142309-14216 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P013	Idem photo : P012; P013
WC	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> M9405255/P012, réf. labo.: IT142309-14215 M9405255/P013, réf. labo.: IT142309-14216 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P013	Idem photo : P012; P013
Couloir	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> M9405255/P012, réf. labo.: IT142309-14215 M9405255/P013, réf. labo.: IT142309-14216 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P013	Idem photo : P012; P013

Placard 2	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P012, réf. labo.: IT142309-14215 M9405255/P013, réf. labo.: IT142309-14216</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013
Salle de bains	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P012, réf. labo.: IT142309-14215 M9405255/P013, réf. labo.: IT142309-14216</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013
Cuisine	7	Cloison	Oui 4ème étage/Porte406 - Cuisine : Cloison	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P012, réf. labo.: IT142309-14215 M9405255/P013, réf. labo.: IT142309-14216</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Présence d'amiante - Phase 2 [Met] Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Présence d'amiante</p>	




**ZPSO011 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : 4ème étage/Porte406**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Chambre 2	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 4ème étage/Porte406 - Chambre 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> M9405255/P014, réf. labo.: IT142309-14217 M9405255/P015, réf. labo.: IT142309-14218 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Salle de bains	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> M9405255/P014, réf. labo.: IT142309-14217 M9405255/P015, réf. labo.: IT142309-14218 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Cuisine	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 4ème étage/Porte406 - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> M9405255/P014, réf. labo.: IT142309-14217 M9405255/P015, réf. labo.: IT142309-14218 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

## 4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO004 : Peinture + Enduit à base de plâtre						
Niveau : 4ème étage/Porte406						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Placard 1	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
WC	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Séjour	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004

Chambre 1	5	Plafond	Oui 4ème étage/Porte406 - Chambre 1 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante</p>	
Couloir	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Placard 2	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Chambre 2	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Salle de bains	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004


Cuisine	10	Plafond	Oui 4ème étage/Porte406 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P003, réf. labo.: IT142309-14206 M9405255/P004, réf. labo.: IT142309-14207</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante</p>	
---------	----	---------	---	---	---	--

## 5 - Planchers et planchers techniques

### ZPSO005 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

#### Niveau : 4ème étage/Porte406



Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui 4ème étage/Porte406 - Entrée : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P005, réf. labo.: IT142309-14208 M9405255/P006, réf. labo.: IT142309-14209</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 31 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 3 [Met] Ragréage gris Absence d'amiante</p>	
Placard 1	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P005, réf. labo.: IT142309-14208 M9405255/P006, réf. labo.: IT142309-14209</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Séjour	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P005, réf. labo.: IT142309-14208 M9405255/P006, réf. labo.: IT142309-14209</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Chambre 1	4	Sol	Oui 4ème étage/Porte406 - Chambre 1 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P005, réf. labo.: IT142309-14208 M9405255/P006, réf. labo.: IT142309-14209</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase 1 [Met] Dalle dure cassante beige Présence d'amiante</li> <li>- Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire Présence d'amiante</li> <li>- Phase 3 [Met] Ragréage gris Absence d'amiante</li> </ul>	
Couloir	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P005, réf. labo.: IT142309-14208 M9405255/P006, réf. labo.: IT142309-14209</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Placard 2	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P005, réf. labo.: IT142309-14208 M9405255/P006, réf. labo.: IT142309-14209</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Chambre 2	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M9405255/P005, réf. labo.: IT142309-14208 M9405255/P006, réf. labo.: IT142309-14209</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
-----------	---	-----	---	--	---------------------------------------	-------------------------

**ZPSO006 : Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage**

**Niveau : 4ème étage/Porte406**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC	1	Sol	Oui 4ème étage/Porte406 - WC : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> M9405255/P007, réf. labo.: IT142309-14210 M9405255/P008, réf. labo.: IT142309-14211 <u>Description:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Colle grise : Absence d'amiante	
Salle de bains	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> M9405255/P007, réf. labo.: IT142309-14210 M9405255/P008, réf. labo.: IT142309-14211 <u>Description:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Cuisine	3	Sol	Oui 4ème étage/Porte406 - Cuisine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> M9405255/P007, réf. labo.: IT142309-14210 M9405255/P008, réf. labo.: IT142309-14211 <u>Description:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Ragréage gris hétérogène Absence d'amiante	

**6 - Conduits et accessoires intérieurs**

**Sans objet**

**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**

**Sans objet**



## 8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO009 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles						
Niveau : 4ème étage/Porte406						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	1	Sous évier	Oui 4ème étage/Porte406 - Cuisine : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> M9405255/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142309-14214 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Quantité estimée:</u> 1 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	

## 9 - Fondations et soubassements

**Sans objet**

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

**Sans objet**

## 11 - Composants Hors norme

**Sans objet**

Légende: « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

## 8. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-22585 EN DATE DU 25/09/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Ref. Commande ITGA : IT1423-22585 Ref. Commande Client : M9405255_2023_09_19_1032_1219
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/09/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
1	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P001 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - 4eme etage/Porte406 - Chambre 1	IT142309-14204 : Peinture / Toile <b>fibreuse blanche</b> / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
2	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P002 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - 4eme etage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14205 : Poussières en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Poussières en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMH (3)
3	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P003 - Peinture + Enduit a base de plâtre - 4eme etage/Porte406 - Chambre 1	IT142309-14206 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-22585 EN DATE DU 25/09/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
4	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P004 - Peinture + Enduit à base de plâtre - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14207 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
5	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P005 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage - 4ème étage/Porte406 - Entrée	IT142309-14208 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Dalle dure cassante grise	META (B) le 25/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KTB
6	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P005 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage - 4ème étage/Porte406 - Entrée	IT142309-14208 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Colle bitumineuse noire	MQLP le 22/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJM
7	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P005 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage - 4ème étage/Porte406 - Entrée	IT142309-14208 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Ragréage gris	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
8	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P006 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage - 4ème étage/Porte406 - Chambre 1	IT142309-14209 : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Dalle dure cassante beige	META (B) le 25/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWM
9	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P006 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage - 4ème étage/Porte406 - Chambre 1	IT142309-14209 : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Colle bitumineuse noire	MQLP le 22/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJM
10	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P006 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage - 4ème étage/Porte406 - Chambre 1	IT142309-14209 : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Ragréage gris	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-22585 EN DATE DU 25/09/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
11	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P007 - Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ràgréage - 4ème étage/Porte406 - WC	IT142309-14210 : Carrelage / Colle grise	Colle grise	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
12	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P008 - Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ràgréage - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14211 : Carrelage / Colle grise / Ràgréage gris hétérogène	Colle grise non séparable + Ràgréage gris hétérogène	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
13	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P008 - Joint de carrelage + Colle de carrelage + Ràgréage - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14211 : Carrelage / Colle grise / Ràgréage gris hétérogène	Ràgréage gris hétérogène	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
14	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P009 - Couches1: Colle de faïence + Couches2: Joint de faïence - 4ème étage/Porte406 - Salle de bains	IT142309-14212 : Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac	Peinture	META (A) le 25/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
15	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P009 - Couches1: Colle de faïence + Couches2: Joint de faïence - 4ème étage/Porte406 - Salle de bains	IT142309-14212 : Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac	Colle beige en vrac	META (A) le 25/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
16	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P010 - Couches1: Colle de faïence + Couches2: Joint de faïence - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14213 : Peinture avec poussières / Carrelage / Colle beige	Peinture avec poussières non séparable + Colle beige non séparable	META (A) le 22/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKV (4)
17	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P011 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14214 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (B) le 22/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
18	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P012 - Peinture + Enduit à base de plâtre - 4ème étage/Porte406 - Entrée	IT142309-14215 : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-22585 EN DATE DU 25/09/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
19	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P013 - Peinture + Enduit à base de plâtre - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14216 : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (A) le 22/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MNE (3)
20	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P013 - Peinture + Enduit à base de plâtre - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14216 : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (A) le 22/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MNE (3)
21	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P014 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage/Porte406 - Chambre 2	IT142309-14217 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
22	M9405255 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P015 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage/Porte406 - Cuisine	IT142309-14218 : Peinture en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable	META (A) le 25/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima BELARBI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/4

## **9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION**

---



Numéro d'accréditation  
**4-0598**  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**WI. CERT**  
**« CERTIFICATION DE COMPETENCES »**  
« Version 02 »

Décerné à : **LANDREIN CHRISTELLE**      Sous le numéro : **C006-SE07-2019**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	X
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les Immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les Immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT  
Direction



WICert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : [contact@qualit-compétences.com](mailto:contact@qualit-compétences.com)  
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF: 7120B N°SIRET 82885893600010



## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### **CNA**

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

**a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :**

#### **Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires**

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

#### **Repérage de polluants:**

##### **AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

**PLOMB:**

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les maies matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

**AUTRES:**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

**Contrôle du bâti:**

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

**Mesurage:**

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

**Sécurité:**

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

**Formation:**

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

**Autres:**

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000</b> € par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b> <b>300.000</b> € par sinistre et <b>500.000</b> € par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000</b> € par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000</b> € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 28 Février 2023  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a flourish.