

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

38 RUE DES ECOLES

77170 BRIE COMTE ROBERT



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	21LAD0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	10/09/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 19/09/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



Rapport N° : 21LAD0002 10/09/2018

Version : 19/09/2018

2/53

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	36
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	46
ATTESTATION(S)	50
CERTIFICAT DE COMPETENCES	51

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	21LAD0002P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	21LAD0002P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	21LAD0002P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	21LAD0002P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P002	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	21LAD0002P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	21LAD0002P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 21167																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144																																																		
SERVICE SENART Techniciens		ÉMETTEUR YSEMBERT ETIENNE																																																		
LOCALISATION Programme 21 BRIE COMTE ROBERT - R. DES ECOLES Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AD Étage 00 Logement 2 Module 21LAD0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN																																																				
ADRESSE 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT																																																				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 09/09/2018 AU 19/09/2018																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITE</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMI46</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE SOL ET DE PEINTURE VOIR M.FAHIM 06 36 40 91 46</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> </tr> <tr> <td>AMI73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> <td style="text-align: center;">480,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td style="text-align: right;">485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td style="text-align: right;">97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td style="text-align: right;">19,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td style="text-align: right;">116,20</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE SOL ET DE PEINTURE VOIR M.FAHIM 06 36 40 91 46	1,00	5,00	5,00	AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00	TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.				97,00	T.V.A. 20,00 %				19,20	TOTAL T.T.C.				116,20
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE SOL ET DE PEINTURE VOIR M.FAHIM 06 36 40 91 46	1,00	5,00	5,00																																																
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00																																																
TOTAL H.T.				485,00																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.				97,00																																																
T.V.A. 20,00 %				19,20																																																
TOTAL T.T.C.				116,20																																																
AFFECTATION BUDGETAIRE CODE BUDGET : RUBRIQUE INSTANCES 1 HONAMIA A760 SENT SNTA		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE : HONORAIRES DIAG AMIANTE MONTANT T.T.C. : 582,00																																																		
AFFECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET : REFERENCES PATRIMOINE REFERENCES OCCUPANT 1 HONAMIA 21 1 A000 AD 21LAD0002 L2010190		MONTANT T.T.C. : 582,00																																																		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 21167																																																				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

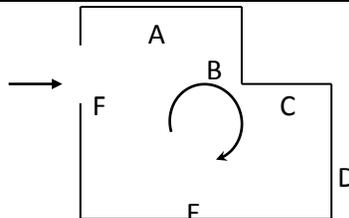

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	Aucun	Béton		Carrelage	Peinture			
Placard 2					Peinture	Peinture			
WC	Béton				Carrelage	Peinture			
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Peinture			
Chambre 1	Béton				Sol souple	Peinture			
Séjour	Béton	Plaque de plâtre	Carreaux de plâtre		Carrelage	Peinture			
Chambre 4	Plaque de plâtre	Béton	Carreaux de plâtre		Sol souple	Peinture			
Salle d'eau	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture			
Chambre 2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Dégagement	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 3					Sol souple	Peinture			
Chambre 3	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Placard 1					Sol souple	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	21LAD0002P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	21LAD0002P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	21LAD0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en faible quantité	21LAD0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	21LAD0002P004	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	21LAD0002P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Dégagement		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	21LAD0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en faible quantité	21LAD0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	21LAD0002P004	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENT	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	---------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	21LAD0002P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	21LAD0002P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	21LAD0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P009	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P012	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	21LAD0002P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	21LAD0002P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	21LAD0002P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	21LAD0002P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	21LAD0002P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P009	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P009	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P009	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21LAD0002P013	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	21LAD0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	21LAD0002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	21LAD0002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	21LAD0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	21LAD0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	21LAD0002P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 4		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P010	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P01 1	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P01 1	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	21LAD0002P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	21LAD0002P01 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 21LAD0002 10/09/2018

Version : 19/09/2018

32/53

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 21LAD0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 21LAD0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en faible quantité	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 21LAD0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	21LAD0002 10/09/2018	Chambre 4	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	21LAD0002 10/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	21LAD0002 10/09/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	21LAD0002 10/09/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume

LOCALISATION	RESULTAT
Mur A	Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	21LAD0002 10/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	21LAD0002 10/09/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 21LAD0002P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 21LAD0002P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur I		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

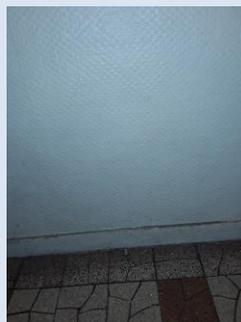

PRELEVEMENT : 21LAD0002P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	21LAD0002 10/09/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	10/09/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-94834 EN DATE DU 18/09/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-94834 Réf. Commande Client : 21LAD0002-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/09/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT		Réf échantillon ITGA : IT071809-24647		
Réf échantillon client : 21LAD0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement de sols		Description ITGA : Dalle dure cassante marron en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune		
▷ Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	META	1	18/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

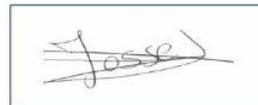

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-94834 EN DATE DU 18/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Sol Revêtement de sols		Réf échantillon ITGA : IT071809-24648 Description ITGA : Dalle dure cassante marron en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune en faible quantité		
▸ Dalle dure cassante marron en vrac + revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP	1	18/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Revêtement de sols		Réf échantillon ITGA : IT071809-24649 Description ITGA : Dalle dure cassante marron en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité		
▸ Dalle dure cassante marron en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple beige non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 4 Sol Revêtement de sols		Réf échantillon ITGA : IT071809-24650 Description ITGA : Dalle dure cassante noire en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune en faible quantité		
▸ Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + revêtement souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage		Réf échantillon ITGA : IT071809-24651 Description ITGA : Colle grise avec poussières / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage		
▸ Colle grise avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Carrelage		Réf échantillon ITGA : IT071809-24652 Description ITGA : Colle grise avec poussières / Peinture en faible quantité / Carrelage		
▸ Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-94834 EN DATE DU 18/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071809-24653 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile beige en faible quantité / Matériau gris en faible quantité en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071809-24654 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en faible quantité
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071809-24655 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Calicot				Réf échantillon ITGA : IT071809-24656 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071809-24657 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en faible quantité / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Matériau gris en faible quantité en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-94834 EN DATE DU 18/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur / Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071809-24658 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité / Toile fibreuse blanche en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 21LAD0002-01 - 38 RUE DES ECOLES 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 21LAD0002P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071809-24659 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	18/09/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DTA 164-01 rev 04

Page 4/4

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat
 Attribué à
Monsieur Guillaume ROGEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017 Numéro de certificat : 8073002
Jacques MATHÉLON - Directeur Général






* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Defense



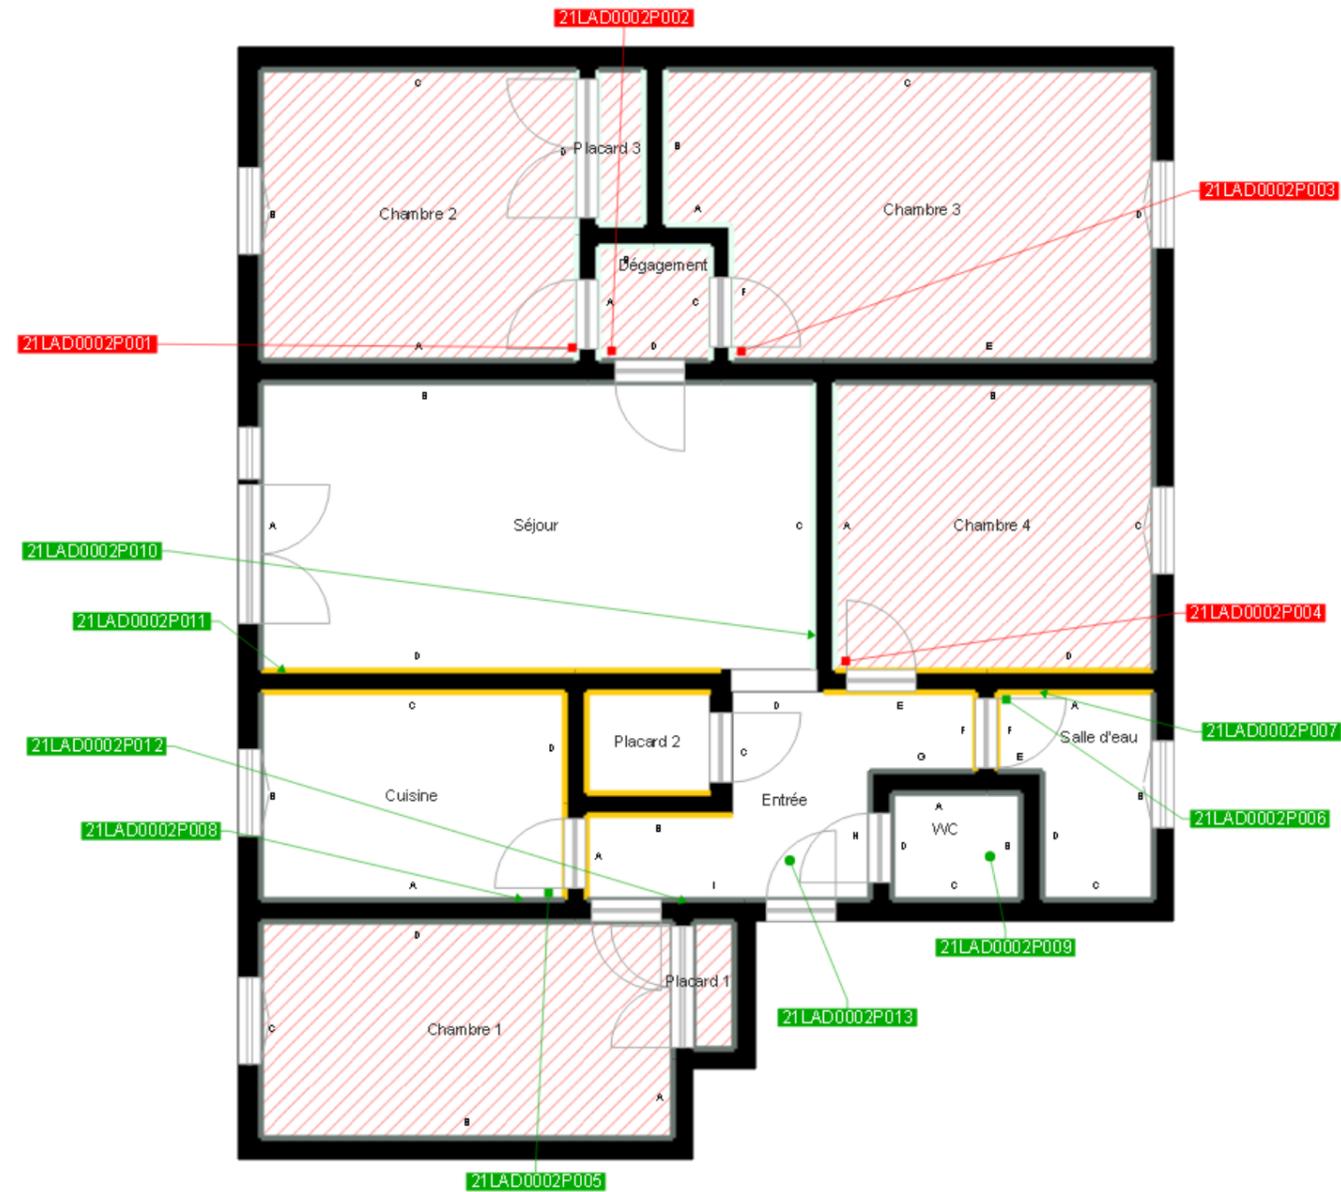

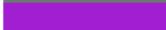	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés