

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

100 RUE DU MOULIN

77190 DAMMARIÉ LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	100 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	18/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Thomas GOLIAS	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	04/01/2018	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Thomas GOLIAS**



Rapport N° : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN

2/34

18/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert-habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	12
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	32

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP011	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
		Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP017	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Rapport N° : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN

18/12/2017

4/34

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante. Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

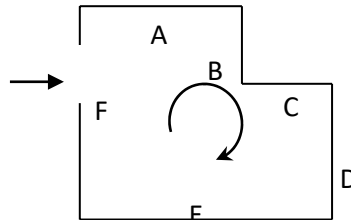

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Locaux vide-ordures			OUI	CONCERNEE
Demi-Paliers			OUI	CONCERNEE
Demi-Paliers			OUI	CONCERNEE
Locaux vide-ordures			OUI	CONCERNEE
Gaines vide-ordures			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Locaux vide-ordures	Béton				Peinture	Peinture			
Demi-Paliers									
Demi-Paliers									
Locaux vide-ordures	Béton	Carreaux de plâtre			Peinture	Peinture			
Gaines vide-ordures									
	Béton				Carrelage	Peinture	METALLIQUE		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP003	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP011	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
		Conduit VO	Matériau gris en faible	DAMMARIE LES LYS - 100	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

Rapport N° : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN

18/12/2017

7/34

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			quantité en vrac avec fibres visibles avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	RUE DU MOULINP017			(Chrysotile)	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP003	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP011	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP017	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP004	Conduits	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux		Joint	Mousse noire	DAMMARIE	Pelles	BON ETAT	Amiante	RESULTAT

Rapport N° : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN

18/12/2017

8/34

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
vide-ordures		d'étanchéité	avec poussières	LES LYS - 100 RUE DU MOULINP005	vides-ordures		non détecté	ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire avec poussières + peinture	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP006	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Bois en faible quantité non séparable + peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP007	Fenêtres bois	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP008	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Gaines vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux bleu en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire avec poussières + matériau souple gris avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP012	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Mousse beige avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP013	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP014	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP015	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Demi-Paliers		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP016	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux		Calorifugeage	Matériau	DAMMARIE	Plafonds	BON ETAT	Amiante	RESULTAT

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
vide-ordures			fibreux jaune + toile blanche enduite + peinture non séparable	LES LYS - 100 RUE DU MOULINP018			non détecté	ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP019	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP004	Conduits	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Mousse noire avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP005	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire avec poussières + peinture	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP006	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP008	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire avec poussières + matériau souple gris avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP012	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Mousse beige avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP013	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Joint	Mousse noire	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP014	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
				MOULINP015				
		Calorifugeage	Matériau fibreux jaune + toile blanche enduite + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP018	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP019	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Locaux vides-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Mousse noire avec poussières	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire avec poussières + peinture	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Bois en faible quantité non séparable + peinture en vrac	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Gaines vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux bleu en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit VO	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Mousse noire avec poussières + matériau souple gris avec poussières	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Mousse beige avec poussières	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse noire	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Demi-Paliers
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Calorifugeage	Matériau fibreux jaune + toile blanche enduite + peinture non séparable	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	18/12/2017	GOLIAS Thomas
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

11 rue de la Fayette - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11941
Date des états de parties
Révisé(e) sur www.cofrece.fr

Ce rapport est un document confidentiel. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54708 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est un document confidentiel. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.

Client : AGENCE EDF EIP- IONVILLE MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 78900 LES ALLUETS LE ROI	Prélèvement : Commande ITGA : IT017-12940 Schéma ITGA : IT13712 34708 Réq au laboratoire : 29/12/2017
---	---

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -03
Quai client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -03 - 53 A 101 SQUARE DE CARBAYE Y7190
Effet/Item	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 000 / Bâchage collectif - Grandeur des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vides entiers Mur C Enduit - Solivage
Description ITGA	Enduit gis au vrac / Plâtre

Préparation :
 Méthode de Sapon à fibre représentative de l'échantillon
 (par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - Imagerie numérique, réalisation de préparations sur grille de microscopie électronique à transmission (TEM) ou IT (SEM))

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties antérieures de la norme NF X 43-040)

Résultat :

Pré-test Analytique	Technique utilisée et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de certification
• Débit gis au vrac + pontons non séparés	META le 29/12/2017	Absence de fibres	---	3

Véifié par : Guyrène LICOINE - Responsable Laboratoire

Ce rapport est un document confidentiel. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.

Page 1/1

11 rue de la Fayette - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11941
Date des états de parties
Révisé(e) sur www.cofrece.fr

Ce rapport est un document confidentiel. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54709 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est un document confidentiel. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.

Client : AGENCE EDF EIP- IONVILLE MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 78900 LES ALLUETS LE ROI	Prélèvement : Commande ITGA : IT017-12940 Schéma ITGA : IT13712 34709 Réq au laboratoire : 29/12/2017
---	---

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -03
Quai client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -03 - 53 A 101 SQUARE DE CARBAYE Y7190
Effet/Item	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN 000 / Bâchage collectif - Grandeur des zones impactées - Locaux communs - Ensemble des éléments impactés / Locaux vides entiers Plafond Enduit - Plâtre
Description ITGA	Enduit gis au vrac / Plâtre

Préparation :
 Méthode de Sapon à fibre représentative de l'échantillon
 (par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - Imagerie numérique, réalisation de préparations sur grille de microscopie électronique à transmission (TEM) ou IT (SEM))

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties antérieures de la norme NF X 43-040)

Résultat :

Pré-test Analytique	Technique utilisée et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de certification
• Débit gis au vrac + pontons non séparés	META le 29/12/2017	Absence de fibres	---	3

Véifié par : Guyrène LICOINE - Responsable Laboratoire

Ce rapport est un document confidentiel. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54730 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport le concerne par les modalités sus-citées.

Client :
AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : /0017-12040
Échantillon ITGA : IT151732-34730
Roya au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77310 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN E02 / Bétonné collé / - Ensemble des zones inspectées - Lattes cimentées - Ensemble des éléments inspectés / Lattes côté vitrage Casse à la main
Description ITGA	Matériau gris en vrac avec fibres visibles

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) - pas de traitement thermique ou chimique

Technique Analytique :
Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée ISO 348 - impératif 2)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre de prélèvements
Matériau gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 20/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Qualitative	2

Validé par : Guyot LICOINE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client et non à l'expert. Ce rapport ne peut pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Pour davantage d'informations sur les conditions de validité de ce rapport, veuillez consulter le site internet de l'expert.



RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54731 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport le concerne par les modalités sus-citées.

Client :
AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : /0017-12040
Échantillon ITGA : IT151732-34731
Roya au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77310 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN E02 / Bétonné collé / - Ensemble des zones inspectées - Lattes cimentées - Ensemble des éléments inspectés / Lattes côté vitrage Casse à la main
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Électronique à Transmission Analytique (META) - broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 204)

Technique Analytique :
Microscope Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-010)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre de prélèvements
Matériau gris en vrac, hétérogène - peinture non identifiable	META le 02/01/2018	Absence de fibres	---	2

Validé par : Guyot LICOINE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client et non à l'expert. Ce rapport ne peut pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Pour davantage d'informations sur les conditions de validité de ce rapport, veuillez consulter le site internet de l'expert.


 Parc Eblé - Bât. R - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
 57500 SAINT-QUERENNE LESZIC
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 42
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947

 Unité de travail parties
 séparées sur www.COFRAC.fr

Le Responsable de l'essai valide le formalisme des informations sur le modèle d'essai issu de son habilitation qui est conforme au § 2.2.1.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54712 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z par Traversette
 19590 LES ALUJETS LEZICI

Prélèvement :
 Commande ITGA : /0017-12040
 Echantillon ITGA : IT151712-54712
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN E303 / Bataillard collé - Entente des zones inspectées - Lacsau cimentaire - Entente des éléments inspectés / Lacsau vide-entente Peltex vide-entente ZONE VITACOLLAGE
Description ITGA	Masse sans ciment possible

Préparation :
 Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META), tirage mécanique, réalisation de
 poissières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Procédure Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Masse sans ciment possible	META le 29/12/2017	Absence de fibres	---	1

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire



Le Responsable de ce rapport d'essai valide que tous les renseignements - en regard de tout ou partie - sont exacts et conformes à la réalité. Les données publiées dans ce rapport de travail ne constituent pas une garantie, garantie d'absence ou d'absence de défaut.


 Parc Eblé - Bât. R - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
 57500 SAINT-QUERENNE LESZIC
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 42
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947

 Unité de travail parties
 séparées sur www.COFRAC.fr

Le Responsable de l'essai valide le formalisme des informations sur le modèle d'essai issu de son habilitation qui est conforme au § 2.2.1.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54713 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z par Traversette
 19590 LES ALUJETS LEZICI

Prélèvement :
 Commande ITGA : /0017-12040
 Echantillon ITGA : IT151712-54713
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN E303 / Bataillard collé - Entente des zones inspectées - Lacsau cimentaire - Entente des éléments inspectés / Lacsau vide-entente Peltex vide-entente ZONE VITACOLLAGE
Description ITGA	Masse sans ciment possible / Peinture

Préparation :
 Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META), tirage mécanique, réalisation de
 poissières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Procédure Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
MASSE SANS CIMENT POSSIBLE + peinture	META le 29/12/2017	Absence de fibres	---	1

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire



Le Responsable de ce rapport d'essai valide que tous les renseignements - en regard de tout ou partie - sont exacts et conformes à la réalité. Les données publiées dans ce rapport de travail ne constituent pas une garantie, garantie d'absence ou d'absence de défaut.

itga Ingénierie et Qualité

Rue Edouard - Bât. R - Rue de la Porte Naine - CS d'AMBAZ
57500 SAINT-QUERENNE LEZ-LECK
Tél : 03 21 33 41 44
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Unité des échantillons
Révisibles sur www.COFRAC.fr

COFRAC
ESSAIS

Le Responsable de l'activité est accrédité par le COFRAC. L'unité est accréditée par le COFRAC qui est membre de la COFRAC.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54714 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport le concerne par la méthode norme NF EN 12454-2

Client :
AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59590 LES ALLUETS-LEZ-NOI

Prélèvement :
Commande ITGA : /0017-12040
Échantillon ITGA : IT151732-54714
Roya ou laboratoire fr : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77310 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN E307 / Bateau collant - Echantillon des zones inspectées - Lacsas composites - Echantillon des éléments inspectés / Lacsas collant-Panels bois-Panels
Description ITGA	Bois en faible quantité / Peinture en noir

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
(par une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
poudres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-010)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Bois en faible quantité non séparables / peinture en noir	META le 29/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par : Guyot LICOINE - Responsable Laboratoire



Le Responsable de ce rapport d'essai est accrédité par le COFRAC. L'unité est accréditée par le COFRAC qui est membre de la COFRAC. L'unité est accréditée par le COFRAC qui est membre de la COFRAC.

Page 1 / 1

itga Ingénierie et Qualité

Rue Edouard - Bât. R - Rue de la Porte Naine - CS d'AMBAZ
57500 SAINT-QUERENNE LEZ-LECK
Tél : 03 21 33 41 44
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Unité des échantillons
Révisibles sur www.COFRAC.fr

COFRAC
ESSAIS

Le Responsable de l'activité est accrédité par le COFRAC. L'unité est accréditée par le COFRAC qui est membre de la COFRAC.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54715 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport le concerne par la méthode norme NF EN 12454-2

Client :
AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59590 LES ALLUETS-LEZ-NOI

Prélèvement :
Commande ITGA : /0017-12040
Échantillon ITGA : IT151732-54715
Roya ou laboratoire fr : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77310 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN E307 / Bateau collant - Echantillon des zones inspectées - Lacsas composites - Echantillon des éléments inspectés / Lacsas collant-Panels bois-Panels
Description ITGA	Peinture en noir

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
(par une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
poudres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-010)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Peinture en noir	META le 29/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par : Guyot LICOINE - Responsable Laboratoire



Le Responsable de ce rapport d'essai est accrédité par le COFRAC. L'unité est accréditée par le COFRAC qui est membre de la COFRAC. L'unité est accréditée par le COFRAC qui est membre de la COFRAC.

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54716 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est contractuel et ne peut être communiqué qu'au destinataire par le laboratoire.

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z Ier Traversée
 19590 LES ALUJETS-LENGI

Prélèvement :
 Commande ITGA : /0017-12040
 Échantillon ITGA : IT151712-54716
 Réça au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Échantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-E3 / Gisement collé / Entente des zones inspectées - Lacsas communs - Entente des éléments inspectés / Lacsas collés - Entente Mur 2 Entente - Poutres
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :

Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 (par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-010)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac = plâtreux non identifiable	META le 00/12/2017	Absence des fibres	---	2

Validé par : Guyot LECORNE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client qui s'engage à garantir l'exactitude des données fournies. Le laboratoire ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données fournies. Les données sont données en l'état et ne peuvent être utilisées pour d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies.

02/01/2018

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54717 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est contractuel et ne peut être communiqué qu'au destinataire par le laboratoire.

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z Ier Traversée
 19590 LES ALUJETS-LENGI

Prélèvement :
 Commande ITGA : /0017-12040
 Échantillon ITGA : IT151712-54717
 Réça au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Échantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-E3 / Gisement collé / Entente des zones inspectées - Lacsas communs - Entente des éléments inspectés / Gisement collés - Entente Mur 2 Entente - Poutres
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :

Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 (par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-010)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac = plâtreux non identifiable	META le 26/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par : Guyot LECORNE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client qui s'engage à garantir l'exactitude des données fournies. Le laboratoire ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données fournies. Les données sont données en l'état et ne peuvent être utilisées pour d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies.

02/01/2018

Page 1 / 1


 Parc Eblérou - Bât. R - Rue de la Porte Naine - CS d'AMBAZ
 57500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ORCHES
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 35 41 42
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947
 Unité des échantillons
 Répertoriés sur www.COFRAC.fr



Le Responsable de l'essai valide le contenu des informations relatives à l'essai. L'essai s'effectue sur l'échantillon qui est remis par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54718 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z des Traversées
 19590 LES ALUJETS-LE-NOI

Prélèvement :
 Commande ITGA : /0017-12040
 Echantillon ITGA : IT151732-54718
 Réça au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-POLY / Bétonnet collé - Echantillon des zones inspectées - Lattes cimentaires - Echantillon des éléments inspectés / Lattes vides-ciments Cimentifs Concrets VC
Description ITGA	Matériau gris en vrac avec fibres visibles

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou chimique

Technique Analytique :
 Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HGG 348 - opérative 2)

Résultat :


Procédure Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre de prélèvements
Matériau gris en vrac avec fibres visibles	HGG 348 le 26/12/2017	Présence de fibres d'actinolite	Chrysolite	2

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire



Le Responsable de ce rapport s'engage à garantir que les analyses ont été effectuées conformément à la réglementation en vigueur et que les résultats sont fiables et représentatifs de l'échantillon.
 Tout échantillon remis doit être remis en l'état. Les échantillons sont conservés pendant un délai de 30 jours après l'essai.

Page 1 / 3


 Parc Eblérou - Bât. R - Rue de la Porte Naine - CS d'AMBAZ
 57500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ORCHES
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 35 41 42
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947
 Unité des échantillons
 Répertoriés sur www.COFRAC.fr



Le Responsable de l'essai valide le contenu des informations relatives à l'essai. L'essai s'effectue sur l'échantillon qui est remis par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54719 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z des Traversées
 19590 LES ALUJETS-LE-NOI

Prélèvement :
 Commande ITGA : /0017-12040
 Echantillon ITGA : IT151732-54719
 Réça au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-POLY / Bétonnet collé - Echantillon des zones inspectées - Lattes cimentaires - Echantillon des éléments inspectés / Lattes vides-ciments Pelles vides-ciments 201E (Echantillon)
Description ITGA	Masse sans ciment possible / Matériau souple gris avec poussières

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : langage recoupage, réalisation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
 Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Procédure Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre de prélèvements
Masse sans ciment possible / Matériau souple gris avec poussières	META le 26/12/2017	Absence de fibres	---	2

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire



Le Responsable de ce rapport s'engage à garantir que les analyses ont été effectuées conformément à la réglementation en vigueur et que les résultats sont fiables et représentatifs de l'échantillon.
 Tout échantillon remis doit être remis en l'état. Les échantillons sont conservés pendant un délai de 30 jours après l'essai.

Page 1 / 3

itga Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESZOK
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Unité des travaux de pontes
Reparties sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54720 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport le concerne par la responsabilité de l'analyse.

Client :
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : /70717-12900
Échantillon ITGA : IT151712-54720
Roya ou laboratoire fr : 28/12/2017

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77310 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-POLY / Bataillard collé-Échantillon des zones inspectées - Lacsau cimentaire - Échantillon des éléments inspectés / Lacsau colle-ciments Pétros vides-collés 2016 VITAMINOL
Description ITGA	Mousse beige avec poils/brins

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META), broyage mécanique, reconstitution de
poils/brins sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Procedur Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Mousse beige avec poils/brins	META le 29/12/2017	Absence des fibres	---	3

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client qui s'engage à nous en informer. Ce rapport ne peut pas être considéré comme une responsabilité de l'analyse.
Tout document publié dans ce cadre de travail est communiqué sous réserve de la présence d'un accord écrit préalable à son utilisation.

Page 1 / 1

itga Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESZOK
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Unité des travaux de pontes
Reparties sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54721 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport le concerne par la responsabilité de l'analyse.

Client :
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : /70717-12900
Échantillon ITGA : IT151712-54721
Roya ou laboratoire fr : 28/12/2017

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77310 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-POLY / Bataillard collé-Échantillon des zones inspectées - Lacsau cimentaire - Échantillon des éléments inspectés / Lacsau colle-ciments Pétros vides-collés 2016 VITAMINOL
Description ITGA	Mousse rose

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META), broyage mécanique, reconstitution de
poils/brins sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Procedur Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Mousse rose	META le 29/12/2017	Absence des fibres	---	3

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client qui s'engage à nous en informer. Ce rapport ne peut pas être considéré comme une responsabilité de l'analyse.
Tout document publié dans ce cadre de travail est communiqué sous réserve de la présence d'un accord écrit préalable à son utilisation.

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54722 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est contracté par le bénéficiaire auprès de l'expert.

Client :

AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 19590 LES ALUJETS LEZICI

Prélèvement :

Commande ITGA : /0017-12900
 Echantillon ITGA : IT151732-54722
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-E3 / Batareux collé-III - Ensemble des zones inspectées - Lacsou, côté est-ouest - Ensemble des éléments inspectés / Lacsou, côté est-ouest Pâtis-vitres vitelles Peinture
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Méthode de Sapon à fibre membratoire de (M)qualité
 (pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : séchage mécanique, réhydratation de
 poudres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-020)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Peinture en vrac	META le 00/12/2017	Absence des fibres	---	2

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client. L'expert ne peut pas être considéré comme responsable de l'analyse. Les données publiées dans ce rapport de travail ne constituent pas une garantie de résultat et ne sont pas destinées à être utilisées.

Page 1 / 3

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54723 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est contracté par le bénéficiaire auprès de l'expert.

Client :

AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 19590 LES ALUJETS LEZICI

Prélèvement :

Commande ITGA : /0017-12900
 Echantillon ITGA : IT151732-54723
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Qualité client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-E3 / Batareux collé-III - Ensemble des zones inspectées - Lacsou, côté est-ouest - Ensemble des éléments inspectés / Dessin-Pâtis Mur à Escalier - Peinture
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Méthode de Sapon à fibre membratoire de (M)qualité
 (pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : séchage mécanique, réhydratation de
 poudres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-020)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit gris en vrac / peinture non inspectée	META le 20/12/2017	Absence des fibres	---	3

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client. L'expert ne peut pas être considéré comme responsable de l'analyse. Les données publiées dans ce rapport de travail ne constituent pas une garantie de résultat et ne sont pas destinées à être utilisées.

Page 2 / 3

itga Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESDIN
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Unité des échantillons
Essais sur www.COFRAC.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54734 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est destiné à l'usage de la clientèle et ne constitue pas un avis de conseil. L'essai effectué par l'expert n'est qu'un résultat qui est soumis par le client.

Client :
AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : /0017-12900
Échantillon ITGA : IT151732-54726
Roya au laboratoire le : 26/12/2017

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Quai de chargement	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -02 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Échantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-02 / Bâtaent collectif - Ensemble des zones inspectées - Lacaux, vide-entures - Ensemble des éléments inspectés / Lacaux vide-entures Carrelés Conduits VD
Description ITGA	Matériau gris en faible quantité en vrac, avec fibres visibles aux inspections / Peinture en faible quantité

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Optique, Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou chimique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HGG 348 - opérative 2)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles aux inspections + peinture en faible quantité non inspectée	HGG le 02/01/2018	Absence de fibres d'amiante	Chrysole	2

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire

Le présent rapport est un document confidentiel qui ne doit être communiqué qu'à la personne ou à la personne désignée par le client. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'expert est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'expert est formellement interdite.

itga Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESDIN
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Unité des échantillons
Essais sur www.COFRAC.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT151732-54735 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est destiné à l'usage de la clientèle et ne constitue pas un avis de conseil. L'essai effectué par l'expert n'est qu'un résultat qui est soumis par le client.

Client :
AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : /0017-12900
Échantillon ITGA : IT151732-54725
Roya au laboratoire le : 26/12/2017

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -E3
Quai de chargement	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -02 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Échantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-02 / Bâtaent collectif - Ensemble des zones inspectées - Lacaux, vide-entures - Ensemble des éléments inspectés / Lacaux vide-entures Plancher Color/Poutrelles
Description ITGA	Matériau fibreux blanc / Toile blanche enduite / Peinture

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-010)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Matériau fibreux blanc + toile blanche enduite + peinture non inspectée	META le 29/12/2017	Absence de fibres	---	1

Validé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire

Le présent rapport est un document confidentiel qui ne doit être communiqué qu'à la personne ou à la personne désignée par le client. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'expert est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'expert est formellement interdite.



Parc Eclairé - Bât. K - Rue de la Porte Noire - CS d'AMBAZ
13740 SAINT-VICTOIRE-LEZ-TOUR
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 35 44 44
www.igpa.fr



Accréditation n° 11947
Site des clients partenaires
Disponibles sur www.COFRAC.fr

Le responsable de l'essai s'engage de la réalisation des opérations décrites sur ce rapport. Celui-ci ne peut être considéré que comme un guide et ne constitue pas un contrat.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-54726 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport concerne le contacte par les laboratoires suivants :

<p>Client : AGENCE SHI EOP- COMPTES MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. a RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 19590 LES ALUJETS LE NOY</p>	<p>Prélèvement : Commande ITGA : /0017-123040 Échantillon ITGA : IT151712-34726 Roya ou laboratoire le : 20/12/2017</p>
---	--

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN -03
Adresse client	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-03 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Échantillon	DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN-03 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inspectées - Locaux vide-ordures - Ensemble des éléments inspectés / Locaux vide-ordures Pelles vide-ordures Pellets
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META), nettoyage mécanique, réalisation de
- supports sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Peinture en vrac	META le 29/12/2017	Absence non détectée	---	3

Véhiculé par : Guyot & LICOINE - Responsable Laboratoire



Le responsable de ce rapport s'engage de la réalisation des opérations décrites sur ce rapport. Celui-ci ne peut être considéré que comme un guide et ne constitue pas un contrat.
Les données publiées dans ce rapport ont été vérifiées et sont conformes à la réglementation en vigueur.

Page 1 / 3

ATTESTATION(S)

Allianz 

ALLIANZ IARD
Division Assurance Entreprise
One avenue F.M. DE
35, Boulevard Charles de Gaulle
92811 BOULVAZAN CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°08807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, modifié aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Plans d'épargne au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Repérage d'humidité avant transaction, contrôle périodique
 - Repérage d'humidité avant / après travaux et détection amiable
 - Diagnostic d'humidité sur supports bitumineux ou similaires
 - Contrôle technique amiable
 - Repérage de plomb avant / après travaux et détection
 - Diagnostic amiable parties privatives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par année et 1 900 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016


Pour la copropriété



CERTIFICAT DE COMPETENCES


Aucun document disponible

DERNIER DEMI PALIER

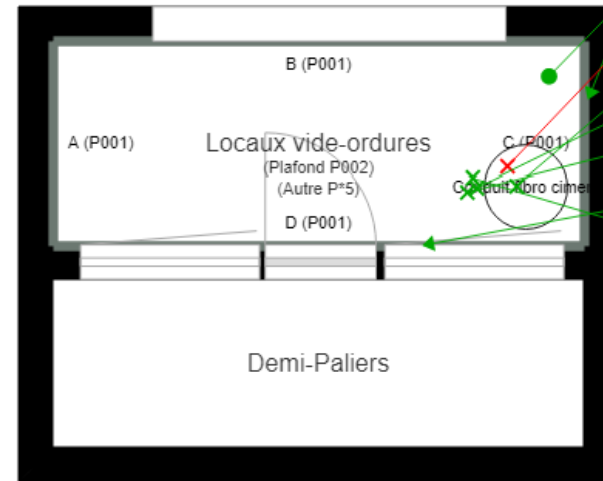

- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP001
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP002
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP003
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP004
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP005
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP006
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP007
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP008

PREMIER DEMI PALIER

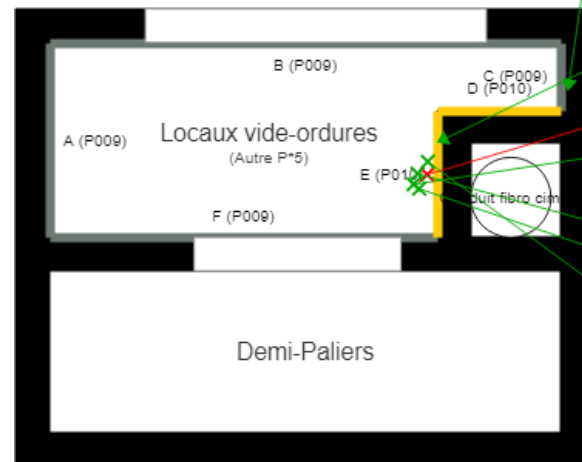


- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP009
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP010
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP011
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP012
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP013
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP014
- DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULINP015

LOCAL VO EXTERIEUR

DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN P017

DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN P019

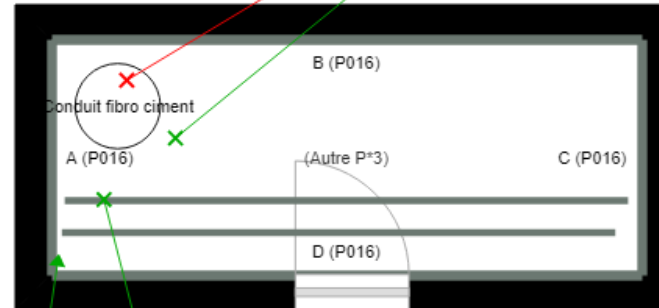

DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN P016

DAMMARIE LES LYS - 100 RUE DU MOULIN P018

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés