



GM Diagnostics  
50, le Poids de Fer  
18320 Jouet sur l'Aubois

tél : 02 48 76 32 50  
fax/rép : 02 48 76 32 51  
mobile : 06 84 53 97 18

mel : info@le-gaz.com

## Constat de risques d'exposition au plomb

Pour : Location

Coordonnées diverses

Signataires du rapport

Opérateur de repérage


DIOP Papa Aly

Rapport n° :

34217\_O770266PAU0001

Création du Rapport 05/09/2016

Date de visite 05/09/2016

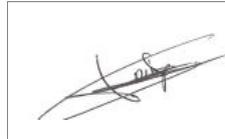

Informations générales

R. Bou Fayssal certifié PCR

Méthode d'analyse : XRF  
marque d'appareil : Oxford Instrument  
type : Horizon Pbi n° 65  
Source Cd 109  
Activité : 740mBq  
N° source : CD 1094416  
N° NIST : 050438  
Date : 31/01/2012

Lieu du repérage

Type d'unité structurelle

3 RUE HAUTE

Entrée : ; Niv : RdCh

77650 LONGUEVILLE

O770266

appartement

Propriétaire

Donneur d'ordre

OPH 77

10, Avenue Charles Peguy

BP 114

77000 MELUN

0164141477

Propriétaire

Selon l'arrêté du 19 août 2011, applicable au 1er janvier 2012 et remplaçant l'arrêté du 25 avril 2006, relatif au constat de risque d'exposition au plomb d'après la directive européenne 98/34/CE du 22 juin 1998 et vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1334-5 à L.1334-10 et R.1334-10 à R.1334-12

les résultats ne se rapportent

- qu'aux parties de l'immeuble pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur
- qu'aux éléments de construction accessibles lors de l'intervention de ce dernier

Résultats

mesures positives = 19  
total mesures = 266

CREP : logement occupé sans enfant

Sommaire

- Page 1 : Données générales
- Page 2 à n : mesures par local et conclusion
- Page 2+n : liste des mesures
- Page 3+n : Notice d'information
- Page 4+n : glossaire

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA  
CERTIFICATION 4, route de la noue 91190 Gif-sur-Yvette



liste des locaux visités et non visités

25/01/2018

Numéro 34 217

adresse	Code de l'unité diagnostiquée
3 RUE HAUTE	O770266PAU0001

Si des locaux n'ont pas été visités, l'opérateur mentionne, à l'attention du propriétaire, que les obligations réglementaires prévues ne sont pas remplies |

voir ci-après les locaux éventuellement non visités

Accessible	N° Ordre Local	Libellé Local	Niveau
oui	10	entrée	
oui	20	WC	
oui	30	dégagement	
oui	40	cuisine	
oui	50	Séjour	
oui	60	Escaliers	
oui	70	Palier	
oui	80	Chambre 1	
oui	90	Chambre 2	
oui	100	salle de bains	
oui	110	escaliers	
oui	120	Combles	
oui	130	Couloir caves	
oui	140	cave 1	
oui	150	Cave 2	
oui	160	Cave 3	

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 2 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018


Liste des mesures négatives (en vert) et positives (en rouge)

Pour :

N° : *date visite :*

05/09/2016

Croquis type

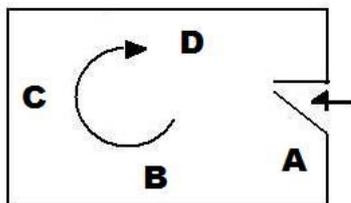

étalonnage de l'appareil de mesure

Etage : RdCh N° ordre : 0

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
		étalon-0	étalon		peinture	2	1.40			sans incidence

Local : entrée

Etage : N° ordre : 10

N°	zone	Comp	Unité diag				Résultat		Observation
2	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.22	0	-
3	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.18	0	-
4	A	Porte-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet			0	-
5	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.55	0	-
6	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.61	0	-
7	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.25	0	-
8	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.32	0	-
9	C	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	-
10	C	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	-
11	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.97	0	-
12	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.31	0	-
13	D	Porte-1-0	ébrasement	bois	peinture		12.70	EU	2
14	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	-
15	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	-
16	Plafd	plafond-0	plafd	plâtre	peinture	milieu	0.34	0	-
17	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.04	0	-

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 3 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
18	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.90		0	-
19	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.36		0	-
20	A	Porte-1-0	ébrasement	bois	peinture		0.00		0	-
21	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
22	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
23	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.75		0	-
24	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.20		0	-
25	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.86		0	-
26	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.94		0	-
27	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.48		0	-
28	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.25		0	-
29	Plafd	plafond-0	plafd	plâtre	peinture	milieu	0.22		0	-
30	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.97		0	-

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
31	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.91		0	-
32	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.88		0	-
33	A	Porte-1-0	ébrasement	bois	peinture		12.90	EU	2	-
34	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
35	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
36	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.81		0	-
37	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.68		0	-
38	B	Escalier-1-0	main courante	bois	peinture		0.00		0	-
39	B	Escalier-1-0	marche	bois	peinture		0.00		0	-
40	B	Escalier-1-0	contre marche	bois	carrelage		0.00		0	-
41	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.87		0	-
42	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.91		0	-
43	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.79		0	-
44	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.88		0	-
45	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		10.34	EU	2	-
46	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
47	E	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.89		0	-
48	E	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.92		0	-

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 4 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

49	E	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
50	E	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		9.14	EU	2	_
51	F	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.95		0	_
52	F	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.84		0	_
53	F	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
54	F	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
55	F	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
56	F	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_

Local : cuisine

Etage : N° ordre : 40

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
57	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.00		0	_
58	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.01		0	_
59	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
60	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		7.90	EU	2	_
61	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
62	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
63	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.05		0	_
64	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.02		0	_
65	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.06		0	_
66	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.05		0	_
67	C	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet				0	_
68	C	fenêtre-1-0	ébrasement	bois	peinture		13.40	EU	2	_
69	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.11		0	_
70	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.14		0	_

Local : Séjour

Etage : N° ordre : 50

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
71	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.09		0	_
72	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.70		0	_
73	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
74	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		11.00	EU	2	_
75	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
76	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
77	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.22		0	_
78	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.82		0	_
79	B	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet				0	_

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 5 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

80	B	fenêtre-1-0	ébrasement	bois	peinture		10.48	EU	2	_
81	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.71		0	_
82	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.56		0	_
83	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.72		0	_
84	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.44		0	_

Local : Escaliers

Etage : N° ordre : 60

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
85	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.58		0	_
86	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.98		0	_
87	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
88	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
89	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
90	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
91	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.59		0	_
92	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.20		0	_
93	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.04		0	_
94	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.64		0	_
95	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.04		0	_
96	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.26		0	_

Local : Palier

Etage : N° ordre : 70

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
97	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.78		0	_
98	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.12		0	_
99	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
100	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
101	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
102	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
103	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.24		0	_
104	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.37		0	_
105	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		9.40	EU	2	_
106	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		19.50	EU	2	_
107	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
108	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
109	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.26		0	_
110	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.70		0	_

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 6 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

111	C	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		10.50	EU	2	_
112	C	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		12.90	EU	2	_
113	C	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
114	C	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
115	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.14		0	_
116	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.57		0	_
117	D	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet				0	_
118	D	fenêtre-1-0	ébrasement	bois	peinture		12.40	EU	2	_
119	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.45		0	_

Local : Chambre 1

Etage : N° ordre : 80

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
120	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.66		0	_
121	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.53		0	_
122	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		12.25	EU	2	_
123	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		10.23	EU	2	_
124	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
125	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
126	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.55		0	_
127	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.14		0	_
128	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.99		0	_
129	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.14		0	_
130	C	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet				0	_
131	C	fenêtre-1-0	ébrasement	bois	peinture		12.40	EU	2	_
132	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.87		0	_
133	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.74		0	_
134	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.37		0	_

Local : Chambre 2

Etage : N° ordre : 90

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
135	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.55		0	_
136	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.12		0	_
137	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		14.30	EU	2	_
138	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		9.70	EU	2	_
139	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
140	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
141	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.03		0	_

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 7 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

142	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.16		0	_
143	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.08		0	_
144	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.08		0	_
145	C	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet				0	_
146	C	fenêtre-1-0	ébrasement	bois	peinture		7.49	EU	2	_
147	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.53		0	_
148	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.63		0	_
149	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.53		0	_

Local : salle de bains

Etage : N° ordre : 100

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
150	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.05		0	_
151	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.94		0	_
152	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
153	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
154	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
155	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
156	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.76		0	_
157	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.33		0	_
158	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.45		0	_
159	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.47		0	_
160	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.70		0	_
161	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.61		0	_
162	D	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet				0	_
163	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.64		0	_

Local : escaliers

Etage : N° ordre : 110

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
164	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.17		0	_
165	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.87		0	_
166	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
167	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
168	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	_
169	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	_
170	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.52		0	_
171	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.15		0	_
172	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.17		0	_

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 8 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

173	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.57	0	–
174	C	Escalier-1-0	main courante	bois	peinture		0.00	0	–
175	C	Escalier-1-0	marche	bois	peinture		0.00	0	–
176	C	Escalier-1-0	contre marche	bois	carrelage		0.00	0	–
177	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.40	0	–
178	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.62	0	–
179	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	–
180	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	–
181	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	–
182	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	–
183	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.64	0	–

Local : Combles

Etage : N° ordre : 120

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
184	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.19	0	–	
185	A	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.22	0	–	
186	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	–	
187	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	–	
188	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	–	
189	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	–	
190	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.85	0	–	
191	B	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.56	0	–	
192	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.43	0	–	
193	C	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.45	0	–	
194	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.35	0	–	
195	D	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.36	0	–	
196	D	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet			0	–	
197	D	fenêtre-1-0	ébrasement	bois	peinture		0.00	0	–	
198	E	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.64	0	–	
199	E	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.64	0	–	
200	F	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	bas	0.55	0	–	
201	F	mur-0	mur	plâtre	tapisserie	haut	0.45	0	–	

Local : Couloir caves

Etage : N° ordre : 130

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
202	A	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.05	0	–	
203	A	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.88	0	–	

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 9 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

204	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	-
205	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	-
206	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00	0	-
207	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00	0	-
208	B	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.07	0	-
209	B	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.31	0	-
210	C	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.55	0	-
211	C	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.78	0	-
212	D	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.99	0	-
213	D	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.56	0	-
214	E	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.35	0	-
215	E	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.92	0	-
216	F	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.86	0	-
217	F	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.09	0	-
218	G	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.75	0	-
219	G	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.34	0	-
220	H	mur-0	mur	plâtre	peinture	bas	0.98	0	-
221	H	mur-0	mur	plâtre	peinture	haut	0.39	0	-

Local : cave 1

Etage : N° ordre : 140

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
222	A	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.27		0	-
223	A	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.94		0	-
224	B	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.23		0	-
225	B	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.28		0	-
226	C	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.85		0	-
227	C	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.00		0	-
228	C	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
229	C	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
230	C	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
231	C	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
232	D	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.17		0	-
233	D	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.74		0	-
234	Plafd	plafond-0	plafd	non peint	sans objet	milieu	0.45		0	-
235	Planc	plancher-0	planc	non peint	sans objet	milieu	0.09		0	-

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 10 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
236	A	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.56		0	-
237	A	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.56		0	-
238	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
239	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
240	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
241	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
242	B	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.13		0	-
243	B	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.14		0	-
244	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
245	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
246	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
247	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
248	C	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.15		0	-
249	C	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.79		0	-
250	D	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.34		0	-
251	D	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.59		0	-
252	Plafd	plafond-0	plafd	non peint	sans objet	milieu	0.99		0	-
253	Planc	plancher-0	planc	non peint	sans objet	milieu	0.01		0	-

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Cplm	Observation
254	A	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.47		0	-
255	A	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.13		0	-
256	B	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.29		0	-
257	B	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.31		0	-
258	C	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.00		0	-
259	C	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.68		0	-
260	C	fenêtre-1-0	barreaux	acier	peinture		0.00		0	-
261	C	fenêtre-1-0	ébrasement	bois	peinture		0.00		0	-
262	C	fenêtre-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	-
263	C	fenêtre-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	-
264	D	mur-0	mur	pierre	brut	bas	0.19		0	-
265	D	mur-0	mur	pierre	brut	haut	0.52		0	-
266	Plafd	plafond-0	plafd	non peint	sans objet	milieu	0.22		0	-

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 11 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 12 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

# Quelques extraits et définitions des règles

## Article L1334-9

(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## Article L1334-10

(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.

### 6. Identification des unités de diagnostic

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

### 9. Description de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb

L'état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées.

Pour décrire l'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb, l'auteur du constat a le choix entre es 4 catégories suivantes :

- non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;
- non dégradé ;
- état d'usage, c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;
- dégradé, c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérencence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

### 10. Classement des unités de diagnostic

Concentration en plomb inférieure au seuil : classe 0

Concentration en plomb supérieure au seuil :

non dégradé ou non visible :	classe 1
état d'usage :	classe 2
dégradé :	classe 3

## ANNEXE 4

### FACTEURS DE DÉGRADATION DU BÂTI

Les facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par l'auteur du constat de risque d'exposition au plomb sont les suivants :

1. Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
2. L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
3. Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ;
4. Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce ;
5. Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 13 sur 16


affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

ces croquis ne peuvent, en aucun cas, servir pour établir des quantitatifs et ne sauraient avoir d'autres usages que dans le cadre de ce rapport

Sous Ensemble :

O770266PAU0001

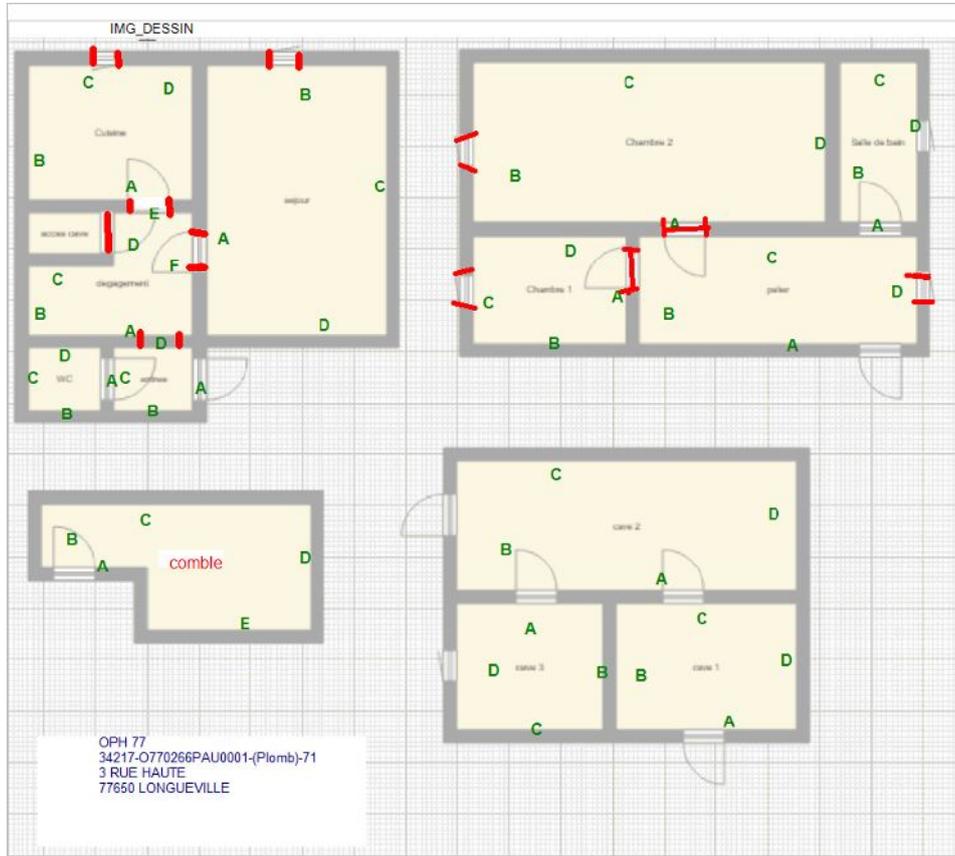

25/01/2018

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 14 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018

**ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier – 13008 Marseille, attestons par la présente que la Société :

GM DIAGNOSTICS  
50 Levet du poids de Fer  
18320 JOUET SUR L AUBOIS

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 80810459.

**ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:**

Assainissement autonome - collectif	Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Contrôle périodique amiante	Etat des lieux
Diagnostic Accessibilité	Etat parasitaire
Diagnostic acoustique	Etude thermique réglementaire RT 2005
Diagnostic amiante avant travaux / démolition	Etude thermique réglementaire RT 2012
Diagnostic amiante avant vente	Evaluation valeur vénale et locative
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux	Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic de performance énergétique	Infiltrométrie
Diagnostic gaz	Loi Boutin
Diagnostic humidité	Loi Carrez
Diagnostic légionellose	Millièmes
Diagnostic monoxyde de carbone	Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Diagnostic radon	Recherche de métaux lourds
Diagnostic sécurité piscine	Recherche de plomb avant travaux
Diagnostic Technique SRU	Risques naturels et technologiques
Diagnostic termites	Thermographie infrarouge
Dossier technique amiante	Vérification des équipements et installations incendie
DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb	

**La garantie du contrat porte exclusivement :**

- **Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,**
- **Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation**

Période de validité : **du 01/10/2015 au 30/09/2016**

**L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.**

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales

1 rue Daumier 13008 Marseille | 75 bd Haussmann 75008 Paris  
09 72 36 9000 | contact@cabinetcondorcet.com | www.cabinetcondorcet.com

SAS au capital de 50 000€ | RCS Marseille 494 253 982 | Immatriculation ORIAS 07 026 627 | www.orias.fr | Sous le contrôle de l'ACP | Autorité de contrôle Prudentiel | 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 15 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018



## 10.2- certification de l'opérateur



est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**DIOP Papa Aly**  
sous le numéro 15-568

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



### Amiante

Prise d'effet : 19/05/2015

Validité : 18/05/2020

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification



### DPE individuel

Prise d'effet : 08/09/2015

Validité : 07/09/2020

Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011



### Gaz

Prise d'effet : 15/06/2015

Validité : 14/06/2020

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.



### CREP

Prise d'effet : 20/05/2015

Validité : 19/05/2020

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011



### Termites

Prise d'effet : 20/05/2015

Validité : 19/05/2020

*Zone d'intervention : France métropolitaine*

Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011



### Electricité

Prise d'effet : 18/05/2015

Validité : 17/05/2020

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 16 sur 16

affaire n° : 34 217

imprimé 25/01/2018