

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Référence : RAAT_35LAP0002

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

Le 20/09/2021



Bien : Appartement

Adresse : 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE

Numéro de lot : 35LAP0002

Référence Cadastre : NC

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE
24 COURS DES DEUX PARCS 77420
CHAMPS-SUR-MARNE

DEMANDEUR

HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE
24 COURS DES DEUX PARCS 77420
CHAMPS-SUR-MARNE

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement Adresse : 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE Propriétaire : HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	Réf. Cadastre : NC Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui
--	--

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Date de visite : 20/09/2021

Opérateur de repérage : DURECU TANGUY

*Ce rapport ne peut être utilisé que dans son intégralité.
Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT Expertises et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé - tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts.*

Référence : RAAT_35LAP0002

1	Description de la mission	
1.1	Objet de la mission :	
<p>Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.</p> <p>Références de l'ordre de mission : RAAT_35LAP0002</p>		
1.2	Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :	
Propriétaire de l'immeuble :	HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	
Demeurant :	ANT. PARIS VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	
Représenté par :		
Commanditaire du repérage :	HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DURECU TANGUY	
Nom et adresse de l'entreprise :	SOCOBAT-EXPERTISES 54 rue gabriel péri 92120 MONTROUGE	
N° de Siret :	45307976600037	
RCP-compagnie-n° de police :	AXA - 5411202104	
1.3	Identification complète de l'immeuble concerné :	
Dénomination :	Bâtiment	
Adresse complète :	43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE	
Référence Cadastre :	NC	
1.4	Identification du Bâtiment concerné :	
Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiquée	Construction : Non communiquée
Fonction principale du bâtiment :	Appartement (Lot 35LAP0002)	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

Signataire du rapport	
Signature et Visa	Opérateur de repérage :
	DURECU TANGUY SOCOBAT-EXPERTISES Le 04/10/2021

SOMMAIRE

DESCRIPTION DE LA MISSION	2
OBJET DE LA MISSION :	2
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	2
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	2
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	2
SIGNATAIRE DU RAPPORT	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	6
PROGRAMME DE REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	6
Liste des zones présentant des similitudes d'ouvrages	7
RESULTATS DU REPERAGE	9
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
Liste des matériaux et produits repérés	10
Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante repérés	12
Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage	13
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	14
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	20
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	23
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	30
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	31

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

N° du local	Localisation	matériau	Etage	critère de décision	référence du prélèvement	Référence (ZPSO)
1	Entrée	Colle - Dalles de sol grise	RDC	Résultat d'analyse	P002	Z002
2	Séjour	Colle - Dalles de sol bleu	RDC	Résultat d'analyse	P003	
3	Chambre n°1	Colle - Dalles de sol gris foncée	RDC	Résultat d'analyse	P004	Z003
4	Chambre n°2	Colle - Dalles de sol gris foncée	RDC	Résultat d'analyse	P004	Z003
5	Chambre n°3	Colle - Dalles de sol gris foncée	RDC	Résultat d'analyse	P004	Z003
6	Dégagements	Colle - Dalles de sol grise	RDC	Résultat d'analyse	P002	Z002
7	Placard n°1	Colle - Dalles de sol grise	RDC	Résultat d'analyse	P002	Z002
8	Placard n°2	Colle - Dalles de sol grise	RDC	Résultat d'analyse	P002	Z002

Exclusions


Néant

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Faïence SDB et cuisine. Sols, murs et plafonds du logement.

Sens du repérage pour évaluer un local :

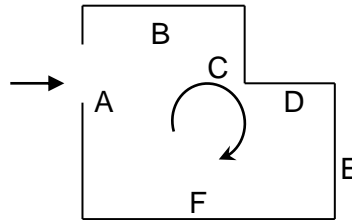

Remarques :

Les prélèvements et sondages ont été effectués dans des endroits peu visibles afin d'éviter au maximum les dégradations visuelles et matérielles. Ils ont été systématiquement surfactés et/ou rebouchés avec un enduit blanc. Par ailleurs ces prélèvements ont été effectués le plus souvent et autant que possible sur des parties déjà détériorées.

Objet et limites de la mission : _____

La Société SOCOBAT Expertises a été sollicitée afin d'effectuer un repérage avant travaux, sur les éléments constitutifs du bâtiment, en vue d'identifier et de localiser les matériaux ou produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble.

L'inspection porte sur les matériaux et produits des composants de la construction, avec dépose éventuelle de revêtement de sol et/ou plafond, démolition de coffrage, prélèvements et analyses, sans manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection.

Le maître d'ouvrage devant nous fournir l'accessibilité à l'ensemble des locaux et parties du bâtiment, les locaux n'ayant pu être visités feront l'objet d'une étude complémentaire.

Dans le cadre des futurs travaux qui nous ont été décrits, des prélèvements sur toute l'épaisseur des matériaux concernés ont été réalisés, tout en veillant à l'homogénéité des zones inspectées afin de ne pas effectuer de prélèvements inutiles.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Étage	N° du local
Entrée	RDC	1
Séjour	RDC	2
Chambre n°1	RDC	3
Chambre n°2	RDC	4
Chambre n°3	RDC	5
Dégagements	RDC	6
Placard n°1	RDC	7
Placard n°2	RDC	8
Placard n°3	RDC	9
Cuisine	RDC	10
Salle de Bains	RDC	11
WC	RDC	12
Balcon séjour	RDC	13

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Plancher Colle Carrelage beige (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine	Plancher	Colle - Carrelage beige	
Salle de Bains	Plancher	Colle - Carrelage beige	
WC	Plancher	Colle - Carrelage beige	

Z002 : Plancher Colle Dalles de sol grise (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	
Dégagements	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	
Placard n°1	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	
Placard n°2	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	

Z003 : Plancher Colle Dalles de sol gris foncée (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Chambre n°1	Plancher	Colle - Dalles de sol gris foncée	
Chambre n°2	Plancher	Colle - Dalles de sol gris foncée	
Chambre n°3	Plancher	Colle - Dalles de sol gris foncée	

Z004 : Murs cloison Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Séjour	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°1	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°2	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°3	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Dégagements	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°1	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°2	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Cuisine	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
Salle de Bains	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	
WC	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	

Z005 : Murs porteur Béton / Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Séjour	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°1	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°2	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Dégagements	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°1	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°2	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°3	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
Cuisine	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	
WC	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	

Z006 : Plancher haut Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Séjour	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°1	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°2	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°3	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Dégagements	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°1	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°2	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Placard n°3	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Cuisine	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
Salle de Bains	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	
WC	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	

5 Résultats du repérage
5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
Entrée	RDC	A et B	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		C et D	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	Oui	MND	
Séjour	RDC	Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol bleu	Résultat d'analyse (P003)	Oui	MND	
		A, G, H	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		B, C, D, E, F	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
Chambre n°1	RDC	B, C, D	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		A	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol gris foncée	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MND	
Chambre n°2	RDC	A	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		B, C, D	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol gris foncée	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MND	
Chambre n°3	RDC	A, B, C, D	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol gris foncée	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MND	
Dégagement	RDC	B	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		A, C, D	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	Oui	MND	
Placard n°1	RDC	A et B	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		C et D	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	Oui	MND	
Placard n°2	RDC	A, C, D	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		B	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	Oui	MND	
Placard n°3	RDC	A, B, C, D	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	MND	
Cuisine	RDC	A et D	Murs cloison	Enduit / Plâtre -	Résultat	Non	MND	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
				Peinture	d'analyse (P006)			
		C, D, E	Murs	Colle - Faïence 15/15 jaune	Résultat d'analyse (P009)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage beige	Résultat d'analyse (P001)	Non	MND	
		B, C, E, F, G, H	Murs porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Non	MND	
Salle de Bains	RDC	A, B, C, D, E, F	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage beige	Résultat d'analyse (P001)	Non	MND	
		C et D	Murs	Colle - Faïence 15/15 blanche	Résultat d'analyse (P010)	Non	MND	
WC	RDC	D	Mur porteur	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		A, B, C	Murs cloison	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Plafond	Plancher haut	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	MND	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage beige	Résultat d'analyse (P001)	Non	MND	

5.3 Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante repérés

Eléments contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	référence du prélèvement	état de dégradation abrégé	(AVT2019) Quantification
1	Entrée	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	P002	MND	
2	Séjour	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol bleu	Résultat d'analyse (P003)	P003	MND	
3	Chambre n°1	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol gris foncée	Résultat d'analyse (P004)	P004	MND	

Amiante

N° Local	Local	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	référence du prélèvement	état de dégradation abrégé	(AVT2019) Quantification
4	Chambre n°2	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol gris foncée	Résultat d'analyse (P004)	P004	MND	
5	Chambre n°3	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol gris foncée	Résultat d'analyse (P004)	P004	MND	
6	Dégagements	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	P002	MND	
7	Placard n°1	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	P002	MND	
8	Placard n°2	Plancher	Sol	Colle - Dalles de sol grise	Résultat d'analyse (P002)	P002	MND	

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001


Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Cuisine Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Colle - Carrelage beige
Résultat amiante		
absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P002


Emplacement

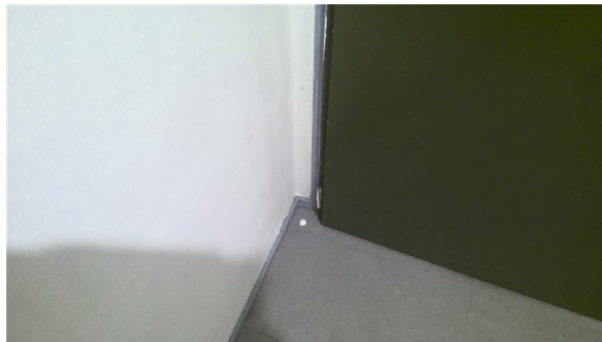


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Entrée Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Colle - Dalles de sol grise
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Séjour Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Colle - Dalles de sol bleu
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Chambre n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Colle - Dalles de sol gris foncée
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Placard n°1 Murs cloison - C et D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Cuisine Murs cloison - A et D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Placard n°1 Murs porteur - A et B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Cuisine Murs porteur - B, C, E, F, G, H
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Béton / Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Cuisine Murs - C, D, E
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Colle - Faïence 15/15 jaune
Résultat amiante		
absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Salle de Bains Murs - C et D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Colle - Faïence 15/15 blanche
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Entrée Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE	RAAT_35LAP0002	RDC - Salle de Bains Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DURECU TANGUY	20/09/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ANNEXE : Plans et/ou Croquis



Planche de repérage

Cliant :	HABITAT 77 OPH DE SEINE DE	Titre :	Logement 2	
N° dossier :	RAAT_35LAP0002	Adresse :	Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE	
N° planche :	1/2			Version : 0
Type :	Croquis			
Date :	04/10/2021	Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	DURECU TANGUY	Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		


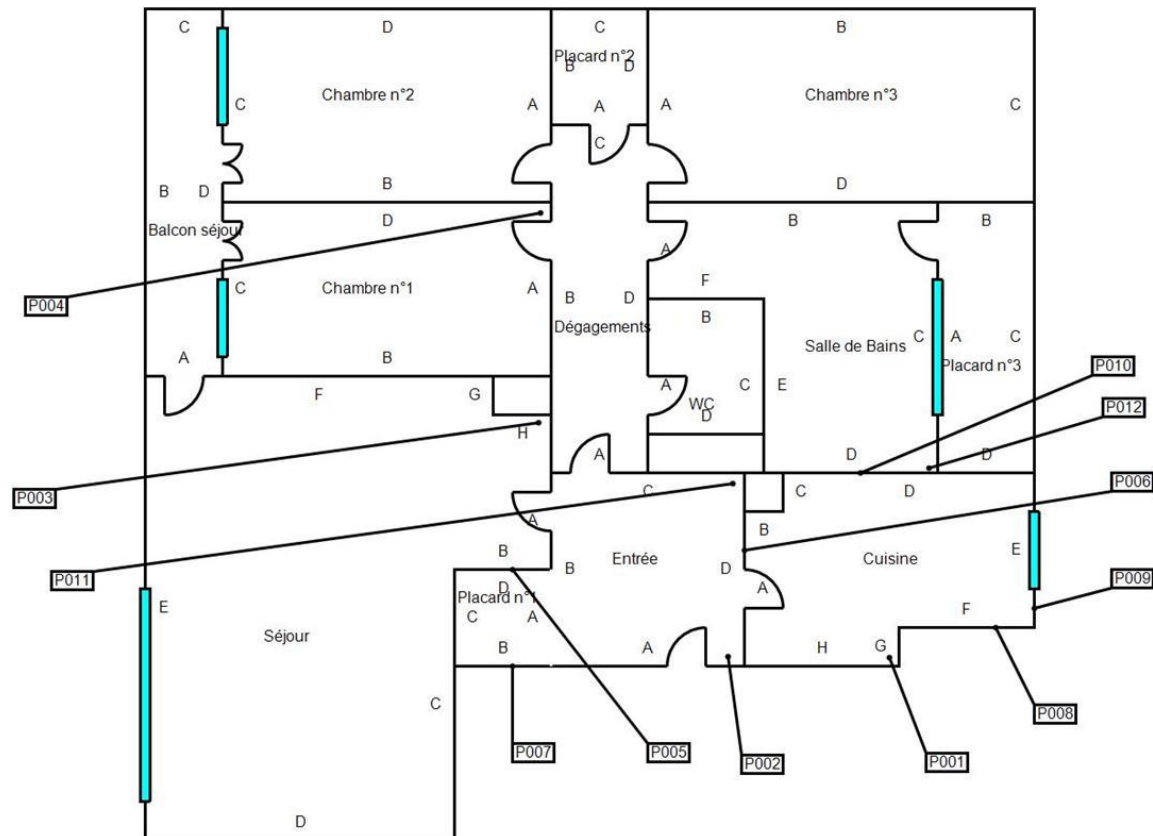




Planche de repérage

Client :	HABITAT 77 OPH DE SEINE DE	Titre :	Logement 2 (Amiantés)	
N° dossier :	RAAT_35LAP0002	Adresse :	Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE	
N° planche :	2/2			Version : 0
Type :	Croquis			
Date :	04/10/2021	Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	DURECU TANGUY	Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		

Légende :
 Dalles de sols

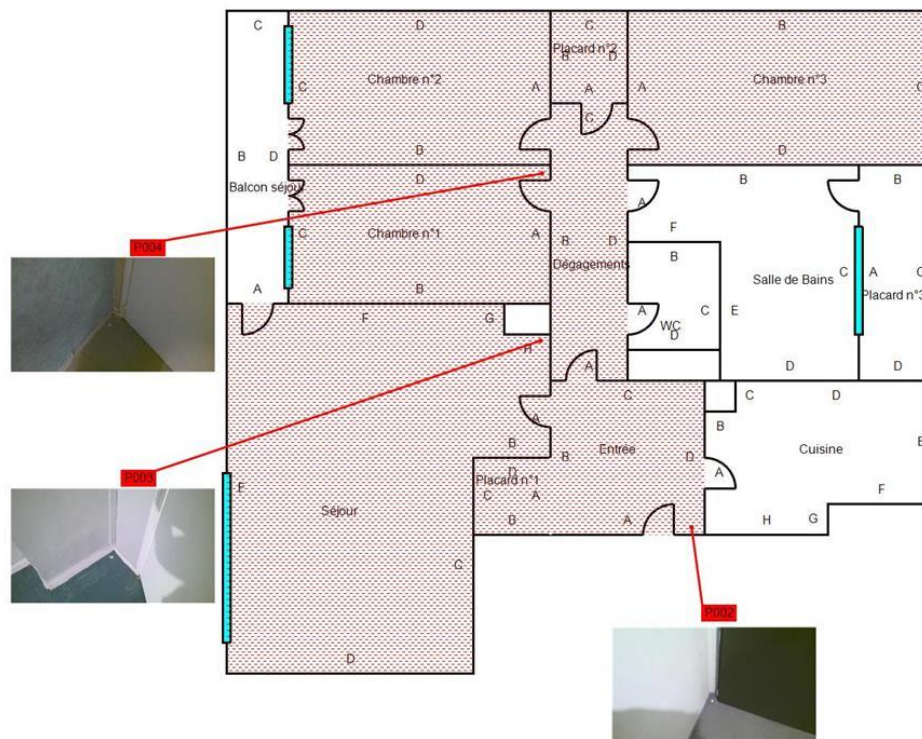

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720210900686425



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Tanguy DURECU
54 Rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-21-LH-052171-01

Numéro de dossier : 21H029177

Référence de dossier :

**RAAT_35LAP0002 A - Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE
- HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE**

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21H029177-001 - Référence P001-RDC - Cuisine - Sol - Plancher - Colle - Carrelage beige, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-002 - Référence P002-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol grise, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-003 - Référence P003-RDC - Séjour - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol bleu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-004 - Référence P004-RDC - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol gris foncée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-005 - Référence P005-RDC - Placard n°1 - C et D - Murs cloison - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-006 - Référence P006-RDC - Cuisine - A et D - Murs cloison - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-007 - Référence P007-RDC - Placard n°1 - A et B - Murs porteur - Béton / Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 085 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H029177-008 - Référence P008-RDC - Cuisine - B, C, E, F, G, H - Murs porteur - Béton / Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-009 - Référence P009-RDC - Cuisine - C, D, E - Murs - Colle - Faïence 15/15 jaune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-010 - Référence P010-RDC - Salle de Bains - C et D - Murs - Colle - Faïence 15/15 blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-011 - Référence P011-RDC - Entrée - Plafond - Plancher haut - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H029177-012 - Référence P012-RDC - Salle de Bains - Plafond - Plancher haut - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-077541-01 Date d'émission de rapport : 30/09/2021 20:40 Page 1/5
 Référence laboratoire N° : 21EK128292 Référence de suivi du dossier N° : 21H029177
 Reçu au laboratoire le : 29/09/2021 Date de réception : 28/09/2021
 Date d'analyse : 29/09/2021
 Référence dossier Client: 21H029177 - RAAT_35LAP0002 A - Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE
 - HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	21H029177-001 - P001-RDC - Cuisine - Sol - Plancher - Colle - Carrelage beige	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-1	21H029177-002 - P002-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol grise	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (gris)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-2	21H029177-002 - P002-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol grise	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002-3	21H029177-002 - P002-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol grise	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003-1	21H029177-003 - P003-RDC - Séjour - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol bleu	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-077541-01 Date d'émission de rapport : 30/09/2021 20:40 Page2/5
 Référence laboratoire N° : 21EK128292 Référence de suivi du dossier N° : 21H029177
 Reçu au laboratoire le : 29/09/2021 Date de réception : 28/09/2021
 Date d'analyse : 29/09/2021
 Référence dossier Client: 21H029177 - RAAT_35LAP0002 A - Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE
 - HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-2	21H029177-003 - P003-RDC - Séjour - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol bleu	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
004-1	21H029177-004 - P004-RDC - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol gris foncée	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004-2	21H029177-004 - P004-RDC - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle - Dalles de sol gris foncée	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
005-1	21H029177-005 - P005-RDC - Placard n°1 - C et D - Murs cloison - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-2	21H029177-005 - P005-RDC - Placard n°1 - C et D - Murs cloison - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-1	21H029177-006 - P006-RDC - Cuisine - A et D - Murs cloison - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-077541-01 Date d'émission de rapport : 30/09/2021 20:40 Page 3/5
 Référence laboratoire N° : 21EK128292 Référence de suivi du dossier N° : 21H029177
 Reçu au laboratoire le : 29/09/2021 Date de réception : 28/09/2021
 Date d'analyse : 29/09/2021
 Référence dossier Client: 21H029177 - RAAT_35LAP0002 A - Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE
 - HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-1	21H029177-007 - P007-RDC - Placard n°1 - A et B - Murs porteur - Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-2	21H029177-007 - P007-RDC - Placard n°1 - A et B - Murs porteur - Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-1	21H029177-008 - P008-RDC - Cuisine - B, C, E, F, G, H - Murs porteur - Béton / Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-1	21H029177-009 - P009-RDC - Cuisine - C, D, E - Murs - Colle - Faïence 15/15 jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-1	21H029177-010 - P010-RDC - Salle de Bains - C et D - Murs - Colle - Faïence 15/15 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-077541-01 Date d'émission de rapport : 30/09/2021 20:40 Page4/5
 Référence laboratoire N° : 21EK128292 Référence de suivi du dossier N° : 21H029177
 Reçu au laboratoire le : 29/09/2021 Date de réception : 28/09/2021
 Date d'analyse : 29/09/2021
 Référence dossier Client: 21H029177 - RAAT_35LAP0002 A - Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE
 - HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-1	21H029177-011 - P011-RDC - Entrée - Plafond - Plancher haut - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / XØVE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-1	21H029177-012 - P012-RDC - Salle de Bains - Plafond - Plancher haut - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / XØVE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) couche(s)
 (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alêm, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-077541-01 Date d'émission de rapport : 30/09/2021 20:40 Page 5/5
Référence laboratoire N° : 21EK128292 Référence de suivi du dossier N° : 21H029177
Reçu au laboratoire le : 29/09/2021 Date de réception : 28/09/2021
Date d'analyse : 29/09/2021
Référence dossier Client: 21H029177 - RAAT_35LAP0002 A - Bâtiment 43 rue Des pêcheurs 77360 VAIRES-SUR-MARNE
- HABITAT 77 OPH DE SEINE DE MARNE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Catarina Faria
Technicienne analyste en
microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alê, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE : Certificat de compétence



CERTIFICAT
N° DTI / 2003-006

Certifie par la présente que :


Tanguy DURECU

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	29/06/2020	28/06/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	29/06/2020	28/06/2027


qui ont été réalisées par : [nom] à [adresse] | [adresse] | [adresse] | [adresse]

Amiante - Amiante - Amiante - Amiante - Amiante - Amiante - Amiante - Amiante - Amiante - Amiante



ACCREDITATION BY AFNOR
PORTÉE NATIONALE SUR
ENSCORAFR

Directeur Opérationnel Guillaume Rey



La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est conditionnée par le présence dans l'annuaire des professionnels de la certification de la liste des certificats SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socobat-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France - 13, cours Vauvy 92077 Nanterre La Colonne - France - S.A.S. au Capital de 100 000 € - RCS Nanterre 443 334 334 - www.socobat-certification-international.fr

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

▸ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY
Tél : 0437502880
Email : AGENCE.BEGUINOT@AXA.FR
Portefeuille : 0069111144

SARL ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE FR

Vos références :

Contrat n° 5411202104
Client n° 1403569804

AXA France IARD, atteste que :

SARL ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5411202104 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: Diagnostics réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.

LD0020020025

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92277 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/4

- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique

- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- L'évaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets
- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients
- Mesure d'empoussièremment en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièremment de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse OAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie

- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les macheders dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.

Il est précisé que :

l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.

- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE

A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - snuf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2021 au 01/07/2022 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ECULLY le 25 juin 2021
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - snuf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont : Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement	Exclue
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	2 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 200 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	300 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4

Numéro de rapport avant travaux : RAAT_35LAP0002

**FICHE SYNTHÈSE
MATERIEUX CONTENANT DE L'AMIANTE – PARTIE PRIVATIVE**

Date :

Numéro : 35LAP0002

Adresse Logement : 43, rue des Pêcheurs 77360 VAIRES SUR MARNE

Présence de calorifugeages, flocages ou faux plafonds amiantés (DAPP) : NON OUI

Matériaux amianté	Localisation	Etat de conservation	Intervention effectuée sur le matériau amianté avant relocation

Présence d'autres matériaux amiantés dans le logement : NON OUI

Matériaux amianté	Localisation	Etat de conservation	Intervention effectuée sur le matériau amianté avant relocation		
			LE	RC	RT
Colle - Dalles de sol grise Colle - Dalles de sol bleu Colle - Dalles de sol gris foncée Colle - Dalles de sol gris foncée Colle - Dalles de sol gris foncée Colle - Dalles de sol grise Colle - Dalles de sol grise Colle - Dalles de sol grise	Entrée Séjour Chambre n°1 Chambre n°2 Chambre n°3 Dégagements Placard n°1 Placard n°2	MND MND MND MND MND MND MND MND			

***Légende :**

- | | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| 1 | Evaluation périodique visuelle | MND | Matériau non Dégradé |
| 2 | Surveillance du niveau d'empoussièrement | MD | Matériau dégradé |
| 3 | Travaux de retrait ou d'encapsulation | | |

Préconisations à respecter pour les travaux d'aménagement intérieurs concernant les matériaux et produits contenant de l'amiante :

Ces préconisations sont à prendre en compte dans le cas où des matériaux amiantés ont été repérés dans votre logement.

Il est interdit de déposer - arracher - les matériaux concernés.

Nous vous rappelons qu'en perçant ou en ponçant par exemple, vous pouvez être amenés à abîmer le matériau

contenant de l'amiante et ainsi libérer des fibres dans l'air.

Pour des travaux sur ou à proximité de ces matériaux nous vous conseillons d'avoir recours à un professionnel.

A défaut :

Vous pouvez recouvrir les dalles de sol par un lé, une moquette, avec encollage en périphérie de la pièce

seulement avec adhésifs ou pistolet à colle.

Vous pouvez percer ponctuellement sous réserve : d'utiliser des équipements de protection individuels adaptés et

jetables (kit de protection amiante : protection respiratoire jetable avec filtre P3, combinaison jetable de type

5...), de protéger la zone de travail, de travailler en mouillant préalablement le support, de nettoyer avec une

serpillière humide après intervention (à jeter après travaux), d'utiliser un double ensachage pour les déchets

(matériels de protection, de nettoyage, poussières...) à jeter dans les dépôts spécifiés par les services municipaux,

de démonter sans casser, d'utiliser des outils manuels ou à faible vitesse de rotation...

Vous pouvez également consulter le site de la Cramif :

<http://www.cramif.fr>

Date :

Signature :