

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

3 RUE DU COUDRAY-APT 1



77460 SOUPPES SUR LOING

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 1/16



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	3 RUE DU COUDRAY-APT 1 77460 SOUPPES SUR LOING
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte:	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	ОРН77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N°:	37LAB0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Robin ZENI	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI4037	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	20/07/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B\CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 17/10/2017

Cabinet: **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : Robin ZENI

INGENIERE DEL AMIANTE

21 routs d'Albert 52 50 dyesnes-les-Bapeume
197 53 21 73 41 d 1 d 5 d x 03 21 73 94 79

25 Ser capital de 55 000 € - SIRET 479 076 838 00032

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 2/16



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	9
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	10
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	11
ATTESTATIONS	13
CERTIFICAT DE COMPETENCES	14

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 3/16



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 4/16



E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains et WC	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Confère bon de travaux client	Ensemble des éléments impactés	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 5/16

6/16



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

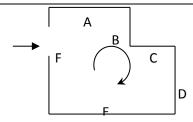

G\RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Salon			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER	PLANCHER	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
					BAS	HAUT			
Cuisine					Dalle béton	Dalle béton			
Salon					Dalle béton	Dalle béton			
Entrée					Dalle béton	Dalle béton			
Cellier					Dalle béton	Dalle béton			
Salle de	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
bains									
Séjour					Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1					Dalle béton	Dalle béton			

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 7/16

Date d'édition: 17/10/2017

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032



PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER	PLANCHER	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
					BAS	HAUT			
Chambre 1					Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2					Dalle béton	Dalle béton			
Dégagement					Dalle béton	Dalle béton			
WC	Béton				Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur C	BON	Amiante	RESULTAT
bains		béton	carrelage			ETAT	non détecté	ANALYSE
Salle de		Enduit /	Colle grise +	37LAB0001P001	Mur A	BON	Amiante	RESULTAT
bains		Peinture	carrelage			ETAT	non détecté	ANALYSE
Salle de		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur A	BON	Amiante	ZSO
bains		béton	carrelage			ETAT	non détecté	
Salle de		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur B	BON	Amiante	ZSO
bains		béton	carrelage			ETAT	non détecté	
Salle de		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur C	BON	Amiante	ZSO
bains		béton	carrelage			ETAT	non détecté	
Salle de		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur D	BON	Amiante	ZSO
bains		béton	carrelage			ETAT	non détecté	
wc		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur A	BON	Amiante	ZSO
		béton	carrelage			ETAT	non détecté	
wc		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur B	BON	Amiante	ZSO
		béton	carrelage			ETAT	non détecté	
wc		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur C	BON	Amiante	ZSO
		béton	carrelage			ETAT	non détecté	
wc		Enduit	Colle grise +	37LAB0001P002	Mur D	BON	Amiante	ZSO
		béton	carrelage			ETAT	non détecté	

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 8/16



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT: 37LAB0001P001						
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL			
OPH77	37LAB0001 26/09/2017		Salle de bains			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR			
Enduit / Peinture	Colle grise + carrelage	26/09/2017	ZENI Robin			
LOCALISATIO	N	RESULTAT				
Mur A		Amiante non détecté				

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT: 37LAB0001P002						
NOM DU CLIENT	NUMERO D	OU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	37LAB0001 26/09/2017		Salle de bains			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR			
Enduit béton		26/09/2017	ZENI Robin			
LOCALISATIO	N		RESULTAT			
Mur C						

EMPLACEMENT



Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 9/16



ANNEXE 2 - CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS





Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 10/16





ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-18328 EN DATE DU 13/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX) 21 route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA: IT0717-96804 Echantillon ITGA: IT071710-18328 Reçu au laboratoire le : 11/10/2017

Réf. Client :

Commande	37LAB000102
Dossier client	37LAB000102 - 3 RUE DU COUDRAY-APT 1 77460 SOUPPES SUR LOING
Echantillon	37LAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Salle de bains et WC - Ensemble des éléments impactés / Salle de bains Mur A Enduit Peinture
Description ITGA	Colle prise / Carrelage

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Colle grise + carrelage	META le 13/10/2017	Amiante non détecté	344	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

Rapport N°: 37LAB0001

26/09/2017

11/16





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GRECOIRE CEDEX Tés. 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° 1T071710-18328 EN DATE DU 13/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

MDTE

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)

21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-96804 Echantillon ITGA : IT071710-18328 Reçu au laboratoire le : 11/10/2017

Réf. Client :

Commande	37LAB000102
Dossier client	37LAB000102 - 3 RUE DU COUDRAY-APT 1 77460 SOUPPES SUR LOING
Echantillon	37LAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Salle de bains et WC - Ensemble des éléments impactés / Salle de bains Mur A Enduit Peinture
Description ITGA	Colle grise / Carrelage

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Colle grise + carrelage	META le 13/10/2017	Amiante non détecté	949	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant é mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Rapport N° : 37LAB0001

26/09/2017

12/16



ATTESTATIONS



ALLIANZ IARD Direction Opérati Case courrier 8 10 33 33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 ROUTE D ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
- · Le constat des Risques d'exposition au plomb
- Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
- Dossier technique amiante
 Diagnostic amiante parties privatives
- · Présence de termites et autres insectes xylophages

- Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
- Repérage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Rapport N°: 37LAB0001 13/16 26/09/2017 Date d'édition: 17/10/2017

> EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone: 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4037 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ZENI Robin

Est certifié(e) selon le référentiel l.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions sulvantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Ante du var 2001 definient les crities de configuration des proteores physiques relative for finalisation ristoure de que modifique les artificies de 1/12/2001. Ante du Biscarde 2004 definient les intéries de configuration des proteores physiques relative de proteores physiques relative de proteores physiques relative de proteores physiques relative de position de portune configuration de portune configuration de portune de 2004 de 20




ACCORPORATIONS
NP-4/052
PC-4/052
PC-4/0

CPE DI FR11 ráv 11

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017 14/16



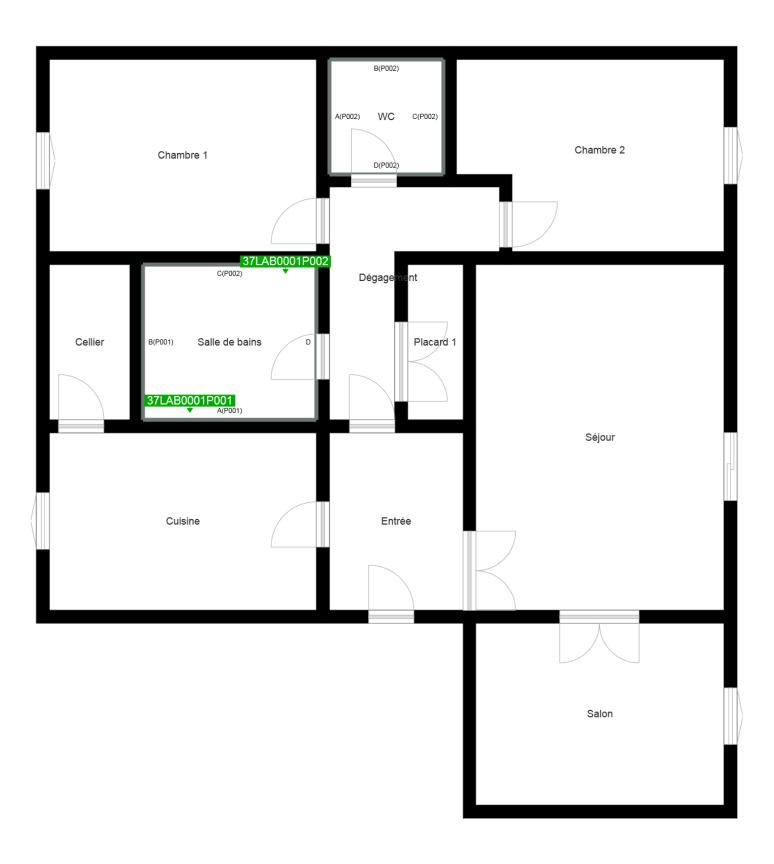

Rapport N°: 37LAB0001 Date d'édition : 17/10/2017

26/09/2017

15/16

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032





Prélévements de sol amiantés

Prélèvements de sol non amiantés

Prélèvements de plafonds amiantés

Prélèvements de plafonds non amiantés

- Prélévements de murs amiantés

--- Prélèvements de murs non amiantés

X Autres types de prélèvements amiantés

X Autres types de prélèvements non amiantés

Rapport N°: 37LAB0001 26/09/2017