

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

14 RUE J COCTEAU - APT 1

77460 SOUPPES SUR LOING



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	14 RUE J COCTEAU - APT 1 77460 SOUPPES SUR LOING
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 37LAM0101	Date d'émission du rapport :	05/09/2017
Le repérage a été réalisé le :	25/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Patrice JAN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	1472	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	07/04/2016	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	GINGER CATED - CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 05/09/2017

Cabinet : **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Patrice JAN**



Rapport N° : 37LAM0101 25/08/2017

2/19

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	11
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	15
REFUS DE PRELEVEMENT	17
ATTESTATION(S).....	18
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	19

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Chambre 2	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	37LAM0101P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	37LAM0101P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	37LAM0101P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non	Mur D	37LAM0101P001	ZSO	DEGRADATION

Rapport N° : 37LAM0101

25/08/2017

4/19

		séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable				PARTIELLE
Chambre 2	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	37LAM0101P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	37LAM0101P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	37LAM0101P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	37LAM0101P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Rapport N° : 37LAM0101 25/08/2017

5/19

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
-------	-------	------------------

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT
Séjour	R+1		Sol	
Séjour	R+1		Sol	

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Chambre 3	LOGEMENTS COLLECTIFS	Façades	Remise en peinture des murs	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Chambre 2	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remise en peinture des murs	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Séjour	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Séjour	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 25/08/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

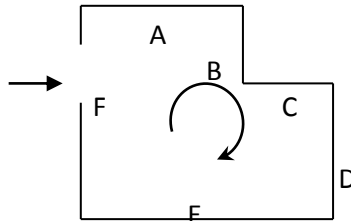

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard	R+1		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+1		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Débarras									
Chambre 3	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	
WC									
Chambre 2									
Cuisine									

Rapport N° : 37LAM0101

25/08/2017

8/19

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON			
Salle de bains									
Séjour									
Chambre 1									
Couloir									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	37LAM0101PO 01	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	37LAM0101PO 02	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	37LAM0101PO 01	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	37LAM0101PO 01	Mur D	DEGRADATION	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N° : 37LAM0101


25/08/2017

9/19

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		+ peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable			PARTIEL LE		
Chambre 2	R+1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	37LAM0101P0 01	Mur D	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	37LAM0101P0 02	Mur A	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	37LAM0101P0 02	Mur B	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+1	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	37LAM0101P0 02	Mur C	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 37LAM0101P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	37LAM0101 25/08/2017	Chambre 2
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25/08/2017	JAN Patrice
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 37LAM0101P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	37LAM0101 25/08/2017	Chambre 3
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	25/08/2017	JAN Patrice
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur B	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-258 EN DATE DU 04/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83101
Echantillon ITGA : IT071709-258
Reçu au laboratoire le : 01/09/2017

Réf. Client :

Commande	37LAM0101
Dossier client	37LAM0101 - 14 RUE J COCTEAU - APT 1 77460 SOUPES SUR LOING
Echantillon	37LAM0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Chambre 2 - Enduit Peinture / Chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 04/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-259 EN DATE DU 04/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83101
 Echantillon ITGA : IT071709-259
 Reçu au laboratoire le : 01/09/2017

Réf. Client :

Commande	37LAM0101
Dossier client	37LAM0101 - 14 RUE J COCTEAU - APT 1 77460 SOUPES SUR LOING
Echantillon	37LAM0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Façades - Chambre 3 - Enduit Peinture / Chambre 3 Mur B Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 04/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

REFUS DE PRELEVEMENT

Nom du propriétaire/locataire : DE ALMEIDA

Adresse : 14 RUE J COCTEAU - APT 1 77460 SOUPPES SUR LOING

Refuse que Mr JAN Patrice technicien de la sté EXPERT HABITAT prélève les échantillons suivants :

PIECE	ELEMENT	SIGNATURE
Séjour 1	Revêtement souple souple	Aucune signature disponible

Dans le but de vérifier si le matériau contient ou non de l'amiante

A SOUPPES SUR LOING

Le 25/08/2017

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

JAN Patrice sous le numéro 1472


Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :


	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	01/04/2016	31/03/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) <small>Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle zones sèches en présence de plomb (CTPP)</small>	13/01/2016	12/01/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	13/01/2016	12/01/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE Diagnostic de performance énergétique <small>Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments</small>	12/02/2016	11/02/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ Etat des installations intérieures de gaz	28/12/2015	27/12/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité Etat des installations intérieures d'électricité	28/12/2015	27/12/2020


Legende: C-Certification - R-Reconnaissance - T-Transfert

Le jeudi 7 avril 2016

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB







ACCREDITATION
N° 4-0034
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 714724CC2016

GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78990 ELANCOURT