



GM Diagnostics  
50, le Poids de Fer  
18320 Jouet sur l'Aubois

tél : 02 48 76 32 50  
fax/rép : 02 48 76 32 51  
mobile : 06 84 53 97 18

mel : info@le-gaz.com

Constat de risques d'exposition au plomb pour :  
Location

471

### Informations générales

R. Bou Fayssal certifié PCR

Méthode d'analyse : XRF  
marque d'appareil : Oxford  
Instrument  
type : Horizon Pbi n° 65  
Source Cd 109  
Activité: 740mBQ  
N° source : C8-010  
Date : 31/01/2012

### Coordonnées diverses

Rapport n° :

34218\_O770383LAC0001

### Signataires du rapport

Opérateur de repérage

DIOP Papa Aly

Création du Rapport 06/09/2016

Date de visite 06/09/2016

### Site/groupe/programme du repérage

35 RUE GAMBETTA

O770383

77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

### type de bâtiment

### Unité structurelle diagnostiquée

appartement

Bâtiment et Unités structurelles traités  
O770383LAC0001 ; 35 RUE GAMBETTA  
Entrée : RdCh

### Propriétaire

OPH 77

10, Avenue Charles Peguy

BP 114

77000 MELUN

0164141477

### Donneur d'ordre

Propriétaire

Selon l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb d'après la directive européenne 98/34/CE du 22 juin 1998 et vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1334-5 à L.1334-10 et R.1334-10 à R.1334-12

les résultats ne se rapportent

- qu'aux parties de l'immeuble pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur
- qu'aux éléments de construction accessibles lors de l'intervention de ce dernier

### Résultats

mesures positives = 0  
total mesures = 201

CREP : logement occupé avec enfants mineurs dont un de -6 ans

# Conclusion détaillée : résultats par local

Bat	N°Bat	Local	N°Local	UD	CI 0	CI 1	CI 2	CI 3	FD 1	FD 2	FD 3	FD 4	FD 5
LOGEMENTS CO	10	étalonnage_Pb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	entrée	10	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	salle de jeu	20	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	WC	30	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	Cuisines	40	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	placards	50	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	Séjour	60	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	buanderie	70	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	WC	80	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	salons	90	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	salle de bains	100	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	Escaliers	110	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	Palier	120	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	chambre 1	130	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	Chambre 2	140	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				
LOGEMENTS CO	10	chambre 3	150	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Proportion</b>	<b>0%</b>				

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 2 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

# Conclusion globale

Bat	N°Bat	Local	N°Lo c	UD	CI 0	CI 1	CI 2	CI 3	FD 1	FD 2	FD 3	FD 4	FD 5
Nb lignes : 16		Totaux		201	201	0	0	0			0	0	0
		Pourcentages			100 %	0 %	0 %	0 %	0	0			

si "Proportion" de classe 3 par pièce est supérieur à 50% ou "pourcentage" global de classe 3 de facteur de dégradation supérieur à 20% alors transmission du rapport à l'autorité de tutelle

## Classes

Nbre UD :	201
UD Classe 0 :	201
UD Classe 1 :	0
UD Classe 2 :	0
UD Classe 3 :	0

## Obligations

### Entretien travaux

- 
- 
- 

## Facteurs de dégradation

FD 1	0
FD 2	0
FD 3	0
FD 4	0
FD 5	0

### Abréviations :

- unité de diagnostic : UD
- non visible : NV ;
- non dégradé : ND ;
- état d'usage : EU ; -
- dégradé : D.
- facteur de dégradation :
- FD1: plomb dégradé 1 local
- FD2 : plomb dégradé plusieurs locaux
- FD3 :Plancher/plafond s'effondrant
- FD4 : écoulement d'eau
- FD5 : moisissures/humidité
- Cage 1-2 : partie de la cage d'escalier située entre le 1er étage et le 2e étage.

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 3 sur 17

affaire n° : 34 218


imprimé 20/09/2016

# Liste des mesures négatives (en vert) et positives (en rouge)

Pour :

N° : **date visite :**  
06/09/2016

Croquis type

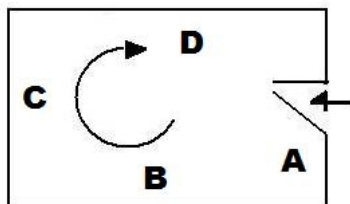

étalonnage de l'appareil de mesure Etage : RdCh N° ordre : 0

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
		étalon-0	étalon				1.10			sans incidence

Local : entrée Etage : RdCh N° ordre : 10

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
2	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.19			0
3	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.47			0
4	A	Porte-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00			0
5	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.97			0
6	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.49			0
7	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00			0
8	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00			0
9	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.20			0
10	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.21			0
11	C	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00			0
12	C	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00			0
13	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.43			0
14	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.76			0
15	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00			0
16	Plafd	plafond-0	plafd	plâtre	peinture	milieu	0.56			0
17	Planc	plancher-0	planc	non peint	sans objet	milieu	0.34			0

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 4 sur 17  
 affaire n° : 34 218  
 imprimé : 20/09/2016

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
18	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.15		0	
19	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.30		0	
20	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
21	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
22	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.32		0	
23	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.21		0	
24	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.34		0	
25	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.63		0	
26	C	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00		0	
27	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.92		0	
28	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.92		0	
29	Plafd	plafond-0	plafd	plâtre	peinture	milieu	0.73		0	
30	Planc	plancher-0	planc	non peint	sans objet	milieu	0.63		0	

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
31	A	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.39		0	
32	A	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.55		0	
33	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
34	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
35	B	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.80		0	
36	B	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.79		0	
37	C	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.81		0	
38	C	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.04		0	
39	D	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.41		0	
40	D	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.27		0	
41	Plafd	plafond-0	plafd	plâtre	peinture	milieu	0.11		0	
42	Planc	plancher-0	planc	non peint	sans objet	milieu	0.66		0	

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
43	A	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.44		0	
44	A	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.22		0	

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 5 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

45	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0
46	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0
47	B	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.12		0
48	B	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.23		0
49	C	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.61		0
50	C	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.39		0
51	D	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.17		0
52	D	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.65		0
53	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0
54	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0
55	E	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.48		0
56	E	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.68		0
57	E	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0
58	E	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0
59	F	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.43		0
60	F	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.98		0
61	F	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00		0

Local : placards

Etage : RdCh N° ordre : 50

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
62	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.18		0	
63	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.14		0	
64	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
65	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
66	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.34		0	
67	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.50		0	
68	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.21		0	
69	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.39		0	
70	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.18		0	
71	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.48		0	

Local : Séjour

Etage : RdCh N° ordre : 60

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
72	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.04		0	
73	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.06		0	
74	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
75	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 6 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

76	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.61		0
77	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.44		0
78	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0
79	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0
80	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.91		0
81	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.85		0
82	C	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00		0
83	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.71		0
84	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.96		0

Local : buanderie

Etage : RdCh N° ordre : 70

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
85	A	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.14		0	
86	A	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.46		0	
87	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
88	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
89	B	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.46		0	
90	B	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.24		0	
91	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
92	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
93	C	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.50		0	
94	C	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.01		0	
95	D	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.28		0	
96	D	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.31		0	
97	D	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00		0	

Local : WC

Etage : RdCh N° ordre : 80

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
98	A	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.00		0	
99	A	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.14		0	
100	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
101	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
102	B	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.59		0	
103	B	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.89		0	
104	C	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.30		0	
105	C	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.23		0	
106	D	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.09		0	

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 7 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

107	D	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.26		0
-----	---	-------	-----	-------	-----------	------	------	--	---

Local : salons

Etage : RdCh N° ordre : 90

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
108	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.43		0	
109	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.44		0	
110	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
111	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
112	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.10		0	
113	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.21		0	
114	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.49		0	
115	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.50		0	
116	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.36		0	
117	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.45		0	
118	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
119	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	

Local : salle de bains

Etage : RdCh N° ordre : 100

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
120	A	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.95		0	
121	A	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.50		0	
122	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
123	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
124	B	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.75		0	
125	B	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.26		0	
126	C	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.02		0	
127	C	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.54		0	
128	C	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00		0	
129	D	mur-0	mur	béton	carrelage	bas	0.52		0	
130	D	mur-0	mur	béton	carrelage	haut	0.09		0	

Local : Escaliers

Etage : RdCh N° ordre : 110

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
131	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.39		0	
132	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.95		0	
133	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.40		0	

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 8 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016



134	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.60		0
135	B	Escalier-1-0	plinthe	bois	peinture		0.00		0
136	B	Escalier-1-0	main courante	métal	peinture		0.00		0
137	B	Escalier-1-0	marche	bois	peinture		0.00		0
138	B	Escalier-1-0	contre marche	bois	peinture		0.00		0
139	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.21		0
140	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.04		0
141	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.26		0
142	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.23		0
143	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0
144	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0
145	E	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.71		0
146	E	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.14		0
149	F	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.33		0
150	F	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.76		0
147	Plafd	plafond-0	plafd	plâtre	peinture	milieu	0.26		0
148	Planc	plinthe-0	planc	bois	peinture	milieu	0.25		0

Local : Palier

Étage : R+1 N° ordre : 120

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
151	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.34		0	
152	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.76		0	
153	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.78		0	
154	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.39		0	
155	B	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
156	B	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
157	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.30		0	
158	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.43		0	
159	C	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
160	C	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
161	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.92		0	
162	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.08		0	
163	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
164	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	

Local : chambre 1

Étage : R+1 N° ordre : 130

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
----	------	------	------------	----------	---------	----------	----------	---------	------	-------------

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 9 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

165	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.25		0
166	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.26		0
167	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0
168	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0
169	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.76		0
170	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.76		0
171	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.28		0
172	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.76		0
173	C	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00		0
174	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.82		0
175	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.77		0

Local : Chambre 2

Etage : R+1 N° ordre : 140

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
176	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.62		0	
177	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.07		0	
178	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
179	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
180	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.05		0	
181	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.47		0	
182	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.08		0	
183	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.92		0	
184	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.26		0	
185	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.69		0	
186	D	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
187	D	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	

Local : chambre 3

Etage : R+1 N° ordre : 150

N°	zone	Comp	Unité diag	Substrat	Revetmt	Position	Résultat	Dégradé	Clmt	Observation
188	A	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.96		0	
189	A	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.48		0	
190	A	Porte-1-0	ouvrant	bois	peinture		0.00		0	
191	A	Porte-1-0	dormant	bois	peinture		0.00		0	
192	B	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.45		0	
193	B	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.40		0	
194	C	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.95		0	
195	C	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.98		0	

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 10 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

196	D	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.49	0
197	D	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.45	0
198	D	fenêtre-1-0	ensemble	PVC : NM	sans objet		0.00	0
199	E	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.48	0
200	E	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.49	0
201	F	mur-0	mur	béton	peinture	bas	0.01	0
202	F	mur-0	mur	béton	peinture	haut	0.01	0

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 11 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

## NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

## Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

## Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- lutez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

**Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.**

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 12 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

# Quelques extraits et définitions des règles

## Article L1334-9

(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## Article L1334-10

(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.

### 6. Identification des unités de diagnostic

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

### 9. Description de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb

L'état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées.

Pour décrire l'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb, l'auteur du constat a le choix entre es 4 catégories suivantes :

- non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;
- non dégradé ;
- état d'usage, c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;
- dégradé, c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérencence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

### 10. Classement des unités de diagnostic

Concentration en plomb inférieure au seuil : classe 0

Concentration en plomb supérieure au seuil :

non dégradé ou non visible :	classe 1
état d'usage :	classe 2
dégradé :	classe 3

## ANNEXE 4

### FACTEURS DE DÉGRADATION DU BÂTI

Les facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par l'auteur du constat de risque d'exposition au plomb sont les suivants :

1. Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
2. L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
3. Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ;
4. Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce ;
5. Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 13 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016



## ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier – 13008 Marseille, attestons par la présente que la Société :

GM DIAGNOSTICS  
50 Levet du poids de Fer  
18320 JOUET SUR L AUBOIS

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 80810459.

### ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER:**

Assainissement autonome - collectif	Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Contrôle périodique amiante	Etat des lieux
Diagnostic Accessibilité	Etat parasitaire
Diagnostic acoustique	Etude thermique réglementaire RT 2005
Diagnostic amiante avant travaux / démolition	Etude thermique réglementaire RT 2012
Diagnostic amiante avant vente	Evaluation valeur vénale et locative
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux	Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic de performance énergétique	Infiltrométrie
Diagnostic gaz	Loi Boutin
Diagnostic humidité	Loi Carrez
Diagnostic légionellose	Millièmes
Diagnostic monoxyde de carbone	Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Diagnostic radon	Recherche de métaux lourds
Diagnostic sécurité piscine	Recherche de plomb avant travaux
Diagnostic Technique SRU	Risques naturels et technologiques
Diagnostic termites	Thermographie infrarouge
Dossier technique amiante	Vérification des équipements et installations incendie
DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb	

### La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2015 au 30/09/2016

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales

1 rue Daumier 13008 Marseille | 75 bd Haussmann 75008 Paris  
09 72 36 9000 | contact@cabinetcondorcet.com | www.cabinetcondorcet.com

SAS au capital de 50 000€ | RCS Marseille 494 253 982 | Immatriculation ORIAS 07 026 627 | www.orias.fr | Sous le contrôle de l'ACP | Autorité de contrôle Prudentiel | 61 Rue Taitbout 75009 Paris

## 08 Planche de croquis non coté

ces croquis ne peuvent, en aucun cas, servir pour établir des quantitatifs et ne sauraient avoir d'autres usages que dans le cadre de ce rapport


Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 14 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016

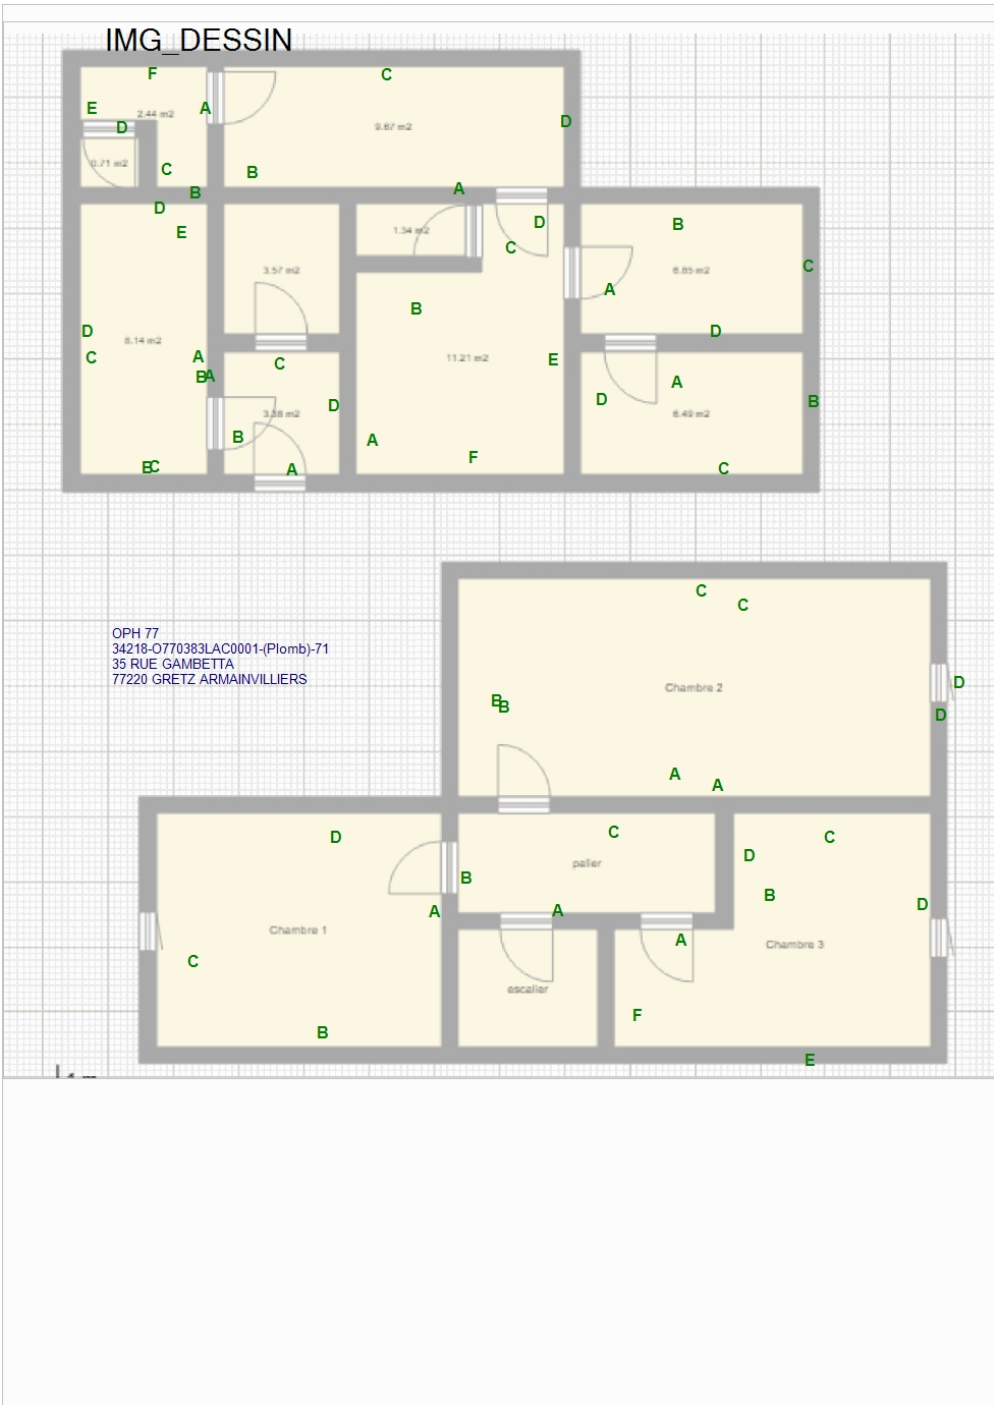

20/09/2016

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

## DIOP Papa Aly sous le numéro 15-568

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- |                                     |  |                            |                       |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Amiante</b><br>Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification  | Prise d'effet : 19/05/2015 | Validité : 18/05/2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DPE individuel</b><br>Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011  | Prise d'effet : 08/09/2015 | Validité : 07/09/2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Gaz</b><br>Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.   | Prise d'effet : 15/06/2015 | Validité : 14/06/2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>CREP</b><br>Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 | Prise d'effet : 20/05/2015 | Validité : 19/05/2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Termites</b><br><i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i><br>Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011          | Prise d'effet : 20/05/2015 | Validité : 19/05/2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Electricité</b><br>Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009   | Prise d'effet : 18/05/2015 | Validité : 17/05/2020 |



Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance

Pour explication des abréviations et autres informations, se reporter en dernière page

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

page : 16 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016



Pour explication des  
abréviations et autres  
informations, se reporter  
en dernière page

Ce rapport ne peut  
être utilisé ou  
reproduit que dans  
son intégralité

page : 17 sur 17

affaire n° : 34 218

imprimé 20/09/2016