

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

BC : 2017-9913

Logement : 3LAL0001

Marché : 2017 4473 1

9 SQUARE A RIBOT APPT 1

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	9 SQUARE A RIBOT APPT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE	Documents remis :	
Adresse :	10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	EXPERT HABITAT 3LAL0001	Date d'émission du rapport :	06/06/2017
Le repérage a été réalisé le :	23/05/2017	Accompagnateur :	
Par :	Gaetan BEDEL	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI3869	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 06/06/2017

Cabinet : **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**

CACHET ET SIGNATURE



Rapport N° : **3LAL0001**

23/05/2017

2/20

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	14
ATTESTATION(S).....	19
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	20

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A (béton/enduit)	3LAL0001P01	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D (mur porteur et /ou refend /plaque de plâtre	3LAL0001P02	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafonds	3LAL0001P03	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	Colle beige + carrelage	Mur C	3LAL0001P04	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune	Sols	3LAL0001P05	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	NB DE PRLVT / TYPE	ELEMENTS A PRELEVER	ECHANTILLONAGE	NB DE PRLVTS MAX
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Trappe d'accès au compteur d'eau	Avant Relocation		Tresses	100%	1
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques	Avant Relocation		Enduit / Peinture	100%	1
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sous évier	Avant Relocation		Revêtement bitumineux	100%	1
Salle de bains	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sous baignoire	Avant Relocation		Revêtement bitumineux	100%	1
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons	Avant Relocation		Enduit / Peinture	100%	1
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Avant Relocation		Enduit / Peinture	100%	1
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Avant Relocation		Revêtement souple	100%	1
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Avant Relocation		Plinthes	100%	1
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Avant Relocation		Faïence	100%	1

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 23/05/2017 Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

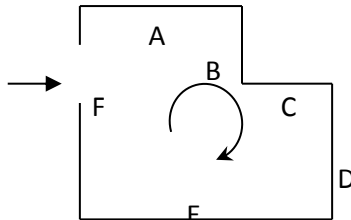

G \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée		OUI	concernée
Cuisine		OUI	concernée
Salle de bains		OUI	concernée
Séjour		OUI	concernée
WC		OUI	concernée
Couloir		OUI	concernée
Chambre 2		OUI	concernée
Chambre 1		OUI	concernée

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Carreau x de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	METALLIQUE		
Cuisine	BETON	Carreau x de plâtre	BETON	Carreau x de plâtre	DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	BRIQUES	
Salle de bains	BETON	Carreau x de plâtre	Carreau x de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	BRIQUES	
Séjour	Carreau x de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	BRIQUES	
WC	Carreau x de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Couloir	Carreau x de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 2	BETON	Carreau x de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	BRIQUES	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 1	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	BRIQUES	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ELEMENT A PRELEVER	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ELEMENT A PRELEVER	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ELEMENT A PRELEVER	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAL0001P01	Mur A (béton/enduit)	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	3LAL0001P02	Mur D (murs porteurs et /ou redend/plaque de plâtre)	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	3LAL0001P03	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Colle beige + carrelage	3LAL0001P04	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune	3LAL0001P05	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune	3LAL0001P05	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENT A PRELEVER	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Ensemble des pièces	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAL0001P01	Murs béton/enduit	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Ensemble des pièces	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	3LAL0001P02	Murs porteurs et/ou refend/plaque de plâtre	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Ensemble des pièces	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	3LAL0001P03	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 3LAL0001P01		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
EXPERT HABITAT	3LAL0001 23/05/2017	Chambre 2
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	23/05/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur A (béton/enduit)		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 3LAL0001P02		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
EXPERT HABITAT	3LAL0001 23/05/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	23/05/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D (murs porteur et /ou redend/plaque de plâtre)		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 3LAL0001P03		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
EXPERT HABITAT	3LAL0001 23/05/2017	WC
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	23/05/2017	BEDEL Gaetan

LOCALISATION	RESULTAT
Plafonds	Amiante non détecté

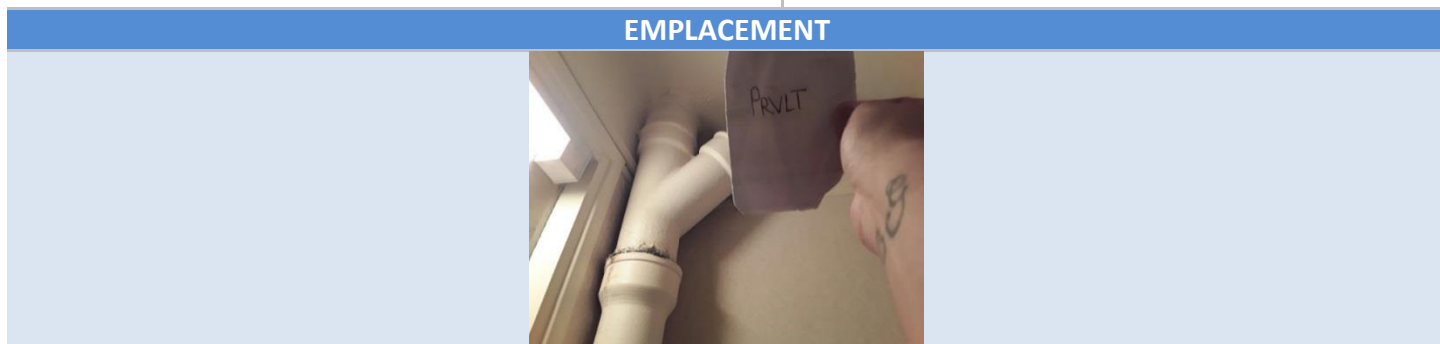


PRELEVEMENT : 3LAL0001P04		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
EXPERT HABITAT	3LAL0001 23/05/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle beige + carrelage	23/05/2017	BEDEL Gaetan

LOCALISATION	RESULTAT
Mur C	Amiante non détecté



PRELEVEMENT : 3LAL0001P05		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
EXPERT HABITAT	3LAL0001 23/05/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement cassant gris + colle polymère jaune	23/05/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT
Sols		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

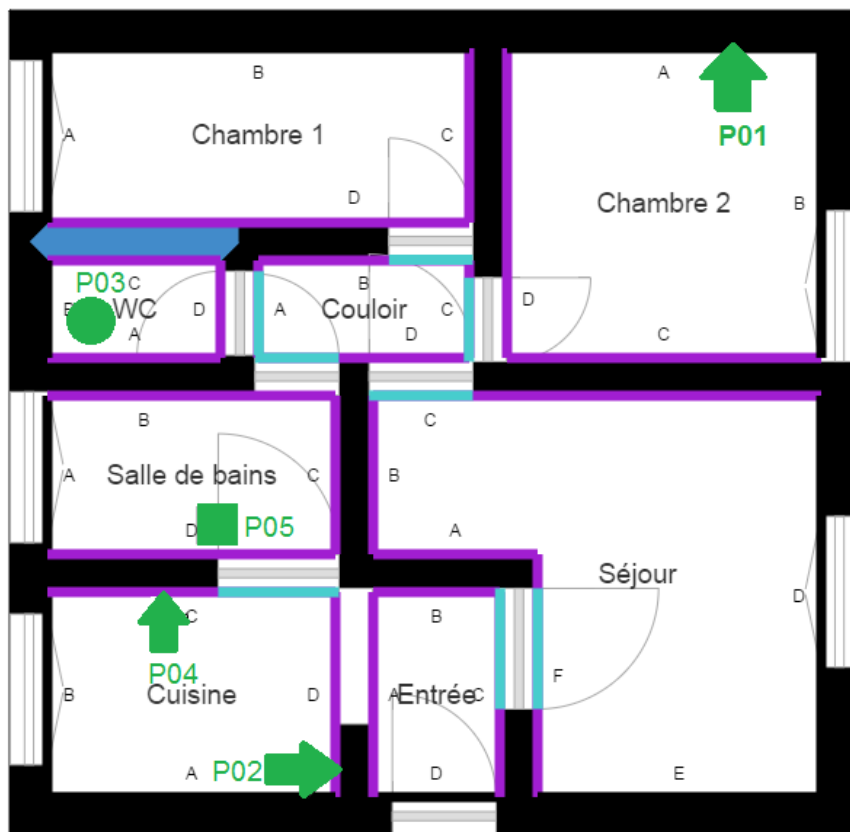

- Murs périphériques/ Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton/ Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques/ Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique/ Enduit

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-54342 EN DATE DU 02/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52244
 Echantillon ITGA : IT071705-54342
 Reçu au laboratoire le : 29/05/2017

Réf. Client :

Commande	3LAL0001
Dossier client	3LAL0001 - 9 SQUARE A RIBOT APPT 1 77000 MELUN
Echantillon	3LAL0001P01 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs périphériques - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / Chambre 2 Mur A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-54343 EN DATE DU 02/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-52244
 Echantillon ITGA : IT071705-54343
 Reçu au laboratoire le : 29/05/2017

Réf. Client :

Commande	3LAL0001
Dossier client	3LAL0001 - 9 SQUARE A RIBOT APPT 1 77000 MELUN
Echantillon	3LAL0001P02 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / Cuisine Mur D Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 02/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-54344 EN DATE DU 02/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52244
 Echantillon ITGA : IT071705-54344
 Reçu au laboratoire le : 29/05/2017

Réf. Client :

Commande	3LAL0001
Dossier client	3LAL0001 - 9 SQUARE A RIBOT APPT 1 77000 MELUN
Echantillon	3LAL0001P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / WC Plafonds Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 02/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-54345 EN DATE DU 02/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-52244
 Echantillon ITGA : IT071705-54345
 Reçu au laboratoire le : 29/05/2017

Réf. Client :

Commande	3LAL0001
Dossier client	3LAL0001 - 9 SQUARE A RIBOT APPT 1 77000 MELUN
Echantillon	3LAL0001P04 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces humides - Faïence / Cuisine Mur C Faïence
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + carrelage	META le 02/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-54346 EN DATE DU 02/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-52244
 Echantillon ITGA : IT071705-54346
 Reçu au laboratoire le : 29/05/2017

Réf. Client :

Commande	3LAL0001
Dossier client	3LAL0001 - 9 SQUARE A RIBOT APPT 1 77000 MELUN
Echantillon	3LAL0001P05 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement souple / Salle de bains Sols Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant gris + colle polymère jaune	META le 02/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DTA 164 rev 12

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Amiante Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 10 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 02/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rév 10