

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

10 Rue Jules Ferry - Logement 2

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	3LAQ0402	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	06/04/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Amadou SY	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4148	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/11/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 19/04/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Amadou SY**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	24
ATTESTATION(S)	28
CERTIFICAT DE COMPETENCES	29

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau compact noir	Sol	3LAQ0402P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX N° 2018 8021
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES	Téléphone 0321734144	
SERVICE	V.SEINE Techniciens	ÉMETTEUR PROT STEPHANE
LOCALISATION:	Programme 3 MELUN - PLATEAU DE CORBEIL Tranche 2 Ensemble G000 Escaller AQ	Étage 04 Logement 2 Module 3LAQ0402 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN
ADRESSE:	10 RUE J. FERRY 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 04-04-2018 AU 18-04-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR VAILLANT 06.96.40.90.96	1,00	5,00	5,00
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX "MURS-SOLS-PLAFONDS-FAIENCE ETC.."	14,00	48,00	672,00
TOTAL H.T.				677,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			135,40
TOTAL T.T.C.				812,40

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	812,40

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	3 2 G000 AQ 3LAQ0402	L 7000917	612,40	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 8021

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Mâchefer	Béton	Aucun		Sol souple	Peinture			
Gaine technique									
Placard 3	Mâchefer	Aucun			Sol souple	Peinture			
Chambre 1	Mâchefer	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Placard 2	Mâchefer	Béton	Aucun		Sol souple	Peinture	BOIS		
Chambre 2	Aucun	Mâchefer	Béton		Sol souple	Peinture		PVC	
Salle d'eau	Mâchefer	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS	BOIS	
Cellier	Béton				Peinture	Peinture		PVC	BOIS
Couloir	Béton	Mâchefer			Sol souple	Placoplatre	BOIS		
WC	Mâchefer	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS	BOIS	
Entrée	Béton	Mâchefer			Sol souple	Peinture	BOIS		
Cuisine	Mâchefer	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS	BOIS	
Séjour	Mâchefer	Aucun	Béton		Sol souple	Peinture		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

Rapport N° : 3LAQ0402 06/04/2018

Version : 19/04/2018

7/30

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau compact noir	3LAQ0402P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement cassant vert + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + carrelage + colle grise	3LAQ0402P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant beige + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	3LAQ0402P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAQ0402P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement cassant beige	3LAQ0402P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple blanc	3LAQ0402P003	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	3LAQ0402P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 2	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	3LAQ0402P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		faïence 3	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	3LAQ0402P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		faïence 4	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	3LAQ0402P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	3LAQ0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	3LAQ0402P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	3LAQ0402P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	3LAQ0402P011	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	3LAQ0402P012	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	3LAQ0402P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	3LAQ0402P014	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Peinture	Peinture non séparable + matériau gris	3LAQ0402P015	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	3LAQ0402P016	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 3LAQ0402P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement cassant vert + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + carrelage + colle grise	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 3LAQ0402P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant beige + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant beige	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau compact noir	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 3LAQ0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple blanc	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 3LAQ0402P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

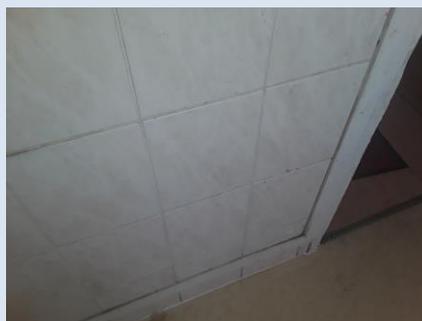

PRELEVEMENT : 3LAQ0402P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

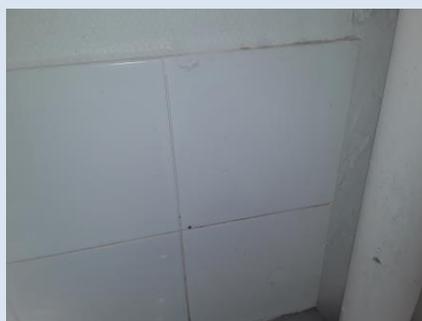

PRELEVEMENT : 3LAQ0402P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
faïence 3	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
faïence 4	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 3LAQ0402P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

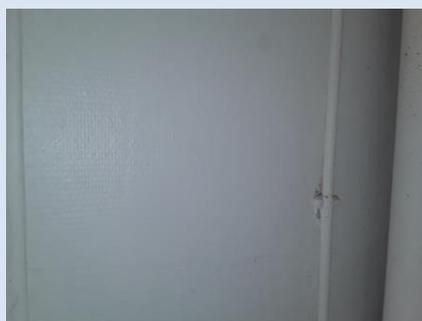

PRELEVEMENT : 3LAQ0402P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 3LAQ0402P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 3LAQ0402P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture non séparable + matériau gris	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAQ0402P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAQ0402 06/04/2018		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	06/04/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39579 EN DATE DU 18/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-39579 Réf. Commande Client : 3LAQ0402-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071804-17863
Réf échantillon client : 3LAQ0402P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement cassant vert / Colle polymère incolore / Revêtement souple beige / Carrelage / Colle grise
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement cassant vert + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + carrelage + colle grise	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39579 EN DATE DU 18/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071804-17864		
Réf échantillon client : 3LAQ0402P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Revêtement souple		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche		
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant beige + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071804-17865		
Réf échantillon client : 3LAQ0402P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple		Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement souple blanc / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières / Matériau compact noir		
► Revêtement souple beige	META	1	18/04/2018	Amiante non détecté / -
► Revêtement cassant beige	META	1	18/04/2018	Amiante non détecté / -
► Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau compact noir	META	1	18/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
► Revêtement souple blanc	META	1	18/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071804-17866		
Réf échantillon client : 3LAQ0402P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Faïence 1		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche		
► Carrelage + colle beige + couche plâtruse blanche non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071804-17867		
Réf échantillon client : 3LAQ0402P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Faïence 2		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche		
► Carrelage + colle beige + couche plâtruse blanche non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071804-17868		
Réf échantillon client : 3LAQ0402P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Faïence 3		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche		
► Carrelage + colle beige + couche plâtruse blanche non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071804-17869		
Réf échantillon client : 3LAQ0402P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur D Faïence 4		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche		
► Carrelage + colle beige + couche plâtruse blanche non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39579 EN DATE DU 18/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-17870 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + enduit plâtré blanc en vrac	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-17871 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + enduit plâtré blanc en vrac	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-17872 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc
▶ Peinture non séparable + enduit plâtré blanc	META	3	18/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur E Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-17873 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc
▶ Peinture non séparable + enduit plâtré blanc	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-17874 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc
▶ Peinture non séparable + enduit plâtré blanc	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-17875 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + enduit plâtré blanc en vrac	META	3	18/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071804-17876 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
▶ Matériau bitumineux noir	META	2	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Réf échantillon client : 3LAQ0402P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Sol Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071804-17877 Description ITGA : Peinture / Matériau gris
▶ Peinture non séparable + matériau gris	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39579 EN DATE DU 18/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 3LAQ0402-01 - 10 Rue Jules Ferry - Logement 2 77000 MELUN Ref échantillon client : 3LAQ0402P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre		Ref échantillon ITGA : IT071804-17878		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Certifié PEFC
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4148 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SY Amadou

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amlante Repérage et diagnostic amiante dans les Immeubles bâtis
Date d'effet : 09/11/2016 - Date d'expiration : 08/11/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 12/12/2016.


Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en peinture de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance de ventilation dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 14 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'estimation de prix en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 12

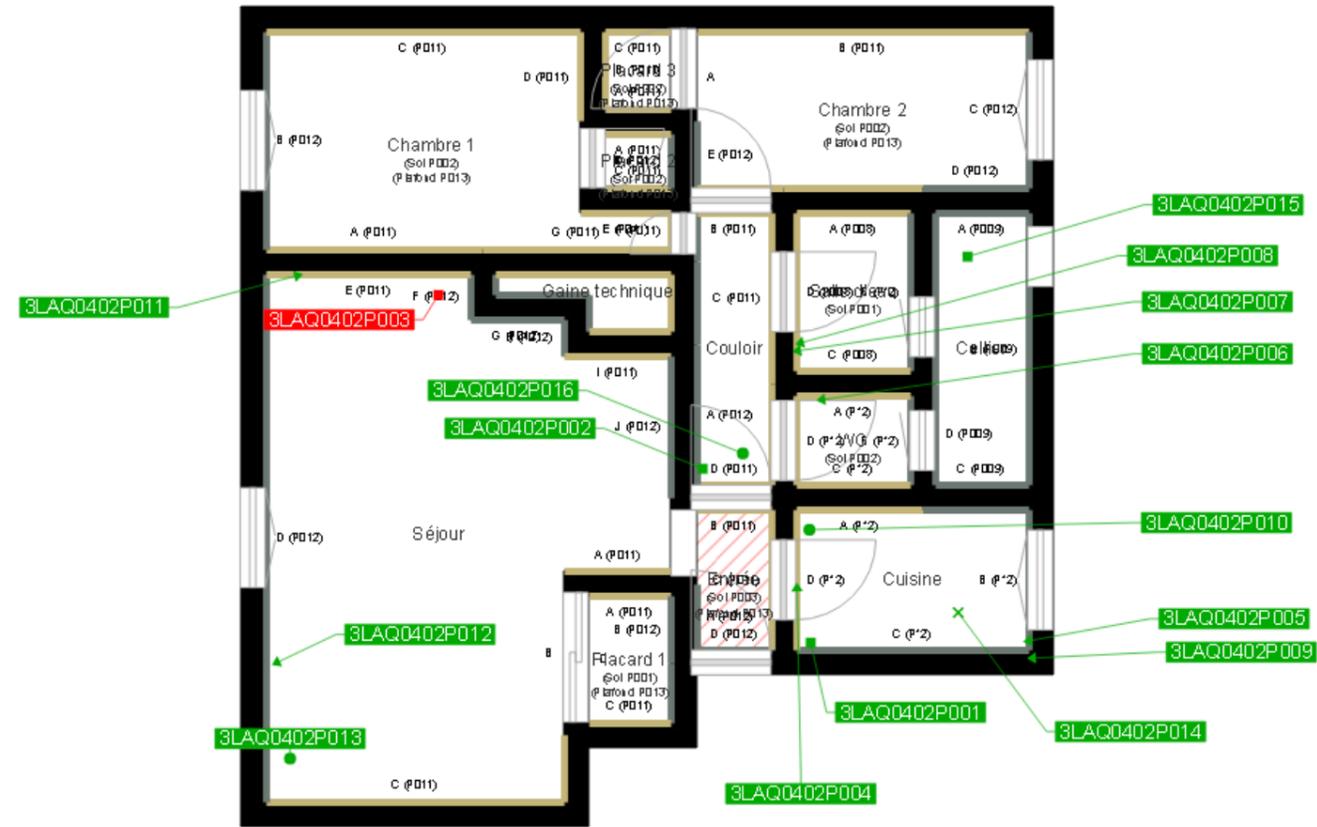

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés