

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

12 RUE J. FERRY LOGT 2

2
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	3LAR0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	09/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 23/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE.....	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	27
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sols	3LAR0002P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sols	3LAR0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sols	3LAR0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sols	3LAR0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sols	3LAR0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sols	3LAR0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sols	3LAR0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00016		BON DE TRAVAUX N° 2018 63 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62460 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR PROT STEPHANE		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES				
SERVICE V.SEINE Techniciens				
LOCALISATION Programme 3 MELUN - PLATEAU DE CORBISL Tranche 2 Ensemble 0300 Escalier AR Étage 00 Logement 2 Module 3LAR002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
ADRESSE M ABDELATIF CHEIKH EDIN AHMED 12 RUE J. FERRY 77000 MELUN				
DELAI D'EXECUTION 15 JOURS		PERIODE (DU) 05-01-2018 (AU) 18-01-2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMM	REFERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET REFERAGA AMIANTE AVANT TRAVAUX "MURS-SOLS-PLAFONDS-FENÊTRE ETC..." GARDIEN MR VALLANT 06.98.40.00.53	1,00	5,00	5,00
AMTS	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE NET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				585,00
H.T. ACTUALISE				
CORRECTIF REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				682,00
APPRECIATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHN		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE	585,00
APPRECIATION ANALYTIQUE		REPERENCES PATRIMOINE		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	REPERENCES OCCUPANT			
1 HONAMIA	3 2 0300 AR 3LAR002	L 0600276 ABDELATIF CHEIKH EDIN AHMED		585,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 63				
EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

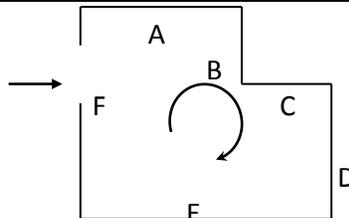

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplâtre	METALLIQUE		
Placard 2	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	BOIS	
Cellier	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	BOIS
Placard 1	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Ragréage rose	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage beige + joint cassant gris + colle grise	3LAR0002P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche	3LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreuse blanche non séparable + carrelage					
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	3LAR0002P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + carton non séparable	3LAR0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	3LAR0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	3LAR0002P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAR0002P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en	3LAR0002P012	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			vrac + matériau gris en vrac					
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Tampon bitumineux noir avec couche souple	3LAR0002P013	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Ragréage rose	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Ragréage rose	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Revêtement souple	Ragréage rose	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Ragréage rose	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Ragréage rose	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Ragréage rose	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	3LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage beige + joint cassant	3LAR0002P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			gris + colle grise					
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage beige + joint cassant gris + colle grise	3LAR0002P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	3LAR0002P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	3LAR0002P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAR0002P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAR0002P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAR0002P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAR0002P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	3LAR0002P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche	3LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreuse blanche non séparable + carrelage					
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	3LAR0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	3LAR0002P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	3LAR0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	3LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	3LAR0002P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	3LAR0002P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	3LAR0002P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	3LAR0002P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	3LAR0002P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + carton non séparable	3LAR0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures	3LAR0002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples avec couche en toile non séparable + carton non séparable					
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + carton non séparable	3LAR0002P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + carton non séparable	3LAR0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + carton non séparable	3LAR0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	3LAR0002P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	3LAR0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	3LAR0002P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	3LAR0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peintures multiples avec couche en toile non séparable					
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	3LAR0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	3LAR0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + papier non séparable					
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	3LAR0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			papier non séparable					
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	3LAR0002P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 3LAR0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 3LAR0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 3LAR0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage rose	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

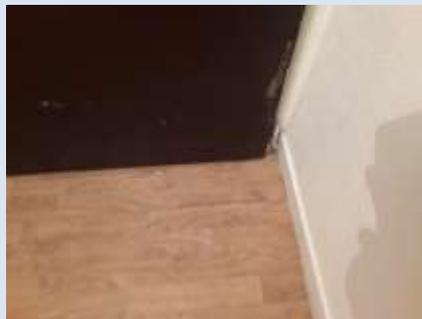

PRELEVEMENT : 3LAR0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage gris hétérogène	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

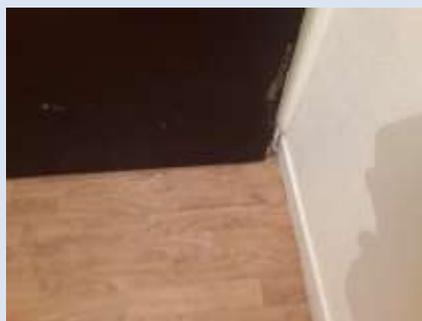


PRELEVEMENT : 3LAR0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAR0002 09/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage beige + joint cassant gris + colle grise	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAR0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAR0002 09/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + carrelage	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

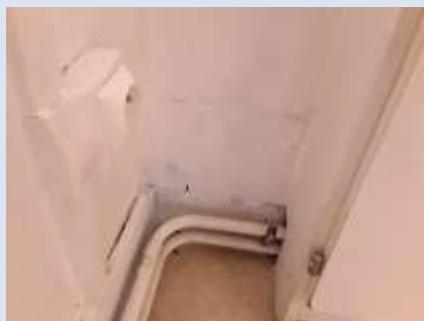


PRELEVEMENT : 3LAR0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise + carrelage	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAR0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + carton non séparable	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

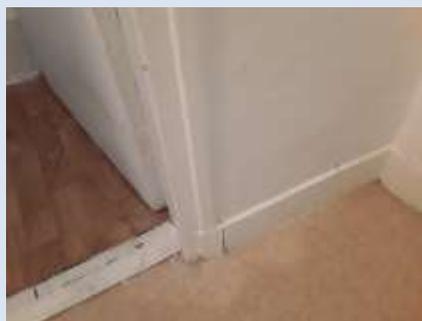


PRELEVEMENT : 3LAR0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 3LAR0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

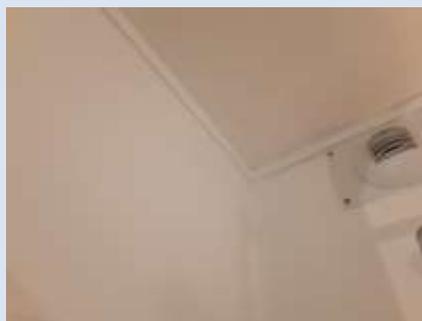

PRELEVEMENT : 3LAR0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 3LAR0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Chambre
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 3LAR0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAR0002 09/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

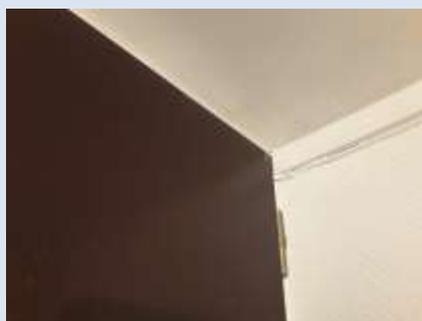

PRELEVEMENT : 3LAR0002P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	3LAR0002 09/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

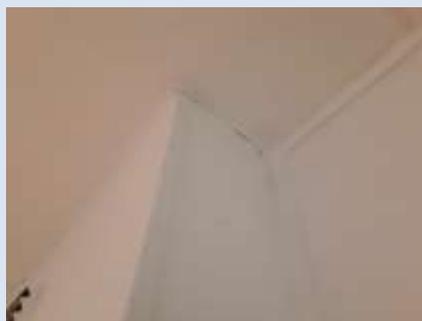

PRELEVEMENT : 3LAR0002P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac + matériau gris en vrac	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 3LAR0002P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	3LAR0002 09/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Tampon bitumineux noir avec couche souple	09/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Place Ebléris - Bât. R - Rue de la Fosse Neuve - CS 07 46662
57500 ACHAT - 0800008000
Tél : 03 21 36 41 42
Fax : 03 21 36 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'au 09/03/2018

RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6400 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport devra être conservé par le client jusqu'à l'expiration de la validité de l'accréditation de l'organisme de certification par lequel il a été réalisé.)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2655
Échantillon ITGA : IT151801-6400
Reçu au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR0002-01
Destinataire	3LAR0002-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MELUN
Échantillon	3LAR0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Écrans sans revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle bifonctionnelle noire / Ragnage rose / Ragnage gris hétrégrité

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : par un traitement thermique au réacteur
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique à cathode interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (methode guidé HGG 248 - approuvé Z)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Revêtement souple beige	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	3
Colle bifonctionnelle noire	MOLP le 16/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	3
Ragnage rose	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	3
Ragnage gris hétrégrité	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	3

Valable par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Achat

La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. Le rapport d'essai peut être opposé par le client à l'expiration de la validité de l'accréditation de l'organisme de certification par lequel il a été réalisé. Les observations sont relatives à l'état de l'échantillon et ne peuvent constituer un avis.

Page 174

Place Ebléris - Bât. R - Rue de la Fosse Neuve - CS 07 46662
57500 ACHAT - 0800008000
Tél : 03 21 36 41 42
Fax : 03 21 36 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'au 09/03/2018

RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6401 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport devra être conservé par le client jusqu'à l'expiration de la validité de l'accréditation de l'organisme de certification par lequel il a été réalisé.)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2655
Échantillon ITGA : IT151801-6401
Reçu au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR0002-01
Destinataire	3LAR0002-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MELUN
Échantillon	3LAR0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain sans revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Carrelage beige / Joint cassant gris / Colle gris

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique à cathode interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparée + carrelage beige + joint cassant gris + colle gris	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	3

Valable par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Achat

La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. Le rapport d'essai peut être opposé par le client à l'expiration de la validité de l'accréditation de l'organisme de certification par lequel il a été réalisé. Les observations sont relatives à l'état de l'échantillon et ne peuvent constituer un avis.

Page 174

RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6402 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-2655
 Fiche ITGA : IT151801-6402
 Répé au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000-01
Dossier client	3LAR000-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEUON
Echantillon	3LAR0002R00 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine-Mur & Faïence 1
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transfert Ionique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transfert Ionique Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Colle beige + couche plâtrée blanche + carrelage	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Valeurs par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Aérien



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, elle ne concerne pas le laboratoire. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un moyen de diagnostic. Nos données sont valides à partir de la date de leur réalisation sans garantie quant à leur utilisation ultérieure.

016 1600 01

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6403 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-2655
 Fiche ITGA : IT151801-6403
 Répé au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000-01
Dossier client	3LAR000-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEUON
Echantillon	3LAR0002R00 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain-Mur & Plafond
Description ITGA	Colle grise / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transfert Ionique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transfert Ionique Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Colle grise + carrelage	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Valeurs par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Aérien



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, elle ne concerne pas le laboratoire. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un moyen de diagnostic. Nos données sont valides à partir de la date de leur réalisation sans garantie quant à leur utilisation ultérieure.

016 1600 01

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6404 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités.)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2655
Échantillon ITGA : IT151801-6404
Réq. au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000-01
Dossier client	3LAR0003-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEULON
Echantillon	3LAR0002R003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mar B Évalut Peinture latée
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples avec couche en talc / Carton

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en talc non séparables + carton non séparables	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vallée par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjuvé

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté de le transmettre. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité.



RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6405 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités.)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2655
Échantillon ITGA : IT151801-6405
Réq. au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR0003-01
Dossier client	3LAR0003-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEULON
Echantillon	3LAR0002R003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mar D Évalut Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples avec couche en talc

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en talc non séparables	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vallée par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjuvé

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté de le transmettre. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité.



RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6406 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2655
Échantillon ITGA : IT151801-6406
Réq. au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000-01
Dossier client	3LAR000-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEULON
Echantillon	3LAR0002R007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Maternité Enduit - Peinture lisse
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparables	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Valeurs par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjuvé

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et de son utilisation. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de la réalisation des analyses. Toute utilisation ultérieure est à l'usage du client.



RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6407 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2655
Échantillon ITGA : IT151801-6407
Réq. au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000-01
Dossier client	3LAR000-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEULON
Echantillon	3LAR0002R008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle Mar A Enduit - Peinture lisse
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures non séparables + papier non séparables	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Valeurs par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjuvé

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et de son utilisation. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de la réalisation des analyses. Toute utilisation ultérieure est à l'usage du client.



RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6408 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT151801-6408
Échantillon ITGA : IT151801-6408
Reçu de laboratoire n° : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR0003-01
Dossier client	3LAR0003-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEUUN
Echantillon	3LAR0003R009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre Mar A Enrub. Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non utilisable + papier non utilisable	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Valeür par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjué

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et de la vérification effectuée par les clients. Les données sont fournies en l'état. Les clients sont responsables de la vérification de la conformité des données.

09/01/2018

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6409 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT151801-6409
Échantillon ITGA : IT151801-6409
Reçu de laboratoire n° : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR0003-01
Dossier client	3LAR0003-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEUUN
Echantillon	3LAR0003R010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Enrub. Plâtré Enduit. Peinture plâtré de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non utilisable + papier non utilisable	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Valeür par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjué

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et de la vérification effectuée par les clients. Les données sont fournies en l'état. Les clients sont responsables de la vérification de la conformité des données.

09/01/2018

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 67440 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 26 41 42
 Fax : 02 99 26 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
 Liste des sites et points d'échantillonnage sur www.COFRAC.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6410 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants : l'analyseur)

Client :
 AGENCE EH-ECO-IMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2659
 Échantillon ITGA : IT151801-6410
 Répé au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000-01
Dossier client	3LAR000-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEULON
Echantillon	3LAR0002R011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sable Plâtre et Enduit - Peinture blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique quaternaire pertinettes de la norme NF X 43-099

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vallée par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjuvé



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides et correctes au moment de leur réalisation. Nous ne sommes pas responsables de l'usage qui en sera fait.

09/01/2018

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 67440 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 26 41 42
 Fax : 02 99 26 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
 Liste des sites et points d'échantillonnage sur www.COFRAC.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6411 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants : l'analyseur)

Client :
 AGENCE EH-ECO-IMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2659
 Échantillon ITGA : IT151801-6411
 Répé au laboratoire le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000-01
Dossier client	3LAR000-01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEULON
Echantillon	3LAR0002R012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Basseau de distribution Peinture
Description ITGA	Peinture multiples en vrac / Matériaux gris en vrac


Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique quaternaire pertinettes de la norme NF X 43-099

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Peinture multiples en vrac + matériaux gris en vrac	META le 16/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vallée par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Adjuvé



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides et correctes au moment de leur réalisation. Nous ne sommes pas responsables de l'usage qui en sera fait.

09/01/2018

Page 1/1



17 rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-GRÉGOIRE (55200)
Tél : 03 21 23 41 42
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1947
Date de mise en parties
d'activités sur www.cofrac.fr



Le responsable de l'essai certifie la conformité des observations avec les seuls échantillons qui ont été soumis par le client. R

RAPPORT D'ESSAI N° IT151801-6432 EN DATE DU 16/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2455
Échantillon ITGA : IT151801-6432
Réq. de livraison le : 12/01/2018

Réf. Client :

Commande	3LAR000 - 01
Adresse client	3LAR000 - 01 - 12 RUE J. FERRY LOGT 2 77000 MEUUN
Échantillon	3LAR000RUI3 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine sans avec Revêtement Mosaïque
Description ITGA	Tampouf Mosaïque noir avec couche souple

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43 002)

Résultat :

Position Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
1 - Tampouf Mosaïque noir avec couche souple	META le 16/01/2018	Absence des fibres	---	3

Validé par : Bastien PORRES - Responsable du Laboratoire Aérien



La responsabilité de ce rapport émis en concurrence avec les autres certificats, est assumée par le client. Les observations sont réalisées sur les seuls échantillons qui ont été soumis par le client.
SAS au capital de 55 000 Euros

Page 1 / 3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Division Opérations Entreprises
Case Courbe 9 1633
33 Esplanade Charles de Gaulle
69693 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°5032505 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Bénéficiaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le contrat des Risques d'opération au permis
 - Réplage d'annuaire avant transaction, contrôle périodique annuaire
 - Conseil technique amiante
 - Procédure de permis et autres visites réglementaires
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Rurle
 - Contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif
 - Calcul des millésimes de copropriété
 - Diagnostic Plomb
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi SRU
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et ancien (Chapitres Plomberie & Electricité)
 - Etat du dispositif de sécurité des personnes
 - Certificat de logement (decoet)
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Informations
 - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité et Péri à Titre Zero
 - Etat descriptif de division
 - Réplage d'annuaire avant / après travaux et démolition
 - Présence de Champignons Igéromycètes
 - Réplage plomb avant travaux et démolition


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laure FOURNIER
Pour la Compagnie



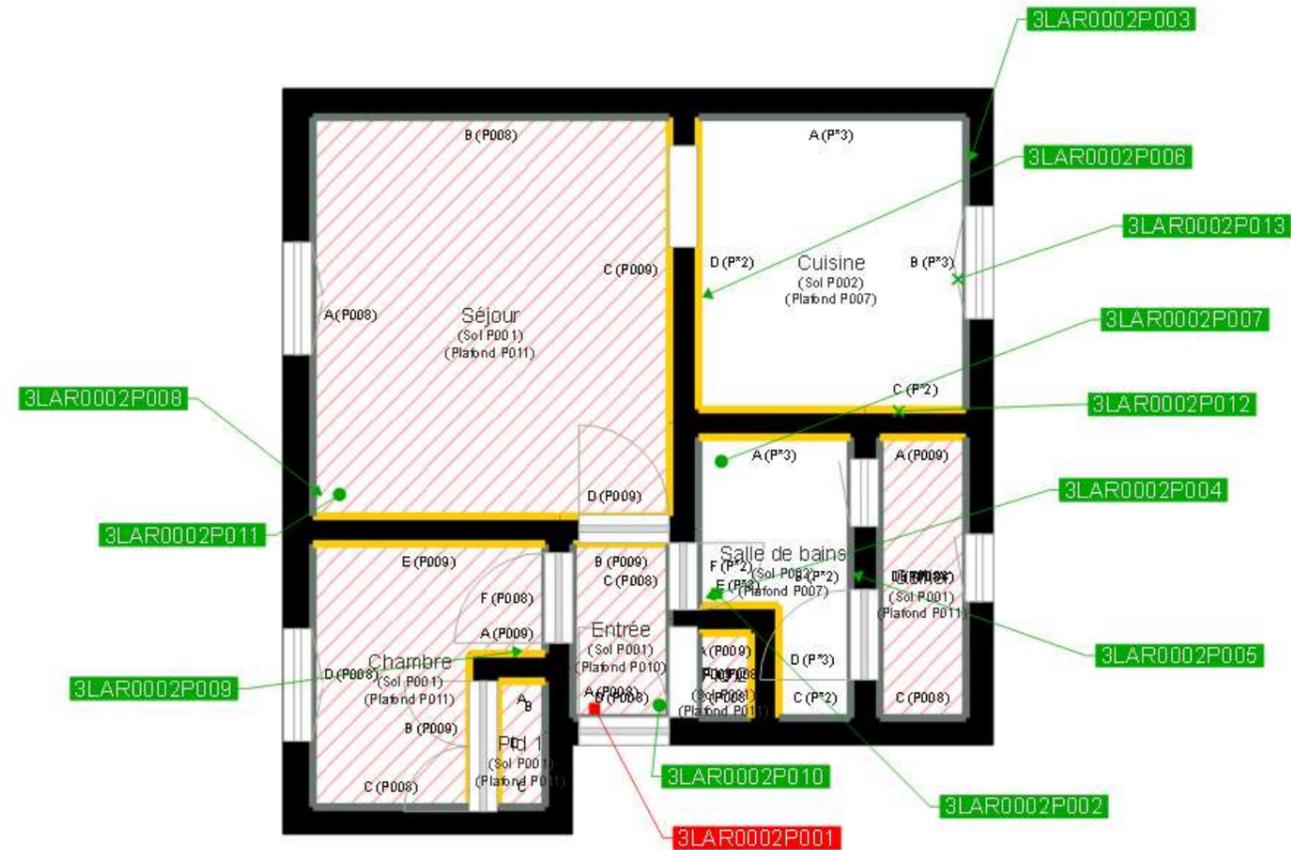

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés