

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 1

1

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 1 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	40LAJ0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	18/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 28/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	22
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	28
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	34

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	40LAJ0301P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	40LAJ0301P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Conduit Amiante ciment		Mur A	40LAJ0301P010	JP	BON ETAT	Amiante détectée
WC		Conduit Amiante ciment		Du sol au plafond	40LAJ0301P011	JP	BON ETAT	Amiante détectée
WC		Conduit Amiante ciment		Du sol au plafond	40LAJ0301P012	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	40LAJ0301P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	40LAJ0301P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	40LAJ0301P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	40LAJ0301P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	40LAJ0301P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	40LAJ0301P002	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	40LAJ0301P002	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	40LAJ0301P002	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	40LAJ0301P002	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

Rapport N° : 40LAJ0301
Date d'édition : 28/12/2017

18/12/2017

5/35

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE SOUJARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret : 277 700 019 09015		BON DE TRAVAUX N° 2017 28605 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance LE FERTE SOUJARRE Objet DIVERS	ÉMETTEUR LÉCONTE SOPHIE			
SERVICE FERTE Administratifs	LOCALISATION Programme 40 LA FERTE SOUS JOUARRE - MONTMIRAIL Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AJ Étage 05 Logement 1 Module 40LAJ001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN			
ADRESSE 23 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE				
DELAI D'EXECUTION 2 JOURS PERIODE DU 11-12-2017 AU 12-12-2017				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM66	REPERAGE AMBANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM73	ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	20,00	48,00	960,00
TOTAL H.T.				965,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				193,00
TOTAL T.T.C.				1.158,00
11-12-2017 travaux prévus : Peinture écla glomérée maçonnée tel gardien 06.85.40.91.12				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A700	FER	HONORAIRES DIAG AMBANTE	1.158,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	40 1	A000 AJ 40LAJ001		1.158,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 28605				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

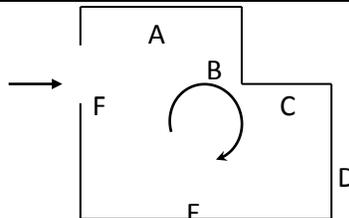

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre				Sol souple	Peinture	BOIS		
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture		PVC	
Cuisine	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Cellier	Béton				Sol souple	Peinture	BOIS		
WC	Carreaux de plâtre				Sol souple	Peinture	BOIS		
Salle de bains	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture		PVC	
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture		PVC	
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Dégagement	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Conduit Amiante ciment		40LAJ0301P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détectée	JP
WC		Conduit Amiante ciment		40LAJ0301P011	Du sol au plafond	BON ETAT	Amiante détectée	JP
WC		Conduit Amiante ciment		40LAJ0301P012	Du sol au plafond	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Revêtement	Colle polymère	40LAJ0301P002	Sol	BON	Fr1:Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		souple	jaune non séparable + colle bitumineuse noire			ETAT	déecté (Chrysotile)	
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P009	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux	40LAJ0301P005	Plafond	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non	40LAJ0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peinture en faible quantité non séparable					
WC		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P009	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P009	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P009	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P009	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P009	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P009	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			compact gris hétérogène					
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris hétérogène	40LAJ0301P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de		Enduit	Enduit plâtreux	40LAJ0301P003	Mur B	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains		béton	blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac +	40LAJ0301P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable					
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAJ0301P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	40LAJ0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAJ0301P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	40LAJ0301P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	40LAJ0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 40LAJ0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris hétérogène	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

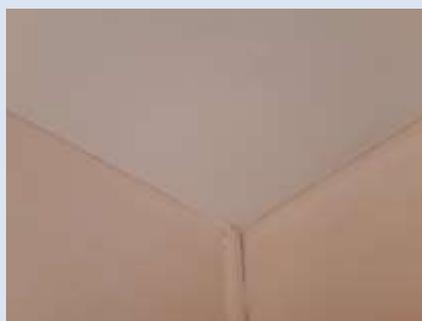

PRELEVEMENT : 40LAJ0301P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan

LOCALISATION	RESULTAT
Plafond	Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAJ0301P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAJ0301 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Canalisation		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains

1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37582 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est à conserver avec les échantillons soumis à l'analyse.)

Client : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX-EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. & RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-124100
 Fiche ITGA : IT071712-37582
 Réçu au laboratoire le : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Qualité client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77260 LA FERTE SOUS JOUAREE
Echantillon	40LAJ0301M02 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Echantillon Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle bitumeuse noire / Sgrillage gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique au métalique
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HSG 248 - appendice II)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	100 ou 500 ppm
Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène	META le 27/12/2017	Absence non détecté	---	2
Colle bitumeuse noire + sgrillage gris en faible quantité non détectable	MOLP le 27/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Florent LE MASSEON - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses. Les résultats ne sont pas garantis quant à leur représentativité. Les échantillons prélevés et analysés sont ceux qui ont été soumis à l'analyse. Les résultats sont ceux qui ont été obtenus.

itga 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains

1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains
 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37583 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est à conserver avec les échantillons soumis à l'analyse.)

Client : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX-EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. & RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-124100
 Fiche ITGA : IT071712-37583
 Réçu au laboratoire le : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Qualité client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77260 LA FERTE SOUS JOUAREE
Echantillon	40LAJ0301M02 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Echantillon Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polyuréthane jaune / Colle bitumeuse noire / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique au métalique
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HSG 248 - appendice II)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	100 ou 500 ppm
Revêtement souple gris + matériau compact gris hétérogène	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	2
Colle polyuréthane jaune non détectable + colle bitumeuse noire	MOLP le 27/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Florent LE MASSEON - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses. Les résultats ne sont pas garantis quant à leur représentativité. Les échantillons prélevés et analysés sont ceux qui ont été soumis à l'analyse. Les résultats sont ceux qui ont été obtenus.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37584 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
 AGENCE EH-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-124100
 Fiche ITGA : IT071712-37584
 Répé au laboratoire le : 27/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Dossier client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77206 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAJ0301001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sapeur Msr B Envalé béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Taille Métrique blanche en table quartée / Fabricat

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + table Métrique blanche en table quartée non identifiable + plâtreux non identifiable	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le délivrer. Les données sont valides et correctes au moment de leur établissement. Elles ne sont pas destinées à servir de preuve en justice.

01/16/10/01

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37585 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
 AGENCE EH-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-124100
 Fiche ITGA : IT071712-37585
 Répé au laboratoire le : 27/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Dossier client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77206 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAJ0301001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sapeur Msr D Envalé
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non identifiable	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le délivrer. Les données sont valides et correctes au moment de leur établissement. Elles ne sont pas destinées à servir de preuve en justice.

01/16/10/01

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37586 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de données de sécurité.)

Client :
AGENCE EH-ECO-IMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
9590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124100
Échantillon ITGA : IT071712-37586
Réq. de laboratoire n° : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Dossier client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77206 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAJ0301006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siquet Patrice Evolué bureau
Description ITGA	Echant pilé/mix blanc en vrac / Taille Métrique blanche / Papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Echant pilé/mix blanc en vrac / taille Métrique blanche non séparable + pétrole non séparable	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire rédiger. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos données sont validées et contrôlées de façon à garantir leur exactitude. Elles sont destinées à être utilisées par les clients pour leur propre compte. Elles ne sont pas destinées à être utilisées par d'autres personnes que celles qui ont pu les faire rédiger.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37587 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de données de sécurité.)

Client :
AGENCE EH-ECO-IMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
9590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124100
Échantillon ITGA : IT071712-37587
Réq. de laboratoire n° : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Dossier client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77206 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAJ0301006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mar-B Evolué bureau
Description ITGA	Echant pilé/mix blanc en vrac / Papier / Petroleux multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Echant pilé/mix blanc en vrac / papier non séparable, + pétroleux multiples non séparable	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire rédiger. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos données sont validées et contrôlées de façon à garantir leur exactitude. Elles sont destinées à être utilisées par les clients pour leur propre compte. Elles ne sont pas destinées à être utilisées par d'autres personnes que celles qui ont pu les faire rédiger.

Page 1/1

itga Ingénierie et conseil

Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-URBAIN
Tél : 03 21 25 41 42
Fax : 03 21 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 17947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le présent rapport est établi conformément aux exigences de la norme NF X 43-000.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37588 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124100
Échantillon ITGA : IT071712-37588
Réq. au laboratoire le : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Dossier client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77206 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAJ0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mar D Bivalve
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fonction Analyse	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	19 de conformité
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux en faible quantité non séparables	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et de son utilisation conformément aux exigences de la norme NF X 43-000. Les données sont validées et mises à jour. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Page 1/1

itga Ingénierie et conseil

Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-URBAIN
Tél : 03 21 25 41 42
Fax : 03 21 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 17947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le présent rapport est établi conformément aux exigences de la norme NF X 43-000.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37589 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124100
Échantillon ITGA : IT071712-37589
Réq. au laboratoire le : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Dossier client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77206 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAJ0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plakard Enduit Béton
Description ITGA	Enduit beige en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Plâtreux en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fonction Analyse	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	19 de conformité
Enduit beige en faible quantité en vrac non séparables + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparables + plâtreux en faible quantité non séparables	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et de son utilisation conformément aux exigences de la norme NF X 43-000. Les données sont validées et mises à jour. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Page 1/1



17 rue Elberle - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57140 SAINT-GRIGNON (LUXEMBOURG)
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747
Date de mise en parties
d'activités sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la conformité des observations avec les unités échantillonnées par l'analyseur qui est identifié par le numéro :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37590 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport émane de l'analyseur par les techniques propres à l'analyseur.

Client :
AGENCE SHI EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124100
Échantillon ITGA : IT071712-37590
Réq. de laboratoire n° : 27/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAJ0301-01
Dossier client	40LAJ0301-01 - 23 SQUARE MONTMIRAIL LGT 5 77206 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAJ0301001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Cuisine Cuisine Peinture
Description ITGA	Celle polymère jointe en faible quantité / Points multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : image numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique livrée interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : grille de données de la norme NF X 43-099

Résultat :

Produce Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
• Celle polymère jointe en faible quantité non séparée : points multiples non séparables	META le 27/12/2017	Absence non détecté	---	1

Valeurs par : Florent LE MASSON - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de l'analyseur par les techniques propres à l'analyseur. Le responsable de l'essai atteste de la conformité des observations avec les unités échantillonnées par l'analyseur qui est identifié par le numéro. Les données sont celles de l'analyseur et ne sont pas celles de l'analyseur. Les données sont celles de l'analyseur et ne sont pas celles de l'analyseur.

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 12 02
30, Boulevard Desseigne de la Haute
3001 BIFFERSWILDE

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanches ou similaires
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° : CPDI 3541 - Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI 08 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Ambiante sans mention	Ambiante Sans Mention* Date d'effet : 04/06/2015 - Date d'expiration : 05/04/2020
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/06/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022
Gas	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 18/07/2021


En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit,
Etabli à Saint-Grégoire, le 06/11/2017.

*Ambiante sans mention : l'absence de mention de radon dans un diagnostic immobilier ne constitue pas une garantie de l'absence de radon dans le bâtiment. Elle signifie simplement que le diagnostic immobilier a été réalisé conformément aux normes en vigueur et que les résultats sont conformes à ces normes.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portale disponible sur www.icert.fr

Parc 113708 - Sidermont D - Rue de la Reine Victoria - 35700 Saint-Grégoire

CPDI 08 01 0011

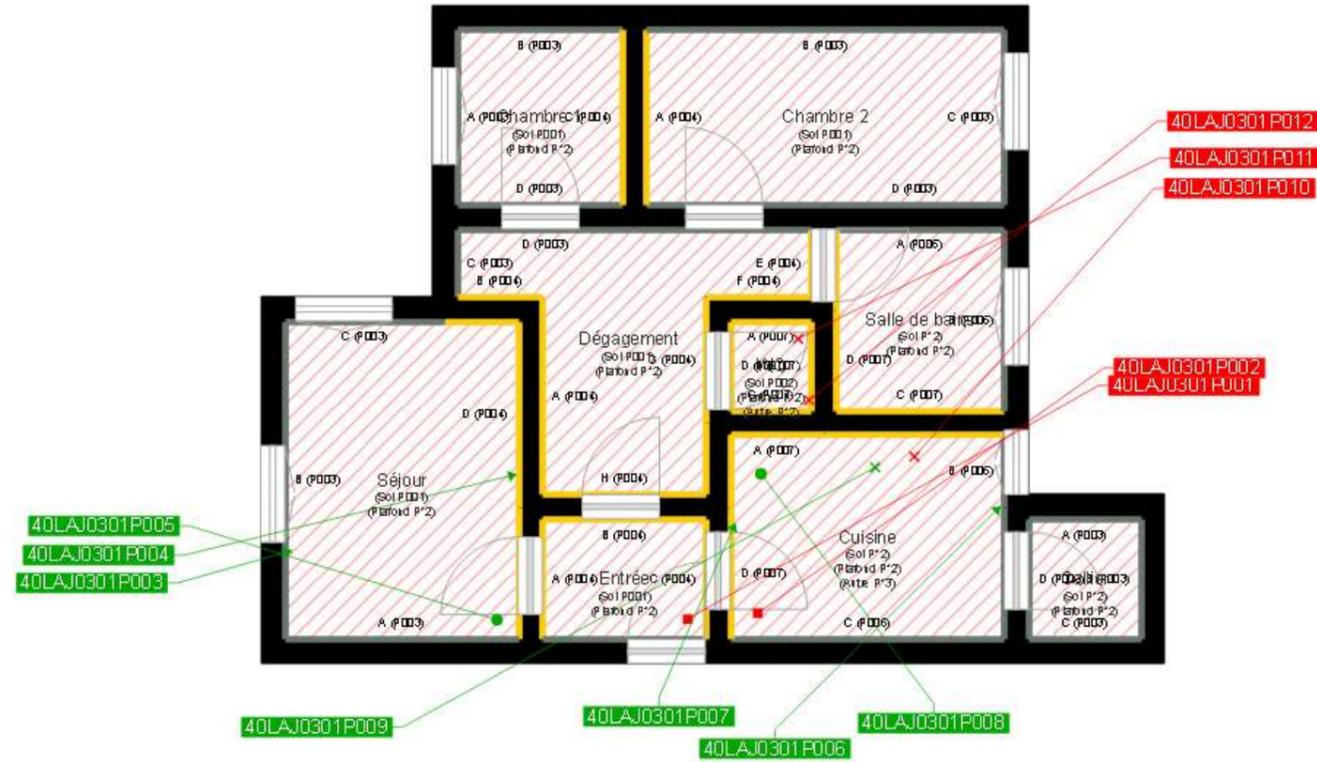

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés