

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

29 SQUARE MONTMIRAIL

LOGEMENT 3
77260 FERTE SOUS JOUARRE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	LOGEMENT 3
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	40LAM0203	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	05/07/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Ronald FRANCHINARD	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :		Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :		N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 21/07/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Ronald FRANCHINARD**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ATTESTATION(S).....	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	40LAM0203P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	40LAM0203P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 4	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 4	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAM0203P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	40LAM0203P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	40LAM0203P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 15067 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance PAYS DE LA BRIE Objet DIVERS	ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS LOCALISATION: Programme 40 LA FERTE SOUS JOUARRE - MONTMIRAIL Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AM Étage 02 Logement 3 Module 40LAM0203 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN			
ADRESSE: M OU MME GOUTIER FERNAND OU DANIELLE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE		Tél. personnel 0160224188		
DELAI D'EXECUTION 7 JOURS		PÉRIODE DU 26-06-2019 AU 02-07-2019		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	6,00	48,00	288,00
TOTAL H.T.				293,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				58,60
TOTAL T.T.C.				351,60
26-06-2019 TEL LOCATAIRES 0160224188 OU 0614160489 REPERAGE ET ANALYSE SOLS+ MURS				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	351,60
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	40 1 A000 AM 40LAM0203 L	6234 GOUTIER FERNAND OU DANIELLE		351,60
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 15067				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 40LAM0203 05/07/2019

Version : 21/07/2019

8/37

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

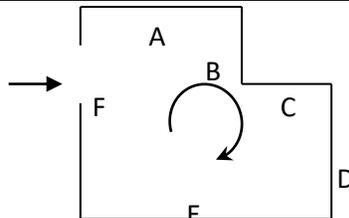

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 4	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 4	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	40LAM0203P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	40LAM0203P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante noire	40LAM0203P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	40LAM0203P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAM0203P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P002	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	40LAM0203P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement 1	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 2	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 4	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple gris	40LAM0203P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple gris	40LAM0203P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	40LAM0203P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 4	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	40LAM0203P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 4	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 4	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 4	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAM0203P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 40LAM0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAM0203 05/07/2019		Séjour (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAM0203 05/07/2019		Séjour (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante noire	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDectecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDectecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Débarras (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAM0203 05/07/2019		Débarras (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAM0203 05/07/2019		Dégagement 1 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Dégagement 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDectecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Dégagement 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDectecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0203 05/07/2019	WC (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0203P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAM0203 05/07/2019		Chambre 2 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	05/07/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-65869 EN DATE DU 19/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-65869 Réf. Commande Client : 40LAM0203-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE				Réf échantillon ITGA : IT071907-25550
Réf échantillon client : 40LAM0203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragrégé gris / Matériau compact gris hétérogène
* Dalle dure cassante noire	META (2)	1	19/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	18/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE				Réf échantillon ITGA : IT071907-25551
Réf échantillon client : 40LAM0203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche souple / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragrégé gris / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige	META (1)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	19/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	18/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-65869 EN DATE DU 19/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAM0203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA :	IT071907-25552	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène	
* Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META (I)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (I)	2	19/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAM0203P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégageant 1 Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA :	IT071907-25553	
		Description ITGA :	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène	
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	19/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	18/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (I)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAM0203P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA :	IT071907-25554	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène	
* Revêtement souple gris	META (I)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	MOLP	1	18/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (I)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAM0203P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mar C Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA :	IT071907-25555	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples	
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (I)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAM0203P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mar A Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA :	IT071907-25556	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton en faible quantité en vrac	
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	META (I)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAM0203-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAM0203P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mar C Enduit				
		Réf échantillon ITGA :	IT071907-25557	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples	
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (I)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.


Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-65869 EN DATE DU 19/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAM0203--01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE		Réf échantillon ITGA : IT071907-25558		
Réf échantillon client : 40LAM0203P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit béton		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples		
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1)	1	19/07/2019	Amiante non détecté / -



Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES

Aucun document disponible

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : FRANCHINARD Ronald	Bien : 40LAM0203 - LOGEMENT 3 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

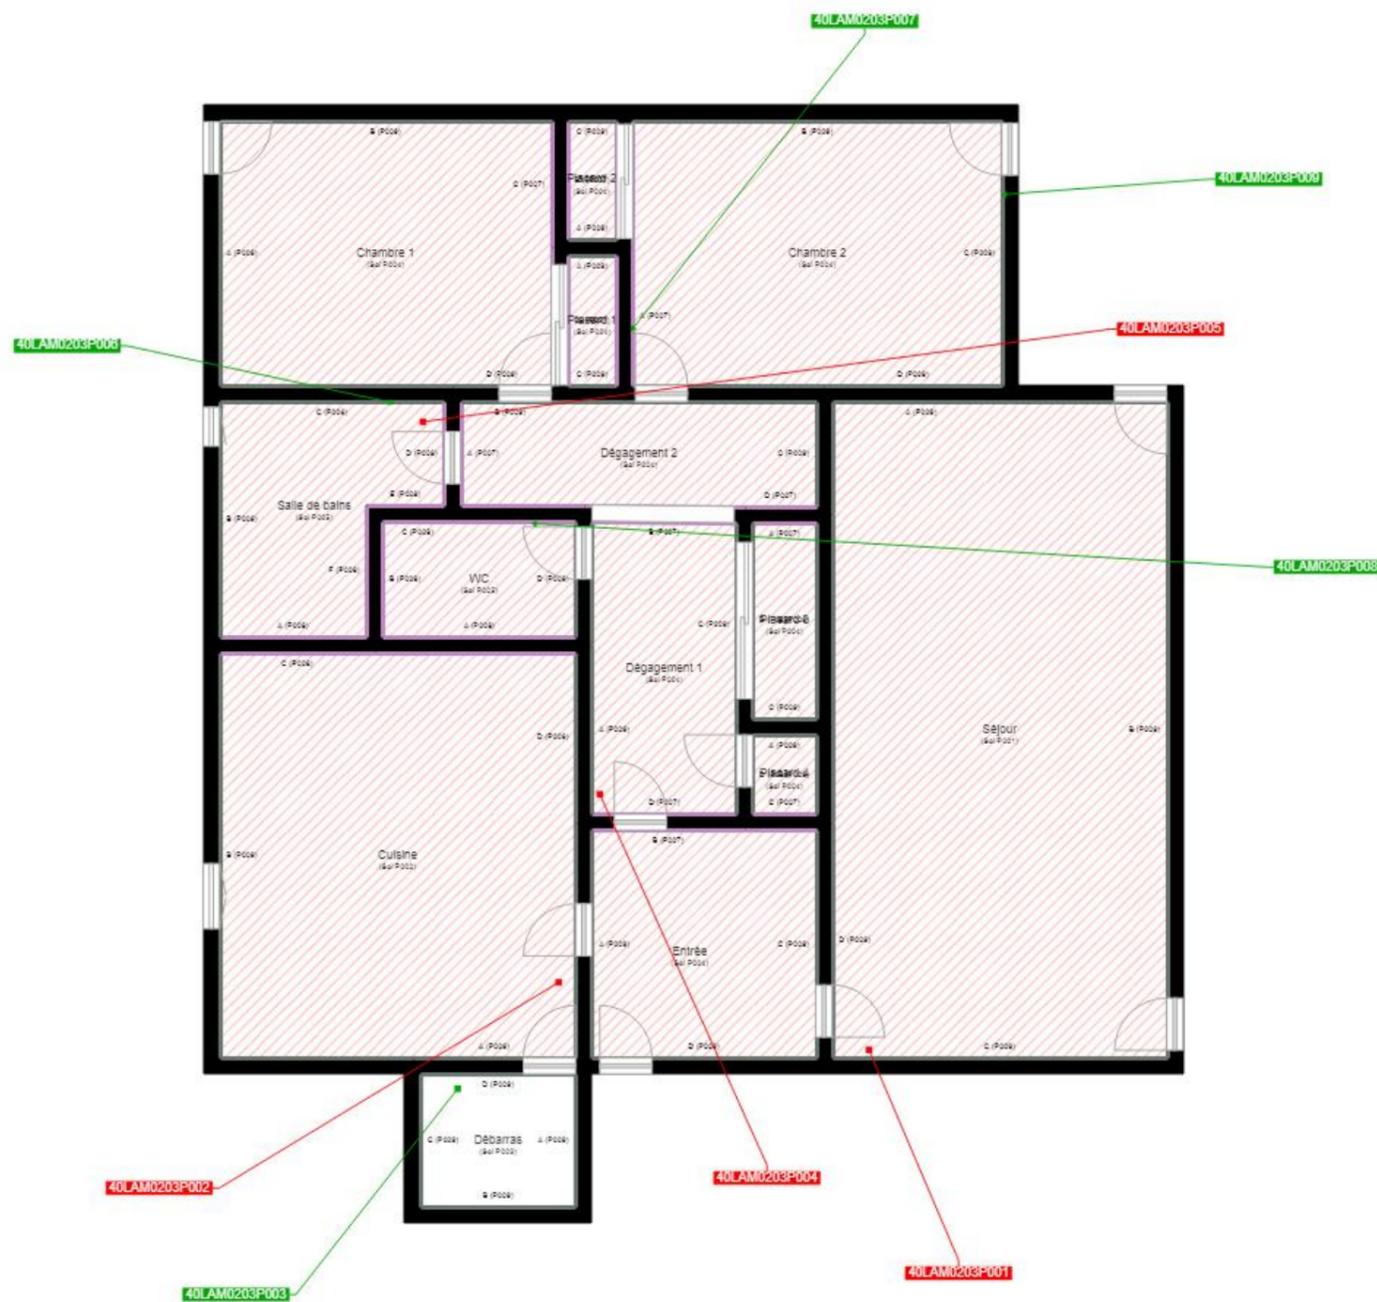

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
/// Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés