

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

31 SQUARE MONTMIRAIL

2

77260 FERTE SOUS JOUARRE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	40LAN0102 COMPLEMENT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 26/11/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 40LAN0102 COMPLEMENT

2/19

15/11/2017

Date d'édition : 26/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert-habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	13
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	17

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

402 309 2 - 01 03 2017

**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77** PAGE N° 1

<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b>		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017-24858		
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE SJOUARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret : 277 700 019 00015		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 0321734144		
Réf. fournisseur : F / 5149 Marché n° : 2017 4475 1 Provenance : LE FERTE SJOUARRE Objet : ENTRETIEN	ÉMETTEUR : CHALIDET ALAIN			
<b>SERVICE</b> FERTE Administratifs		<b>LOCALISATION</b>		
		Programme : 40 LA FERTE SOUS JOUARRE - MONTMIRAIL Tranche : 1 Ensemble A000 Escalier AN Étage 01 Logement 2. Module 40LAN0102		
<b>ADRESSE</b>				
31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE				
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 2 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 31-10-2017 <b>AU</b> 01-11-2017		
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM73	DÉTACHEMENTS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	3,00	48,00	144,00
	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET			
	ANALYSE DE 1 A 12 PRÉLÈVEMENTS ISSUS			
<b>TOTAL H.T.</b>				149,00
<b>H.T. ACTUALISÉ</b>				149,00
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				149,00
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				29,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				178,80
31-10-2017 REFECTION FAIENCE SDB ET CUISINE / DEPOSE FAIENCE DANS WC CLEF M NAGUEZ 05.85.40.91.12 / OUI M KAABI DE.85.40.91.44				
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMA	A780	FER SF	HONORAIRES DIAG AMIANTE	178,80
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>REFERENCES PATRIMOINE</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REFERENCES PATRIMOINE</b>	<b>REFERENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>	
1 HONAMA	40 1 A000 AN 40LAN0102		178,80	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017-24858				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : 40LAN0102 COMPLEMENT  
5/19

15/11/2017

Date d'édition : 26/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Bois	BOIS		
	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	PVC		
	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS	PVC	
	Brique / Enduit				Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Enduit								
	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
	Brique / Enduit				Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	PVC		
	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit		PVC	
	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige non séparable + carrelage + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0102 COMPLEMENTP002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en vrac non	40LAN0102 COMPLEMENTP00	Mur A	BON ETAT	Amiante non	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 40LAN0102 COMPLEMENT  
8/19

15/11/2017

Date d'édition : 26/11/2017




PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + carrelage + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	5			déecté	
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + carrelage	40LAN0102 COMPLEMENTP001	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAN0102 COMPLEMENTP003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	40LAN0102 COMPLEMENTP004	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 40LAN0102 COMPLEMENTP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAN0102 COMPLEMENT 15/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + carrelage	15/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

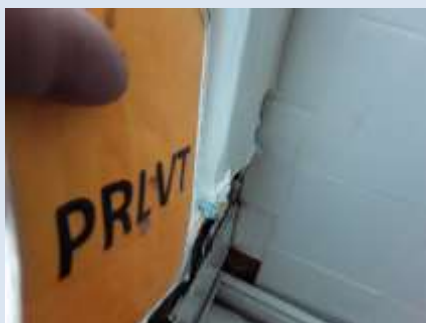

PRELEVEMENT : 40LAN0102 COMPLEMENTP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAN0102 COMPLEMENT 15/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige non séparable + carrelage + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0102 COMPLEMENTP003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0102 COMPLEMENT 15/11/2017	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	15/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0102 COMPLEMENTP004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0102 COMPLEMENT 15/11/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

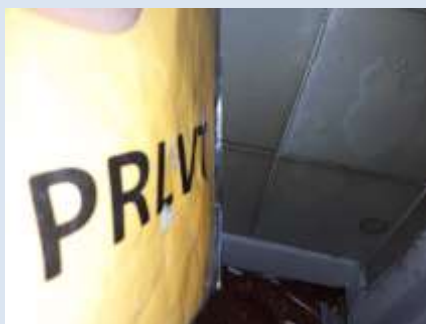

PRELEVEMENT : 40LAN0102 COMPLEMENTP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0102 COMPLEMENT 15/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + carrelage + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	15/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Edouard BELIN - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662  
51760 SAINT-OMER (03) 21 33 41 42  
Tél : 03 21 33 41 42 Fax : 03 21 33 41 43 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018

**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-37627 EN DATE DU 25/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Le rapport ainsi que le contact ont les fonctions assurées à l'adresse)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES MAINTENANCE)  
23 rue d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-112222  
Échantillon ITGA : IT071711-37627  
Reçu au laboratoire n° : ZD/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	40LAN0102 COMPLEMENT-01
Dossier client	40LAN0102 COMPLEMENT-01 - 31 SQUARE MONTMIRAL TT260 FERTE SOUS JOUARRE
Échantillon	40LAN0102 COMPLEMENT001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Mur C Fabrice 1
Description ITGA	Colle beige en vrac / Carrelage

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) - montage rempaque, réhydratation de pressions sur grille de microscope électronique linéaire interne IT (B5 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'examen	N° de référence
Colle beige en vrac non séparables + carrelage	META le 25/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Vainé par : Fabrice GUILLOUET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai incombe au client ou à son représentant. Le rapport d'essai est communiqué par le laboratoire à l'adresse indiquée au dossier. Les données personnelles et celles de clients, les coordonnées des intervenants peuvent être traitées et communiquées à des fins de gestion et de suivi.

**itga** 1 rue Edouard BELIN - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662  
51760 SAINT-OMER (03) 21 33 41 42  
Tél : 03 21 33 41 42 Fax : 03 21 33 41 43 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018

**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-37628 EN DATE DU 25/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Le rapport ainsi que le contact ont les fonctions assurées à l'adresse)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES MAINTENANCE)  
23 rue d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-112222  
Échantillon ITGA : IT071711-37628  
Reçu au laboratoire n° : ZD/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	40LAN0102 COMPLEMENT-01
Dossier client	40LAN0102 COMPLEMENT-01 - 31 SQUARE MONTMIRAL TT260 FERTE SOUS JOUARRE
Échantillon	40LAN0102 COMPLEMENT001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Mur C Fabrice 2
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Caouche plâtreux blanche en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) - montage rempaque, réhydratation de pressions sur grille de microscope électronique linéaire interne IT (B5 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'examen	N° de référence
Colle beige non séparables + carrelage + caouche plâtreux blanche en vrac non séparables + matériaux gris en faible quantité en vrac non séparables	META le 24/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Vainé par : Fabrice GUILLOUET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai incombe au client ou à son représentant. Le rapport d'essai est communiqué par le laboratoire à l'adresse indiquée au dossier. Les données personnelles et celles de clients, les coordonnées des intervenants peuvent être traitées et communiquées à des fins de gestion et de suivi.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-37629 EN DATE DU 25/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112222  
 Échantillon ITGA : IT071711-37629  
 Réq. au laboratoire le : 20/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	40LAN0102 COMPLEMENT - 03
Classier Client	40LAN0102 COMPLEMENT - 03 - 31 SQUARE MONTMIRAL TT260 FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAN0102 COMPLEMENTR03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur C Falcoux 3
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Caucis plâtreuse blanche / Peinture

**Préparation :**

Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Risq anfibulose
Colle beige + carrelage + caucis plâtreuse blanche non séparables + peintures non séparables	META le 24/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur



La responsabilité de ce rapport émane du prestataire qui assure la bonne exécution de la prestation. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées en vertu de la norme NF X 45 060. Les données sont validées en vertu de la norme NF X 45 060.

03/11/2017

Page 1/1

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-37630 EN DATE DU 25/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-112222  
 Échantillon ITGA : IT071711-37630  
 Réq. au laboratoire le : 20/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	40LAN0102 COMPLEMENT - 03
Classier Client	40LAN0102 COMPLEMENT - 03 - 31 SQUARE MONTMIRAL TT260 FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAN0102 COMPLEMENTR03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Falcoux 3
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Caucis plâtreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Risq anfibulose
Colle beige + carrelage + caucis plâtreuse blanche non séparables + peintures multiples non séparables	META le 24/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur



La responsabilité de ce rapport émane du prestataire qui assure la bonne exécution de la prestation. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées en vertu de la norme NF X 45 060. Les données sont validées en vertu de la norme NF X 45 060.

03/11/2017

Page 1/1



100, Elbertin - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57500 SAINT-GRIGNON (LUXEMBOURG)  
Tél : 03 21 23 41 44  
Fax : 03 21 23 41 43  
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747  
Date des états de parties  
évaluées sur www.cofrac.fr

L'identification de l'éditeur, celle de la destination des documents ainsi que ceux de leur contenu par leur diffusion qui sont indiqués par le symbole 

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-37631 EN DATE DU 25/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport est en la propriété de l'éditeur. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'éditeur est formellement interdite.

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-112222  
Échantillon ITGA : IT071711-37631  
Échéance : 20/11/2017

**Ref. Client :**

Commande	#40LAN0102 COMPLEMENT - 03
Client	#40LAN0102 COMPLEMENT - 03 - 31 SQUARE MONTEMERAL TT260 FORTE SOUS JOUARRE
Échantillon	#40LAN0102 COMPLEMENT 0303 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mar A Faïence 3
Description ITGA	Colle beige en vrac / Carrelage / Peinture / Craieuse plâtreuse blanche

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 068)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige en vrac non séparée + carrelage + peinture non séparée + couche plâtreuse blanche non séparée	META le 25/11/2017	Aucun amiant	---	3

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:



La responsabilité de ce rapport émis sous ce numéro appartient à son éditeur. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'éditeur est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'éditeur est formellement interdite.

Page 1 / 3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
 Boulevard Desjardins-Entreprises  
 Case postale 4 12 30  
 35, Boulevard Desjardins-Entreprises  
 3581 BORDAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
 21 ROUTE D'ALBERT  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle périodique
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie





## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques de l'air des constructions des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques.

\* Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques de l'air des constructions des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques.

\* Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques de l'air des constructions des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques.

\* Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques de l'air des constructions des matériaux et produits de la terre et des matériaux géologiques.



Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)






sofrax  
ACCREDITATION  
LE C.C.P.  
CONSTRUCTION  
PARIS 12 10 12

Paris EDON9A - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorieuse - 35760 Saint-Grégoire      CPDI DR 11 rev11



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés

	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière