

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

31 SQUARE MONTMIRAIL

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE





A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	40LAN0103	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 40LAN0103 11/12/2018

Version : 02/01/2019

3/44

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	3
C \ SOMMAIRE	4
D \ CONCLUSIONS	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	31
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	38
ATTESTATION(S).....	41
CERTIFICAT DE COMPETENCES	42

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	40LAN0103P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	Sous évier	40LAN0103P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	40LAN0103P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	40LAN0103P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	40LAN0103P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	40LAN0103P010	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

Rapport N° : 40LAN0103 11/12/2018

Version : 02/01/2019

7/44

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE S/JOUARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2018 26845 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance LE FERTE S/JOUARRE Objet DIVERS	SERVICE FERTE Techniciens ÉMETTEUR LECONTE SOPHIE	
LOCALISATION Programme 40 LA FERTE SOUS JOUARRE - MONTMIRAIL Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AN Étage 01 Logement 3 Module 40LAN0103 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE	

DÉLAI D'EXÉCUTION 2 JOURS **PÉRIODE DU** 06-11-2018 AU 07-11-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	15,00	48,00	720,00
TOTAL H.T.				725,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				145,00
TOTAL T.T.C.				870,00

06-11-2018 faience a refaire
meuble evier a changer
sois et peinture à refaire
clé à l'agence

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	FER	SF	HONORAIRES DIAG AMIANTE	870,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	40	1 A000 AN	40LAN0103	870,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 26845

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

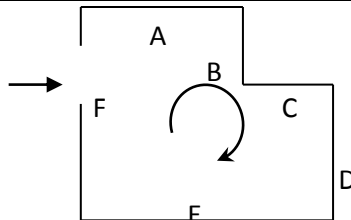

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 3	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
Placard 1	RC	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton			
Couloir	RC	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
WC	RC	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 1	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Placard 2	RC	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 3	RC	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC		

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	RC	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Cuisine	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Gaine technique	RC									
Cellier	RC	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Séjour	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	40LAN0103P011	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Rapport N° : 40LAN0103 11/12/2018

14/44

Version : 02/01/2019

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 3	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec couche en toile non séparable	40LAN0103P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	40LAN0103P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Peinture non séparable + revêtement souple vert + ragréage gris hétérogène	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAN0103P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Peinture non séparable + revêtement souple vert + ragréage gris hétérogène	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Peinture non séparable + revêtement souple vert + ragréage gris hétérogène	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Peinture non séparable + revêtement souple vert + ragréage gris hétérogène	40LAN0103P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	40LAN0103P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	40LAN0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec couche en toile non séparable	40LAN0103P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec couche en toile non séparable	40LAN0103P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	40LAN0103P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	40LAN0103P00 6	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	40LAN0103P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	40LAN0103P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	40LAN0103P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	40LAN0103P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	40LAN0103P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 40LAN0103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAN0103 11/12/2018		Chambre 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAN0103 11/12/2018		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Placard 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Placard 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Placard 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec couche en toile non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peinture non séparable + revêtement souple vert + ragréage gris hétérogène	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAN0103P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAN0103 11/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129424 EN DATE DU 20/12/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : AGENE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-129424 Réf. Commande Client : 40LAN0103-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/12/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151812-8319 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151812-8320 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129424 EN DATE DU 20/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 3 Sol Revêtement souple				
Réf échantillon ITGA : IT151812-8321 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrage gris				
↳ Revêtement souple beige	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
↳ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	META (2)	1	20/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
↳ Colle bitumineuse noire + ragrage gris non séparable	MOLP	1	19/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT151812-8322 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac avec couche en toile				
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec couche en toile non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				
Réf échantillon ITGA : IT151812-8323 Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Peinture				
↳ Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité + carrelage + peinture	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Colle faïence				
Réf échantillon ITGA : IT151812-8324 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Matériau marron / Carrelage				
↳ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau marron non séparable + carrelage	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT151812-8325 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac				
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	19/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAN0103P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT151812-8326 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac				
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129424 EN DATE DU 20/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				
Réf échantillon client : 40LAN0103P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit		Réf échantillon ITGA : IT151812-8327 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac / Matériau beige en faible quantité en vrac		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				
Réf échantillon client : 40LAN0103P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT151812-8328 Description ITGA : Peinture / Revêtement souple vert / Colle bitumineuse noire / Peinture / Ragréage gris hétérogène		
▶ Peinture non séparable + revêtement souple vert + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	MOLP	1	19/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 40LAN0103-01 - 31 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				
Réf échantillon client : 40LAN0103P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux		Réf échantillon ITGA : IT151812-8329 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META (2)	1	20/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2019.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,


VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC



UNE RECHAUFFE 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021


En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux critères C, A1, dans des immeubles de hauteur dépassant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'issue des travaux de travaux de construction.


Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des enfants, après travaux en peinture de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'expertise sur les sols dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 22 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance de certains dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention. Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention.






Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev12

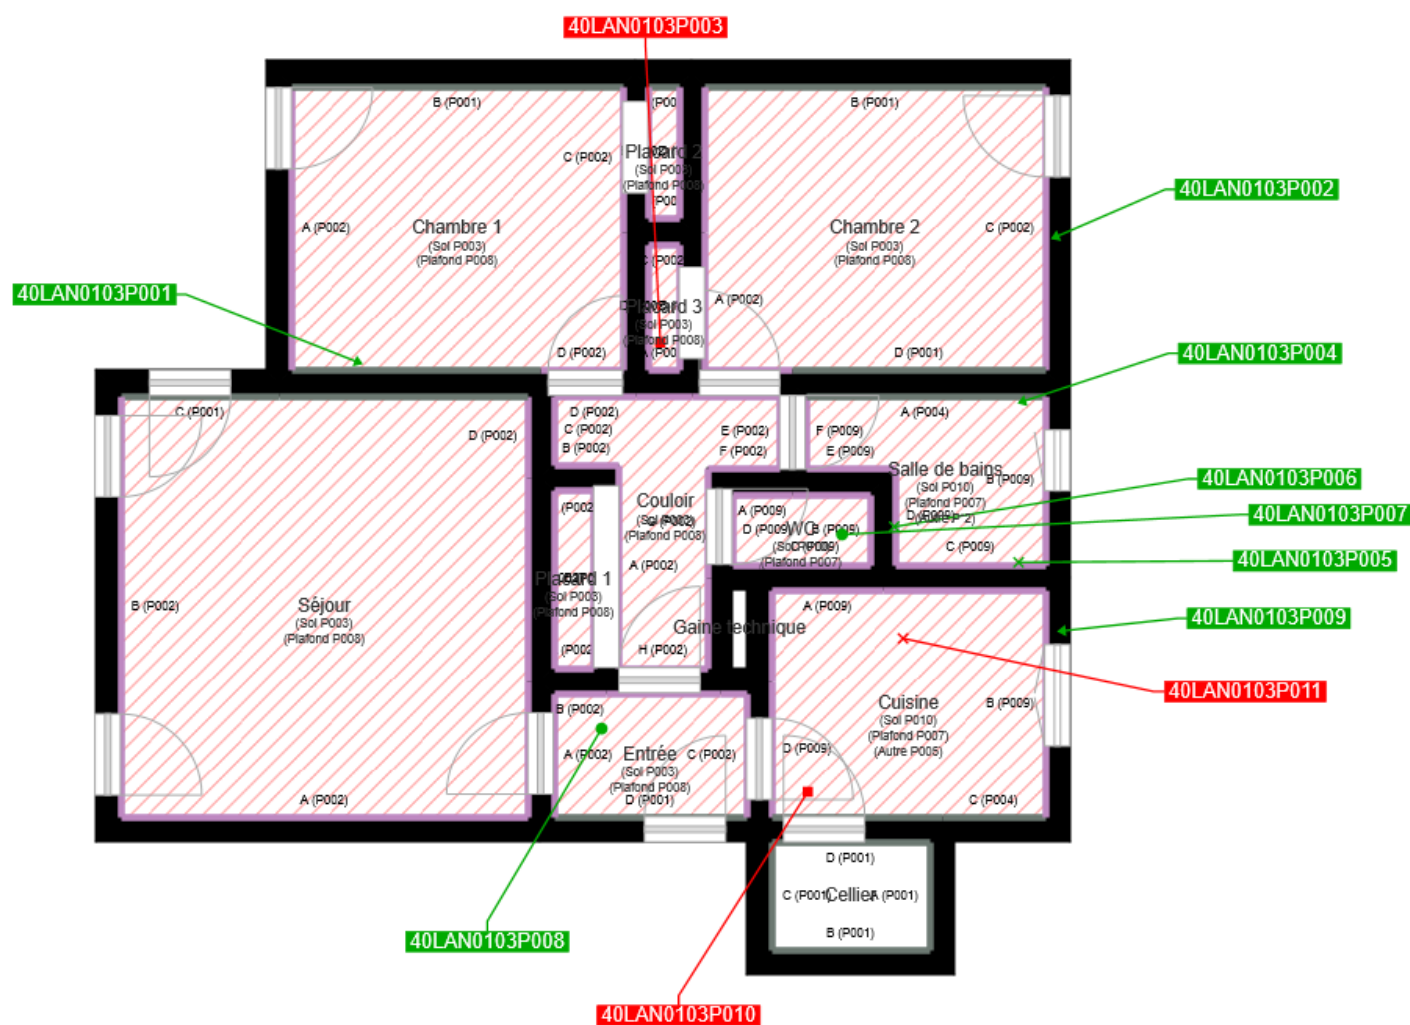

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

