

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2

2

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	40LAQ0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 20/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



Rapport N° : 40LAQ0002

11/12/2017

Date d'édition : 20/12/2017

2/21

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	15
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	20

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
Salle de bains		Revêtement bitumineux / Peinture	Tablier de baignoire	Refus

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77					PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE SIEGE SOCIAL 10 Avenue Charles Péguy Boite Postale 114 77002 MELUN CEDEX02 Tél : 01.84.14.14.77 Fax : 01.80.69.61.42 Siret : 277 700 019 00015			BON DE TRAVAUX N° 2017 27343 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance Objet AMIANTE PMR	SERVICE MAINTENANCE REHA LOCALISATION Programme 40 LA FERTE SOUS JOUARRE - MONTMIRAIL Tranche 2 Ensemble B000 Escalier AQ Étape 00 Logement 2 Module 40 AC0002		ÉMETTEUR VASSY ROMAIN ADRESSE MME DUPANLOUP MUGUETTE 4 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE Tél. personnel 0160295514		
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 27-11-2017 AU 11-12-2017			
ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	
AMIS	REPERAGE AMIANTE AUVANT TVX - TVX ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00	
TOTAL H.T.				5,00	
H.T. ACTUALISE					
COEFFICIENT REGIONAL					
RABAIS					
TOTAL H.T.					
T.V.A. 20,00 %				1,00	
TOTAL T.T.C.				6,00	
REPLACEMENT BAIGNOIRE PAR SAC + SOL+MUR 08 73 35 46 06					
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	
1 HONDY	A700	SIEG	AUTRES HONORAIRES DIVERS NON R	6,00	
AUCUNE AFFECTATION ANALYTIQUE PATRIMOINE					
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27343					
EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE					

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 40LAQ0002

11/12/2017

5/21

Date d'édition : 20/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Salle de bains			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	METALLIQUE	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac + revêtement cassant gris + colle polymère incolore + revêtement cassant vert + colle polymère incolore	40LAQ0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAQ0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de		Plinthes	Colle beige +	40LAQ0002P002	Mur C	BON	Amiante	RESULTAT

Rapport N° : 40LAQ0002 11/12/2017

Date d'édition : 20/12/2017

7/21

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains			matériau gris non séparable + carrelage			ETAT	non détecté	ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples en vrac	40LAQ0002P006	Canalisation	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage	40LAQ0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac + revêtement cassant gris + colle polymère incolore + revêtement cassant vert + colle polymère incolore	40LAQ0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	40LAQ0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris non séparable + carrelage	40LAQ0002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris non séparable + carrelage	40LAQ0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAQ0002P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 40LAQ0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac + revêtement cassant gris + colle polymère incolore + revêtement cassant vert + colle polymère incolore	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAQ0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + matériau gris non séparable + carrelage	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 40LAQ0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 40LAQ0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

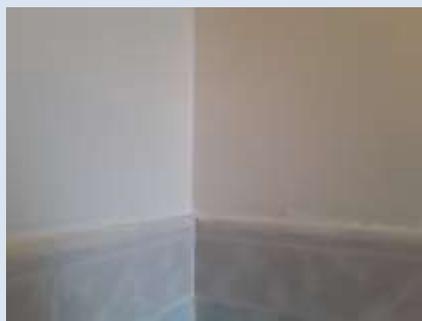


PRELEVEMENT : 40LAQ0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

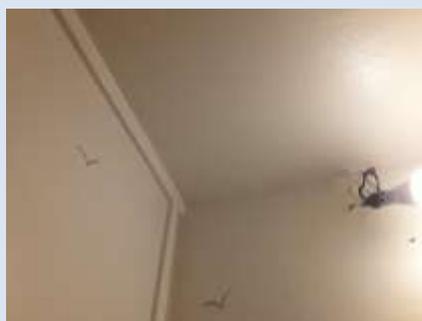


PRELEVEMENT : 40LAQ0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Canalisation		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

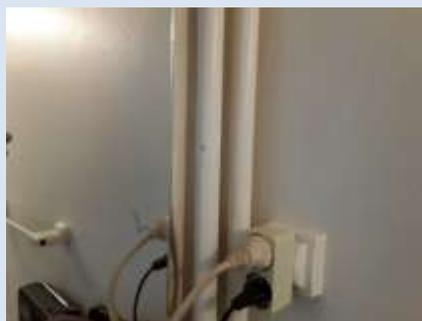

PRELEVEMENT : 40LAQ0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture		11/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Tablier de baignoire			

EMPLACEMENT

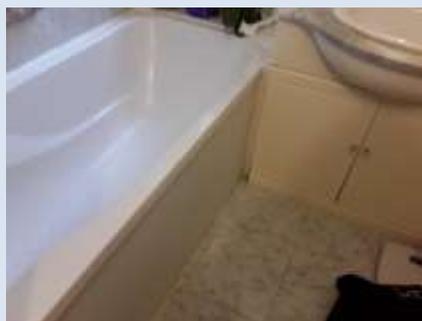

PRELEVEMENT : 40LAQ0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAQ0002 11/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage	11/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28018 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est à conserver avec les échantillons soumis à l'analyse.)

Client : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M & RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59500 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-123801
Échantillon ITGA : IT071712-28018
Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAQ0002-09
Quai client	40LAQ0002-09 - 4 SQUARE MONTMIRAL LIG 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAQ0012P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sal Date de sol
Description ITGA	Dalle dans cassette beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Revêtement ciment gris / Colle polymère incolore / Revêtement ciment vert / Colle polymère incolore

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 40-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Dalle dans cassette beige	META le 19/12/2017	Absence non détecté	---	2
Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac + revêtement ciment gris + colle polymère incolore + revêtement ciment vert + colle polymère incolore	META le 19/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Benjamin LOUINET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses par nos soins. Nous ne sommes pas responsables de la qualité des échantillons soumis à l'analyse. Les données présentées sont celles de nos clients. Les observations sont relatives à l'état des lieux au moment de l'analyse.

Page 1/1

Rapport N° : 40LAQ0002
Date d'édition : 20/12/2017

11/12/2017

itga 1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28019 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est à conserver avec les échantillons soumis à l'analyse.)

Client : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M & RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59500 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-123801
Échantillon ITGA : IT071712-28019
Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAQ0002-09
Quai client	40LAQ0002-09 - 4 SQUARE MONTMIRAL LIG 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAQ0012P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mar C Plinthes
Description ITGA	Colle beige / Matériau gris / Carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 40-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
Colle beige + matériau gris non identifiable + carrelage	META le 19/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Benjamin LOUINET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses par nos soins. Nous ne sommes pas responsables de la qualité des échantillons soumis à l'analyse. Les données présentées sont celles de nos clients. Les observations sont relatives à l'état des lieux au moment de l'analyse.

Page 1/1

15/21



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28020 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123001
Échantillon ITGA : IT071712-28020
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAQ0002-03
Dossier client	40LAQ0002-00 - 4 SQUARE MONTHIRAIL LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAQ0012P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains N°1 B Enduit lésion
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtres multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + sédiments multiples non séparés	META le 19/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par / Benjamin LOUVET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, par leur choix de notre organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de réalisation des analyses mentionnées dans ce rapport, jusqu'à 3 ans.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28021 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123001
Échantillon ITGA : IT071712-28021
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAQ0002-03
Dossier client	40LAQ0002-00 - 4 SQUARE MONTHIRAIL LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAQ0012P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains N°1 B Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtres multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + sédiments multiples non séparés	META le 19/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par / Benjamin LOUVET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, par leur choix de notre organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de réalisation des analyses mentionnées dans ce rapport, jusqu'à 3 ans.

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28022 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123901
 Fiche ITGA : IT071712-28022
 Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAQ0002-03
Dossier client	40LAQ0002-00 - 4 SQUARE MONTHIRAIL LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAQ0012P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Richard Emulak laiton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Poutres multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : grille de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hauteur de seuil
Enduit plâtreux blanc en faible quantité / poutres multiples non séparables	META le 19/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par / Benjamin LOUVET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'Agence. Nos données sont validées et contrôlées. Nos clients ont accès à nos données personnelles et peuvent nous contacter par mail.

01/04/2017 12

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28023 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123901
 Fiche ITGA : IT071712-28023
 Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAQ0002-03
Dossier client	40LAQ0002-00 - 4 SQUARE MONTHIRAIL LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAQ0012P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Carallinaux Peinture
Description ITGA	Poutres multiples en arac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : grille de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hauteur de seuil
Poutres multiples en arac	META le 19/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par / Benjamin LOUVET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'Agence. Nos données sont validées et contrôlées. Nos clients ont accès à nos données personnelles et peuvent nous contacter par mail.

01/04/2017 12

Page 1/1

itga Ingénierie et conseil

1 rue Elbert - Bât. K - Rue de la Ferté Avelin - CS 07 48842
57500 SAINT-LOUIS-LES-VERGES
Tél : 03 21 23 41 44
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 17417
Date de mise en parties échantillonnées sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le présent rapport est établi conformément aux exigences des normes en vigueur dans le domaine qui est mentionné par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28024 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123001
Échantillon ITGA : IT071712-28024
Réq. de laboratoire n° : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAQ0002-03
Dossier client	40LAQ0002-03 - 4 SQUARE MONTHERIAI LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAQ0012P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Nbr 01 Façade 1
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche en faible quantité / Carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tirage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non identifiable + carrelage	META le 19/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane du client qui, par sa commande, a accepté la validité des informations présentées dans ce rapport de laboratoire. Les données présentées en vertu de ce rapport de laboratoire sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ITGA Laboratoire

Page 1/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Charles de Gaulle
59811 BOFFES-VALENTIN

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° : CPDI 3541 - Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNIOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI 08 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Ambiante sans mention	Ambiante Sans Mention* Date d'effet : 04/06/2015 - Date d'expiration : 05/04/2020
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/06/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022
Gas	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit,
Etabli à Saint-Grégoire, le 06/11/2017.


*Ambiante sans mention : l'absence de mention de radon dans le rapport de diagnostic immobilier est la seule mention qui peut apparaître dans le rapport de diagnostic immobilier. Elle ne signifie pas que le radon est absent, mais qu'il n'a pas été détecté par les méthodes de diagnostic immobilier. Pour plus d'informations, consultez le site www.observatoire-radon.gouv.fr

Le présent certificat est délivré par I.Cert, organisme de certification indépendant, accrédité par le Comité Français de Normalisation (Cofrac) sous le numéro 1401. I.Cert est membre de l'Association Française pour la Certification (AFC) et de l'Association Française des Organismes de Certification (AFCO). I.Cert est également membre de l'Association Française des Diagnostiqueurs Immobiliers (AFDI) et de l'Association Française des Experts Immobiliers (AFEI).

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc 113708 - Sidermont D - Rue de la Reine Victoria - 35700 Saint-Grégoire

CPDI 08 01 140111

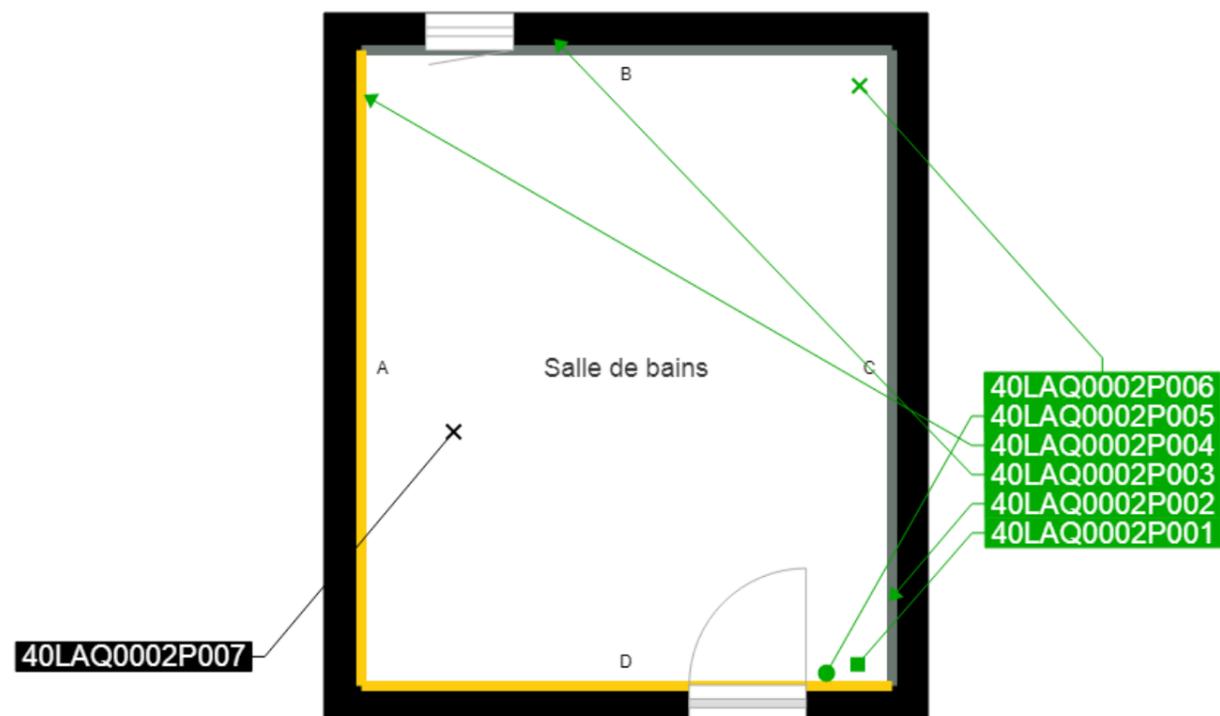

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés