

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

8 RUE DU 19 MARS 1962

77170 BRIE COMTE ROBERT





## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	41LAO0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	06/08/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 17/08/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	3
C \ SOMMAIRE .....	4
D \ CONCLUSIONS .....	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	34
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	38

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAO0201P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	41LAO0201P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	41LAO0201P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	41LAO0201P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAO0201P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage blanc non séparable	Sol	41LAO0201P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 41LAO0201 06/08/2018

5/40

Version : 17/08/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	41LAO0201P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cellier		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	41LAO0201P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cellier		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	41LAO0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	41LAO0201P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	41LAO0201P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAO0201P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage blanc non séparable	Sol	41LAO0201P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

REÇU 26 JUL. 2018

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77

PAGE N° 1

<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b>		<b>BON DE TRAVAUX N° 2018 17350</b>	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY	
Réf. fournisseur	F / 5149	Téléphone 0321734144	
Marché n°	2017 4474 1	<b>ÉMETTEUR</b> DILMI REZK	
Provenance	MELUN SENART		
Objet	DIVERS		
<b>SERVICE</b>	SENART Techniciens		
<b>LOCALISATION</b>	Programme 41 BRIE COMTE ROBERT - LE FOUR A CHAUX Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AO Étage 02 Logement 1 Module 41LAO0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
<b>ADRESSE</b>	M DUCROT DIDIER 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT	Tél. professionnel 0164050665 Tél. personnel 0164883862	

**DÉLAI D'EXECUTION** 2 JOURS **PÉRIODE DU** 18-07-2018 AU 19-07-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET			
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

17-07-2018 LOGEMENT VACANT  
REFECTION COMPLET  
BLANCHIMENT COMPLET  
GARDIEN 06.86.40.91.45

AFFECTATION BUDGETAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	SENT	SNTA			
1	HONAMIA	A760	SENT	SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	SENT	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA	41	1	D000 AO 41LAO0201 L4000085 DUCROT DIDIER	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 17350

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 41LAO0201 06/08/2018

Version : 17/08/2018

8/40

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

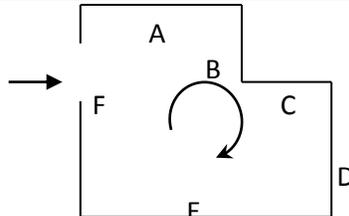

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Entrée	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Cuisine	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Cellier	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Séjour	Béton				Dalle de sol	Enduit	PVC	PVC	
Chambre 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
WC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit		PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

Rapport N° : 41LAO0201 06/08/2018

Version : 17/08/2018

10/40

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	41LAO0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	41LAO0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	41LAO0201P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	41LAO0201P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAO0201P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage blanc non séparable	41LAO0201P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	41LAO0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	41LAO0201P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	41LAO0201P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 41LAO0201 06/08/2018

12/40

Version : 17/08/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAO0201P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage blanc non séparable	41LAO0201P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable	41LAO0201P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante rose	41LAO0201P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Colle plinthe	Colle beige + carrelage	41LAO0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	41LAO0201P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	41LAO0201P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 41LAO0201 06/08/2018

13/40

Version : 17/08/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité hétérogène	41LAO0201P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en faible quantité avec poussières	41LAO0201P012	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir avec couche souple	41LAO0201P014	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable	41LAO0201P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante rose	41LAO0201P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable	41LAO0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante rose	41LAO0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	41LAO0201P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	41LAO0201P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	41LAO0201P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	41LAO0201P00 6	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité hétérogène	41LAO0201P00 7	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	41LAO0201P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Ragréage gris	41LAO0201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	41LAO0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle plinthe	Colle beige + carrelage	41LAO0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle plinthe	Colle beige + carrelage	41LAO0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle plinthe	Colle beige + carrelage	41LAO0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	41LAO0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P013	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	41LAO0201P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 41LAO0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAO0201 06/08/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en faible quantité non séparable + papier peint	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAO0201 06/08/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 41LAO0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAO0201 06/08/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 41LAO0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAO0201 06/08/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante rose	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

**PRELEVEMENT : 41LAO0201P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige + carrelage	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 41LAO0201P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 41LAO0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAO0201 06/08/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 41LAO0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAO0201 06/08/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité hétérogène	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage blanc non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

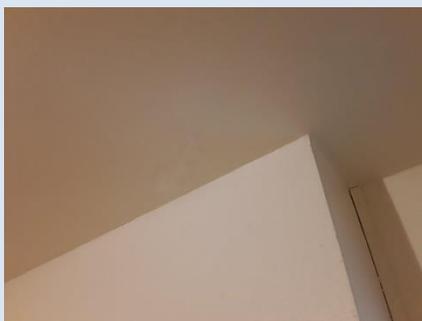

**PRELEVEMENT : 41LAO0201P009**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 41LAO0201P010**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 41LAO0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAO0201P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en faible quantité avec poussières	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 41LAO0201P013**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 41LAO0201P014**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAO0201 06/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir avec couche souple	06/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-84359 EN DATE DU 14/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-84359 Ref. Commande Client : 41LAO0201-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAO0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit béton				
Ref dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAO0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-84359 EN DATE DU 14/08/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAO0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Colle plinthe				Ref échantillon ITGA : IT151808-5736 Description ITGA : Colle beige / Carrelage
▸ Colle beige + carrelage	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAO0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Ref échantillon ITGA : IT151808-5737 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAO0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Ref échantillon ITGA : IT151808-5738 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAO0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Ref échantillon ITGA : IT151808-5739 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
▸ Dalle dure cassante bleue	META	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAO0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Ref échantillon ITGA : IT151808-5740 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage blanc / Ragréage gris en faible quantité hétérogène
▸ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité hétérogène	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
▸ Dalle dure cassante grise	META	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire + ragréage blanc non séparable	MOLP	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-84359 EN DATE DU 14/08/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAO0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151808-5741 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAO0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur G Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151808-5742 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAO0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151808-5743 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▶ Dalle dure cassante grise	META	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Ragréage gris	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAO0201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151808-5744 Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▶ Dalle dure cassante bleue	META	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Ragréage gris	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAO0201P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151808-5745 Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité avec poussières
▶ Peintures multiples en faible quantité avec poussières	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAO0201P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151808-5746 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAO0201-01 - 8 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAO0201P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT151808-5747 Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec couche souple
▶ Tampon bitumineux noir avec couche souple	META	1	14/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE REPART 22 2010 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D dans les bâtiments de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des installations de travail réglementées plus de 200 personnes ou dans des laboratoires industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des installations, après travaux en présence de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'inspection visuelle dans les locaux recevant du public et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 22 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance de certains dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation de gaz et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation de plomb et les critères de certification des organismes de certification





**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
DE REPERAGE  
IMMOBILIER

CPE DI DR 11 rev12



Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés