

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

11 RUE DU TIR

77170 BRIE COMTE ROBERT



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	41LAW0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	30/05/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 07/06/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE.....	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	36
ATTESTATION(S).....	39
CERTIFICAT DE COMPETENCES	40

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAW0401P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAW0401P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	41LAW0401P012	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	41LAW0401P012	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	41LAW0401P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	41LAW0401P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sol	41LAW0401P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	41LAW0401P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 41LAW0401 30/05/2018

Version : 07/06/2018

4/42

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sol	41LAW0401P01 1	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	41LAW0401P01 1	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAW0401P00 8	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAW0401P00 8	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	41LAW0401P00 8	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	41LAW0401P00 8	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	41LAW0401P01 2	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	41LAW0401P01 2	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	41LAW0401P00 9	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	41LAW0401P00 9	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	41LAW0401P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	41LAW0401P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sol	41LAW0401P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	41LAW0401P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sol	41LAW0401P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	41LAW0401P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sol	41LAW0401P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	41LAW0401P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 12608		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI		
LOCALISATION: Programme 41 BRIE COMTE ROBERT - LE FOUR A CHAUX Tranche 1 Ensemble C000 Escaller AW Étage 04 Logement 1 Module 41LAW0401 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		ÉMETTEUR YSEMBERT ETIENNE Téléphone 0321734144		
ADRESSE 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 25-05-2018 AU 08-06-2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE REFECTION PEINTURES ET SOLS VOIR M FAHM 08 96 40 01 45	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A780	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	41 1 C000 AW 41LAW0401 L	22841	582,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 12608				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 41LAW0401 30/05/2018

Version : 07/06/2018

8/42

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

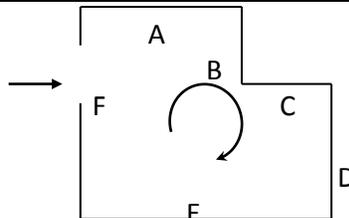

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	Mâchefer	Béton				Enduit			
Chambre 1	Béton	Mâchefer				Dalle Polystyrène			
Entrée	Béton	Mâchefer				Enduit			
WC	Mâchefer	Béton				Enduit			
Dégagement	Mâchefer	Béton				Enduit			
Chambre 2	Béton	Mâchefer				Enduit			
Cuisine	Béton	Mâchefer				Enduit			
Séjour	Béton					Dalle Polystyrène			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAW0401P00 8	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAW0401P00 8	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAW0401P00 8	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAW0401P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	41LAW0401P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	41LAW0401P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	41LAW0401P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	41LAW0401P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	41LAW0401P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	41LAW0401P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	41LAW0401P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	41LAW0401P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	41LAW0401P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	41LAW0401P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	41LAW0401P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	41LAW0401P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	41LAW0401P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	41LAW0401P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	41LAW0401P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	41LAW0401P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	41LAW0401P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P00 3	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	41LAW0401P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	41LAW0401P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple marron	41LAW0401P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune	41LAW0401P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	41LAW0401P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	41LAW0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	41LAW0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	41LAW0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	41LAW0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige	41LAW0401P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple marron	41LAW0401P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune	41LAW0401P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	41LAW0401P01 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Revêtement souple beige	41LAW0401P01 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	41LAW0401P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	41LAW0401P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	41LAW0401P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	41LAW0401P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	41LAW0401P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	41LAW0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	41LAW0401P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	41LAW0401P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	41LAW0401P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	41LAW0401P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	41LAW0401P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	41LAW0401P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 41LAW0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAW0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 41LAW0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAW0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

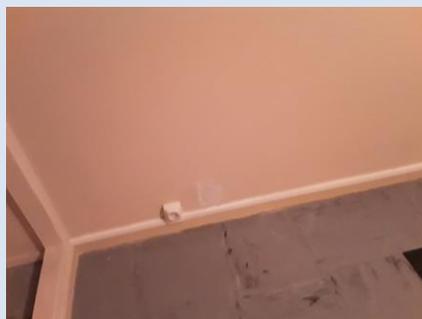

PRELEVEMENT : 41LAW0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 41LAW0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAW0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

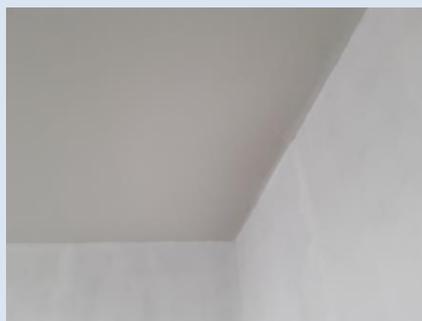

PRELEVEMENT : 41LAW0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 41LAW0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 41LAW0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

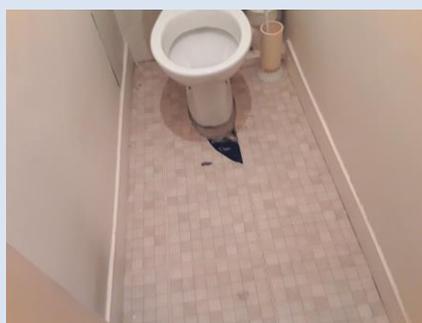


PRELEVEMENT : 41LAW0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

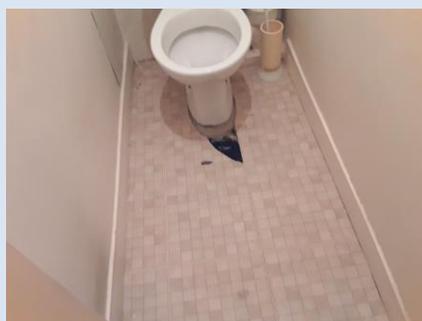

PRELEVEMENT : 41LAW0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

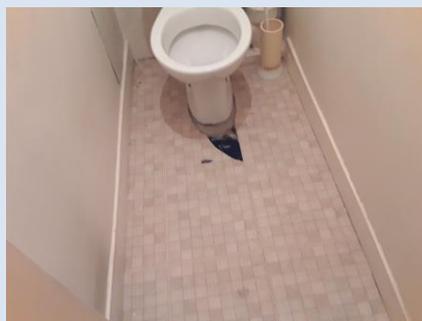

PRELEVEMENT : 41LAW0401P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAW0401P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAW0401P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAW0401P011


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

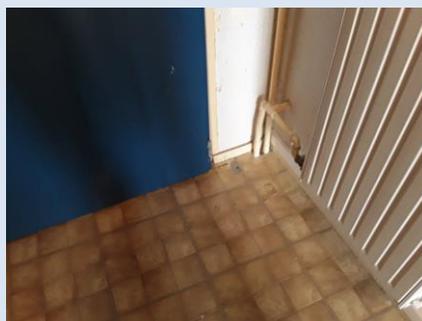


PRELEVEMENT : 41LAW0401P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

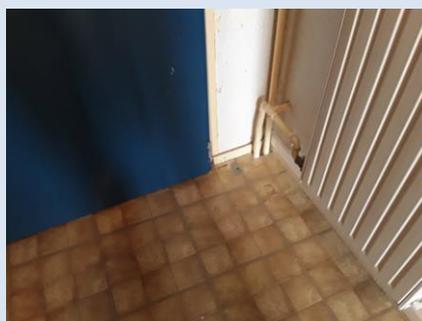

PRELEVEMENT : 41LAW0401P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	41LAW0401 30/05/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

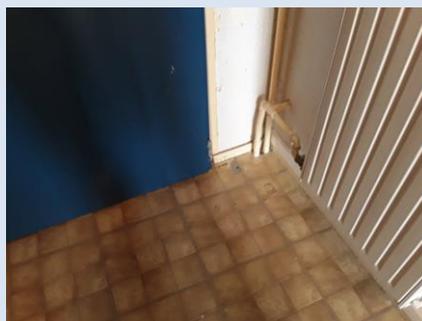

PRELEVEMENT : 41LAW0401P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAW0401P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	41LAW0401 30/05/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	30/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-58026 EN DATE DU 06/06/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-58026 Ref. Commande Client : 41LAW0401-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 41LAW0401-01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAW0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton				Ref échantillon ITGA : IT071806-4491 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples en vrac avec poussières
Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières	META	1	05/06/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 41LAW0401-01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Ref échantillon client : 41LAW0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071806-4492 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	05/06/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-58026 EN DATE DU 06/06/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071806-4493 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	05/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071806-4494 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META	1	05/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégageur Mur B Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071806-4495 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier peint non séparable	META	1	05/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT071806-4496 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc / Colle polymère jaune
* Polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071806-4497 Description ITGA : Enduit beige en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité
* Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	05/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071806-4498 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire
* Dalle dure cassante grise	META	1	06/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	05/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-58026 EN DATE DU 06/06/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol Réf échantillon ITGA : IT071806-4499 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac				
➤ Revêtement souple beige	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
➤ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	META	1	06/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
➤ Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	MOLP	1	05/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol Réf échantillon ITGA : IT071806-4500 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante grise en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité				
➤ Revêtement souple marron	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
➤ Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	META	1	06/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
➤ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP	1	05/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple Réf échantillon ITGA : IT071806-4501 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère incolore avec poussières / Dalle dure cassante grise en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité				
➤ Revêtement souple beige	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
➤ Colle polymère incolore avec poussières non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	META	1	06/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
➤ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP	1	05/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 41LAW0401--01 - 11 RUE DU TIR 77170 BRIE COMTE ROBERT Réf échantillon client : 41LAW0401P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol Réf échantillon ITGA : IT071806-4502 Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris				
➤ Dalle dure cassante bleue	META	1	06/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
➤ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	05/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016


Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 09/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 17/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2003 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rév 10

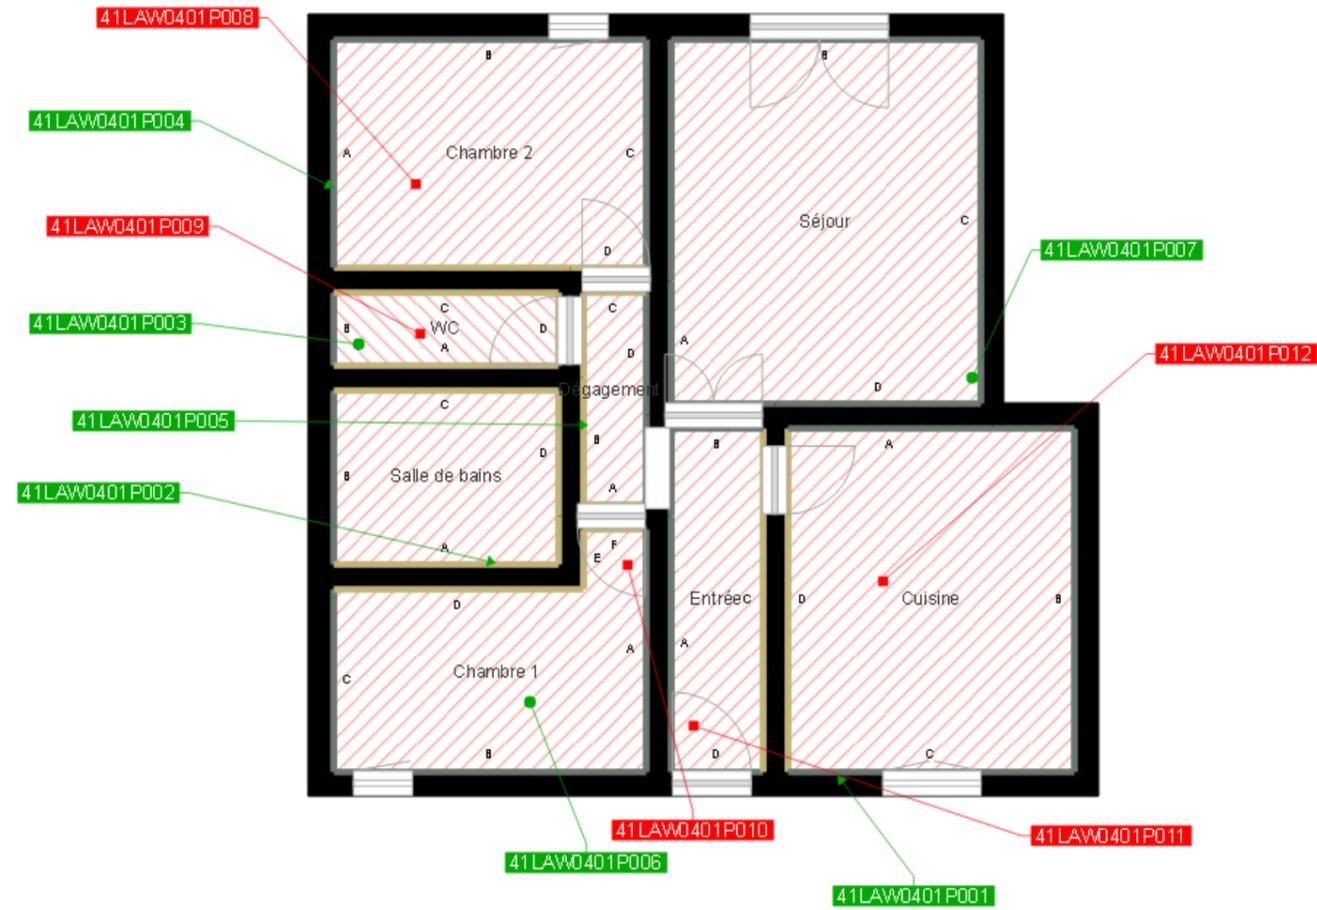

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

