


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : **RAAT-PC-BAT-6-8-10**
Date du repérage : **03/10/2022**

N° Groupe	N° Bâtiment	N° Allée	N° Logement
41	6-8-10		Partie commune

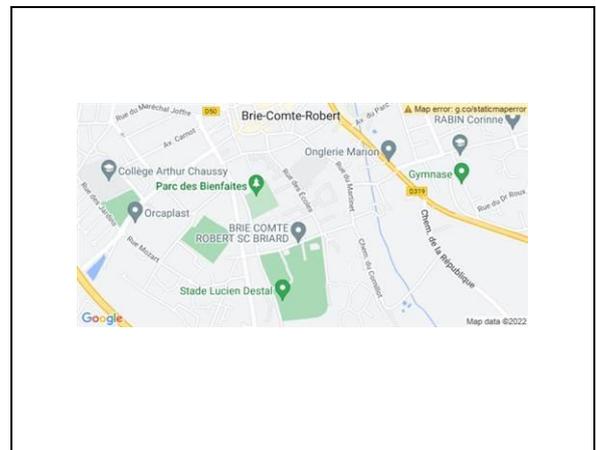

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

**Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité.
Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts**

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : 6-8-10 RUE DU FOUR A CHAUX Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: , Lot numéro Non communiqué Code postal, ville : . 77170 BRIE COMTE ROBERT
Périmètre de repérage : Ensemble du bâtiment Cave façade pignon cage d'escaliers coursives toiture gaine technique
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction : Partie commune Habitation (parties communes) 1967

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Habitat 77 Adresse : 24 Cours des deux parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... Habitat 77 Adresse : 24 Cours des deux parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MARTIN Olivier	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062)	Obtention : 21/07/2021 Échéance : 23/06/2028 N° de certification : 10873786
Raison sociale de l'entreprise : AGENCE SOCOBAT PARIS (Numéro SIRET : 45307976600086) Adresse : 54 rue Gabriel PERI , - 92120 MONTROUGE Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD SA Numéro de police et date de validité : 5411202104 / 01/07/2023				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 14/10/2022, remis au propriétaire le 14/10/2022
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 79 pages

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillé du repérage**
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée - Garage	Toutes	Partie privative
Rez de chaussée - Loge	Toutes	Diagnostic effectuer voir rapport

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS

Adresse : 80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A 92220 BAGNEUX

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1592

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - Plafonds et faux plafonds	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - Planchers et planchers techniques	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
8 - Équipements divers et accessoires	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts

	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Descriptif des travaux :

Ensemble du bâtiment Cave façade pignon cage d'escaliers coursives toiture gaine technique

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée - Local vide-ordures,	3ème étage - Coursives entrée 6,
Rez de chaussée - Cave 1,	3ème étage - Local technique entrée 6,
Rez de chaussée - Local technique 1,	4ème étage - Coursives entrée 6,
Cage d'escalier 6,	4ème étage - Local technique entrée 6,
Rez de chaussée - Cave 2,	1er étage - Coursives entrée 8,
Rez de chaussée - Cave 3,	1er étage - Local technique entrée 8,
Rez de chaussée - Cave 4,	2ème étage - Coursives entrée 8,
Rez de chaussée - Cave 5,	2ème étage - Local technique entrée 8,
Rez de chaussée - Local technique 2,	3ème étage - Coursives entrée 8,
Cage d'escalier 8,	3ème étage - Local technique entrée 8,
Rez de chaussée - Cave 6,	4ème étage - Coursives entrée 8,
Rez de chaussée - Cave 7,	4ème étage - Local technique entrée 8,
Rez de chaussée - Cave 8,	1er étage - Coursives entrée 10,
Rez de chaussée - Local technique 3,	1er étage - Local technique entrée 10,
Cage d'escalier 10,	2ème étage - Coursives entrée 10,
Pignon Sud-Ouest,	2ème étage - Local technique entrée 10,
Façade Avant,	3ème étage - Coursives entrée 10,
1er étage - Coursives entrée 6,	3ème étage - Local technique entrée 10,
1er étage - Local technique entrée 6,	4ème étage - Coursives entrée 10,
2ème étage - Coursives entrée 6,	4ème étage - Local technique entrée 10,
2ème étage - Local technique entrée 6,	6ème étage - Toit terrasse,
	Façade Arrière

Localisation	Description
Néant	-

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 03/10/2022

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 03/10/2022

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Mat.017 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)					
Niveau : 6ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toit terrasse	1	<p>Identifiant : Mat.017</p> <p>Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 6ème étage - Toit terrasse	Ech.035	
Mat.018 : Partie plane : écran de semi indépendance					
Niveau : 6ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toit terrasse	1	<p>Identifiant : Mat.018</p> <p>Description : Partie plane : écran de semi indépendance</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 6ème étage - Toit terrasse	Ech.036	
Mat.019 : Partie plane : pare vapeur					
Niveau : 6ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toit terrasse	1	<p>Identifiant : Mat.019</p> <p>Description : Partie plane : pare vapeur</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 6ème étage - Toit terrasse	Ech.037	
Mat.020 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)					
Niveau : 6ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toit terrasse	1	<p>Identifiant : Mat.020</p> <p>Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui 6ème étage - Toit terrasse	Ech.038	

Mat.021 : Conduit de ventilation + mitron					
Niveau : 6ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toit terrasse	1	<p style="text-align: center;">Identifiant : Mat.021 Description : Conduit de ventilation + mitron Résultat : Présence d'amiante</p>	Aucun prélèvement		

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Mat.001 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local technique 1	1	<p style="text-align: center;">Identifiant : Mat.001 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Façade Avant	Ech.001	
Local technique 2	2	<p style="text-align: center;">Identifiant : Mat.001 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Façade Avant	Ech.001	
Local technique 3	3	<p style="text-align: center;">Identifiant : Mat.001 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Façade Avant	Ech.001	
Façade Avant	4	<p style="text-align: center;">Identifiant : Mat.001 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Façade Avant	Ech.001	

Mat.004 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					
Pièces : Cage d'escalier 10					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	<p style="text-align: center;">Identifiant : Mat.004 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 3	Ech.014	

Mat.006 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Cage d'escalier 10

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	<p>Identifiant : Mat.006</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 3	Ech.016	

Mat.007 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Cage d'escalier 10

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	<p>Identifiant : Mat.007</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 3	Ech.017	

Mat.009 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Cage d'escalier 10

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	<p>Identifiant : Mat.009</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 3	Ech.021	

Mat.015 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Façade Arrière

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Arrière	1	<p>Identifiant : Mat.015</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Façade Arrière	Ech.033	


Mat.016 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Pignon Sud-Ouest

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pignon Sud-Ouest	1	<p>Identifiant : Mat.016</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Pignon Sud-Ouest	Ech.034	

ZPSO-003 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8

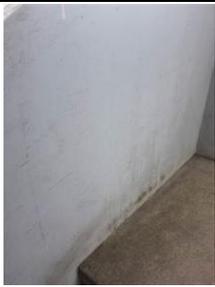Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 6	1	<p>Identifiant : ZPSO-003</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 1	Ech.004	
Cage d'escalier 8	2	<p>Identifiant : ZPSO-003</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.004	Ech.004	Idem photo : Ech.004

ZPSO-006 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 6	1	<p>Identifiant : ZPSO-006</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 1	Ech.007	
Cage d'escalier 8	2	<p>Identifiant : ZPSO-006</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.007	Ech.007	Idem photo : Ech.007

ZPSO-007 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					
Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Coursives entrée 6	1	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Coursives entrée 6	Ech.008	
Local technique entrée 6	2	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Coursives entrée 6	3	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Local technique entrée 6	4	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Coursives entrée 6	5	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Local technique entrée 6	6	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Coursives entrée 6	7	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Local technique entrée 6	8	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Coursives entrée 8	9	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Local technique entrée 8	10	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Coursives entrée 8	11	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Local technique entrée 8	12	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Coursives entrée 8	13	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008

Local technique entrée 8	14	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Coursives entrée 8	15	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008
Local technique entrée 8	16	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008

ZPSO-008 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)
Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Coursives entrée 6	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Coursives entrée 6	Ech.009	
	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009
	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009
	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009
Coursives entrée 8	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009
	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009
	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009
	8	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009

ZPSO-013 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Coursives entrée 10	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui 1er étage - Coursives entrée 10	Ech.023	
Local technique entrée 10	2	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.023	Ech.023	Idem photo : Ech.023
Coursives entrée 10	3	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.023	Ech.023	Idem photo : Ech.023
Local technique entrée 10	4	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.023	Ech.023	Idem photo : Ech.023
Coursives entrée 10	5	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.023	Ech.023	Idem photo : Ech.023
Local technique entrée 10	6	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.023	Ech.023	Idem photo : Ech.023
Coursives entrée 10	7	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.023	Ech.023	Idem photo : Ech.023
Local technique entrée 10	8	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.023	Ech.023	Idem photo : Ech.023

3 - Parois verticales intérieures

Mat.013 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local vide-ordures	1	<u>Identifiant</u> : Mat.013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Local vide-ordures	Ech.032	
ZPSO-014 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cave 1	Ech.024	
Cave 2	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.024	Ech.024	Idem photo : Ech.024
Cave 3	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.024	Ech.024	Idem photo : Ech.024
Cave 4	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.024	Ech.024	Idem photo : Ech.024
ZPSO-016 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 5	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cave 5	Ech.026	
Cave 6	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.026	Ech.026	Idem photo : Ech.026
Cave 7	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.026	Ech.026	Idem photo : Ech.026
Cave 8	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.026	Ech.026	Idem photo : Ech.026

ZPSO-018 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 6	1	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cave 6	Ech.028	
Cave 7	2	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.028	Ech.028	Idem photo : Ech.028
Cave 8	3	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.028	Ech.028	Idem photo : Ech.028

4 - Plafonds et faux plafonds
Mat.005 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Pièces : Cage d'escalier 10

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	Identifiant : Mat.005 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Cage d'escalier 3 : Plafond	Ech.015	

Mat.010 : Enduit à base de ciment projeté
Pièces : Cage d'escalier 10

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	Identifiant : Mat.010 Description : Enduit à base de ciment projeté Résultat : Absence d'amiante	Oui Cage d'escalier 3 : Plafond	Ech.022	

Mat.012 : Flocage
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local vide-ordures	1	Identifiant : Mat.012 Description : Flocage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Local vide-ordures	Ech.031	

ZPSO-001 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Pièces : Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 6	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-001 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cage d'escalier 1 : Plafond	Ech.002	
Cage d'escalier 8	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-001 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.002	Ech.002	Idem photo : Ech.002

ZPSO-005 : Enduit à base de ciment projeté
Pièces : Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 6	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cage d'escalier 1 : Plafond	Ech.006	
Cage d'escalier 8	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.006	Ech.006	Idem photo : Ech.006

ZPSO-009 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Coursives entrée 6	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui 1er étage - Coursives entrée 6 : Plafond	Ech.010	
	2	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010
	3	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010
	4	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010
Coursives entrée 8	5	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010
	6	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010
	7	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010
	8	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010

ZPSO-012 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Coursives entrée 8	1	Identifiant : ZPSO-012 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Coursives entrée 8	Ech.019	
	2	Identifiant : ZPSO-012 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.019	Ech.019	Idem photo : Ech.019
	3	Identifiant : ZPSO-012 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.019	Ech.019	Idem photo : Ech.019
Coursives entrée 10	4	Identifiant : ZPSO-012 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.019	Ech.019	Idem photo : Ech.019
	5	Identifiant : ZPSO-012 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.019	Ech.019	Idem photo : Ech.019
	6	Identifiant : ZPSO-012 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.019	Ech.019	Idem photo : Ech.019
	7	Identifiant : ZPSO-012 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.019	Ech.019	Idem photo : Ech.019

ZPSO-015 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant : ZPSO-015 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cave 1	Ech.025	
Cave 2	2	Identifiant : ZPSO-015 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.025	Ech.025	Idem photo : Ech.025
Cave 3	3	Identifiant : ZPSO-015 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.025	Ech.025	Idem photo : Ech.025
Cave 4	4	Identifiant : ZPSO-015 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.025	Ech.025	Idem photo : Ech.025


ZPSO-019 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 6	1	<p>Identifiant : ZPSO-019</p> <p>Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - Cave 6	Ech.029	
Cave 7	2	<p>Identifiant : ZPSO-019</p> <p>Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.029	Ech.029	Idem photo : Ech.029
Cave 8	3	<p>Identifiant : ZPSO-019</p> <p>Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.029	Ech.029	Idem photo : Ech.029

5 - Planchers et planchers techniques
Mat.002 : Ragréage
Pièces : Cage d'escalier 10

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	<p>Identifiant : Mat.002</p> <p>Description : Ragréage</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 3	Ech.012	

Mat.003 : Ragréage
Pièces : Cage d'escalier 10

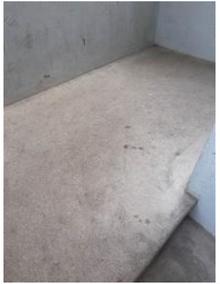Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	<p>Identifiant : Mat.003</p> <p>Description : Ragréage</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 3 : Sol Palier	Ech.013	

Mat.008 : Ragréage

Pièces : Cage d'escalier 10

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 10	1	<p>Identifiant : Mat.008 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 3 : Sol	Ech.020	


ZPSO-002 : Ragréage

Pièces : Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 6	1	<p>Identifiant : ZPSO-002 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 1 : Sol	Ech.003	
Cage d'escalier 8	2	<p>Identifiant : ZPSO-002 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.003	Ech.003	Idem photo : Ech.003

ZPSO-004 : Ragréage

Pièces : Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8

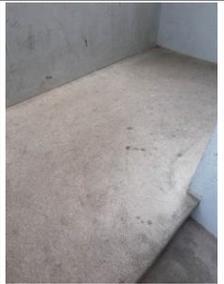Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier 6	1	<p>Identifiant : ZPSO-004 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Cage d'escalier 1 : Sol	Ech.005	
Cage d'escalier 8	2	<p>Identifiant : ZPSO-004 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.005	Ech.005	Idem photo : Ech.005

ZPSO-010 : Ragréage

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Coursives entrée 6	1	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Coursives entrée 6 : Sol	Ech.011	
	2	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011
	3	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011
	4	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011
Coursives entrée 8	5	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011
	6	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011
	7	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011
	8	Identifiant : ZPSO-010 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011

ZPSO-011 : Ragréage					
Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Coursives entrée 10	1	Identifiant : ZPSO-011 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Coursives entrée 10 : Sol	Ech.018	
	2	Identifiant : ZPSO-011 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.018	Ech.018	Idem photo : Ech.018
	3	Identifiant : ZPSO-011 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.018	Ech.018	Idem photo : Ech.018
	4	Identifiant : ZPSO-011 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.018	Ech.018	Idem photo : Ech.018

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Mat.014 : Conduit en fibres-ciment					
Niveau : 4ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local technique entrée 6; 4ème étage - Local technique entrée 8; 4ème étage - Local technique entrée 10	1	Identifiant : Mat.014 Description : Conduit en fibres-ciment Résultat : Présence d'amiante	Aucun prélèvement		

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Mat.011 : Calorifugeages					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local vide-ordures	1	<u>Identifiant</u> : Mat.011 <u>Description</u> : Calorifugeages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Local vide-ordures	Ech.030	
ZPSO-017 : Calorifugeages					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Calorifugeages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cave 1	Ech.027	
Cave 2	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Calorifugeages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.027	Ech.027	Idem photo : Ech.027
Cave 3	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Calorifugeages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.027	Ech.027	Idem photo : Ech.027
Cave 4	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Calorifugeages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.027	Ech.027	Idem photo : Ech.027
Cave 5	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Calorifugeages <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.027	Ech.027	Idem photo : Ech.027

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
Mat.001	Localisation : Rez de chaussée - Local technique 1; Rez de chaussée - Local technique 2; Rez de chaussée - Local technique 3; Façade Avant Echantillons : Ech.001 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.002	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.012 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.003	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.013 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.004	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.014 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.005	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.015 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.006	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.016 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.007	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.017 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.008	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.020 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.009	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.021 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.010	Localisation : Cage d'escalier 10 Echantillons : Ech.022 Description : Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.011	Localisation : Rez de chaussée - Local vide-ordures Echantillons : Ech.030 Description : Calorifugeages	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.012	Localisation : Rez de chaussée - Local vide-ordures Echantillons : Ech.031 Description : Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.013	Localisation : Rez de chaussée - Local vide-ordures Echantillons : Ech.032 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.014	Localisation : 4ème étage - Local technique entrée 6; 4ème étage - Local technique entrée 8; 4ème étage - Local technique entrée 10 Echantillons : Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)
Mat.015	Localisation : Façade Arrière Echantillons : Ech.033 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.016	Localisation : Pignon Sud-Ouest Echantillons : Ech.034 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.017	Localisation : 6ème étage - Toit terrasse Echantillons : Ech.035 Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.018	Localisation : 6ème étage - Toit terrasse Echantillons : Ech.036 Description : Partie plane : écran de semi indépendance	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.019	Localisation : 6ème étage - Toit terrasse Echantillons : Ech.037 Description : Partie plane : pare vapeur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
Mat.020	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - Toit terrasse <u>Echantillons</u> : Ech.038 <u>Description</u> : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat.021	<p><u>Localisation</u> : 6ème étage - Toit terrasse <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit de ventilation + mitron</p>	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)
ZPSO-001	<p><u>Localisation</u> : Cage d'escalier 6; Cage d'escalier 8 <u>Echantillons</u> : Ech.002 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	<p><u>Localisation</u> : Cage d'escalier 6; Cage d'escalier 8 <u>Echantillons</u> : Ech.003 <u>Description</u> : Ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	<p><u>Localisation</u> : Cage d'escalier 6; Cage d'escalier 8 <u>Echantillons</u> : Ech.004 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	<p><u>Localisation</u> : Cage d'escalier 6; Cage d'escalier 8 <u>Echantillons</u> : Ech.005 <u>Description</u> : Ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	<p><u>Localisation</u> : Cage d'escalier 6; Cage d'escalier 8 <u>Echantillons</u> : Ech.006 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	<p><u>Localisation</u> : Cage d'escalier 6; Cage d'escalier 8 <u>Echantillons</u> : Ech.007 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - Coursives entrée 6; 1er étage - Local technique entrée 6; 2ème étage - Coursives entrée 6; 2ème étage - Local technique entrée 6; 3ème étage - Coursives entrée 6; 3ème étage - Local technique entrée 6; 4ème étage - Coursives entrée 6; 4ème étage - Local technique entrée 6; 1er étage - Coursives entrée 8; 1er étage - Local technique entrée 8; 2ème étage - Coursives entrée 8; 2ème étage - Local technique entrée 8; 3ème étage - Coursives entrée 8; 3ème étage - Local technique entrée 8; 4ème étage - Coursives entrée 8; 4ème étage - Local technique entrée 8 <u>Echantillons</u> : Ech.008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - Coursives entrée 6; 2ème étage - Coursives entrée 6; 3ème étage - Coursives entrée 6; 4ème étage - Coursives entrée 6; 1er étage - Coursives entrée 8; 2ème étage - Coursives entrée 8; 3ème étage - Coursives entrée 8; 4ème étage - Coursives entrée 8 <u>Echantillons</u> : Ech.009 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - Coursives entrée 6; 2ème étage - Coursives entrée 6; 3ème étage - Coursives entrée 6; 4ème étage - Coursives entrée 6; 1er étage - Coursives entrée 8; 2ème étage - Coursives entrée 8; 3ème étage - Coursives entrée 8; 4ème étage - Coursives entrée 8 <u>Echantillons</u> : Ech.010 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - Coursives entrée 6; 2ème étage - Coursives entrée 6; 3ème étage - Coursives entrée 6; 4ème étage - Coursives entrée 6; 1er étage - Coursives entrée 8; 2ème étage - Coursives entrée 8; 3ème étage - Coursives entrée 8; 4ème étage - Coursives entrée 8 <u>Echantillons</u> : Ech.011 <u>Description</u> : Ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - Coursives entrée 10; 2ème étage - Coursives entrée 10; 3ème étage - Coursives entrée 10; 4ème étage - Coursives entrée 10 <u>Echantillons</u> : Ech.018 <u>Description</u> : Ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	<p><u>Localisation</u> : 2ème étage - Coursives entrée 8; 3ème étage - Coursives entrée 8; 4ème étage - Coursives entrée 8; 1er étage - Coursives entrée 10; 2ème étage - Coursives entrée 10; 3ème étage - Coursives entrée 10; 4ème étage - Coursives entrée 10 <u>Echantillons</u> : Ech.019 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO-013	<p><u>Localisation</u> : 1er étage - Coursives entrée 10; 1er étage - Local technique entrée 10; 2ème étage - Coursives entrée 10; 2ème étage - Local technique entrée 10; 3ème étage - Coursives entrée 10; 3ème étage - Local technique entrée 10; 4ème étage - Coursives entrée 10; 4ème étage - Local technique entrée 10</p> <p><u>Echantillons</u> : Ech.023</p> <p><u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Cave 1; Rez de chaussée - Cave 2; Rez de chaussée - Cave 3; Rez de chaussée - Cave 4</p> <p><u>Echantillons</u> : Ech.024</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Cave 1; Rez de chaussée - Cave 2; Rez de chaussée - Cave 3; Rez de chaussée - Cave 4</p> <p><u>Echantillons</u> : Ech.025</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Cave 5; Rez de chaussée - Cave 6; Rez de chaussée - Cave 7; Rez de chaussée - Cave 8</p> <p><u>Echantillons</u> : Ech.026</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Cave 1; Rez de chaussée - Cave 2; Rez de chaussée - Cave 3; Rez de chaussée - Cave 4; Rez de chaussée - Cave 5</p> <p><u>Echantillons</u> : Ech.027</p> <p><u>Description</u> : Calorifugeages</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Cave 6; Rez de chaussée - Cave 7; Rez de chaussée - Cave 8</p> <p><u>Echantillons</u> : Ech.028</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Cave 6; Rez de chaussée - Cave 7; Rez de chaussée - Cave 8</p> <p><u>Echantillons</u> : Ech.029</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

6. – Signatures

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.info-certif.fr)***

Fait à **CALUIRE**, le **14/10/2022**

Par : **MARTIN Olivier**

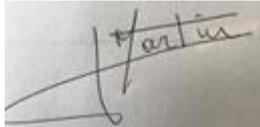

Cachet de l'entreprise

SOCOBAT Expertises
17 chemin du Charroi
69300 CALUIRE
Tél. 04 78 28 95 49
Fax 04 78 28 72 01
SIREN 453 079 766

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° RAAT-PC-BAT-6-8-10

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais


7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 Schéma de repérage

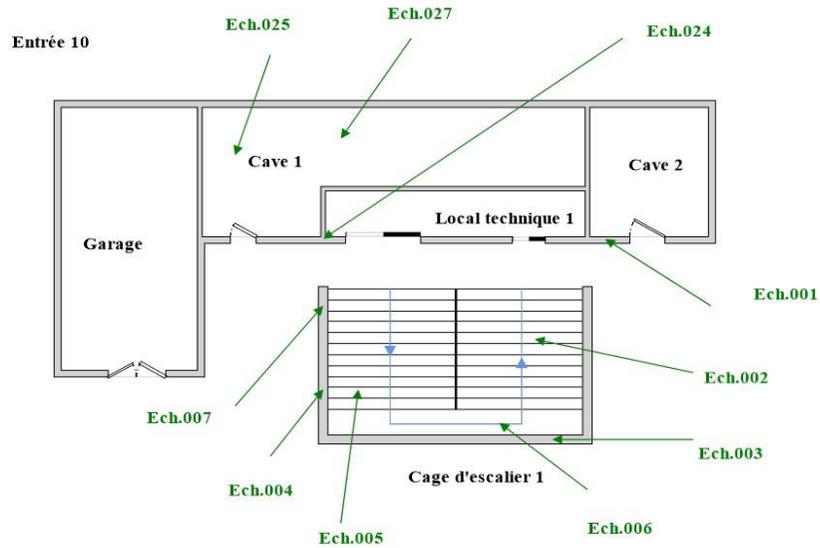

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

1/7

Bâtiment – Niveau : Croquis 1

Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A

CHAUX


77170 BRIE COMTE ROBERT

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

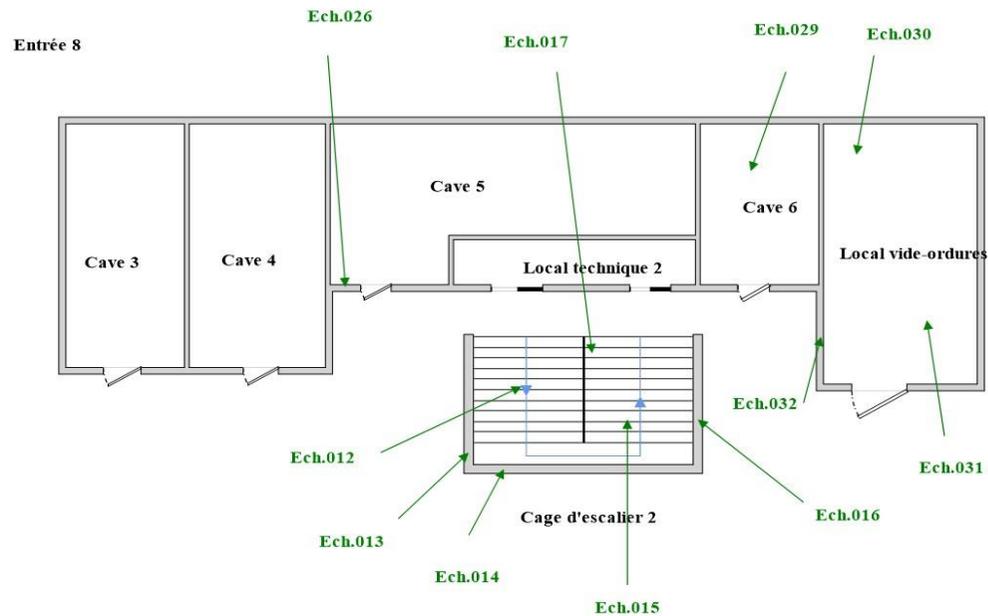

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

2/7

Bâtiment – Niveau : Croquis 2

Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A

CHAUX


77170 BRIE COMTE ROBERT

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

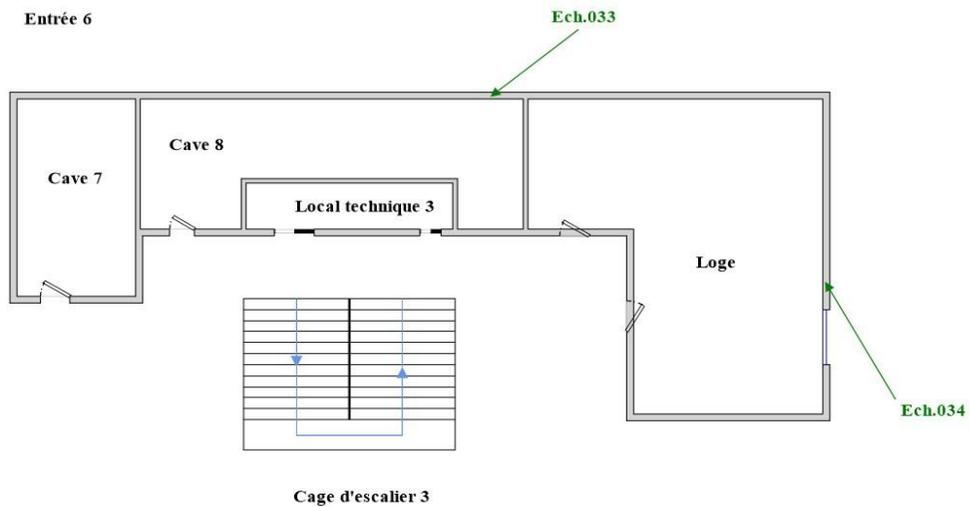

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

3/7


Bâtiment – Niveau : Croquis 3
Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A
CHAUX
77170 BRIE COMTE ROBERT

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

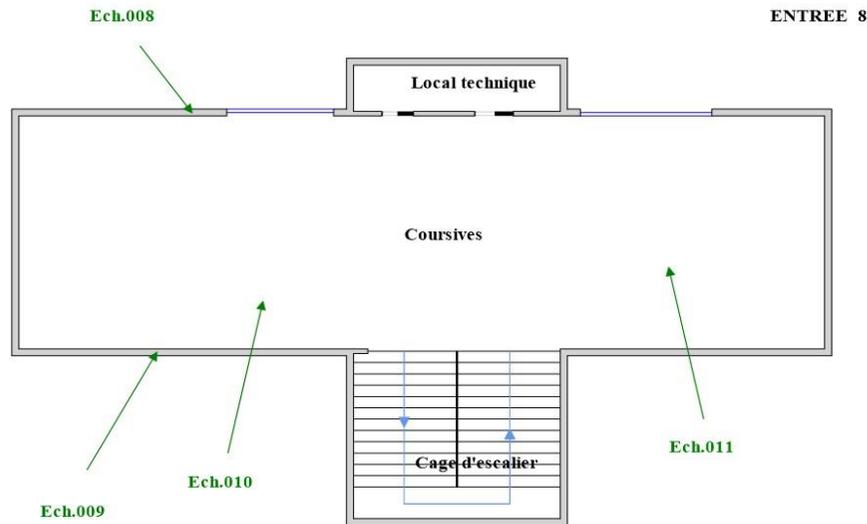

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

4/7

Bâtiment – Niveau : Croquis 4

Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A

CHAUX

77170 BRIE COMTE ROBERT


Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

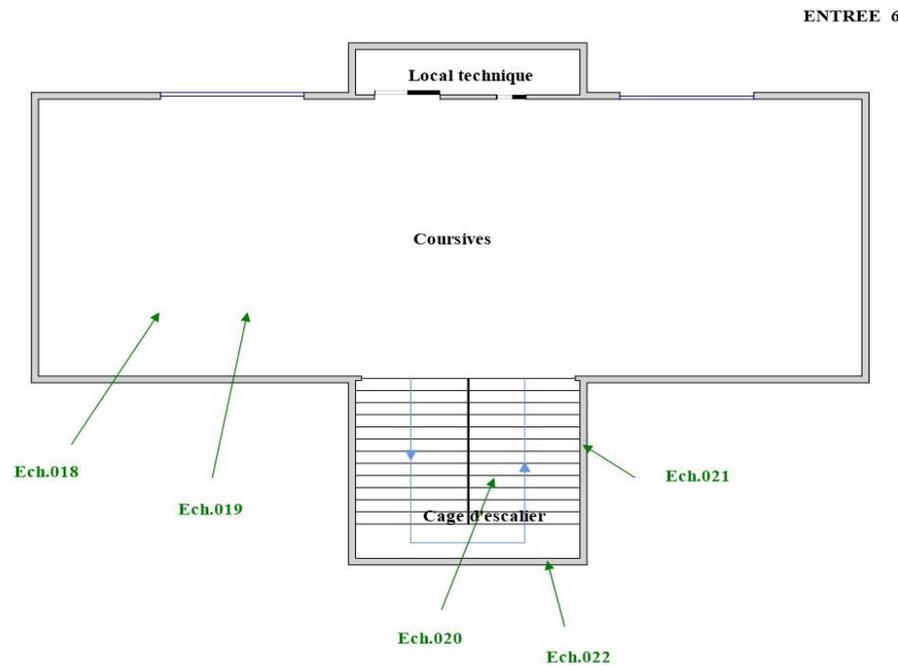

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

5/7

Bâtiment – Niveau : Croquis 5

Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A

CHAUX


77170 BRIE COMTE ROBERT

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

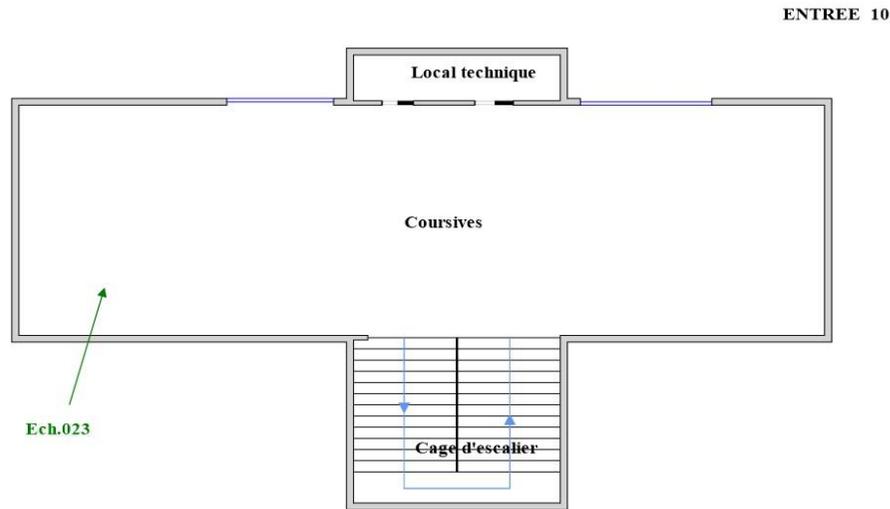

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

6/7

Bâtiment – Niveau : Croquis 4 2

Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A

CHAUX


77170 BRIE COMTE ROBERT

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

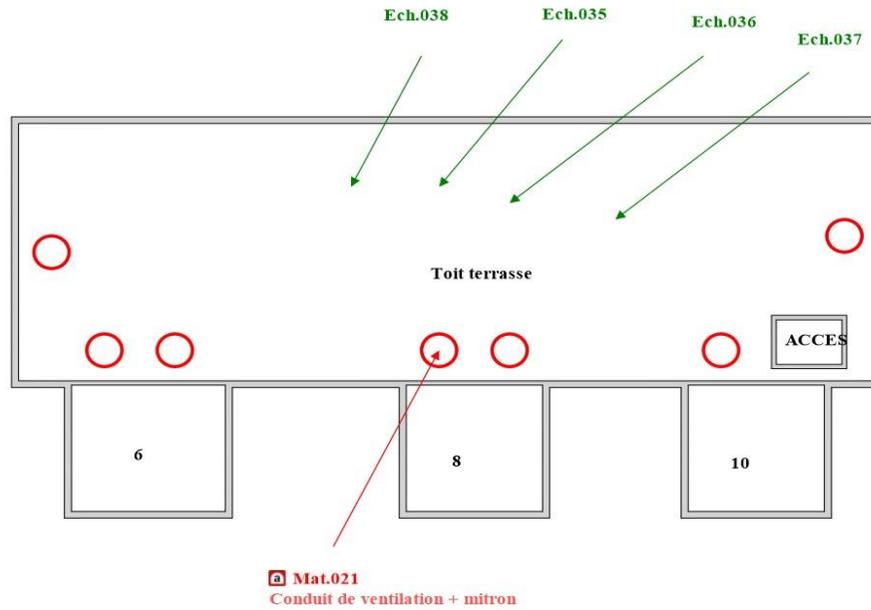

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

7/7

Bâtiment – Niveau : Croquis 7

Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A


CHAUX

77170 BRIE COMTE ROBERT

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

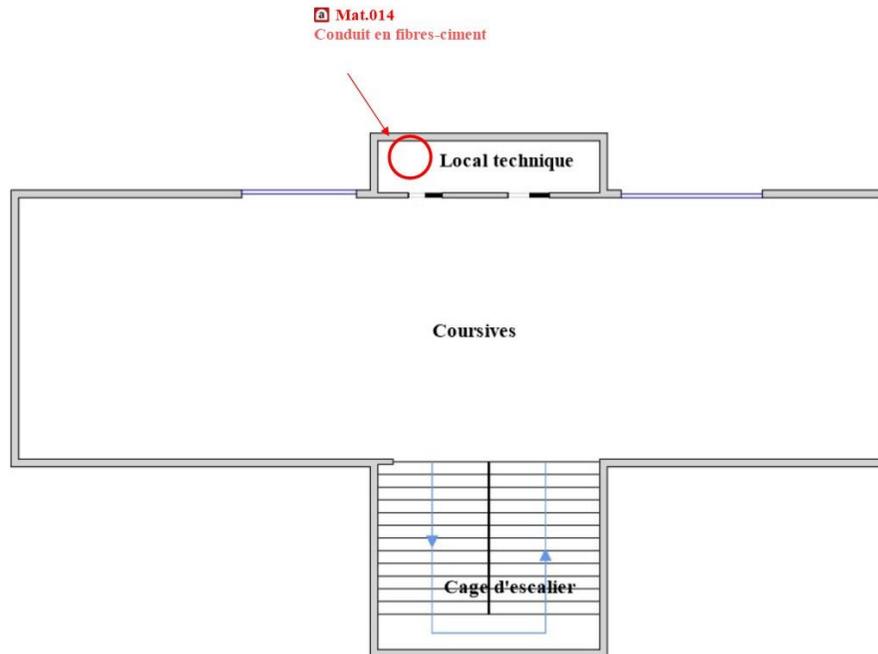

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAAT-PC-BAT-6-8-10

8/8

Bâtiment – Niveau :

Croquis_4_2022_10_14_11_00_30_581000800530256

7_Loi

Adresse de l'immeuble 6-8-10 RUE DU FOUR A

CHAUX

77170 BRIE COMTE ROBERT

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

Photos

	<p>Photo n° PhA001 Localisation : 4ème étage - Local technique entrée 6; 4ème étage - Local technique entrée 8; 4ème étage - Local technique entrée 10 Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Conduit en fibres-ciment</p>
	<p>Photo n° PhA002 Localisation : 6ème étage - Toit terrasse Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture Partie d'ouvrage : Conduit de ventilation + mitron Description : Conduit de ventilation + mitron</p>

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
Mat.001-Ech.001	Façade Avant	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Local technique 1, Rez de chaussée - Local technique 2, Rez de chaussée - Local technique 3, Façade Avant Réf. laboratoire: 22H021894-001 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-001-Ech.002	Cage d'escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 22H021894-002 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-002-Ech.003	Cage d'escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	<p>Ragréage</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail</p> <p>Couches à analyser: Ragréage</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-003</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (Calcination et/ou attaque acide1)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-003-Ech.004	Cage d'escalier 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	<p>Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail</p> <p>Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-004</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-004-Ech.005	Cage d'escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	<p>Ragréage</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail</p> <p>Couches à analyser: Ragréage</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-005</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (Calcination et/ou attaque acide1)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-005-Ech.006	Cage d'escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	<p>Enduit à base de ciment projeté</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail</p> <p>Couches à analyser: Enduit à base de ciment projeté</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-006</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) (Calcination et/ou attaque acide2)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-006-Ech.007	Cage d'escalier 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	<p>Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Cage d'escalier 6, Cage d'escalier 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail</p> <p>Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-007</p> <p>Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (1Calcination et/ou attaque acide) Couche 2: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Calcination et/ou attaque acide1)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-007-Ech.008	1er étage - Coursives entrée 6	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	<p>Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Coursives entrée 6, 1er étage - Local technique entrée 6, 2ème étage - Coursives entrée 6, 2ème étage - Local technique entrée 6, 3ème étage - Coursives entrée 6, 3ème étage - Local technique entrée 6, 4ème étage - Coursives entrée 6, 4ème étage - Local technique entrée 6, 1er étage - Coursives entrée 8, 1er étage - Local technique entrée 8, 2ème étage - Coursives entrée 8, 2ème étage - Local technique entrée 8, 3ème étage - Coursives entrée 8, 3ème étage - Local technique entrée 8, 4ème étage - Coursives entrée 8, 4ème étage - Local technique entrée 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-008 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-008-Ech.009	1er étage - Coursives entrée 6	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	<p>Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Coursives entrée 6, 2ème étage - Coursives entrée 6, 3ème étage - Coursives entrée 6, 4ème étage - Coursives entrée 6, 1er étage - Coursives entrée 8, 2ème étage - Coursives entrée 8, 3ème étage - Coursives entrée 8, 4ème étage - Coursives entrée 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-009 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-009-Ech.010	1er étage - Coursives entrée 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	<p>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Coursives entrée 6, 2ème étage - Coursives entrée 6, 3ème étage - Coursives entrée 6, 4ème étage - Coursives entrée 6, 1er étage - Coursives entrée 8, 2ème étage - Coursives entrée 8, 3ème étage - Coursives entrée 8, 4ème étage - Coursives entrée 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 22H021894-010 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche</p>	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-010-Ech.011	1er étage - Coursives entrée 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Coursives entrée 6, 2ème étage - Coursives entrée 6, 3ème étage - Coursives entrée 6, 4ème étage - Coursives entrée 6, 1er étage - Coursives entrée 8, 2ème étage - Coursives entrée 8, 3ème étage - Coursives entrée 8, 4ème étage - Coursives entrée 8 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Ragréage Réf. laboratoire: 22H021894-011 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.002-Ech.012	Cage d'escalier 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: 22H021894-012 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.003-Ech.013	Cage d'escalier 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: 22H021894-013 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.004-Ech.014	Cage d'escalier 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-014 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.005-Ech.015	Cage d'escalier 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 22H021894-015 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi- dur (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (1Calcination et/ou attaque acide) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
Mat.006-Ech.016	Cage d'escalier 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-016 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.007-Ech.017	Cage d'escalier 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-017 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-011-Ech.018	1er étage - Coursives entrée 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Coursives entrée 10, 2ème étage - Coursives entrée 10, 3ème étage - Coursives entrée 10, 4ème étage - Coursives entrée 10 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Ragréage Réf. laboratoire: 22H021894-018 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (1Calcination et/ou attaque acide) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-012-Ech.019	2ème étage - Coursives entrée 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 2ème étage - Coursives entrée 8, 3ème étage - Coursives entrée 8, 4ème étage - Coursives entrée 8, 1er étage - Coursives entrée 10, 2ème étage - Coursives entrée 10, 3ème étage - Coursives entrée 10, 4ème étage - Coursives entrée 10 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 22H021894-019 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.008-Ech.020	Cage d'escalier 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: 22H021894-020 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
Mat.009-Ech.021	Cage d'escalier 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-021 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.010-Ech.022	Cage d'escalier 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté Réf. laboratoire: 22H021894-022 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-013-Ech.023	1er étage - Coursives entrée 10	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Coursives entrée 10, 1er étage - Local technique entrée 10, 2ème étage - Coursives entrée 10, 2ème étage - Local technique entrée 10, 3ème étage - Coursives entrée 10, 3ème étage - Local technique entrée 10, 4ème étage - Coursives entrée 10, 4ème étage - Local technique entrée 10 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-023 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-014-Ech.024	Rez de chaussée - Cave 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Cave 1, Rez de chaussée - Cave 2, Rez de chaussée - Cave 3, Rez de chaussée - Cave 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 22H021894-024 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-015-Ech.025	Rez de chaussée - Cave 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Cave 1, Rez de chaussée - Cave 2, Rez de chaussée - Cave 3, Rez de chaussée - Cave 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 22H021894-025 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-016-Ech.026	Rez de chaussée - Cave 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	<p>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Cave 5, Rez de chaussée - Cave 6, Rez de chaussée - Cave 7, Rez de chaussée - Cave 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-026</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-017-Ech.027	Rez de chaussée - Cave 1	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Calorifugeages	<p>Calorifugeages</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Cave 1, Rez de chaussée - Cave 2, Rez de chaussée - Cave 3, Rez de chaussée - Cave 4, Rez de chaussée - Cave 5</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Calorifugeages</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-027</p> <p>Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (2) Couche 3: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-018-Ech.028	Rez de chaussée - Cave 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	<p>Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Cave 6, Rez de chaussée - Cave 7, Rez de chaussée - Cave 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-028</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
ZPSO-019-Ech.029	Rez de chaussée - Cave 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	<p>Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Cave 6, Rez de chaussée - Cave 7, Rez de chaussée - Cave 8</p> <p>Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-029</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (Calcination et/ou attaque acide1)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	
Mat.011-Ech.030	Rez de chaussée - Local vide-ordures	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Calorifugeages	<p>Calorifugeages</p> <p>Réf. laboratoire: 22H021894-030</p> <p>Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (2)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
Mat.012-Ech.031	Rez de chaussée - Local vide-ordures	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Flocage Réf. laboratoire: 22H021894-031 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (2) Calcination et/ou attaque acide) Couche 2: Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.013-Ech.032	Rez de chaussée - Local vide-ordures	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 22H021894-032 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.015-Ech.033	Façade Arrière	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H021894-033 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.016-Ech.034	Pignon Sud-Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22H022156-001 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (Calcination et attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.017-Ech.035	6ème étage - Toit terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: 22H022156-002 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur (pulvérulent) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Calcination et attaque acide2) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.018-Ech.036	6ème étage - Toit terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : écran de semi indépendance	Partie plane : écran de semi indépendance Réf. laboratoire: 22H022156-003 Commentaires Laboratoire: Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type mousse (gris) (Calcination et attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat.019-Ech.037	6ème étage - Toit terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur Réf. laboratoire: 22H022156-004 Commentaires Laboratoire: Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (Calcination et attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
Mat.020-Ech.038	6ème étage - Toit terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	<p>Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)</p> <p>Réf. laboratoire: 22H022156-005</p> <p>Commentaires Laboratoire: Matériau dur (pulvérulent) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau (pulvérulent) (gris) (Calcination et attaque acide2)</p> <p>Analyse à réaliser: 1 couche</p>	

Copie des rapports d'essais :



A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Olivier MARTIN
54 rue Gabriel PERI
92120 MONTRouGE

Notre référence : AR-22-LH-048035-01

Numéro de dossier : 22H021894

Référence de dossier : Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22H021894-001 - Référence Ech.001 - 2 - *Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Facade Avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-002 - Référence Ech.002 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cage d'escalier 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-003 - Référence Ech.003 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraage - Ragraage - Cage d'escalier 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-004 - Référence Ech.004 - 2 - *Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-005 - Référence Ech.005 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraage - Ragraage - Cage d'escalier 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-006 - Référence Ech.006 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Cage d'escalier 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22H021894-007 - Référence *Ech.007 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-008 - Référence *Ech.008 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - 1er etage - Coursives entree 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-009 - Référence *Ech.009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - 1er etage - Coursives entree 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-010 - Référence *Ech.010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Coursives entree 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-011 - Référence *Ech.011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraage - Ragraage - 1er etage - Coursives entree 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-012 - Référence *Ech.012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraage - Ragraage - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-013 - Référence *Ech.013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraage - Ragraage - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-014 - Référence *Ech.014 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-015 - Référence *Ech.015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22H021894-016 - Référence *Ech.016 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-017 - Référence *Ech.017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-018 - Référence *Ech.018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraage - Ragraage - 1er etage - Coursives entree 10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-019 - Référence *Ech.019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - Coursives entree 8*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-020 - Référence *Ech.020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraage - Ragraage - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-021 - Référence *Ech.021 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-022 - Référence *Ech.022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Cage d'escalier 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-023 - Référence *Ech.023 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - 1er etage - Coursives entree 10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-024 - Référence *Ech.024 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22H021894-025 - Référence *Ech.025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-026 - Référence *Ech.026 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-027 - Référence *Ech.027 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee - Cave 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-028 - Référence *Ech.028 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-029 - Référence *Ech.029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-030 - Référence *Ech.030 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee - Local vide-ordures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-031 - Référence *Ech.031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage - Flocage - Rez de chaussee - Local vide-ordures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-032 - Référence *Ech.032 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Local vide-ordures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22H021894-033 - Référence *Ech.033 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Facade Arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS EABIDF
80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page1/11
Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
Date d'analyse : 10/10/2022
Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	22H021894-001 - Ech.001 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Facade Avant	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-1	22H021894-002 - Ech.002 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cage d'escalier 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-1	22H021894-003 - Ech.003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraeage - Ragraeage - Cage d'escalier 1	Matériau semi-dur de type ragraeage (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page2/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-1	22H021894-004 - Ech.004 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-1	22H021894-005 - Ech.005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraeage - Ragraeage - Cage d'escalier 1	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-1	22H021894-006 - Ech.006 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Cage d'escalier 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-1	22H021894-007 - Ech.007 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page3/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-2	22H021894-007 - Ech.007 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-1	22H021894-008 - Ech.008 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - 1er etage - Coursives entree 6	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-1	22H021894-009 - Ech.009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - 1er etage - Coursives entree 6	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-1	22H021894-010 - Ech.010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Coursives entree 6	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page4/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-1	22H021894-011 - Ech.011 - 4 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - 1er étage - Coursives entree 6	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-1	22H021894-012 - Ech.012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Cage d"escalier 3	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (beige)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-1	22H021894-013 - Ech.013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Cage d"escalier 3	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-1	22H021894-014 - Ech.014 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d"escalier 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page5/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-1	22H021894-015 - Ech.015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage d'escalier 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-2	22H021894-015 - Ech.015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage d'escalier 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-1	22H021894-016 - Ech.016 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 3	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-1	22H021894-017 - Ech.017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page6/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-1	22H021894-018 - Ech.018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage 1er étage - Coursives entree 10	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-2	22H021894-018 - Ech.018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage 1er étage - Coursives entree 10	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-1	22H021894-019 - Ech.019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme étage - Coursives entree 8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4GB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-1	22H021894-020 - Ech.020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage Cage d'escalier 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-1	22H021894-021 - Ech.021 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage d'escalier 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page 7/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client: 22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-1	22H021894-022 - Ech.022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Cage d'escalier 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-1	22H021894-023 - Ech.023 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - 1er etage - Coursives entree 10	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-1	22H021894-024 - Ech.024 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-1	22H021894-025 - Ech.025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page8/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-1	22H021894-026 - Ech.026 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-1	22H021894-027 - Ech.027 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee - Cave 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-2	22H021894-027 - Ech.027 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee - Cave 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / UR29	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027-3	22H021894-027 - Ech.027 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee - Cave 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UR29	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page9/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client:22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-1	22H021894-028 - Ech.028 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 6	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-1	22H021894-029 - Ech.029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cave 6	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-1	22H021894-030 - Ech.030 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee - Local vide-ordures	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (marron)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-2	22H021894-030 - Ech.030 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee - Local vide-ordures	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UR29	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page 10/11
 Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
 Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
 Date d'analyse : 10/10/2022
 Référence dossier Client: 22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-1	22H021894-031 - Ech.031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage - Flocage - Rez de chaussée - Local vide-ordures	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / UR29	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
031-2	22H021894-031 - Ech.031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage - Flocage - Rez de chaussée - Local vide-ordures	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-1	22H021894-032 - Ech.032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussée - Local vide-ordures	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-1	22H021894-033 - Ech.033 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Facade Arrière	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
40 analyses au laboratoire dont 36 par la technique identifiée sous le terme MET et 4 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-058372-01 Date d'émission de rapport : 11/10/2022 19:00 Page 11/11
Référence laboratoire N° : 22RI045549 Référence de suivi du dossier N° : 22H021894
Reçu au laboratoire le : 10/10/2022 Date de réception : 07/10/2022
Date d'analyse : 10/10/2022
Référence dossier Client: 22H021894 - Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Agnieszka Chlebek
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Olivier MARTIN
54 rue Gabriel PERI
92120 MONTRouGE

Notre référence : AR-22-LH-048726-01

Numéro de dossier : 22H022156

Référence de dossier : Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22H022156-001 - Référence *Ech.034 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Pignon Sud-Ouest*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22H022156-002 - Référence *Ech.035 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - 6eme etage - Toit terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22H022156-003 - Référence *Ech.036 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - 6eme etage - Toit terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22H022156-004 - Référence *Ech.037 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - 6eme etage - Toit terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22H022156-005 - Référence *Ech.038 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - 6eme etage - Toit terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
80-84 rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-060883-01 Date d'émission de rapport : 17/10/2022 15:42 Page 1/3
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM034268 Référence de suivi du dossier N° : 22H022156
Reçu au laboratoire le : 12/10/2022 Date de réception : 11/10/2022
Date d'analyse : 14/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1 (1)	22H022156-001 - Ech.034 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Pignon Sud-Ouest	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002-1	22H022156-002 - Ech.035 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Partie plane revêtement bitumineux (bandes, les) - 6eme etage - Toit terrasse	Matériau dur (pulvérulent) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / EJ8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002-2	22H022156-002 - Ech.035 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Partie plane revêtement bitumineux (bandes, les) - 6eme etage - Toit terrasse	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / MXU8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-060883-01 Date d'émission de rapport : 17/10/2022 15:42 Page2/3
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM034268 Référence de suivi du dossier N° : 22H022156
 Reçu au laboratoire le : 12/10/2022 Date de réception : 11/10/2022
 Date d'analyse : 14/10/2022
 Référence dossier Client:Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-1 (1)	22H022156-003 - Ech.036 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - 6eme etage - Toit terrasse	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type mousse (gris)	MET * / EJ8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
004-1	22H022156-004 - Ech.037 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - 6eme etage - Toit terrasse	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET * / EJ8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
005-1	22H022156-005 - Ech.038 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - 6eme etage - Toit terrasse	Matériau dur (pulvérulent) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / EJ8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées

Observation(s) échantillon(s)
 (1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B


ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-060883-01 Date d'émission de rapport : 17/10/2022 15:42 Page3/3
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM034268 Référence de suivi du dossier N° : 22H022156
Reçu au laboratoire le : 12/10/2022 Date de réception : 11/10/2022
Date d'analyse : 14/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: RAAT-PC-BAT-6-8-10
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

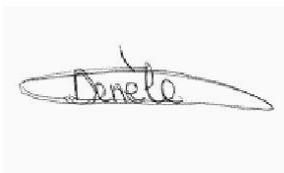

Marion Denele
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.</p>

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>	<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>	<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »,** qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Votre Agent Général
M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY
☎ **0437502880**

N°ORIAS **08 045 454 (HERVE
BEGUINOT)**
Site ORIAS www.orias.fr



Assurance et Banque

SARL ,ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le **01/01/2021**.

Vos références

Contrat
5411202104
Client
1403589804

Date du courrier
21 juin 2022

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
ARC

Est titulaire du contrat d'assurance n° **5411202104** ayant pris effet le **01/01/2021**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: **Diagnostcs réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation**

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261.C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1/5

Vos références
Contrat
5411202104
Client
1403569804

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- Lévaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/5

Vos références
Contrat
5411202104
Client
1403569804

- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découle pour ses clients
- Mesure d'empoussiérement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussiérement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse QAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie
- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les machefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.
A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.
Il est précisé que :
l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.
- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

3/5

Vos références
Contrat
5411202104
Client
1403569804

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 01/07/2022 au 01/07/2023 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

4/5

Vos références
 Contrat
5411202104
 Client
1403569804

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont : Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement	Exclue
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	2 500 000 € par année d'assurance
Dommages Immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 200 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	300 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

5/5

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
MARTIN Olivier

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence de personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/06/2021	23/06/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	21/07/2021	23/06/2028
Electricité	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/12/2021	09/12/2028
Gaz	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/11/2021	17/11/2028
Plomb sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/01/2022	19/01/2029

Date : 20/01/2022

Numéro de certificat : 10873786

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



ANNEXE

Quantification des matériaux amiantés :

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
4ème étage - Local technique entrée 6; 4ème étage - Local technique entrée 8; 4ème étage - Local technique entrée 10	<p><u>Identifiant:</u> Mat.014 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Quantité estimée:</u></p>	<p>Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)</p>	
6ème étage - Toit terrasse	<p><u>Identifiant:</u> Mat.021 <u>Description:</u> Conduit de ventilation + mitron <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture <u>Partie à sonder:</u> Conduit de ventilation + mitron <u>Quantité estimée:</u></p>	<p>Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)</p>	