

## Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

### REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2309165342RAAT  
Rapport édité le : 23/10/2023

### DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - PROT STEPHANE  
77002 MELUN

### OPERATEUR DE REPERAGE



DALANCON quentin  
06 62 47 55 98  
Certification n° : CPDI6608  
Décernée par : ICERT

### PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

### LIEU D'INTERVENTION

1 Rue Albert Thomas (74LAG0001)  
77000 Vaux-le-Pénil  
Bat. N/A; Etage N/A; Porte 1

Lot numéro 74LAG0001,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DALANCON quentin



DALANCON  
53200 Château-Gontier  
RCS 535 037 044

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### PROGRAMME DE REPERAGE

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Révision	Date	Objet
Version initiale	28/09/2023	Établissement du Dossier Technique


## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
<b>Donneur d'ordre</b>	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - PROT STEPHANE	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN
<b>Propriétaire</b>	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
<b>Accompagnateur</b>	Sans accompagnateur	

### OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DALANCON quentin	I.Cert	CPDI6608	10/11/2022	09/11/2029

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2024

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	14
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	43
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	50

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

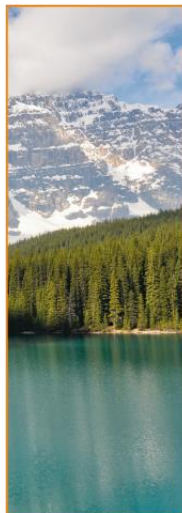

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 1 Rue Albert Thomas (74LAG0001)  
77000 Vaux-le-Pénil

Numéro de mission : MA2309165342RAAT

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 28/09/2023

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage N/A; Porte 1, Lot numéro 74LAG0001

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

Néant

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée Porte 1 : Entrée, Debarras 1, Dégagement, Salle de bains, Salle d'eau, WC,  
Dégagement 2, Chambre 1, Chambre 2, Debarras 2, Chambre 3, Chambre 4,  
Cuisine, Séjour

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée Porte 1	Entrée	Mur de refend
	Debarras 1	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Debarras 2	Mur de refend
	Chambre 3	Mur de refend
	Chambre 4	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Debarras 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 4	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Debarras 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Dégagement	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de bains	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle d'eau	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	WC	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Dégagement 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Debarras 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de bains	faience
	Salle d'eau	faience
	WC	faience
	Cuisine	faience
	Entrée	plinthes
	Debarras 1	plinthes
	Dégagement	plinthes
	Salle de bains	plinthes
	Salle d'eau	plinthes
	WC	plinthes
	Dégagement 2	plinthes
Chambre 1	plinthes	
Chambre 2	plinthes	
Debarras 2	plinthes	
Chambre 3	plinthes	
Chambre 4	plinthes	
Cuisine	plinthes	
Séjour	plinthes	
Entrée	Plafond	
Debarras 1	Plafond	
Dégagement	Plafond	

Niveau	Pièce	Zone
	Salle de bains	Plafond
	Salle d'eau	Plafond
	WC	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	Debarras 2	Plafond
	Chambre 3	Plafond
	Chambre 4	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Séjour	Plafond
	Entrée	
	Debarras 1	Sol
	Dégagement	Sol
	Salle de bains	Sol
	Salle d'eau	Sol
	WC	Sol
	Dégagement 2	Sol
	Chambre 1	Sol
	Chambre 2	Sol
	Debarras 2	Sol
	Chambre 3	Sol
	Chambre 4	Sol
	Cuisine	Sol
	Séjour	Sol

Descriptif des travaux :

Embellissement des sols, murs et plafonds du logement avec changement des faïences

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO003	Rez de chaussée Porte 1	Entrée; Debarras 1; Dégagement; Salle de bains; Salle d'eau; WC; Dégagement 2; Chambre 1; Chambre 2; Debarras 2; Chambre 3; Chambre 4; Cuisine	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<b>Analyse : P005</b> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante) <b>Analyse : P006</b> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)	110m2


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2309165342RAAT
Opération	DALANCON quentin
Site	1 Rue Albert Thomas (74LAG0001)
	77000 Vaux-le-Pénil
Date de réalisation	23/10/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

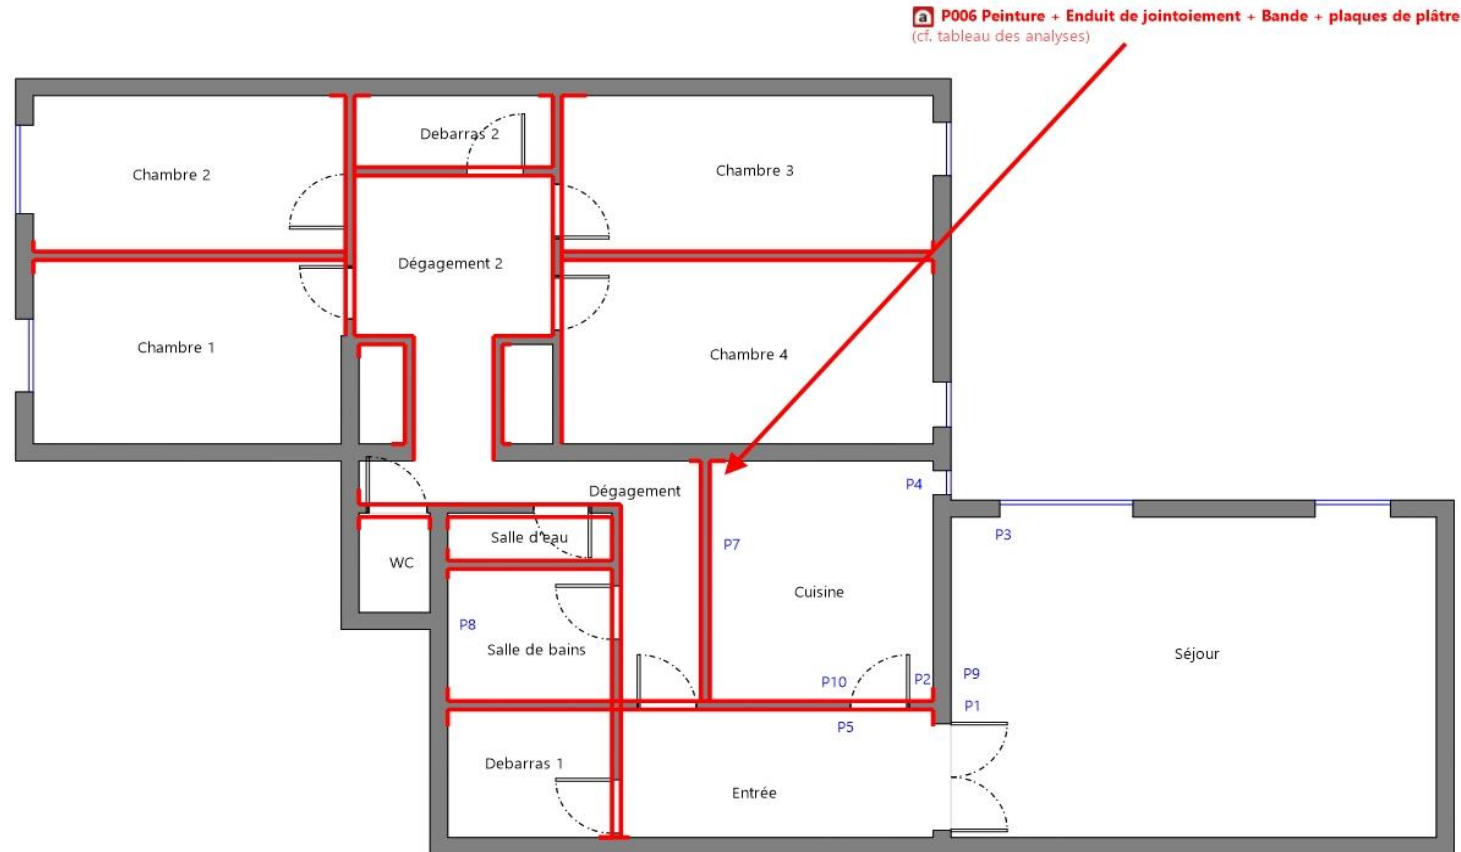

Murs



	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2309165342RAAT
Opération	DALANCON quentin
Site	1 Rue Albert Thomas (74LAG0001)
	77000 Vaux-le-Pénil
Date de réalisation	23/10/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

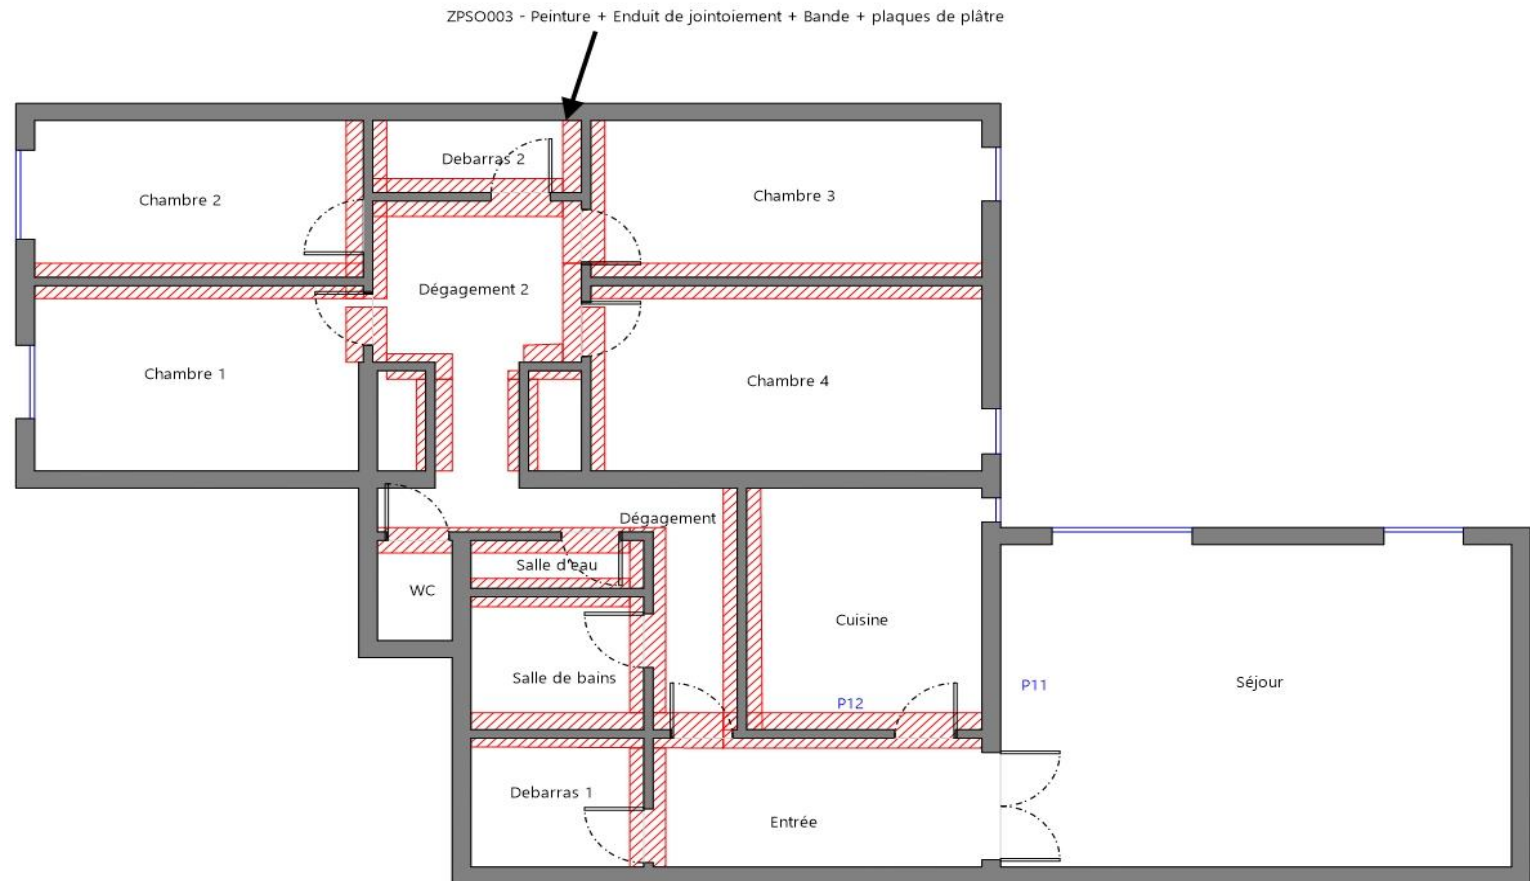

Plafonds

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2309165342RAAT
Opération	DALANCON quentin
Site	1 Rue Albert Thomas (74LAG0001)
	77000 Vaux-le-Pénil
Date de réalisation	23/10/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité



Sols

**Tableau des analyses effectuées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) <b>Présence d'amiante</b> - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	<b>Présence d'amiante</b>
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
  - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



**Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :**

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO003	Rez de chaussée Porte 1	Entrée; Debarras 1; Dégagement; Salle de bains; Salle d'eau; WC; Dégagement 2; Chambre 1; Chambre 2; Debarras 2; Chambre 3; Chambre 4; Cuisine	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p>Analyse : P005 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante)</p> <p>Analyse : P006 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)</p>

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**



### 3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Peinture + enduits à base de plâtre							
Niveau : Rez de chaussée Porte 1							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001 MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P002; P001
Debarras 1	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001 MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P002; P001

Salle de bains	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001  MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
WC	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001  MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Chambre 1	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001  MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Chambre 2	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001  MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001

Debarras 2	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001 MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Chambre 3	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001 MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Chambre 4	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001 MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001





Cuisine	Discontinue	10	Mur de refend	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Cuisine : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001 MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Séjour	Discontinue	11	Mur de refend	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Séjour : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P001, réf. labo.: 23EK076036-001 MA2309165342RAAT/P002, réf. labo.: 23EK076036-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO002 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre**

**Niveau : Rez de chaussée Porte 1**


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Chambre 1	Discontinue	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P003, réf. labo.: 23EK076036-003 MA2309165342RAAT/P004, réf. labo.: 23EK076036-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Chambre 2	Discontinue	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P003, réf. labo.: 23EK076036-003 MA2309165342RAAT/P004, réf. labo.: 23EK076036-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Debarras 2	Discontinue	3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P003, réf. labo.: 23EK076036-003 MA2309165342RAAT/P004, réf. labo.: 23EK076036-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003

Chambre 3	Discontinue	4	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P003, réf. labo.: 23EK076036-003 MA2309165342RAAT/P004, réf. labo.: 23EK076036-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Chambre 4	Discontinue	5	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P003, réf. labo.: 23EK076036-003 MA2309165342RAAT/P004, réf. labo.: 23EK076036-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Cuisine	Discontinue	6	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Cuisine : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P003, réf. labo.: 23EK076036-003 MA2309165342RAAT/P004, réf. labo.: 23EK076036-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante</p>	

Séjour	Discontinue	7	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Séjour : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P003, réf. labo.: 23EK076036-003 MA2309165342RAAT/P004, réf. labo.: 23EK076036-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante</p>	
--------	-------------	---	--	---	--	---	---

**ZPSO003 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre**

**Niveau : Rez de chaussée Porte 1**


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Entrée : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante</p>	
Debarras 1	Discontinue	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Dégagement	Discontinue	3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006


Salle de bains	Discontinue	4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Salle d'eau	Discontinue	5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
WC	Discontinue	6	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006


Dégagement 2	Discontinue	7	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Chambre 1	Discontinue	8	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Chambre 2	Discontinue	9	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Debarras 2	Discontinue	10	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Chambre 3	Discontinue	11	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Chambre 4	Discontinue	12	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005 MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006



Cuisine	Discontinue	13	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Cuisine : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003  <u>Echantillon:</u>            MA2309165342RAAT/P005, réf. labo.: 23EK076036-005            MA2309165342RAAT/P006, réf. labo.: 23EK076036-006  <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)  <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot  <u>Quantité estimée:</u> 110 m2  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P006  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)            Présence d'amiante            - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)            Absence d'amiante</p>	
---------	-------------	----	---	---	---	---	---

ZPSO004 : Colle de faïence							
Niveau : Rez de chaussée Porte 1							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains	Discontinue	1	faïence	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Salle de bains : faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P007, réf. labo.: 23EK076036-007 MA2309165342RAAT/P008, réf. labo.: 23EK076036-008 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (jaune) : Absence d'amiante	
Salle d'eau	Discontinue	2	faïence	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P007, réf. labo.: 23EK076036-007 MA2309165342RAAT/P008, réf. labo.: 23EK076036-008 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007
WC	Discontinue	3	faïence	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P007, réf. labo.: 23EK076036-007 MA2309165342RAAT/P008, réf. labo.: 23EK076036-008 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007

Cuisine	Discontinue	4	faïence	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Cuisine : faïence	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004  <u>Echantillon:</u>            MA2309165342RAAT/P007, réf. labo.:            23EK076036-007            MA2309165342RAAT/P008, réf. labo.:            23EK076036-008  <u>Description:</u> Colle de faïence  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales            intérieures - Revêtements de murs, poteaux,            cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P007  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau dur de type carrelage, faïence            (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ;            matériau dur de type ciment-colle (beige) ;            matériau (jaune) : Absence d'amiante</p>	
---------	-------------	---	---------	---	--	---	---

**ZPSO005 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**

**Niveau : Rez de chaussée Porte 1**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009 MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Debarras 1	Discontinue	2	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009 MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Dégagement	Discontinue	3	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009 MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009

Salle de bains	Discontinue	4	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Salle d'eau	Discontinue	5	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
WC	Discontinue	6	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009

Dégagement 2	Discontinue	7	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Chambre 1	Discontinue	8	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Chambre 2	Discontinue	9	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009

Debarras 2	Discontinue	10	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Chambre 3	Discontinue	11	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Chambre 4	Discontinue	12	plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>  MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009  MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009

Cuisine	Discontinue	13	plinthes	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Cuisine : Plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009 MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) Absence d'amiante</p>	
Séjour	Discontinue	14	plinthes	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Séjour : Plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P009, réf. labo.: 23EK076036-009 MA2309165342RAAT/P010, réf. labo.: 23EK076036-010 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) Absence d'amiante</p>	

## 4 - Plafonds et faux plafonds

### ZPSO006 : Peinture + enduits à base de plâtre

#### Niveau : Rez de chaussée Porte 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------



Entrée	Continue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Debarras 1	Continue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Dégagement	Continue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Salle de bains	Continue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011

Salle d'eau	Continue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
WC	Continue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Dégagement 2	Continue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Chambre 1	Continue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011

Chambre 2	Continue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Debarras 2	Continue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Chambre 3	Continue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Chambre 4	Continue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011

Cuisine	Continue	13	Plafond	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Séjour	Continue	14	Plafond	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Séjour : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P011, réf. labo.: 23EK076036-011 MA2309165342RAAT/P012, réf. labo.: 23EK076036-012 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

## 5 - Planchers et planchers techniques

### ZPSO007 : Colle non bitumineuse + Ragréage



#### Niveau : Rez de chaussée Porte 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

Entrée	Continue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013
Debarras 1	Continue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013
Dégagement	Continue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013
Salle de bains	Continue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013

Salle d'eau	Continue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013
WC	Continue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013
Dégagement 2	Continue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013
Chambre 1	Continue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P014; P013

Chambre 2	Continue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P014; P013
Debarras 2	Continue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P014; P013
Chambre 3	Continue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P014; P013
Chambre 4	Continue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P014; P013

Cuisine	Continue	13	Sol	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Cuisine : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante</p>	
Séjour	Continue	14	Sol	Oui Rez de chaussée Porte 1 - Séjour : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2309165342RAAT/P013, réf. labo.: 23EK076036-013 MA2309165342RAAT/P014, réf. labo.: 23EK076036-014 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) Absence d'amiante</p>	

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

**Sans objet**

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires

**Sans objet**



**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

---

## 7. RAPPORTS D'ANALYSES

---



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



**ADX GROUPE**  
**Quentin Dalancon**  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

**N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-085749-01**  
 Date d'émission de rapport : 17/10/2023 6:10

Référence dossier Client:65158e69889b7Dossier: MA2309165342  
 Référence dossier N° : 23UV082449  
 Référence laboratoire N° : 23EK076036

Reçu par MyEasyLab le : 12/10/2023 18:16  
 Reçu par le laboratoire le : 12/10/2023  
 Date d'analyse : 14/10/2023

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-085749-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MOLP / QJF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-03	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / QJF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/6



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-085749-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / QJF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / ANG7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / QJF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02 (i)	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)(f)	MET / ANG7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006-03	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / QJF9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (jaune)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



3/6



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-085749-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussee Porte 1 - Salle de bains	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (jaune)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 (1)	P010 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02 (1)	P010 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/6



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-085749-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse + Ragreage - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse + Ragreage - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-03	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse + Ragreage - Rez de chaussee Porte 1 - Sejour	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé)	MET / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse + Ragreage - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse + Ragreage - Rez de chaussee Porte 1 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
**25 analyses au laboratoire dont 17 par la technique identifiée sous le terme MET et 8 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/6





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-085749-01

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Autre(s) observation(s)	
(i)	La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

**Notes :**

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qua-lidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



**Ricardo Gonçalves**  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alén, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/6

---

## **8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION**

---

## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### **CNA**

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

**a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :**

#### **Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires**

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

#### **Repérage de polluants:**

##### **AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

**PLOMB:**

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les maies matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

**AUTRES:**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

**Contrôle du bâti:**

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

**Mesurage:**

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

**Sécurité:**

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

**Formation:**

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

**Autres:**

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000</b> € par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b> <b>300.000</b> € par sinistre et <b>500.000</b> € par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000</b> € par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000</b> € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 28 Février 2023  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a stylized flourish.



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 6608 Version 003

Je soussignée, **Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert**, atteste que :

## **Monsieur DALANCON Quentin**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 10/11/2022 - Date d'expiration : 09/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 10/11/2022 - Date d'expiration : 09/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/01/2023 - Date d'expiration : 25/01/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/02/2023 - Date d'expiration : 06/02/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 08/02/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

