

Rapport de Repérage Amiante avant Travaux

Référence : 2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77

Le 05/12/2016



Bien : **Bâtiment C**
Adresse : **15 rue du Docteur Roux
77500 CHELLES**
Numéro de lot : **Sans objet**
Référence Cadastreale : **NC**

PROPRIETAIRE

OPH 77
10 avenue Charles Peguy - CS 90074
77002 MELUN CEDEX

DEMANDEUR

OPH 77
10 avenue Charles Peguy - CS 90074
77002 MELUN CEDEX

Date de visite : **16/11/2016**
Opérateur de repérage : **LEROY Julien**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Articles L.4531-1 et R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

A INFORMATIONS GENERALES	
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : Bâtiment C Cat. du bâtiment : Immeuble à usage d'habitation R+3 sur sous-sol	Adresse : 15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES Escalier : n° 15 + 17 Bâtiment : C
Référence Cadastre : NC Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Propriété de: OPH 77 10 avenue Charles Peguy - CS 90074 77002 MELUN CEDEX

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : OPH 77 Adresse : 10 avenue Charles Peguy - CS 90074 77002 MELUN CEDEX Qualité : Bailleur social	Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : 2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77 A Le repérage a été réalisé le : 16/11/2016 Par : LEROY Julien N° certificat de qualification : 1586 Date d'obtention : 09/08/2016 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : GINGER CATED 12 avenue Gay Lussac 78990 ELANCOURT Date de commande : 26/10/2016	Date d'émission du rapport : 05/12/2016 Accompagnateur : M. ROCA : 07.52.60.50.87 Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ile de France 117 Quai de Valmy F 75010 PARIS - 10EME Adresse laboratoire : PARIS - 10EME Numéro d'accréditation : 1-1592 Organisme d'assurance professionnelle : ALLIANZ Adresse assurance : 87 rue de RICHELIEU 75002 PARIS - 2EME N° de contrat d'assurance : 49 022 209 Date de validité : 31/12/2016

A.4 OBJET DE LA MISSION ET PROGRAMME DE TRAVAUX PREVU PAR LE DONNEUR D'ORDRE	
<p>Identification de la mission : Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble cité en référence, Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et les produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus par le donneur d'ordre.</p> <p><i>L'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques, que le maître d'ouvrage doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-94 et suivants du code du travail).</i></p> <p>Programme des travaux prévu par le donneur d'ordre : Travaux d'isolation des façades, des balcons et des porches. Réfection des parkings, démolition édicules, réfection toitures. Travaux dans parties communes.</p>	


B	CONCLUSION(S)
<p>Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante</p>	

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
1	Escalier n° 17 Combles	R+4	Conduit vertical		Fibres-ciment	Jugement personnel
2	Escalier n° 17, Extérieurs	RDC	Plots béton		Coffrage fibres-ciment – Peinture	Jugement personnel
6	Escalier n° 15, Combles	R+4	Conduit vertical		Fibres-ciment	Jugement personnel
11	Escalier n° 17 Gaine technique gaz	Du R+1 au R+3	plaques		Plaques Fibres-ciment	Résultat d'analyse
			conduits		Conduit fibres-ciment	Jugement personnel
12	Escaliers n° 15 et 17 Gaine technique électrique	Du R+1 au R+3	plaques		Plaque fibres-ciment	Résultat d'analyse

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
2	Extérieurs N°17	RDC	Edicule - Socle		Béton + ciment
			Edicule - Mur extérieur		Béton - Enduit
			Mur extérieur		Plaques isolante - Peinture
3	Extérieurs N°15	RDC	Porte extérieure		Mastic
4	R+0 N°17	RDC	Mur		Béton - Peinture
7	R+1 N°17	1er	Balcon		Béton - Peinture
8	R+1 N°15	1er	Escalier - Sous-face		Plâtre - Peinture
			Mur		Béton - Peinture
11	R+3 N°17	3ème	Plafond		Plâtre - Peinture
15	Hall	RDC	Pillier - Haut		Béton - Enduit
			Plafond		Dalles de faux plafond
			Conduits horizontaux - Plafond		Calorifuge

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

N° Local	Local	Justification
16	<p>Toiture</p> 	Aucun accès sécurisé.

En cas de locaux non visités, des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

En cas de locaux non visités et /ou d'éléments non inspectés, des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser

C CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
<p>Date du repérage : 16/11/2016</p> <p>Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.</p> <p>Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.</p> <p>Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.</p> <p>Procédures de prélèvement :</p> <p>Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.</p> <p>Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).</p> <p>Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.</p> <p>L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.</p> <p>L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.</p> <p>Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.</p> <p>Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 :</p>

D CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



Date d'établissement du rapport :

Fait à **RUEIL-MALMAISON** le **05/12/2016**

Cabinet : **AVICEA**

Nom du responsable : **MOINARD Jean Marc**

Nom du diagnostiqueur : **LEROY Julien**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT.....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
OBJET DE LA MISSION ET PROGRAMME DE TRAVAUX PREVU PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	1
CONCLUSION(S)	2
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION	3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	3
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	3
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	4
SOMMAIRE	5
PROGRAMME DE REPERAGE.....	6
RAPPORTS PRECEDENTS	7
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION	7
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....	7
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	8
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	8
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	8
COMMENTAIRES	8
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	9
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	18
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	25
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	29

F PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :


Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE**LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION**

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
1	Combles N°17		OUI		Concernée
2	Extérieurs N°17	RDC	OUI		Concernée
3	Extérieurs N°15	RDC	OUI		Concernée
4	R+0 N°17	RDC	OUI		Concernée
5	R+0 N°15	RDC	OUI		Concernée
6	Combles N°15		OUI		Concernée
7	R+1 N°17	1er	OUI		Concernée
8	R+1 N°15	1er	OUI		Concernée
9	R+2 N°17	2ème	OUI		Concernée
10	R+2 N°15	2ème	OUI		Concernée
11	R+3 N°17	3ème	OUI		Concernée
12	R+3 N°15	3ème	OUI		Concernée
13	Caves N°17	Sous-sol	OUI		Concernée
14	Caves N°15	Sous-sol	OUI		Concernée
15	Hall	RDC	OUI		Concernée
16	Toiture 		NON	Aucun accès sécurisé.	Concernée

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Présence	Critère de décision
1	Escalier n° 17, Combles		Conduit vertical		Fibres-ciment	A	Jugement personnel
2	Escalier n° 17, Extérieurs	RDC	Plots béton		Coffrage fibres-ciment - Peinture	A	Jugement personnel
6	Escalier n° 15, Combles		Conduit vertical		Fibres-ciment	A	Jugement personnel
11	Escalier n° 17, gaine technique gaz	Du R+1 au R+3	conduits		Conduit fibres-ciment	A	Jugement personnel

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE							
N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
11	Escalier n° 17, gaine technique électrique	R+1 au R+3	plaques		Plaques Fibres-ciment	P022	A
12	Escalier n° 15, gaine technique électrique	R+1 au R+3	plaques		Plaque fibres-ciment	P027	A

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.							
N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
2	Extérieurs N°17	RDC	Edicule - Socle		Béton + ciment	P070	Résultat d'analyse
			Edicule - Mur extérieur		Béton - Enduit	P071	Résultat d'analyse
			Mur extérieur		Plaques isolante - Peinture	P072	Résultat d'analyse
3	Extérieurs N°15	RDC	Porte extérieure		Mastic	P026	Résultat d'analyse
4	R+0 N°17	RDC	Mur		Béton - Peinture	P025	Résultat d'analyse
7	R+1 N°17	1er	Balcon		Béton - Peinture	P024	Résultat d'analyse
8	R+1 N°15	1er	Escalier - Sous-face		Plâtre - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Mur		Béton - Peinture	P029	Résultat d'analyse
11	R+3 N°17	3ème	Plafond		Plâtre - Peinture	P023	Résultat d'analyse
15	Hall	RDC	Pilier - Haut		Béton - Enduit	P090	Résultat d'analyse
			Plafond		Dalles de faux plafond	P089	Résultat d'analyse
			Conduits horizontaux - Plafond		Calorifuge	P091	Résultat d'analyse

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)
Néant

LEGENDE			
Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante

COMMENTAIRES
Néant

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Gaine technique Gaz

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	3ème - R+3 N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Conduit fibres-ciment		LEROY Julien
Localisation		Résultat
Gaine technique Gaz		Présence d'amiante

Emplacement





ELEMENT : Conduit vertical


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	Combles N°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		LEROY Julien
Localisation		Résultat
Conduit vertical		Présence d'amiante


Emplacement





ELEMENT : Plots béton		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Extérieurs N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Coffrage fibres-ciment - Peinture		LEROY Julien
Localisation		Résultat
Plots béton		Présence d'amiante
Emplacement		
		


ELEMENT : Conduit vertical		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	Combles N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		LEROY Julien
Localisation		Résultat
Conduit vertical		Présence d'amiante
Emplacement		
		

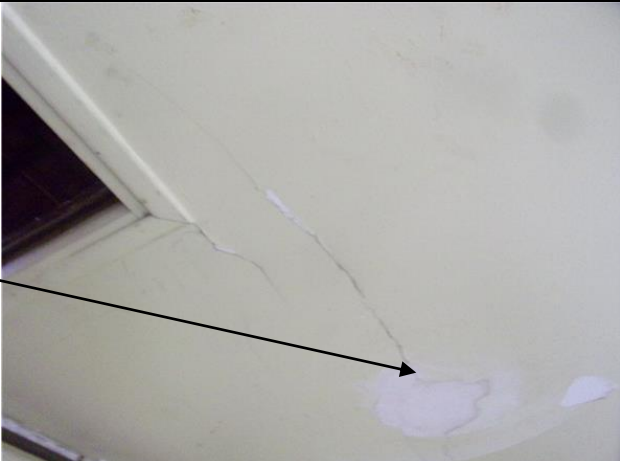
PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	3ème - R+3 N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques Fibres-ciment	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Gaine technique Electrique		Présence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	3ème - R+3 N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	1er - R+1 N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Peinture	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Balcon		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - R+0 N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Peinture	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Mur		absence d'amiante
Emplacement		
		

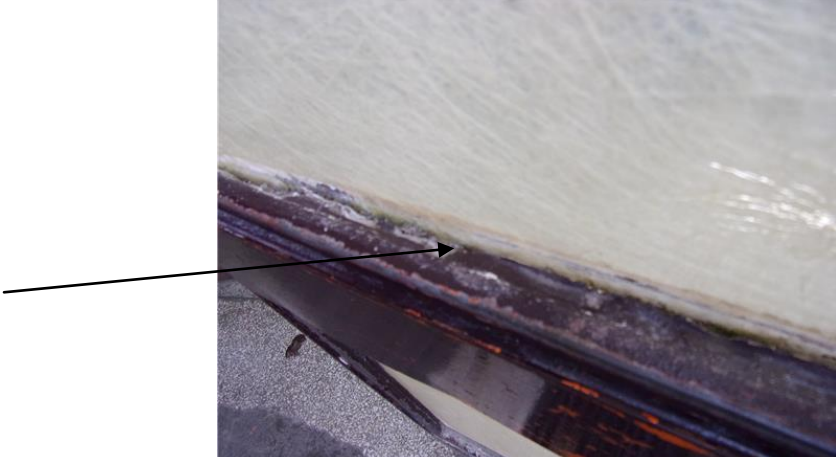
PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Extérieurs N°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Porte extérieure		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	3ème - R+3 N°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque fibres-ciment	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Gaine technique électrique		Présence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	1er - R+1 N°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Escalier		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	1er - R+1 N°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Peinture	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Mur		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P070		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Extérieurs N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + ciment	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Edicule		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P071		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Extérieurs N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Enduit	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Edicule		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P072		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Extérieurs N°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques isolante - Peinture	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation	Résultat	
Mur extérieur	absence d'amiante	
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P089		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Hall
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux plafond	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation	Résultat	
Plafond	absence d'amiante	
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P090		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Hall
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Enduit	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Pilier		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P091		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
OPH 77	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77	RDC - Hall
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	16/11/2016	LEROY Julien
Localisation		Résultat
Conduits horizontaux		absence d'amiante
Emplacement		
		

ANNEXE 2 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES
N° dossier :	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77				
N° planche :	1/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Sous-sol

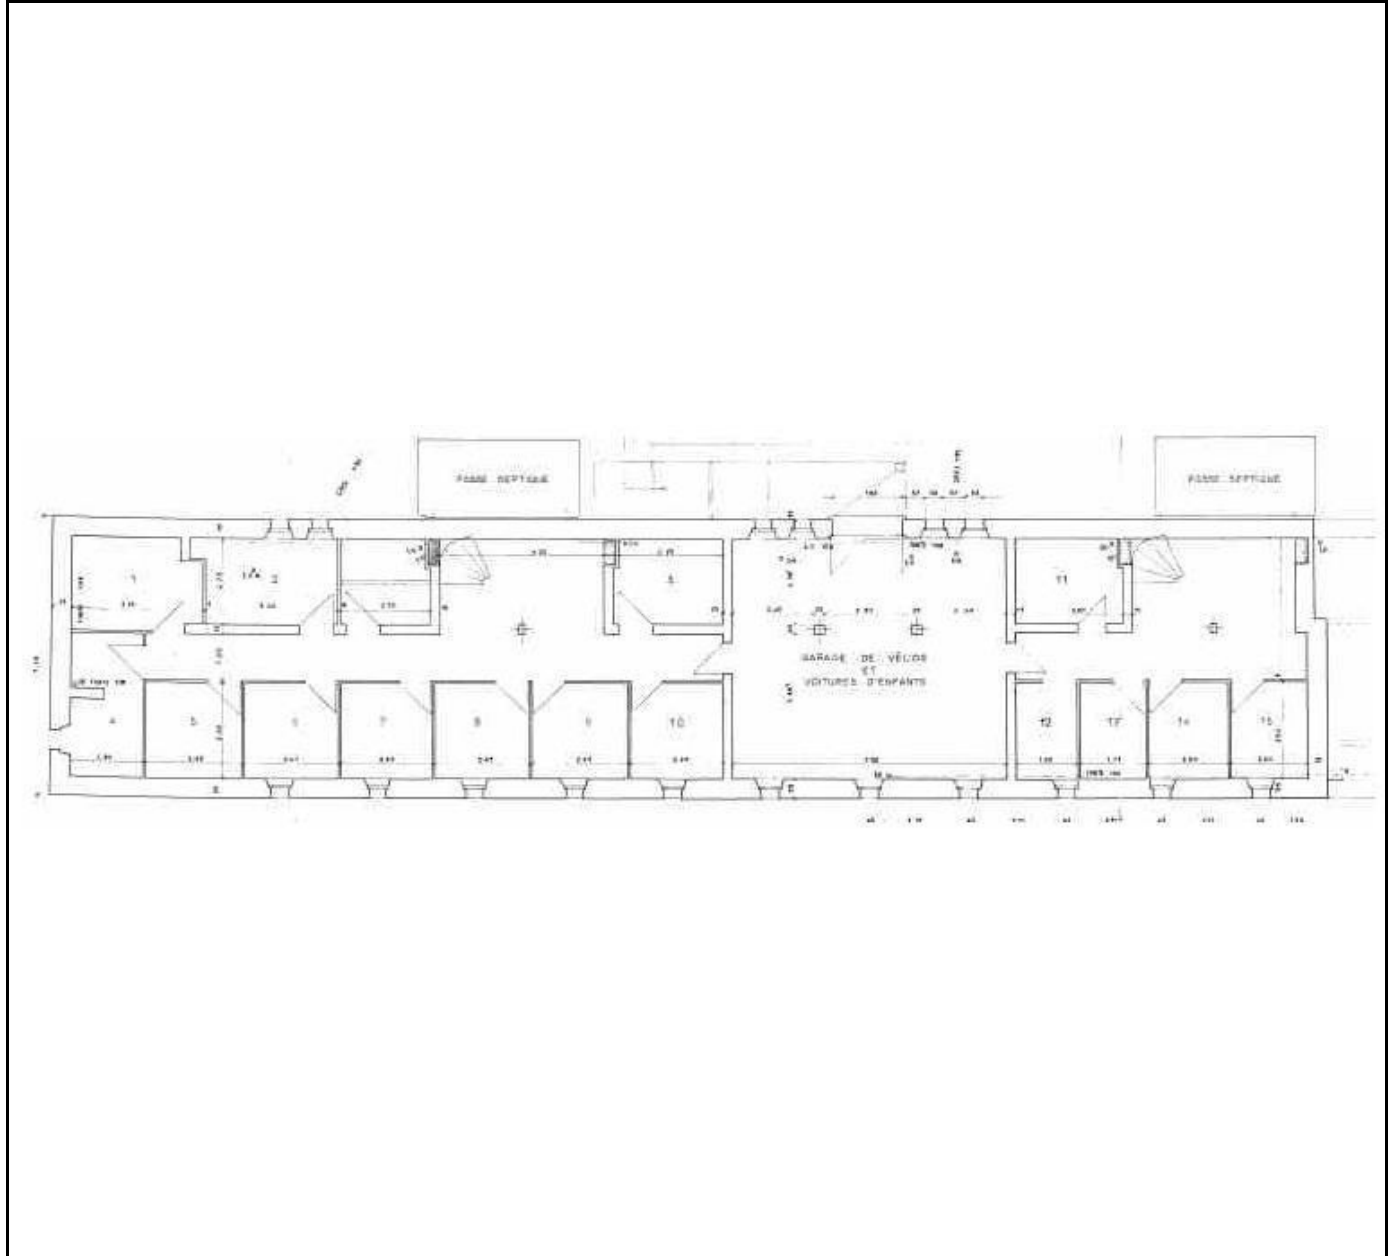


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77			Adresse de l'immeuble :	15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES
N° planche :	2/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC n°17

Extérieurs N°15
Porte extérieure
Mastic
P026
Non amianté

R+0 N°17
Mur
Béton Peinture
P025
Non amianté

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES
N° dossier :	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77				
N° planche :	3/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC n°15

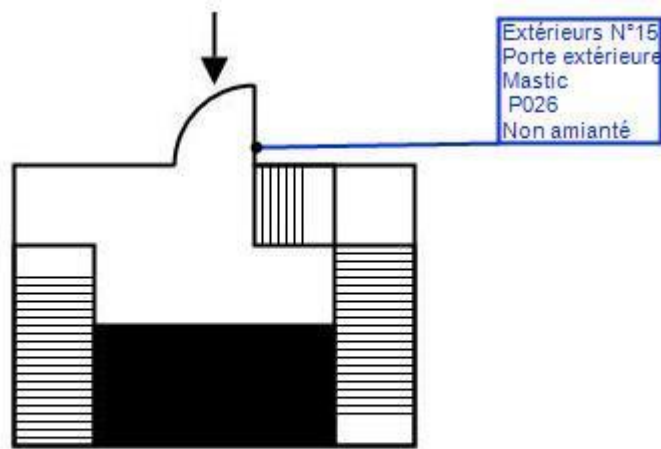


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES
N° dossier :	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77				
N° planche :	4/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Etage type n°17

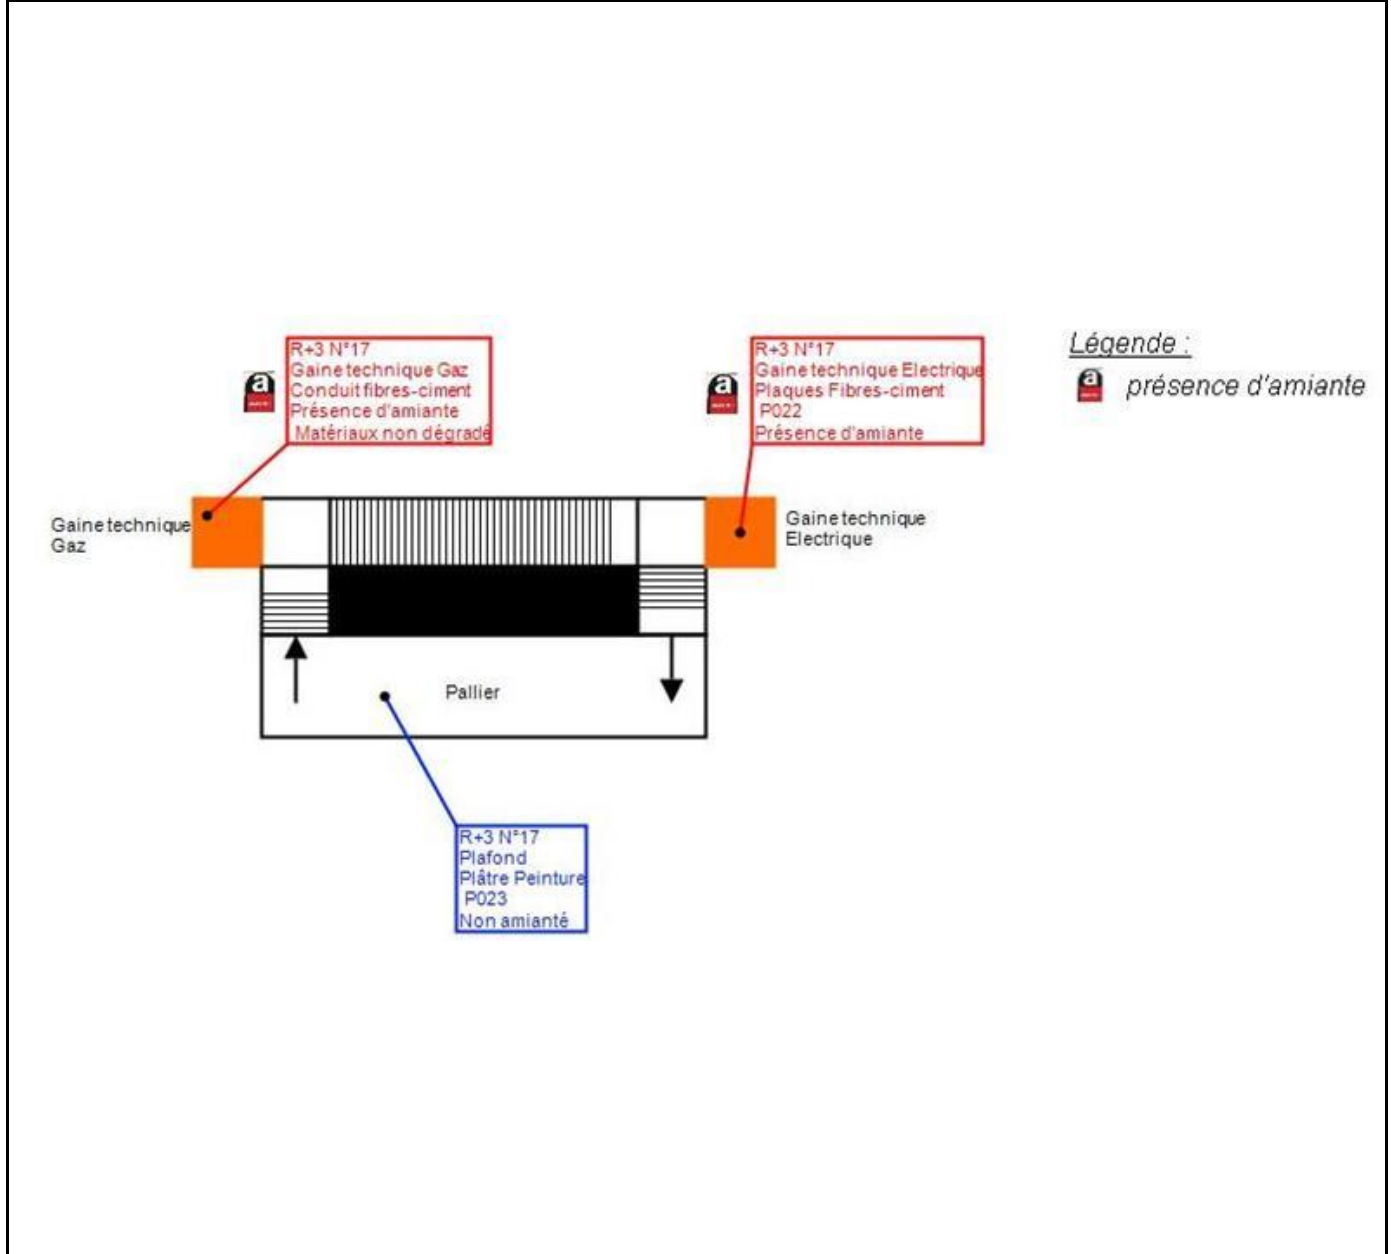


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES
N° dossier :	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77				
N° planche :	5/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Etage type n°15

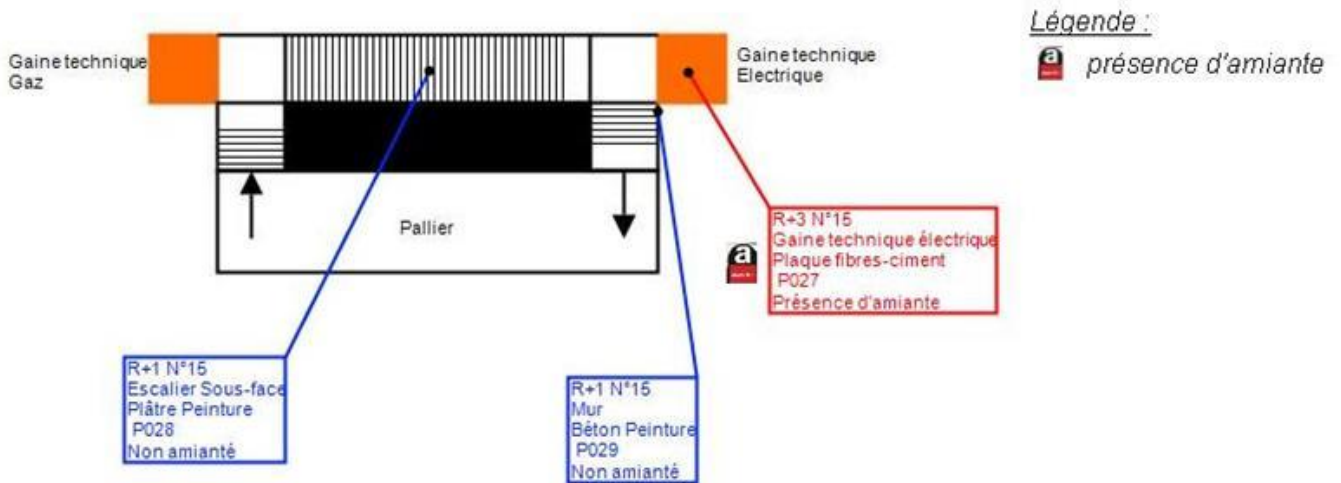


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES
N° dossier :	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77				
N° planche :	6/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Combles

Légende :
 présence d'amiante

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	15 rue du Docteur Roux 77500 CHELLES
N° dossier :	2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77				
N° planche :	7/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Extérieurs

Extérieurs N°17
Mur extérieur
Plaques isolante Peinture
P072
Non amianté

R+1 N°17
Balcon
Béton Peinture
P024
Non amianté

Hall
Conduits horizontaux Plafond
Calorifuge
P091
Non amianté

Hall
Plafond
Dalles de faux plafond
P089
Non amianté


Hall
Pilier Haut
Béton Enduit
P090
Non amianté

Extérieurs N°17
Edicule Socle
Béton + ciment
P070
Non amianté

Extérieurs N°17
Edicule Mur extérieur
Béton Enduit
P071
Non amianté

Extérieurs N°17
Plots béton
Coffrage fibres-ciment Peinture
Présence d'amiante
Matériaux non dégradé

Légende :

 présence d'amiante

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



AVICEA
Monsieur Jean-Marc MOINARD
30 rue de l'industrie
92500 RUEIL MALMAISON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-109438-01 Version du : 02/12/2016 22:06 Page 1/3
Dossier N° : 16H038268 Date de réception : 29/11/2016 Date d'analyse : 30/11/2016
Référence Dossier : 00720161100013119
2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P022-3ème - R+3 N°17 - - Gaine technique Electrique - Plaques Fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	P023-3ème - R+3 N°17 - - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P024-1er - R+1 N°17 - - Balcon - Béton - Peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P025-RDC - R+0 N°17 - - Mur - Béton - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P026-RDC - Extérieurs N°15 - - Porte extérieure - Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P027-3ème - R+3 N°15 - - Gaine technique électrique - Plaque fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	P028-1er - R+1 N°15 - - Escalier - Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy, CS 5004
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-109438-01 Version du : 02/12/2016 22:06 Page 2/3
 Dossier N° : 16H038268 Date de réception : 29/11/2016 Date d'analyse : 30/11/2016
 Référence Dossier : 00720161100013119
 2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	P029-1er - R+1 N°15 - - Mur - Béton - Peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P070-RDC - Extérieurs N°17 - - Edicule - Béton + ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P071-RDC - Extérieurs N°17 - - Edicule - Béton - Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P072-RDC - Extérieurs N°17 - - Mur extérieur - Plaques isolante - Peinture	Matériau semi-dur (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P089-RDC - Hall - - Plafond - Dalles de faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P090-RDC - Hall - - Pillier - Béton - Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P091-RDC - Hall - - Conduits horizontaux - Calorifuge	Matériau de type mousse (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
 NB 2 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
 117, Quai de Valmy, CS 5004
 F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE
 Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION
 N° 1- 1592
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr




RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LH-109438-01
Dossier N° : 16H038268
Référence Dossier : 00720161100013119
2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77 A

Version du : 02/12/2016 22:06
Date de réception : 29/11/2016

Page 3/3
Date d'analyse : 30/11/2016

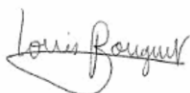

Louis Bouguet
Chef de Service

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy, CS 5004
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Rapport N° : 2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77 A

Avicéa - Siège social : 30, rue de l'Industrie - 92500 Rueil-Malmaison Cedex 563
www.avicea.fr - Tel : 01 76 63 72 60 - Fax : 01 47 51 75 46 - contact@avicea.fr
SARL au capital de 30 000 euros - 499 432 342 R.C.S. Nanterre

29/30

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° 2016-11-694 JL DAT RES. ST HUBERT BAT C OPH77

RC PRO



Police n° 49 022 209 - Adhésion n° TO 168010

Attestation d'Assurance

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services

La Compagnie Allianz I.A.R.D, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, atteste que

AVICEA
30 RUE DE L'INDUSTRIE
92500 RUEIL MALMAISON

a souscrit auprès d'elle sous le n° 49 022 209 un contrat d'assurance ayant pour objet de satisfaire à l'obligation édictées par les articles L271-6 et R-271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités suivantes :

Amiante: Constat vente . Constat avant travaux ou démolition .Diagnostic Technique Amiante (DTA) . Contrôle Périodique Amiante.
Plomb: Constat de Risques d'Exposition au Plomb (CREP) . Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb (DRIP) . Recherche de plomb avant travaux .


Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Diagnostic Termites - Etats parasitaires
Contrôle des Installations de Gaz
Contrôle des Installations Electriques
Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité du travail)
Expertise sur les installations d'assainissement autonome collectif et non collectif
Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT)
Vérification des équipements et installations incendie
Loi Carrez
Diagnostic métrage habitable Loi Boutin
Prêts conventionnés - Prêts à taux zéro - Normes d'Habitabilité (notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier)
Etat des lieux locatifs
Détermination des millièmes de copropriété
Diagnostic technique SRU
Diagnostic Humidité
Diagnostic Accessibilité
Diagnostic Eco Prêt (méthode TH-C-E ex)
Etude thermique réglementaire (RT 2005 - RT 2012)
Réalisation de bilans thermiques par:
Thermographie infrarouge
Conseil en rénovation énergétique à l'exclusion de "toutes activités de maîtrise d'œuvres et d'assistance à maîtrise d'œuvres"
Diagnostic des déchets issus de la démolition sous réserve que cette activité n'exécède pas 10% du chiffre d'affaires de l'assuré

Garantie RC Professionnelle : 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables à l'assuré le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité. Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris le 8 mars 2016,
Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D, et par délégation

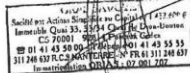

ADM00239 - V0209 - Imp0412

Allianz Vie
S.A. au capital de 643 054 425 euros
340 234 962 RCS Paris
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz I.A.R.D.
S.A. au capital de 938 787 416 euros
542 110 251 RCS Paris
N° TVA : FR76 542 110 251

Entreprises régies par le Code
Des Assurances
Siège social :
87 rue de Richelieu, 75002 Paris

Amiante - Plomb



- CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

LEROY Julien sous le numéro 1586

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration		
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	09/08/2016	08/08/2021	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	09/08/2016	08/08/2021	c
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb:	Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	30/08/2016	29/08/2021	c
	<input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:				
<input type="checkbox"/>	DPE	Diagnostic de performance énergétique			
	<input type="checkbox"/> Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	29/07/2016	28/07/2021	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	08/09/2016	07/09/2021	c

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le vendredi 9 septembre 2016


Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB

E20 - v13 du 18/08/2016
Ref: 91586L9CC2016

