

+

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Référence : RAAT_8LAJ0202

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

Le 25/10/2021



Bien : Appartement

Adresse : 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES

Numéro de lot : 8LAJ0202

Référence Cadastre : NC

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
24 COURS DES DEUX PARCS 77420
CHAMPS-SUR-MARNE

DEMANDEUR

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
24 COURS DES DEUX PARCS 77420
CHAMPS-SUR-MARNE

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement Adresse : 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES Propriétaire : HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	Réf. Cadastre : NC Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui
--	--

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Date de visite : 12/10/2021

Opérateur de repérage : DE ABREU Emmanuel

Ce rapport ne peut être utilisé que dans son intégralité.

Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT Expertises et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé - tout contrevenant encourt des sanctions pénales et des dommages et intérêts.

Amiante

Référence : RAAT_8LAJ0202

1 Description de la mission		
1.1 Objet de la mission :		
Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.		
Références de l'ordre de mission : RAAT_8LAJ0202		
1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :		
Propriétaire de l'immeuble :	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	
Demeurant :	ANT. PARIS VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	
Représenté par :		
Commanditaire du repérage :	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DE ABREU Emmanuel	
Nom et adresse de l'entreprise :	SOCOBAT-EXPERTISES 54 rue gabriel péri 92120 MONTRouGE	
N° de Siret :	45307976600037	
RCP-compagnie-n° de police :	AXA - 5411202104	
1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :		
Dénomination :	Bâtiment	
Adresse complète :	15 rue du DR Roux 77500 CHELLES	
Référence Cadastre :	NC	
1.4 Identification du Bâtiment concerné :		
Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	Appartement	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

Signataire du rapport	
Signature et Visa	Opérateur de repérage :
	DE ABREU Emmanuel SOCOBAT-EXPERTISES Le 25/10/2021

SOMMAIRE

DESCRIPTION DE LA MISSION	2
OBJET DE LA MISSION :	2
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	2
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	2
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	2
SIGNATAIRE DU RAPPORT	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	6
PROGRAMME DE REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	6
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	7
RESULTATS DU REPERAGE	7
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANTS DE L'AMIANTE REPERES	10
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	10
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	11
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	29
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	31
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	47
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	48

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions


Néant

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection logement

Sens du repérage pour évaluer un local :

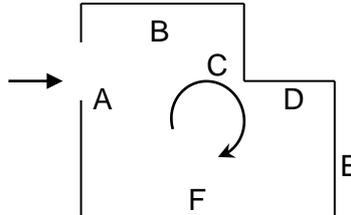

Remarques :

Les prélèvements et sondages ont été effectués dans des endroits peu visibles afin d'éviter au maximum les dégradations visuelles et matérielles. Ils ont été systématiquement surfactés et/ou rebouchés avec un enduit blanc. Par ailleurs ces prélèvements ont été effectués le plus souvent et autant que possible sur des parties déjà détériorées.

Objet et limites de la mission : _____

La Société SOCOBAT Expertises a été sollicitée afin d'effectuer un repérage avant travaux, sur les éléments constitutifs du bâtiment, en vue d'identifier et de localiser les matériaux ou produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble.

L'inspection porte sur les matériaux et produits des composants de la construction, avec dépose éventuelle de revêtement de sol et/ou plafond, démolition de coffrage, prélèvements et analyses, sans manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection.

Le maître d'ouvrage devant nous fournir l'accessibilité à l'ensemble des locaux et parties du bâtiment, les locaux n'ayant pu être visités feront l'objet d'une étude complémentaire.

Dans le cadre des futurs travaux qui nous ont été décrits, des prélèvements sur toute l'épaisseur des matériaux concernés ont été réalisés, tout en veillant à l'homogénéité des zones inspectées afin de ne pas effectuer de prélèvements inutiles.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Étage	N° du local
Entrée	2ème	1
Séjour	2ème	2
Chambre n°1	2ème	3
Dégagements	2ème	4
Chambre n°2	2ème	5
Chambre n°3	2ème	6
Salle de Bains	2ème	7
Cuisine	2ème	8
WC	2ème	9

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
23/11/2021	Repérages et prélèvements

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

--	--

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Plafond Béton Enduit Dalles polystyrene (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Séjour	Plafond - Béton	Enduit - Dalles polystyrene	
Dégagements	Plafond - Béton	Enduit - Dalles polystyrene	
Chambre n°2	Plafond - Béton	Enduit - Dalles polystyrene	

Z002 : Plafond Béton Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	
Cuisine	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	
WC	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	

Z003 : Plafond Béton Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	
Chambre n°1	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
Entrée	2ème	C D	Cloisons - Plâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Non	MD	
		A B	Mur - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Non	MD	
		Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Non	MND	
		Sol	Plancher - Béton	Ragréage / colle - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P019)	Non	MD	
Séjour	2ème	B D	Cloisons - Plâtre	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P002)	Non	MND	
		A	Mur - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P003)	Non	MND	
		C	Mur de façade - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P004)	Non	MD	
		Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Dalles polystyrene	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		Sol	Plancher - Béton	Ragréage / colle - Linoleum	Résultat d'analyse (P001)	Non	MD	
Chambre n°1	2ème	A E	Cloisons - Plâtre	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P007)	Non	MND	
		B C D F	Mur - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P008)	Non	MND	
		G	Mur de façade - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P009)	Non	MND	
		Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Non	MND	
		Sol	Plancher - Béton	Ragréage / colle - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P006)	Non	MND	
Dégagements	2ème	Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Dalles polystyrene	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		A B	Cloisons - Plâtre	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P023)	Non	MND	
		C D	Mur - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P024)	Non	MND	
		Sol	Plancher - Béton	Ragréage / colle - Linoleum	Résultat d'analyse	Non	MND	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
					(P022)			
Chambre n°2	2ème	Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Dalles polystyrene	Résultat d'analyse (P005)	Non	MND	
		A B	Cloisons - Plâtre	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P012)	Non	MD	
		C	Mur - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P013)	Non	MD	
		D	Mur de façade - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P014)	Non	MD	
		Sol	Plancher - Béton	Ragréage / colle - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P011)	Non	MD	
Chambre n°3	2ème	A B	Cloisons - Plâtre	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P016)	Non	MD	
		D	Mur - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P017)	Non	MND	
		C	Mur de façade - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P018)	Non	MND	
		Sol	Plancher - Béton	Ragréage / colle - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P015)	Non	MD	
Salle de Bains	2ème	B E G	Cloisons - Plâtre	Enduit - toile de verre+peinture	Résultat d'analyse (P026)	Non	MND	
		A C D	Mur - Béton	Enduit - toile de verre+peinture	Résultat d'analyse (P027)	Non	MND	
		F	Mur de façade - Béton	Enduit - toile de verre+peinture	Résultat d'analyse (P028)	Non	MND	
		Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Non	MND	
		Sol	Plancher - Béton	Ragréage / colle - Linoleum	Résultat d'analyse (P025)	Non	MND	
Cuisine	2ème	A C	Cloisons - Plâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	MND	
		B	Mur - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	MND	
		D	Mur de façade - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	MND	
		Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Non	MND	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
WC	2ème	A B	Cloisons - Plâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	MND	
		D	Mur - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P034)	Non	MND	
		C	Mur de façade - Béton	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P035)	Non	MND	
		Plafond	Plafond - Béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Non	MND	

5.3 Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante repérés

Eléments contenant de l'amiante :
Néant

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation
PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Séjour Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Ragréage / colle - Linoleum
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Séjour Cloisons - B D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Séjour Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Séjour Mur de façade - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Séjour Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Dalles polystyrene
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Ragréage / colle - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°1 Cloisons - A E
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°1 Mur - B C D F
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°1 Mur de façade - G
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°1 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°2 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Ragréage / colle - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°2 Cloisons - A B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°2 Mur - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°2 Mur de façade - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°3 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Ragréage / colle - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°3 Cloisons - A B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°3 Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Chambre n°3 Mur de façade - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Entrée Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Ragréage / colle - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Entrée Cloisons - C D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Entrée Mur - A B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Dégagements Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Ragréage / colle - Linoleum
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Dégagements Cloisons - A B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Dégagements Mur - C D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Salle de Bains Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Ragréage / colle - Linoleum
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Salle de Bains Cloisons - B E G
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - toile de verre+peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Salle de Bains Mur - A C D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - toile de verre+peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Salle de Bains Mur de façade - F
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - toile de verre+peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Salle de Bains Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Cuisine Cloisons - A C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Cuisine Mur - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - Cuisine Mur de façade - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - WC Cloisons - A B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - WC Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P035		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	RAAT_8LAJ0202	2ème - WC Mur de façade - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ABREU Emmanuel	12/10/2021	Enduit - Papier peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ANNEXE : Plans et/ou Croquis



Planche de repérage

Legende :
 *Prélèvements*

Cliant :	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET	Titre :	Logement 8LAJ0202	
N° dossier :	RAAT_8LAJ0202	Adresse :	Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES	
N° planche :	1/1			Version : 0
Type :	Croquis			
Date :	25/10/2021	Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	DE ABREU Emmanuel	Niveau :	2ème	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		

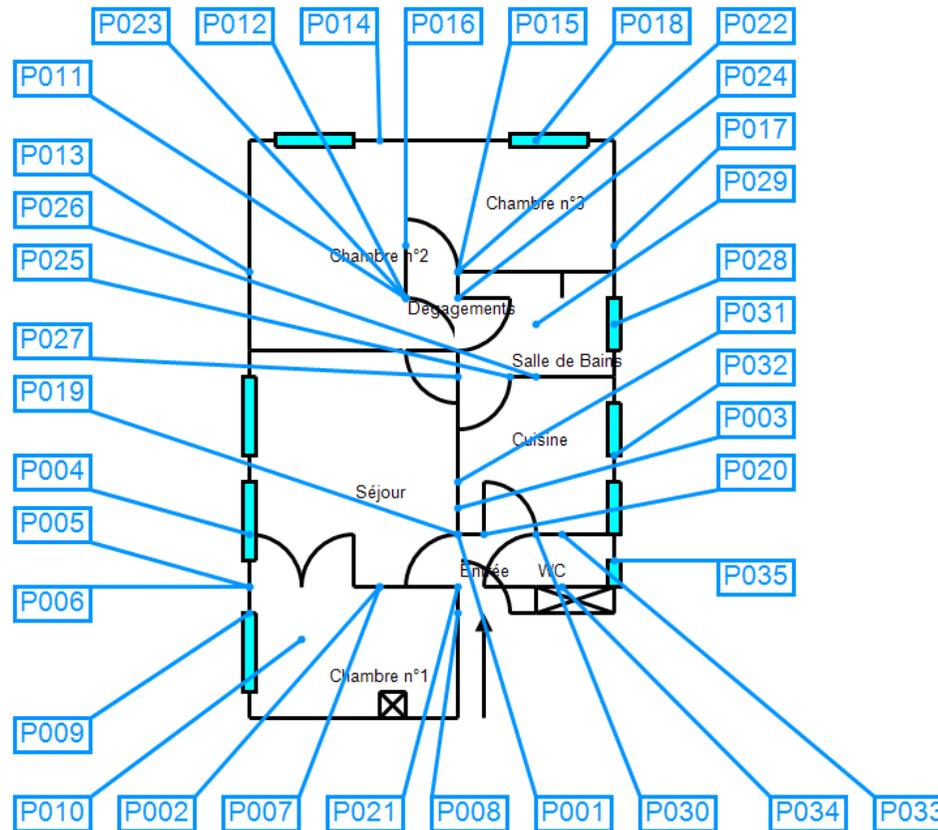

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720211000699791



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Emmanuel DE ABREU
54 rue Gabriel PERI
92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-21-LH-056082-01

Numéro de dossier : 21H031030

Référence de dossier :

**RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
OPH DE SEINE ET MARNE**

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21H031030-001 - Référence P001-2ème - Séjour - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Linoleum,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-002 - Référence P002-2ème - Séjour - B D - Cloisons - Enduit - Papier peint, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-003 - Référence P003-2ème - Séjour - A - Mur - Enduit - Papier peint, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-004 - Référence P004-2ème - Séjour - C - Mur de façade - Enduit - Papier peint, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-005 - Référence P005-2ème - Séjour - Plafond - Plafond - Enduit - Dalles polystyrene,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-006 - Référence P006-2ème - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Dalles
de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-007 - Référence P007-2ème - Chambre n°1 - A E - Cloisons - Enduit - Papier peint,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-008 - Référence P008-2ème - Chambre n°1 - B C D F - Mur - Enduit - Papier peint,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H031030-009 - Référence P009-2ème - Chambre n°1 - G - Mur de façade - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-010 - Référence P010-2ème - Chambre n°1 - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-011 - Référence P011-2ème - Chambre n°2 - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-012 - Référence P012-2ème - Chambre n°2 - A B - Cloisons - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-013 - Référence P013-2ème - Chambre n°2 - C - Mur - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-014 - Référence P014-2ème - Chambre n°2 - D - Mur de façade - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-015 - Référence P015-2ème - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-016 - Référence P016-2ème - Chambre n°3 - A B - Cloisons - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-017 - Référence P017-2ème - Chambre n°3 - D - Mur - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-018 - Référence P018-2ème - Chambre n°3 - C - Mur de façade - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-019 - Référence P019-2ème - Entrée - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-020 - Référence P020-2ème - Entrée - C D - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H031030-021 - Référence P021-2ème - Entrée - A B - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H031030-022 - Référence P022-2ème - Dégagements - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Linoleum, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-023 - Référence P023-2ème - Dégagements - A B - Cloisons - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-024 - Référence P024-2ème - Dégagements - C D - Mur - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-025 - Référence P025-2ème - Salle de Bains - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Linoleum, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-026 - Référence P026-2ème - Salle de Bains - B E G - Cloisons - Enduit - toile de verre+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-027 - Référence P027-2ème - Salle de Bains - A C D - Mur - Enduit - toile de verre+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-028 - Référence P028-2ème - Salle de Bains - F - Mur de façade - Enduit - toile de verre+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-029 - Référence P029-2ème - Salle de Bains - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-030 - Référence P030-2ème - Cuisine - A C - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-031 - Référence P031-2ème - Cuisine - B - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-032 - Référence P032-2ème - Cuisine - D - Mur de façade - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-033 - Référence P033-2ème - WC - A B - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H031030-034 - Référence P034-2ème - WC - D - Mur - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H031030-035 - Référence P035-2ème - WC - C - Mur de façade - Enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 1/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	21H031030-001 - P001-2èm - Séjour - Sol - Plancher - Ragraéage / colle - Linoleum	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (de différentes couleurs)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-1	21H031030-002 - P002-2èm - Séjour - B D - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-2	21H031030-002 - P002-2èm - Séjour - B D - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-1	21H031030-003 - P003-2èm - Séjour - A - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-2	21H031030-003 - P003-2èm - Séjour - A - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 2/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-1	21H031030-004 - P004-2èm - Séjour - C - Mur de façade Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-2	21H031030-004 - P004-2èm - Séjour - C - Mur de façade Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-1 (1)	21H031030-005 - P005-2èm - Séjour - Plafond - Plafond - Enduit - Dalles polystyrène	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-1	21H031030-006 - P006-2èm - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Ragraéage / colle - Dalles de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-1	21H031030-007 - P007-2èm - Chambre n°1 - A E - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-2	21H031030-007 - P007-2èm - Chambre n°1 - A E - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 3/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-1	21H031030-008 - P008-2èm - Chambre n°1 - B C D F - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-2	21H031030-008 - P008-2èm - Chambre n°1 - B C D F - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-1	21H031030-009 - P009-2èm - Chambre n°1 - G - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-2	21H031030-009 - P009-2èm - Chambre n°1 - G - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-1	21H031030-010 - P010-2èm - Chambre n°1 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-1	21H031030-011 - P011-2èm - Chambre n°2 - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Dalles de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page4/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-2	21H031030-011 - P011-2èm - Chambre n°2 - Sol - Plancher - Ragraéage / colle - Dalles de sol	Matériau souple (fibreuse) (collant) (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron) en traces ; matériau (de différentes couleurs)(i)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-1	21H031030-012 - P012-2èm - Chambre n°2 - AB - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau fibreuse de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-2	21H031030-012 - P012-2èm - Chambre n°2 - AB - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-1	21H031030-013 - P013-2èm - Chambre n°2 - C - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau fibreuse de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-2	21H031030-013 - P013-2èm - Chambre n°2 - C - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-1	21H031030-014 - P014-2èm - Chambre n°2 - D - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau fibreuse de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 5/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-2	21H031030-014 - P014-2èm - Chambre n°2 - D - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-1	21H031030-015 - P015-2èm - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (marron) ; matériau (de différentes couleurs)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-1	21H031030-016 - P016-2èm - Chambre n°3 - A B - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-2	21H031030-016 - P016-2èm - Chambre n°3 - A B - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-1	21H031030-017 - P017-2èm - Chambre n°3 - D - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 6/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-2	21H031030-017 - P017-2èm - Chambre n°3 - D - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-1	21H031030-018 - P018-2èm - Chambre n°3 - C - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-2	21H031030-018 - P018-2èm - Chambre n°3 - C - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-1	21H031030-019 - P019-2èm - Entrée - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (marron)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-1	21H031030-020 - P020-2èm - Entrée - C D - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-2	21H031030-020 - P020-2èm - Entrée - C D - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 7/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-1	21H031030-021 - P021-2èm - Entrée - A B - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-1	21H031030-022 - P022-2èm - Dégagements - Sol - Plancher - Ragrage / colle - Linoleum	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-1	21H031030-023 - P023-2èm - Dégagements - A B - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-2	21H031030-023 - P023-2èm - Dégagements - A B - Cloisons - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-1	21H031030-024 - P024-2èm - Dégagements - C D - Mur Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-2	21H031030-024 - P024-2èm - Dégagements - C D - Mur Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page8/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-1	21H031030-025 - P025-2èm - Salle de Bains - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Linoleum	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-2	21H031030-025 - P025-2èm - Salle de Bains - Sol - Plancher - Ragréage / colle - Linoleum	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-1	21H031030-026 - P026-2èm - Salle de Bains - B E G - Cloisons - Enduit - toile de verre+peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-1	21H031030-027 - P027-2èm - Salle de Bains - A C D - Mur - Enduit - toile de verre+peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 9/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-1	21H031030-028 - P028-2èm - Salle de Bains - F - Mur de façade - Enduit - toile de verre+peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-2	21H031030-028 - P028-2èm - Salle de Bains - F - Mur de façade - Enduit - toile de verre+peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-1	21H031030-029 - P029-2èm - Salle de Bains - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-1	21H031030-030 - P030-2èm - Cuisine - A C - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-1	21H031030-031 - P031-2èm - Cuisine - B - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 10/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-2	21H031030-031 - P031-2èm - Cuisine - B - Mur - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-1	21H031030-032 - P032-2èm - Cuisine - D - Mur de façade - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-1	21H031030-033 - P033-2èm - WC - A B - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-1	21H031030-034 - P034-2èm - WC - D - Mur - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-1	21H031030-035 - P035-2èm - WC - C - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 11/12
 Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
 Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
 Date d'analyse : 19/10/2021
 Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
 OPH DE SEINE ET MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-2	21H031030-035 - P035-2èm - WC - C - Mur de façade - Enduit - Papier peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-082049-01 Date d'émission de rapport : 19/10/2021 19:57 Page 12/12
Référence laboratoire N° : 21EK135121 Référence de suivi du dossier N° : 21H031030
Reçu au laboratoire le : 18/10/2021 Date de réception : 15/10/2021
Date d'analyse : 19/10/2021
Référence dossier Client: 21H031030 - RAAT_8LAJ0202 A - Bâtiment 15 rue du DR Roux 77500 CHELLES - HABITAT 77
OPH DE SEINE ET MARNE

Validé et approuvé par :

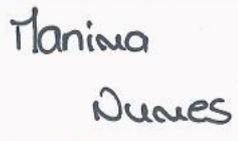

Marina
Nunes

Marina Nunes
Technicienne analyste en
microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alê, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°369

Monsieur DE ABREU Emmanuel

Amiante sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Amiante
Date d'effet : 07/08/2020 : - Date d'expiration : 06/08/2027

DPE individuel
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 07/08/2020 : - Date d'expiration : 06/08/2027

Electricité
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 07/08/2020 : - Date d'expiration : 06/08/2027

Gaz
Selon arrêté du 02 juillet 2018


Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 07/08/2020 : - Date d'expiration : 06/08/2027

Plomb sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 07/08/2020 : - Date d'expiration : 06/08/2027

Termites métropole
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 07/08/2020 : - Date d'expiration : 06/08/2027

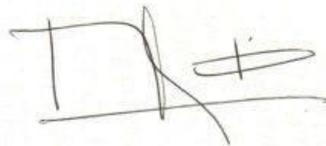

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 07/08/2020, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Mail : contact@lcp-certification.fr Site : www : lcp-certification.fr
Tel : 05.33.89.39.30
SIRET : 80914919800024 RCS BORDEAUX Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V010 du 19-05-2020



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur :
www.cofrac.fr

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY
Tél : 0437502880
Email : AGENCE.BEGUINOT@AXA.FR
Portefeuille : 00691111144

SARL ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE FR

Vos références :

Contrat n° 5411202104
Client n° 1403569804

AXA France IARD, atteste que :

SARL ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5411202104 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: Diagnostics réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.

11002420210425

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/4

- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique

- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- L'évaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets
- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients
- Mesure d'empoussièremment en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièremment de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse OAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie

- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les machefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.

Il est précisé que :

l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.

- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE

A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - snuf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2021 au 01/07/2022 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ECULLY le 25 juin 2021
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - snuf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont : Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement	Exclue
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	2 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 200 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	300 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4